



**ISTRUZIONI PER L'USO  
INSTRUCTION MANUAL  
BETRIEBSANWEISUNG  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE USO  
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**GEBRUIKSAANWIJZING  
BRUKSANVISNING  
BRUGERVEJLEDNING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJEET  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



***Neomig 3500  
Neomig 4500***



Cod. 91.03.008  
Data 18/07/07  
Rev.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ITALIANO .....  | 3   |
| ENGLISH.....    | 19  |
| DEUTSCH .....   | 35  |
| FRANÇAIS .....  | 51  |
| ESPAÑOL .....   | 67  |
| PORTUGUÊS ..... | 83  |
| NEDERLANDS..... | 99  |
| SVENSKA.....    | 115 |
| DANSK.....      | 131 |
| NORSK.....      | 147 |
| SUOMI .....     | 163 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....   | 179 |

|   |     |
|---|-----|
| 8 Targa dati, Rating plate, Leistungsschilder, Plaque données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märklåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, πινακίδα χαρακτηριστικών.....  | 195 |
| 9 Significato targa dati del generatore, Meaning of power source rating plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification de la plaque des données du générateur, Significado de la etiqueta de los datos del generador, Significado da placa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Generatorns märklåt, Betydning af oplysningerne på generatorens dataskilt, Beskrivelse av generatorens informasjonskilt, Generaattorin kilven sisältö, Σημασία πινακίδας χαρ ακτηριότικων της γεννητριας..... | 196 |
| 10 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytentäkaavio, Διαγραμμα  |     |
| NEOMIG 3500.....  | 197 |
| NEOMIG 4500.....  | 198 |
| 11 Connettori, Connectors, Verbinder, Connecteurs, Conectores, Conectores, Verbindingen, Kontaktdon, Konnektorer, Skjøtemunnstykker, Liittimet, Συνδετηρες  |     |
| NEOMIG 3500.....  | 199 |
| NEOMIG 4500.....  | 199 |
| 12 Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Lijst van reserve onderdelen, Reservdelslista, Reservedelsliste, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo, καταλογος ανταλλακτικων   |     |
| NEOMIG 3500.....  | 200 |
| NEOMIG 4500.....  | 202 |
| Traino 2-4 rulli, 2-4 roller feeder, Antrieb 2-4 Rollen, Traction 2-4 rouleaux, Arrastre 2-4 rollos, Suporte de arrastamento 2-4 rolos, Aandrijving 2-4 rollen, Trådmattingsenhet med 2-4 valsar, Drev 2-4 ruller, Trekkeenhet 2-4 valser, 2-4 rullan veto, Εκτύλιξη 2-4 ρόσουλα .....  | 204 |
| 13 Simbologia, Symbols, Symbole, Symbologie, Símbolos, Simbolos, Symbolen, Symboler, Symboler, Symbolenes forklaring, Symbolit, Συμβολα .....   | 206 |

## *Ringraziamenti...*

Vi ringraziamo della fiducia accordataci nell'aver scelto la **QUALITA'**, la **TECNOLOGIA** e l'**AFFIDABILITA'** dei prodotti SELCO.  
Per sfruttare le potenzialità e le caratteristiche del prodotto acquistato, vi invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni che vi aiuteranno a conoscere al meglio il prodotto e ad ottenere i migliori risultati.

Prima di iniziare qualsiasi operazione siate sicuri di aver ben letto e compreso questo manuale. Non apportate modifiche e non eseguite manutenzioni non descritte. Per ogni dubbio o problema circa l'utilizzo della macchina, anche se qui non descritto, consultare personale qualificato.

Questo manuale è parte integrante della unità o macchina e deve accompagnarla in ogni suo spostamento o rivendita.  
È cura dell'utilizzatore mantenerlo integro ed in buone condizioni.

La **SELCO s.r.l.** si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film ed i microfilm) sono riservati e vietati senza l'autorizzazione scritta della **SELCO s.r.l.**

Quanto esposto è di vitale importanza e pertanto necessario affinché le garanzie possano operare.  
Nel caso l'operatore non si attenesse a quanto descritto, il costruttore declina ogni responsabilità.

---

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

---

La ditta

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

dichiara che l'apparecchio tipo

**NEOMIG 3500**  
**NEOMIG 4500**

è conforme alle direttive EU:

**2006/95/EEC**  
**2004/108/EEC**  
**92/31/EEC**  
**93/68/EEC**

e che sono state applicate le norme:

**EN 60974-1**  
**EN 60974-10**

Ogni intervento o modifica non autorizzati dalla **SELCO s.r.l.** faranno decadere la validità di questa dichiarazione.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



 
Lino Frasson  
Chief Executive

## INDICE

---


|  |    |
|--|----|
| 1 AVVERTENZE .....                                     | 5  |
| 1.1 Ambiente di utilizzo.....                          | 5  |
| 1.2 Protezione personale e di terzi.....               | 5  |
| 1.3 Protezione da fumi e gas .....                     | 6  |
| 1.4 Prevenzione incendio/scoppio .....                 | 6  |
| 1.5 Prevenzione nell'uso delle bombole di gas.....     | 6  |
| 1.6 Protezione da shock elettrico.....                 | 6  |
| 1.7 Campi elettromagnetici ed interferenze .....       | 7  |
| 1.8 Grado di protezione IP .....                       | 7  |
| 2 INSTALLAZIONE .....                                  | 7  |
| 2.1 Modalità di sollevamento, trasporto e scarico..... | 8  |
| 2.2 Posizionamento dell'impianto .....                 | 8  |
| 2.3 Allacciamento .....                                | 8  |
| 2.4 Messa in servizio.....                             | 9  |
| 3 PRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO .....                    | 9  |
| 3.1 Generalità.....                                    | 9  |
| 3.2 Pannello comandi frontale .....                    | 9  |
| 3.2.1 Set up.....                                      | 10 |
| 3.2.2 Codifica allarmi.....                            | 11 |
| 3.3 Pannello posteriore .....                          | 12 |
| 3.4 Pannello prese .....                               | 12 |
| 4 MANUTENZIONE .....                                   | 12 |
| 5 DIAGNOSTICA E SOLUZIONI.....                         | 13 |
| 6 CENNI TEORICI SULLA SALDATURA A FILO CONTINUO .....  | 15 |
| 6.1 Introduzione .....                                 | 15 |
| 6.1.1 Metodi di procedimento.....                      | 15 |
| 6.1.2 Parametri di saldatura .....                     | 16 |
| 6.1.3 Gas utilizzabili .....                           | 17 |
| 7 CARATTERISTICHE TECNICHE.....                        | 18 |

## 1 AVVERTENZE




Prima di iniziare qualsiasi operazione siate sicuri di aver ben letto e compreso questo manuale. Non apportate modifiche e non eseguite manutenzioni non descritte.

 Il produttore non si fa carico di danni a persone o cose, occorsi per incuria nella lettura o nella messa in pratica di quanto scritto in questo manuale.



 Per ogni dubbio o problema circa l'utilizzo dell'impianto, anche se qui non descritto, consultare personale qualificato.



### 1.1 Ambiente di utilizzo

- Ogni impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le operazioni per cui è stato progettato, nei modi e nei campi previsti in targa dati e/o in questo manuale, secondo le direttive nazionali e internazionali relative alla sicurezza. Un utilizzo diverso da quello espressamente dichiarato dal costruttore è da considerarsi totalmente inappropriato e pericoloso e in tal caso il costruttore declina ogni responsabilità.
- Questo apparecchio deve essere usato solo a scopo professionale in un ambiente industriale. Il costruttore non risponderà di danni provocati dall'uso dell'impianto in ambienti domestici.
- L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con temperatura compresa tra i -10°C e i +40°C (tra i +14°F e i +104°F). L'impianto deve essere trasportato e immagazzinato in ambienti con temperatura compresa tra i -25°C e i +55°C (tra i -13°F e i 131°F).
- L'impianto deve essere utilizzato in ambienti privi di polvere, acidi, gas o altre sostanze corrosive.
- L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con umidità relativa non superiore al 50% a 40°C (104°F). L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con umidità relativa non superiore al 90% a 20°C (68°F).
- L'impianto deve essere utilizzato ad una altitudine massima sul livello del mare di 2000m (6500 piedi).



Non utilizzare tale apparecchiatura per scongelare tubi.

 
Non utilizzare tale apparecchiatura per caricare batterie e/o accumulatori.

Non utilizzare tale apparecchiatura per far partire motori.

### 1.2 Protezione personale e di terzi



Il processo di saldatura è fonte nociva di radiazioni, rumore, calore ed esalazioni gassose.



Indossare indumenti di protezione per proteggere la pelle dai raggi dell'arco e dalle scintille o dal metallo incandescente.

Gli indumenti utilizzati devono coprire tutto il corpo e devono essere:

- integri e in buono stato
- ignifughi
- isolanti e asciutti
- aderenti al corpo e privi di risvolti



Utilizzare sempre calzature a normativa, resistenti e in grado di garantire l'isolamento dall'acqua.



Utilizzare sempre guanti a normativa, in grado di garantire l'isolamento elettrico e termico.



Sistemare una parete divisoria ignifuga per proteggere la zona di saldatura da raggi, scintille e scorie incandescenti.

Avvertire le eventuali terze persone di non fissare con lo sguardo la saldatura e di proteggersi dai raggi dell'arco o del metallo incandescente.



Utilizzare maschere con protezioni laterali per il viso e filtro di protezione idoneo (almeno NR10 o maggiore) per gli occhi.



Indossare sempre occhiali di sicurezza con schermi laterali specialmente nell'operazione manuale o meccanica di rimozione delle scorie di saldatura.



Non utilizzare lenti a contatto!!!



Utilizzare cuffie antirumore se il processo di saldatura diviene fonte di rumorosità pericolosa.

Se il livello di rumorosità supera i limiti di legge, delimitare la zona di lavoro ed accertarsi che le persone che vi accedono siano protette con cuffie o auricolari.



Evitare il contatto tra mani, capelli, indumenti, attrezzi... e parti in movimento quali:

- ventilatori
- ruote dentate
- rulli e alberi
- bobine di filo

- Non operare sulle ruote dentate quando il trainafilo è in funzione.

- L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica. L'esclusione dei dispositivi di protezione sulle unità di avanzamento del filo è estremamente pericoloso e solleva il costruttore da ogni responsabilità su danni a cose e persone.

- Tenere sempre i pannelli laterali chiusi durante le operazioni di saldatura.



Tenere la testa lontano dalla torcia MIG/MAG durante il caricamento e l'avanzamento del filo. Il filo in uscita può provocare seri danni alle mani, al viso e agli occhi.



Evitare di toccare i pezzi appena saldati, l'elevato calore potrebbe causare gravi ustioni o scottature.

- Mantenere tutte le precauzioni precedentemente descritte anche nelle lavorazioni post saldatura in quanto, dai pezzi lavorati che si stanno raffreddando, potrebbero staccarsi scorie.

- Assicurarsi che la torcia si sia raffreddata prima di eseguire lavorazioni o manutenzioni.



Assicurarsi che il gruppo di raffreddamento sia spento prima di sconnettere i tubi di mandata e ritorno del liquido refrigerante. Il liquido caldo in uscita potrebbe causare gravi ustioni o scottature.



Provvedere ad un'attrezzatura di pronto soccorso. Non sottovalutare scottature o ferite.



Prima di lasciare il posto di lavoro, porre in sicurezza l'area di competenza in modo da impedire danni accidentali a cose o persone.



### 1.3 Protezione da fumi e gas

- Fumi, gas e polveri prodotti dal processo di saldatura possono risultare dannosi alla salute. I fumi prodotti durante il processo di saldatura possono, in determinate circostanze, provocare il cancro o danni al feto nelle donne in gravidanza.
- Tenere la testa lontana dai gas e dai fumi di saldatura.
- Prevedere una ventilazione adeguata, naturale o forzata, nella zona di lavoro.
- In caso di aerazione insufficiente utilizzare maschere dotate di respiratori.
- Nel caso di saldature in ambienti angusti è consigliata la sorveglianza dell'operatore da parte di un collega situato esternamente.
- Non usare ossigeno per la ventilazione.
- Verificare l'efficacia dell'aspirazione controllando periodicamente l'entità delle emissioni di gas nocivi con i valori ammessi dalle norme di sicurezza.
- La quantità e la pericolosità dei fumi prodotti è riconducibile al materiale base utilizzato, al materiale d'apporto e alle eventuali sostanze utilizzate per la pulizia e lo sgrassaggio dei pezzi da saldare. Seguire attentamente le indicazioni del costruttore e le relative schede tecniche.
- Non eseguire operazioni di saldatura nei pressi di luoghi di sgrassaggio o verniciatura. Posizionare le bombole di gas in spazi aperti o con un buon ricircolo d'aria.



### 1.4 Prevenzione incendio/scoppio

- Il processo di saldatura può essere causa di incendio e/o scoppio.
- Sgombrare dalla zona di lavoro e circostante i materiali o gli oggetti infiammabili o combustibili. I materiali infiammabili devono trovarsi ad almeno 11 metri (35 piedi) dall'ambiente di saldatura o devono essere opportunamente protetti. Le proiezioni di scintille e di particelle incandescenti possono facilmente raggiungere le zone circostanti anche attraverso piccole aperture. Porre particolare attenzione nella messa in sicurezza di cose e persone.
- Non eseguire saldature sopra o in prossimità di recipienti in pressione.

- Non eseguire operazioni di saldatura su recipienti o tubi chiusi. Porre comunque particolare attenzione nella saldatura di tubi o recipienti anche nel caso questi siano stati aperti, svuotati e accuratamente puliti. Residui di gas, carburante, olio o simili potrebbe causare esplosioni.
- Non saldare in atmosfera contenente polveri, gas o vapori esplosivi.
- Accertarsi, a fine saldatura, che il circuito in tensione non possa accidentalmente toccare parti collegate al circuito di massa.
- Predisporre nelle vicinanze della zona di lavoro un'attrezzatura o un dispositivo antincendio.



### 1.5 Prevenzione nell'uso delle bombole di gas

- Le bombole di gas inerte contengono gas sotto pressione e possono esplodere nel caso non vengano assicurate le condizioni minime di trasporto, mantenimento e uso.
- Le bombole devono essere vincolate verticalmente a pareti o ad altro, con mezzi idonei, per evitare cadute o urti meccanici accidentali.
- Avvitare il cappuccio a protezione della valvola durante il trasporto, la messa in servizio e ogni qualvolta le operazioni di saldatura siano terminate.
- Evitare che le bombole siano esposte direttamente ai raggi solari, a sbalzi elevati di temperatura, a temperature troppo alte o troppo rigide. Non esporre le bombole a temperature troppo rigide o troppo alte.
- Evitare che le bombole entrino in contatto con fiamme libere, con archi elettrici, con torce o pinze porta elettrodo, con le proiezioni incandescenti prodotte dalla saldatura.
- Tenere le bombole lontano dai circuiti di saldatura e dai circuiti di corrente in genere.
- Tenere la testa lontano dal punto di fuoriuscita del gas quando si apre la valvola della bombola.
- Chiudere sempre la valvola della bombola quando le operazioni di saldatura sono terminate.
- Non eseguire mai saldature su una bombola di gas in pressione.
- Non collegare mai una bombola di aria compressa direttamente al riduttore della macchina! La pressione potrebbe superare la capacità del riduttore che quindi potrebbe esplodere!



### 1.6 Protezione da shock elettrico

 
- Uno shock da scarica elettrica può essere mortale.
- Evitare di toccare parti normalmente in tensione interne o esterne all'impianto di saldatura mentre l'impianto stesso è alimentato (torce, pinze, cavi massa, elettrodi, fili, rulli e bobine sono elettricamente collegati al circuito di saldatura).
- Assicurare l'isolamento elettrico dell'impianto e dell'operatore di saldatura utilizzando piani e basamenti asciutti e sufficientemente isolati dal potenziale di terra e di massa.
- Assicurarsi che l'impianto venga allacciato correttamente ad una spina e ad una rete provvista del conduttore di protezione a terra.

- Non toccare contemporaneamente due torce o due pinze portaelettrodo.  
Interrompere immediatamente le operazioni di saldatura se si avverte la sensazione di scossa elettrica.



## 1.7 Campi elettromagnetici ed interferenze

- Il passaggio della corrente di saldatura attraverso i cavi interni ed esterni all'impianto, crea un campo elettromagnetico nelle immediate vicinanze dei cavi di saldatura e dell'impianto stesso.
- I campi elettromagnetici possono avere effetti (ad oggi sconosciuti) sulla salute di chi ne subisce una esposizione prolungata. I campi elettromagnetici possono interferire con altre apparecchiature quali pace-maker o apparecchi acustici.



I portatori di apparecchiature elettroniche vitali (pace-maker) devono consultare il medico prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura ad arco o di taglio al plasma.

### Installazione, uso e valutazione dell'area

Questo apparecchio è costruito in conformità alle indicazioni contenute nella norma armonizzata EN60974-10 ed è identificato come di "CLASSE A".

Questo apparecchio deve essere usato solo a scopo professionale in un ambiente industriale.

Il costruttore non risponderà di danni provocati dall'uso dell'impianto in ambienti domestici.



L'utilizzatore deve essere un esperto del settore ed in quanto tale è responsabile dell'installazione e dell'uso dell'apparecchio secondo le indicazioni del costruttore. Qualora vengano rilevati dei disturbi elettromagnetici, spetta all'utilizzatore dell'apparecchio risolvere la situazione avvalendosi dell'assistenza tecnica del costruttore.



In tutti i casi i disturbi elettromagnetici devono essere ridotti fino al punto in cui non costituiscono più un fastidio.



Prima di installare questo apparecchio, l'utilizzatore deve valutare i potenziali problemi elettromagnetici che si potrebbero verificare nell'area circostante e in particolare la salute delle persone circostanti, per esempio: utilizzatori di pace-maker e di apparecchi acustici.

### Alimentazione di rete

In caso di interferenza potrebbe essere necessario prendere ulteriori precauzioni quali il filtraggio dell'alimentazione di rete. Si deve inoltre considerare la possibilità di schermare il cavo d'alimentazione.

### Cavi di saldatura

Per minimizzare gli effetti dei campi elettromagnetici, seguire le seguenti regole:

- Arrotolare insieme e fissare, dove possibile, cavo massa e cavo potenza.
- Evitare di arrotolare i cavi di saldatura intorno al corpo.
- Evitare di fraporsi tra il cavo di massa e il cavo di potenza (tenere entrambi dallo stesso lato).
- I cavi devono essere tenuti più corti possibile e devono essere posizionati vicini e scorrere su o vicino il livello del suolo.
- Posizionare l'impianto ad una certa distanza dalla zona di saldatura.
- I cavi devono essere posizionati lontano da eventuali altri cavi presenti.

### Collegamento equipotenziale

Il collegamento a massa di tutti i componenti metallici nell'impianto di saldatura e nelle sue vicinanze deve essere preso in considerazione.

Rispettare le normative nazionali riguardanti il collegamento equipotenziale.

### Messa a terra del pezzo in lavorazione

Dove il pezzo in lavorazione non è collegato a terra, per motivi di sicurezza elettrica o a causa della dimensione e posizione, un collegamento a massa tra il pezzo e la terra potrebbe ridurre le emissioni.

 
Bisogna prestare attenzione affinché la messa a terra del pezzo in lavorazione non aumenti il rischio di infortunio degli utilizzatori o danneggi altri apparecchi elettrici.

Rispettare le normative nazionali riguardanti la messa a terra.

### Schermatura

La schermatura selettiva di altri cavi e apparecchi presenti nell'area circostante può alleviare i problemi di interferenza.

La schermatura dell'intero impianto di saldatura può essere presa in considerazione per applicazioni speciali.



## 1.8 Grado di protezione IP

 
### IP21S

- Involucro protetto contro l'accesso a parti pericolose con un dito e contro corpi solidi estranei di diametro maggiore/ uguale a 12,5 mm.
- Involucro protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. Non utilizzare all'esterno in caso di pioggia.
- Involucro protetto dagli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua, quando le parti mobili dell'apparecchiatura non sono in moto.

## 2 INSTALLAZIONE



L'installazione può essere effettuata solo da personale esperto ed abilitato dal produttore.




Per l'installazione assicurarsi che il generatore sia scollegato dalla rete di alimentazione.



 E' vietata la connessione (in serie o parallelo) dei generatori.





## 2.1 Modalità di sollevamento, trasporto e scarico

L'impianto è provvisto di golfari:



Figura A



Figura B

Evitare nella maniera più assoluta il sollevamento con un angolo diverso da 90°.



**Non sollevare mai la macchina come evidenziato in figura B: esso potrebbe causare il cedimento dei golfari.**

**Fare attenzione a non provocare strappi durante il sollevamento.**



**Non sottovalutare il peso dell'impianto, vedi caratteristiche tecniche.**

**Non far transitare o sostare il carico sospeso sopra a persone o cose.**



 
**Non lasciare cadere o appoggiare con forza l'impianto o la singola unità.**



## 2.2 Posizionamento dell'impianto

Osservare le seguenti norme:

- Facile accesso ai comandi ed ai collegamenti.
- Non posizionare l'attrezzatura in ambienti angusti.
- Non posizionare mai l'impianto su di un piano con inclinazione maggiore di 10° dal piano orizzontale.
- Collocare l'impianto in un luogo asciutto, pulito e con ventilazione appropriata.
- Proteggere l'impianto contro la pioggia battente e contro il sole.




## 2.3 Allacciamento

Il generatore è provvisto di un cavo di alimentazione per l'allacciamento alla rete.

L'impianto può essere alimentato con:

- 400V trifase
- 230V trifase

La tensione di rete può essere modificata solo da personale qualificato e con macchina sconsnessa da rete, togliendo il pannello laterale, posizionando correttamente i collegamenti sulla morsetteria.

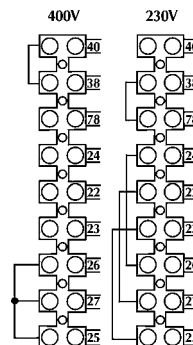

Configurazione morsetteria cambio tensione

 


**ATTENZIONE:** per evitare danni alle persone o all'impianto, occorre controllare la tensione di rete selezionata e i fusibili PRIMA di collegare la macchina alla rete. Inoltre occorre assicurarsi che il cavo venga collegato a una presa fornita di contatto di terra.



Il funzionamento dell'apparecchiatura è garantito per tensioni che si discostano fino al  $\pm 15\%$  dal valore nominale; (esempio:  $V_{nom}$  400V la tensione di lavoro è compresa tra i 320V e 440V).

Prima della spedizione, il generatore viene predisposto per la tensione di rete a 400V.




E' possibile alimentare l'impianto attraverso un gruppo elettrogeno purchè questo garantisca una tensione di alimentazione stabile tra il  $\pm 15\%$  rispetto al valore di tensione nominale dichiarato dal costruttore, in tutte le condizioni operative possibili e alla massima potenza erogabile dal generatore.



**Di norma, si consiglia l'uso di gruppi elettrogeni di potenza pari a 2 volte la potenza del generatore se monofase e pari a 1.5 volte se trifase.**



 **Si consiglia l'uso di gruppi elettrogeni a controllo elettronico.**



Per la protezione degli utenti, l'impianto deve essere correttamente collegato a terra. Il cavo di alimentazione è provvisto di un conduttore (giallo - verde) per la messa a terra, che deve essere collegato ad una spina dotata di contatto a terra.




**L'impianto elettrico deve essere realizzato da personale tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali specifici e in conformità alle leggi dello stato in cui si effettua l'installazione.**

 Il cavo rete del generatore è fornito di un filo giallo/verde, che deve essere collegato SEMPRE al conduttore di protezione a terra. Questo filo giallo/verde non deve MAI essere usato insieme ad altro filo per prelievi di tensione.

Controllare l'esistenza della "messa a terra" nell'impianto utilizzato ed il buono stato della presa di corrente.


Montare solo spine omologate secondo le normative di sicurezza.





## 2.4 Messa in servizio

### Collegamento per saldatura MIG/MAG

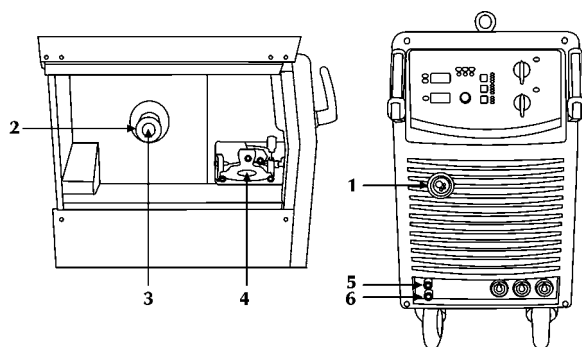

- Collegare la torcia MIG sull'attacco (1), prestando particolare attenzione nell'avvitare completamente la ghiera di fissaggio.
  - Collegare il tubo di ritorno liquido refrigerante della torcia (colore rosso) all'apposito raccordo/innesto (5) (colore rosso - simbolo ).
  - Collegare il tubo di mandata liquido refrigerante della torcia (colore blu) all'apposito raccordo/innesto (6) (colore blu - simbolo ).
  - Aprire il cofano laterale destro.
  - Controllare che la gola del rullino coincida con il diametro del filo che si desidera utilizzare.
  - Svitare la ghiera (2) dall'aspo porta rocchetto e inserire il rocchetto.
- Fare entrare in sede anche il perno dell'aspo, inserire la bobina, rimettere la ghiera (2) in posizione e registrare la vite di frizione (3).
- Sbloccare il supporto traino del motoriduttore (4) infilando il capo del filo nella boccia guidafile e, facendolo passare sul rullino, nell'attacco torcia. Bloccare in posizione il supporto traino controllando che il filo sia entrato nella gola dei rullini.
  - Premere il pulsante di avanzamento filo per caricare il filo nella torcia.
  - Allacciare il tubo gas sul portagomma posteriore.
  - Regolare il flusso gas da 10 a 15 lt/min.

## 3 PRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO


### 3.1 Generalità

Gli impianti semiautomatici della serie NEOMIG per la saldatura MIG/MAG a filo continuo garantiscono elevate prestazioni e qualità nella saldatura con fili pieni ed animati.

La caratteristica statica del generatore è a tensione costante con regolazione a gradino della tensione di saldatura; le diverse uscite dell'induttanza selezionabili consentono all'operatore di impostare la dinamica del generatore ottimale per la saldatura. Questi generatori per la saldatura presentano un'innovativa modalità di funzionamento "SINERGIA".

L'abilitazione della sinergia con l'impostazione del tipo di materiale da saldare e del diametro del filo utilizzato consente un'automatica predisposizione della velocità filo, semplificando di fatto le operazioni di regolazione in saldatura dell'impianto.

### 3.2 Pannello comandi frontale

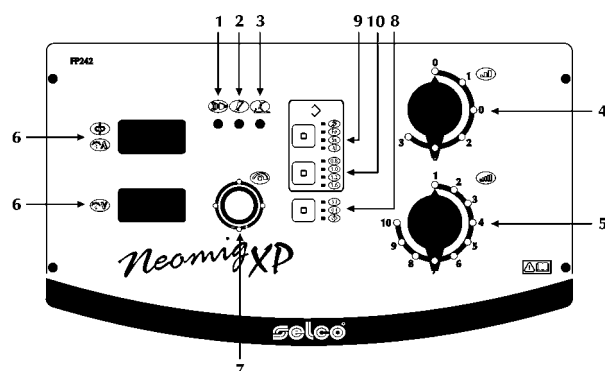

#### 1 Alimentazione



Indica che l'impianto è collegato alla rete elettrica e che è alimentato.

#### 2 Allarme generale



Indica l'eventuale intervento dei dispositivi di protezione quali la protezione termica.

#### 3 Potenza attiva



Indica la presenza di tensione sulle prese d'uscita dell'impianto.

#### 4 Selettore di potenza primario



Commutatore per l'accensione e regolazione dei campi principali a 3 posizioni. In posizione diversa da 0 si dà l'alimentazione all'apparecchiatura (pos. 0 = generatore spento).



**Non manovrare mai il commutatore mentre si sta saldando!**

#### 5 Selettore di potenza secondario



Commutatore per la regolazione fine a 10 posizioni. Per entrambi i commutatori la tensione d'uscita cresce all'aumentare del numero della posizione.



**Non manovrare mai il commutatore mentre si sta saldando!**

## 6 Display 7 segmenti





Permette di visualizzare le generalità della saldatrice in fase di partenza, le impostazioni e le letture di corrente e di tensione in saldatura, la codifica degli allarmi.



## 7 Manopola di regolazione principale



Permette la regolazione della velocità filo in MIG manuale  e la correzione sulla sinergia in MIG sinergico .

## 8 Modalità di saldatura

### 2 Tempi



In due tempi la pressione del pulsante fa fluire il gas, attiva la tensione sul filo e lo fa avanzare; al rilascio il gas, la tensione e l'avanzamento del filo vengono tolti.

### 4 Tempi





In quattro tempi la prima pressione del pulsante fa fluire il gas effettuando un pre gas manuale, al rilascio viene attivata la tensione sul filo e il suo avanzamento. La successiva pressione del pulsante blocca il filo e fa iniziare il processo finale che porta la corrente a zero, il rilascio definitivo del pulsante toglie l'afflusso del gas.

### Avanzamento filo



Permette l'avanzamento manuale del filo senza flusso gas e senza che il filo sia in tensione. Consente l'inserimento del filo nella guaina della torcia durante le fasi di preparazione alla saldatura.

## 9 Sinergia

Permette la selezione del processo MIG manuale  o MIG sinergico  impostando il tipo di materiale da saldare.



Processo MIG manuale.



Processo MIG sinergico, saldatura di acciaio al carbonio.



Processo MIG sinergico, saldatura di acciaio inox.



Processo MIG sinergico, saldatura di alluminio.

## 10 Diametro filo



In sinergia, permette la selezione del diametro del filo utilizzato (mm).



## 3.2.1 Set up

Permette l'impostazione e la regolazione di una serie di parametri aggiuntivi per una migliore e più precisa gestione dell'impianto di saldatura.

I parametri presenti a set up sono organizzati in relazione al processo di saldatura selezionato e hanno una codifica numerica.

**Ingresso a set up:** avviene premendo per 2 sec. il tasto encoder (lo zero centrale su display 7 segmenti conferma l'avvenuto ingresso).

**Selezione e regolazione del parametro desiderato:** avviene ruotando l'encoder fino a visualizzare il codice numerico relativo a quel parametro. La pressione del tasto encoder, a questo punto, permette la visualizzazione del valore impostato per il parametro selezionato e la sua regolazione.

**Uscita da set up:** per uscire dalla sezione "regolazione" premere nuovamente l'encoder.

Per uscire dal set up portarsi sul parametro "O" (salva ed esci) e premere l'encoder.

## Elenco parametri a set up

### 0 Salva ed esci

Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.

### 1 Reset

Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.

### 90 Reset XE (Modalità Easy)

Permette la saldatura in MIG manuale con regolazione della rampa motore.

### 91 Reset XA (Modalità Advanced)

Permette la saldatura in MIG manuale e MIG sinergico. La gestione sinergica "STANDARD" prevede una preimpostazione automatica dei parametri ideali di saldatura in base allo scatto selezionato!

Le impostazioni rimangono invariate durante le varie fasi della saldatura.

E' possibile fornire una correzione in percentuale sul valore sinergico secondo le esigenze del saldatore.

### 92 Reset XP (Modalità Professional)

Permette la saldatura in MIG manuale e MIG sinergico. La gestione sinergica "INTERATTIVA" prevede una preimpostazione automatica dei parametri ideali di saldatura in base allo scatto selezionato!

Durante le varie fasi della saldatura, il controllo sinergico rimane attivo.

I parametri di saldatura vengono costantemente controllati e all'occorrenza corretti secondo un'analisi precisa delle caratteristiche dell'arco elettrico!

E' possibile fornire una correzione in percentuale sul valore sinergico secondo le esigenze del saldatore.

### 99 Reset

Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default e di riportare l'intero impianto nelle condizioni predefinite Selco.

## 90 Reset XE (Modalità Easy)

### 0 Salva ed esci

Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.

### 1 Reset

Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.


### 5 Rampa motore

Permette di impostare un passaggio graduale tra la velocità filo d'innesco e quella di saldatura.

Minimo off, Massimo 2.0s, Default 250ms


- 18 Burn back**  
Permette la regolazione del tempo di bruciatura del filo impedendo l'incollamento a fine saldatura.  
Consente di regolare la lunghezza del pezzo di filo esterno alla torcia.  
Minimo off, Massimo 2.0s, Default 80ms
- 25 Puntatura**  
Permette di abilitare il processo "puntatura" e di stabilire il tempo di saldatura.  
Minimo 500ms, Massimo 99.9s, Default off
- 26 Punto pausa**  
Permette di abilitare il processo "punto pausa" e di stabilire il tempo di sosta tra una saldatura e l'altra.  
Minimo 500ms, Massimo 99.9s, Default off
- 91 Reset XA (Modalità Advanced)**
- 0 Salva ed esci**  
Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.
- 1 Reset**  
Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.
- 3 Pre gas**  
Permette di impostare e regolare il flusso di gas prima dell'innesco dell'arco.  
Consente il caricamento del gas in torcia e la preparazione dell'ambiente per la saldatura.  
Minimo off, Massimo 99.9s, Default 10ms
- 4 Soft start**  
Permette la regolazione della velocità di avanzamento del filo nelle fasi che precedono l'innesco.  
Viene dato come % della velocità filo impostata.  
Consente un innesco a velocità ridotta e pertanto più morbido e con meno spruzzi.  
Minimo 10%, Massimo 100%, Default 50%
- 5 Rampa motore**  
Permette di impostare un passaggio graduale tra la velocità filo d'innesco e quella di saldatura.  
Minimo off, Massimo 1.0s, Default 250ms
- 18 Burn back**  
Permette la regolazione del tempo di bruciatura del filo impedendo l'incollamento a fine saldatura.  
Consente di regolare la lunghezza del pezzo di filo esterno alla torcia.  
Minimo off, Massimo 2.0s, Default 80ms
- 20 Post gas**  
Permette di impostare e regolare il flusso di gas a fine saldatura.  
Minimo off, Massimo 99.9s, Default 2.0s
- 25 Puntatura**  
Permette di abilitare il processo "puntatura" e di stabilire il tempo di saldatura.  
Minimo 500ms, Massimo 99.9s, Default off
- 26 Punto pausa**  
Permette di abilitare il processo "punto pausa" e di stabilire il tempo di sosta tra una saldatura e l'altra.  
Minimo 500ms, Massimo 99.9s, Default off
- 3 Pre gas**  
Permette di impostare e regolare il flusso di gas prima dell'innesco dell'arco.  
Consente il caricamento del gas in torcia e la preparazione dell'ambiente per la saldatura.  
Minimo off, Massimo 99.9s, Default 10ms
- 4 Soft start**  
Permette la regolazione della velocità di avanzamento del filo nelle fasi che precedono l'innesco.  
Viene dato come % della velocità filo impostata.  
Consente un innesco a velocità ridotta e pertanto più morbido e con meno spruzzi.  
Minimo 10%, Massimo 100%, Default 50%
- 5 Rampa motore**  
Permette di impostare un passaggio graduale tra la velocità filo d'innesco e quella di saldatura.  
Minimo off, Massimo 1.0s, Default 250ms
- 18 Burn back**  
Permette la regolazione del tempo di bruciatura del filo impedendo l'incollamento a fine saldatura.  
Consente di regolare la lunghezza del pezzo di filo esterno alla torcia.  
Minimo off, Massimo 2.0s, Default 80ms
- 20 Post gas**  
Permette di impostare e regolare il flusso di gas a fine saldatura.  
Minimo off, Massimo 99.9s, Default 2.0s
- 25 Puntatura**  
Permette di abilitare il processo "puntatura" e di stabilire il tempo di saldatura.  
Minimo 500ms, Massimo 99.9s, Default off
- 26 Punto pausa**  
Permette di abilitare il processo "punto pausa" e di stabilire il tempo di sosta tra una saldatura e l'altra.  
Minimo 500ms, Massimo 99.9s, Default off
- 92 Reset XP (Modalità Professional)**
- 0 Salva ed esci**  
Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.
- 1 Reset**  
Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.
- 3.2.2 Codifica allarmi**
- 01/02 Sovratemperatura
- 05 Cortocircuito al secondario
- 08 Motore trainafilo bloccato
- 11 Configurazione macchina non valida
- 14 Saldatura non possibile con lo scatto impostato
- 20 Errore di comunicazione
- 21 Macchina non calibrata o perdita dati

### 3.3 Pannello posteriore

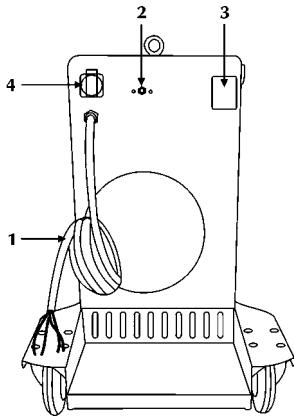

- 1 Cavo di alimentazione**  
Permette di alimentare l'impianto collegandolo alla rete.
- 2 Attacco gas**
- 3 Targa dati**
- 4 Alimentazione 230V**

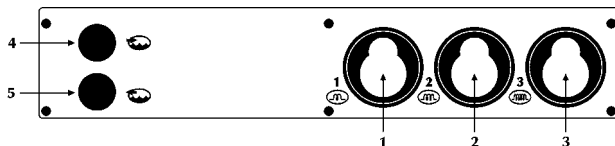

### 3.4 Pannello prese



#### 1, 2, 3 Prese d'uscita a induttanza variabile



Un'induttanza maggiore permette di avere un arco più "morbido" con minor proiezione di spruzzi, un'induttanza minore permette di avere un arco più reattivo. Normalmente, utilizzare 1 in concomitanza con lo scatto 1 sul commutatore principale, 2 sullo scatto 2 e 3 sullo scatto 3.

- 4** Collegare il tubo di ritorno liquido refrigerante della torcia (colore rosso) all'apposito raccordo/innesto (4) (colore rosso - simbolo .
- 5** Collegare il tubo di mandata liquido refrigerante della torcia (colore blu) all'apposito raccordo/innesto (5) (colore blu - simbolo .

## 4 MANUTENZIONE



L'impianto deve essere sottoposto ad una manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del costruttore.

L'eventuale manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

Tutti gli sportelli di accesso e servizio e i coperchi devono essere chiusi e ben fissati quando l'apparecchio è in funzione.

L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica.

Evitare che si accumuli polvere metallica in prossimità e sulle alette di areazione.



**Togliere l'alimentazione all'impianto prima di ogni intervento!**



#### Controlli periodici:

- Effettuare la pulizia interna utilizzando aria compressa a bassa pressione e pennelli a setola morbida.
- Controllare le connessioni elettriche e tutti i cavi di collegamento.

Per la manutenzione o la sostituzione dei componenti delle torce, della pinza portaelettrodo e/o del cavo massa:



Controllare la temperatura dei componenti ed accertarsi che non siano surriscaldati.



 
Utilizzare sempre guanti a normativa.



Utilizzare chiavi ed attrezzi adeguati.

**In mancanza di detta manutenzione, decadranno tutte le garanzie e comunque il costruttore viene sollevato da qualsiasi responsabilità.**

## 5 DIAGNOSTICA E SOLUZIONI



**L'eventuale riparazione o sostituzione di parti dell'impianto deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato.**

**La riparazione o la sostituzione di parti dell'impianto da parte di personale non autorizzato comporta l'immediata invalidazione della garanzia del prodotto.**

**L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica.**

**Nel caso l'operatore non si attenesse a quanto descritto, il costruttore declina ogni responsabilità.**

### **Mancata accensione dell'impianto (led verde spento)**

|           |  |
|-----------|--|
| Causa     | Tensione di rete non presente sulla presa di alimentazione.  |
| Soluzione | Eseguire una verifica e procedere alla riparazione dell'impianto elettrico.<br>Rivolgersi a personale specializzato.     |
| Causa     | Spina o cavo di alimentazione difettoso.   |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto. |
| Causa     | Fusibile di linea bruciato.  |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.  |
| Causa     | Interruttore di accensione difettoso.  |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto. |
| Causa     | Elettronica difettosa.   |
| Soluzione | Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.  |

### **Assenza di potenza in uscita (l'impianto non salda)**

|           |  |
|-----------|--|
| Causa     | Pulsante torcia difettoso.   |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.   |
| Causa     | Impianto surriscaldato (allarme termico - led giallo acceso).  |
| Soluzione | Attendere il raffreddamento dell'impianto senza spegnere l'impianto.   |
| Causa     | Laterale aperto o switch porta difettoso.  |
| Soluzione | E' necessario per la sicurezza dell'operatore che il pannello laterale sia chiuso durante le fasi di saldatura.<br>Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione della torcia. |
| Causa     | Collegamento di massa non corretto.  |
| Soluzione | Eseguire il corretto collegamento di massa.<br>Consultare il paragrafo "Messa in servizio".  |
| Causa     | Tensione di rete fuori range (led giallo acceso).  |
| Soluzione | Ripartire la tensione di rete entro il range di alimentazione del generatore<br>Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.<br>Consultare il paragrafo "Allacciamento".  |

|           |  |
|-----------|--|
| Causa     | Teleruttore difettoso.   |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto. |

|           |   |
|-----------|---|
| Causa     | Elettronica difettosa.  |
| Soluzione | Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto. |

### **Erogazione di potenza non corretta**

|           |  |
|-----------|--|
| Causa     | Errate impostazioni dei parametri e delle funzioni dell'impianto.  |
| Soluzione | Eseguire un reset dell'impianto e reimpostare i parametri di saldatura.  |
| Causa     | Potenziometro/encoder per la regolazione della corrente di saldatura difettoso.  |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto. |
| Causa     | Tensione di rete fuori range.  |
| Soluzione | Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.<br>Consultare il paragrafo "Allacciamento".                            |
| Causa     | Mancanza di una fase.  |
| Soluzione | Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.<br>Consultare il paragrafo "Allacciamento".                            |
| Causa     | Teleruttore difettoso.   |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto. |
| Causa     | Elettronica difettosa.   |
| Soluzione | Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.  |

### **Avanzamento filo bloccato**

|           |   |
|-----------|---|
| Causa     | Pulsante torcia difettoso.  |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.  |
| Causa     | Rulli non corretti o consumati  |
| Soluzione | Sostituire i rulli.   |
| Causa     | Motoriduttore difettoso.  |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.  |
| Causa     | Guaina torcia danneggiata.  |
| Soluzione | Sostituire il componente danneggiato.<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.  |
| Causa     | Trainafilo non alimentato   |
| Soluzione | Verificare la connessione al generatore.<br>Consultare il paragrafo "Allacciamento".<br>Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto. |

Causa Avvolgimento irregolare su bobina.  
Soluzione Ripristinare le normali condizioni di svolgimento della bobina o sostituirla.

Causa Ugello torcia fuso (filo incollato)  
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.

#### **Avanzamento filo non regolare**

Causa Pulsante torcia difettoso.  
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.  
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Rulli non corretti o consumati  
Soluzione Sostituire i rulli.

Causa Motoriduttore difettoso.  
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.  
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Guaina torcia danneggiata.  
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.  
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Frizione aspo o dispositivi di bloccaggio rulli regolati male.  
Soluzione Allentare la frizione.  
Aumentare la pressione sui rulli.

#### **Instabilità d'arco**

Causa Protezione di gas insufficiente.  
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.  
Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Causa Parametri di saldatura non corretti.  
Soluzione Eseguire un accurato controllo dell'impianto di saldatura.  
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

#### **Eccessiva proiezione di spruzzi**

Causa Lunghezza d'arco non corretta.  
Soluzione Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.  
Ridurre la tensione di saldatura.

Causa Parametri di saldatura non corretti.  
Soluzione Ridurre la corrente di saldatura.

Causa Dinamica d'arco non corretta.  
Soluzione Aumentare il valore induttivo del circuito.  
Utilizzare una presa induttiva maggiore.

Causa Protezione di gas insufficiente.  
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.  
Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.  
Soluzione Ridurre l'inclinazione della torcia.

#### **Insufficiente penetrazione**

Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.  
Soluzione Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.

Causa Parametri di saldatura non corretti.  
Soluzione Aumentare la corrente di saldatura.

Causa Preparazione dei lembi non corretta.  
Soluzione Aumentare l'apertura del cianfrino.

Causa Collegamento di massa non corretto.  
Soluzione Eseguire il corretto collegamento di massa.  
Consultare il paragrafo "Messa in servizio".

Causa Pezzi da saldare di consistenti dimensioni.  
Soluzione Aumentare la corrente di saldatura.

Causa Pressione aria insufficiente.  
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.  
Consultare il paragrafo "Messa in servizio".

#### **Incisioni marginali**

Causa Parametri di saldatura non corretti.  
Soluzione Ridurre la corrente di saldatura.  
Utilizzare un elettrodo di diametro inferiore.

Causa Lunghezza d'arco non corretta.  
Soluzione Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.  
Ridurre la tensione di saldatura.

Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.  
Soluzione Ridurre la velocità di oscillazione laterale nel riempimento.  
Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.

Causa Protezione di gas insufficiente.  
Soluzione Utilizzare gas adatti ai materiali da saldare.

#### **Porosità**

Causa Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sui pezzi da saldare.  
Soluzione Eseguire una accurata pulizia dei pezzi prima di eseguire la saldatura.

Causa Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sul materiale d'apporto.  
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.  
Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.

Causa Presenza di umidità nel materiale d'apporto.  
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.  
Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.

Causa Lunghezza d'arco non corretta.  
Soluzione Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.  
Ridurre la tensione di saldatura.

Causa Presenza di umidità nel gas di saldatura.  
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.  
Provvedere al mantenimento in perfette condizioni dell'impianto di alimentazione del gas.

Causa Protezione di gas insufficiente.  
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.  
Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Causa Solidificazione del bagno di saldatura troppo rapida.  
Soluzione Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.  
Eseguire un preriscaldamento dei pezzi da saldare.  
Aumentare la corrente di saldatura.



### Cricche a caldo

|           |   |
|-----------|---|
| Causa     | Parametri di saldatura non corretti.  |
| Soluzione | Ridurre la corrente di saldatura.<br>Utilizzare un elettrodo di diametro inferiore.                                   |
| Causa     | Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sui pezzi da saldare.  |
| Soluzione | Eseguire una accurata pulizia dei pezzi prima di eseguire la saldatura.   |
| Causa     | Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sul materiale d'apporto.   |
| Soluzione | Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.<br>Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto. |
| Causa     | Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.  |
| Soluzione | Eseguire le corrette sequenze operative per il tipo di giunto da saldare.   |
| Causa     | Pezzi da saldare con caratteristiche dissimili.   |
| Soluzione | Eseguire una imburratura prima di realizzare la saldatura.  |

### Cricche a freddo


|           |   |
|-----------|---|
| Causa     | Presenza di umidità nel materiale d'apporto.  |
| Soluzione | Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.<br>Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.   |
| Causa     | Geometria particolare del giunto da saldare.  |
| Soluzione | Eseguire un preriscaldamento dei pezzi da saldare.<br>Eseguire un postriscaldamento.<br>Eseguire le corrette sequenze operative per il tipo di giunto da saldare. |

**Per ogni dubbio e/o problema non esitare a consultare il più vicino centro di assistenza tecnica.**

## 6 CENNI TEORICI SULLA SALDATURA A FILO CONTINUO

### 6.1 Introduzione

Un sistema MIG è formato da un generatore in corrente continua, un alimentatore e una bobina di filo, una torcia e gas.

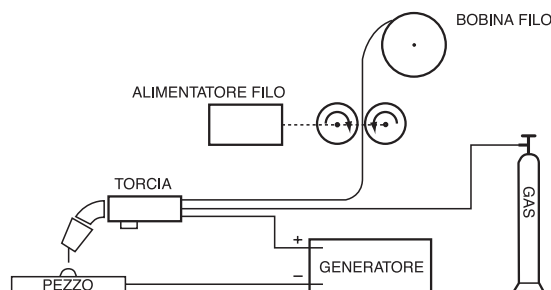

Impianto di saldatura manuale

La corrente viene trasferita all'arco attraverso l'elettrodo fusibile ( filo posto a polarità positiva); in questo procedimento il metallo fuso è trasferito sul pezzo da saldare attraverso l' arco. L' alimentazione del filo è resa necessaria per reintegrare il filo d'apporto fuso durante la saldatura.

### 6.1.1 Metodi di procedimento

Nella saldatura sotto protezione di gas, le modalità secondo cui le gocce si staccano dall'elettrodo definiscono due sistemi di trasferimento. Un primo metodo definito "TRASFERIMENTO A CORTO CIRCUITO (SHORT-ARC)", fa entrare l'elettrodo a contatto diretto con il bagno, si fa quindi un cortocircuito con effetto fusibile da parte del filo che si interrompe, dopo di che l'arco si riaccende ed il ciclo si ripete (Fig. 1a).

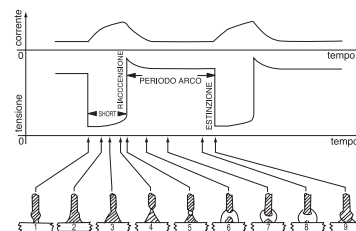


Fig. 1a



Fig. 1b

Ciclo SHORT (a) e saldatura SPRAY ARC (b)

Un altro metodo per ottenere il trasferimento delle gocce è il cosiddetto "TRASFERIMENTO A SPRUZZO (SPRAY-ARC)", che consente alle gocce di staccarsi dall'elettrodo e in un secondo tempo giungono nel bagno di fusione (Fig. 1b).



### 6.1.2 Parametri di saldatura

La visibilità dell'arco riduce la necessità di una rigida osservanza delle tabelle di regolazione da parte dell'operatore che ha la possibilità di controllare direttamente il bagno di fusione.

- La tensione influenza direttamente l'aspetto del cordone, ma le dimensioni della superficie saldata possono essere variate a seconda delle esigenze, agendo manualmente sul movimento della torcia in modo da ottenere depositi variabili con tensione costante.
- La velocità di avanzamento del filo è in relazione con la corrente di saldatura.

Nelle Fig. 2 e 3 vengono mostrate le relazioni che sussistono tra i vari parametri di saldatura.

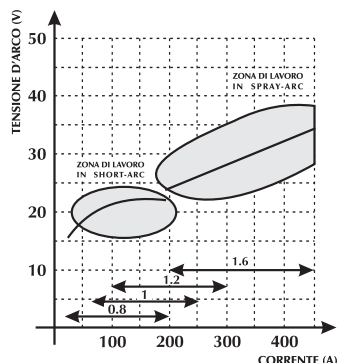


Fig. 2 Diagramma per la scelta ottimale della migliore caratteristica di lavoro.

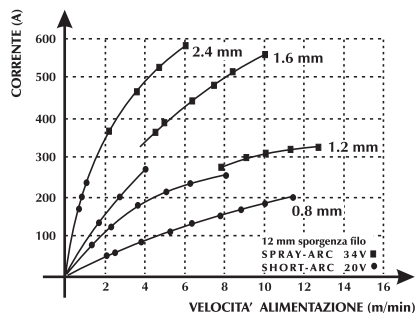
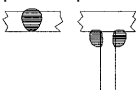
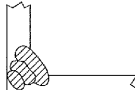
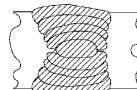
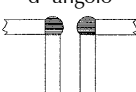
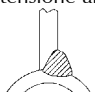
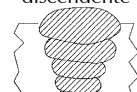

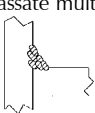
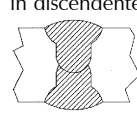



Fig. 3 Relazione tra velocità di avanzamento del filo e intensità di corrente (caratteristica di fusione) in funzione del diametro del filo.

**TABELLA ORIENTATIVA DI GUIDA PER LA SCELTA DEI PARAMETRI DI SALDATURA RIFERITA ALLE APPLICAZIONI PIÙ TIPI-  
CHE E AI FILI DI PIÙ COMUNE IMPIEGO**

| Diametro filo - peso per ogni metro                       |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| Tensione d'arco (v)                                       | 0,8 mm   | 1,0-1,2 mm  | 1,6 mm  | 2,4 mm  |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                             | Bassa penetrazione per piccoli spessori<br><br>60 - 160 A     | Buon controllo della penetrazione e della fusione<br><br>100 - 175 A | Buona fusione in piano e in verticale<br><br>120 - 180 A | Non impiegato<br><br>150 - 200 A  |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC<br>(Zona di transizione) | Saldatura automatica d'angolo<br><br>150 - 250 A              | Saldatura automatica a tensione alta<br><br>200 - 300 A              | Saldatura automatica discendente<br><br>250 - 350 A      | Non impiegato<br><br>300 - 400 A  |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                             | Bassa penetrazione con regolazione a 200 A<br><br>150 - 250 A | Saldatura automatica a passate multiple<br><br>200 - 350 A           | Buona penetrazione in discendente<br><br>300 - 500 A     | Buona penetrazione alto deposito su grossi spessori<br><br>500 - 750 A |

### 6.1.3 Gas utilizzabili

La saldatura MIG-MAG è caratterizzata principalmente dal tipo di gas utilizzato, inerte per la saldatura MIG (Metal Inert Gas), attivo nella saldatura MAG (Metal Active Gas).

#### Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Utilizzando CO<sub>2</sub> come gas di protezione si ottengono elevate penetrazioni con elevata velocità di avanzamento e buone proprietà meccaniche unitamente ad un basso costo di esercizio. Ciò nonostante l'uso di questo gas crea notevoli problemi sulla composizione chimica finale dei giunti in quanto vi è una perdita di elementi facilmente ossidabili e, contemporaneamente si ha un arricchimento di carbonio del bagno.

La saldatura con CO<sub>2</sub> pura dà anche altri tipi di problemi come l'eccessiva presenza di spruzzi e la formazione di porosità da ossido di carbonio.

#### Argon

Questo gas inerte viene usato puro nella saldatura delle leghe leggere mentre per la saldatura di acciai inossidabili al cromo-nichel si preferisce lavorare con l'aggiunta di ossigeno e CO<sub>2</sub> in percentuale 2%, questo contribuisce alla stabilità dell'arco e alla migliore forma del cordone.

#### Elio

Questo gas si utilizza in alternativa all'argon e consente maggiori penetrazioni (su grandi spessori) e maggiori velocità di avanzamento.

#### Miscela Argon-Elio

Si ottiene un arco più stabile rispetto all'elio puro, una maggiore penetrazione e velocità rispetto all'argon.

#### Miscela Argon-CO<sub>2</sub> e Argon-CO<sub>2</sub>-Ossigeno

Queste miscele vengono impiegate nella saldatura dei materiali ferrosi soprattutto in condizioni di SHORT-ARC in quanto migliora l'apporto termico specifico. Questo non ne esclude l'uso in SPRAY-ARC. Normalmente la miscela contiene una percentuale di CO<sub>2</sub> che va dall'8 al 20% e O<sub>2</sub> intorno al 5%.

## 7 CARATTERISTICHE TECNICHE

|   | NEOMIG 3500  | NEOMIG 4500  |
|---|--|--|
| Tensione di alimentazione U1 (50/60 Hz) | 3x230/400Vac $\pm 15\%$  | 3x230/400Vac $\pm 15\%$  |
| Fusibile di linea ritardato             | 35/20A   | 50/30A   |
| Potenza massima assorbita (KVA)         | 16.6 KVA   | 24 KVA   |
| Potenza massima assorbita (KW)          | 15kW   | 22.9kW   |
| Fattore di potenza PF                   | 0.96   | 0.96   |
| Corrente massima assorbita I1max        | 23.9A  | 34.8A  |
| Corrente effettiva (I1eff)              | 15.1A  | 22A  |
| Fattore di utilizzo (x=25°C)            |  |  |
|   | (x=40%) 350A   | (x=45%) 450A   |
| (x=60%)                                 | 320A   | 390A   |
| (x=100%)                                | 260A   | 320A   |
| Fattore di utilizzo (x=40°C)            |  |  |
|   | (x=35%) 350A   | (x=40%) 450A   |
| (x=60%)                                 | 300A   | 370A   |
| (x=100%)                                | 240A   | 300A   |
| Gamma di regolazione I2                 | 30-380A  | 30-480A  |
| Step                                    | 3x10   | 3x10   |
| Tensione a vuoto Uo                     | 50V  | 50V  |
| Grado di protezione                     | IP21S  | IP21S  |
| Classe di isolamento                    | H  | H  |
| Dimensioni (lpxh)                       | 1060x400x780 mm  | 1060x400x780 mm  |
| Peso                                    | 123 Kg.  | 139 Kg.  |
| Cavo di alimentazione                   | 4x6 mm <sup>2</sup>  | 4x6 mm <sup>2</sup>  |
| Norme di costruzione                    | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  |
| Potenza motoriduttore                   | 90W  | 90W  |
| N° rulli                                | 2 (4)  | 2 (4)  |
| Rullo (STD)                             | 1.0-1.2 (STD)  | 1.0-1.2 (STD)  |
| Rulli trattabili                        | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 filo pieno<br>0.8-1.0-1.2-1.6 filo alluminio<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 filo animato | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 filo pieno<br>0.8-1.0-1.2-1.6 filo alluminio<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 filo animato |
| Velocità avanzamento filo               | 1.5 ÷ 22 m/min.  | 1.5 ÷ 22 m/min.  |
| Pulsante avanzamento filo               | si   | si   |
| Pulsante spurgo gas                     | si   | si   |
| Sinergia                                | si   | si   |
| Rullini in acciaio                      | si   | si   |
| Presca per torcia Push-Pull             | no   | no   |

## Thanks...

We wish to thank you for choosing the **QUALITY, TECHNOLOGY and RELIABILITY** of SELCO products.

In order to take advantage of all functions and features of the equipment you have purchased, we recommend that you should read the following instructions carefully: they will help you to better know the product and to achieve the best possible results.

Before performing any operation on the machine, make sure that you have thoroughly read and understood the contents of this booklet. Do not perform modifications or maintenance operations which are not prescribed.

Do consult qualified personnel for any doubt or problem concerning the use of the machine, even if not described herein,.

This booklet is an integral part of the equipment and must accompany it when it changes location or is sold to third parties.

The user shall be responsible for keeping this booklet intact and legible.

**SELCO s.r.l.** reserves the right to modify this booklet at any time without notice.

All rights of translation and total or partial reproduction by any means whatsoever (including photocopy, film, and microfilm) are reserved and reproduction is prohibited without the explicit written consent of **SELCO s.r.l.**

The directions provided herewith are of vital importance and therefore necessary to ensure the warranties.

The manufacturer accepts no liability in case of misuse or non-application of the directions by the users.

---

## CE - DECLARATION OF CONFORMITY

---

Company

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

hereby declares that the equipment:

**NEOMIG 3500  
NEOMIG 4500**

conforms to the EU directives:

**2006/95/EEC  
2004/108/EEC  
92/31/EEC  
93/68/EEC**

and that following harmonized standards have been duly applied:

**EN 60974-1  
EN 60974-10**

Any operation or modification that has not been previously authorized by **SELCO s.r.l.** will invalidate this certificate.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



Lino Frasson  
Chief Executive

## INDEX

---

|   |    |
|---|----|
| 1 WARNING .....                                 | 21 |
| 1.1 Work environment.....                       | 21 |
| 1.2 User's and other persons' protection.....   | 21 |
| 1.3 Protection against fumes and gases .....    | 22 |
| 1.4 Fire/explosion prevention.....              | 22 |
| 1.5 Prevention when using gas cylinders .....   | 22 |
| 1.6 Protection from electrical shock.....       | 22 |
| 1.7 Electromagnetic fields & interferences..... | 23 |
| 1.8 IP Protection rating.....                   | 23 |
| 2 INSTALLATION.....                             | 23 |
| 2.1 Lifting, transport & unloading .....        | 24 |
| 2.2 Positioning of the equipment .....          | 24 |
| 2.3 Connection.....                             | 24 |
| 2.4 Installation .....                          | 25 |
| 3 SYSTEM PRESENTATION.....                      | 25 |
| 3.1 General.....                                | 25 |
| 3.2 Front control panel .....                   | 25 |
| 3.2.1 Set up.....                               | 26 |
| 3.2.2 Alarm codes.....                          | 27 |
| 3.3 Rear panel .....                            | 28 |
| 3.4 Sockets panel .....                         | 28 |
| 4 MAINTENANCE.....                              | 28 |
| 5 TROUBLESHOOTING .....                         | 29 |
| 6 CONTINUOUS WIRE WELDING THEORY .....          | 31 |
| 6.1 Introduction.....                           | 31 |
| 6.1.1 Methods .....                             | 31 |
| 6.1.2 Welding parameters.....                   | 32 |
| 6.1.3 Gases.....                                | 33 |
| 7 TECHNICAL SPECIFICATIONS .....                | 34 |

## 1 WARNING

 


Before performing any operation on the machine, make sure that you have thoroughly read and understood the contents of this booklet. Do not perform modifications or maintenance operations which are not prescribed.

The manufacturer cannot be held responsible for damages to persons or property caused by misuse or non-application of the contents of this booklet by the user.



Please consult qualified personnel if you have any doubts or difficulties in using the equipment.



### 1.1 Work environment

- All equipment shall be used exclusively for the operations for which it was designed, in the ways and ranges stated on the rating plate and/or in this booklet, according to the national and international directives regarding safety. Other uses than the one expressly declared by the manufacturer shall be considered totally inappropriate and dangerous and in this case the manufacturer disclaims all responsibility.
- This equipment shall be used for professional applications only, in industrial environments.  
The manufacturer shall not be held responsible for any damages caused by the use of the equipment in domestic environments.
- The equipment must be used in environments with a temperature between -10°C and +40°C (between +14°F and +104°F).  
The equipment must be transported and stored in environments with a temperature between -25°C and +55°C (between -13°F and 131°F).
- The equipment must be used in environments free from dust, acid, gas or any other corrosive substances.
- The equipment shall not be used in environments with a relative humidity higher than 50% at 40°C (104°F).  
The equipment shall not be used in environments with a relative humidity higher than 90% at 20°C (68°F).
- The system must not be used at an higher altitude than 2,000 metres (6,500 feet) above sea level.



Do not use this machine to defrost pipes.  
Do not use this equipment to charge batteries and/or accumulators.  
Do not use this equipment to jump-start engines.

### 1.2 User's and other persons' protection



The welding process is a noxious source of radiation, noise, heat and gas emissions.



Wear protective clothing to protect your skin from the arc rays, sparks or incandescent metal. Clothes must cover the whole body and must be:

- intact and in good conditions
- fireproof
- insulating and dry
- well-fitting and without cuffs or turn-ups



Always use regulation shoes that are strong and ensure insulation from water.



Always use regulation gloves ensuring electrical and thermal insulation.



Position a fire-retardant shield to protect the surrounding area from rays, sparks and incandescent slags.  
Advise any person in the area not to stare at the arc or at the incandescent metal and to get an adequate protection.



Wear masks with side face guards and a suitable protection filter (at least NR10 or above) for the eyes.



Always wear safety goggles with side guards, especially during the manual or mechanical removal of welding slag.



Do not wear contact lenses!



Use headphones if dangerous noise levels are reached during the welding.  
If the noise level exceeds the limits prescribed by law, delimit the work area and make sure that anyone getting near it is protected with headphones or earphones.



Avoid your hands, hair, clothes, tools ... coming into contact with moving parts such as:

- fans
- gears
- rollers and shafts
- wire reels

- Do not touch gears while the wire feed unit is working.
- The systems must not undergo any kind of modification.  
Bypassing the protection devices fitted on wire feed units is extremely dangerous and releases the manufacturer from any responsibility in respect of damages to either people or property.
- Always keep the side covers closed while welding.



While loading and feeding the wire, keep your head away from the MIG/MAG torch. The wire that is coming out can seriously damage your hands, face and eyes.



Avoid touching items that have just been welded: the heat could cause serious burning or scorching.

- Follow all the precautions described above also in all operations carried out after welding since slag may detach from the items while they are cooling off.
- Check that the torch is cold before working on or maintaining it.



Ensure the cooling unit is switched off before disconnecting the pipes of the cooling liquid. The hot liquid coming out of the pipes might cause burning or scorching.



Keep a first aid kit ready for use.  
Do not underestimate any burning or injury.



Before leaving work, make the area safe, in order to avoid accidental damage to people or property.



### 1.3 Protection against fumes and gases

- Fumes, gases and powders produced during the welding process can be noxious for your health.  
Under certain circumstances, the fumes caused by welding can cause cancer or harm the foetus of pregnant women.
- Keep your head away from any welding gas and fumes.
- Provide proper ventilation, either natural or forced, in the work area.
- In case of poor ventilation, use masks and breathing apparatus.
- In case of welding in extremely small places the work should be supervised by a colleague standing nearby outside.
- Do not use oxygen for ventilation.
- Ensure that the fumes extractor is working by regularly checking the quantity of harmful exhaust gases versus the values stated in the safety regulations.
- The quantity and the danger level of the fumes depends on the parent metal used, the filler metal and on any substances used to clean and degrease the pieces to be welded. Follow the manufacturer's instructions together with the instructions given in the technical sheets.
- Do not perform welding operations near degreasing or painting stations.  
Position gas cylinders outdoors or in places with good ventilation.



### 1.4 Fire/explosion prevention

- The welding process may cause fires and/or explosions.
- Clear the work area and the surrounding area from any flammable or combustible materials or objects.  
Flammable materials must be at least 11 metres (35 feet) from the welding area or they must be suitably protected.  
Sparks and incandescent particles might easily be sprayed quite far and reach the surrounding areas even through minute openings. Pay particular attention to keep people and property safe.
- Do not perform welding operations on or near containers under pressure.
- Do not perform welding operations on closed containers or pipes.  
Pay particular attention during welding operations on pipes or containers even if these are open, empty and have been cleaned thoroughly. Any residue of gas, fuel, oil or similar materials might cause an explosion.

- Do not weld in places where explosive powders, gases or vapours are present.
- When you finish welding, check that the live circuit cannot accidentally come in contact with any parts connected to the earth circuit.
- Position a fire-fighting device or material near the work area.



### 1.5 Prevention when using gas cylinders

- Inert gas cylinders contain pressurized gas and can explode if the minimum safe conditions for transport, storage and use are not ensured.
- Cylinders must be secured in a vertical position to a wall or other supporting structure, with suitable means so that they cannot fall or accidentally hit anything else.
- Screw the cap on to protect the valve during transport, commissioning and at the end of any welding operation.
- Do not expose cylinders to direct sunlight, sudden changes of temperature, too high or extreme temperatures. Do not expose cylinders to temperatures too low or too high.
- Keep cylinders away from naked flames, electric arcs, torches or electrode guns and incandescent material sprayed by welding.
- Keep cylinders away from welding circuits and electrical circuits in general.
- Keep your head away from the gas outlet when opening the cylinder valve.
- Always close the cylinder valve at the end of the welding operations.
- Never perform welding operations on a pressurized gas cylinder.
- A compressed air cylinder must never be directly coupled to the machine pressure reducer. Pressure might exceed the capacity of the reducer which could consequently explode.



### 1.6 Protection from electrical shock

 
- Electric shocks can kill you.
- Avoid touching live parts both inside and outside the welding system while this is active (torches, guns, earth cables, electrodes, wires, rollers and spools are electrically connected to the welding circuit).
- Ensure the system and the welder are insulated electrically by using dry bases and floors that are sufficiently insulated from the earth.
- Ensure the system is connected correctly to a socket and a power source equipped with an earth conductor.
- Do not touch two torches or two electrode holders at the same time.  
If you feel an electric shock, interrupt the welding operations immediately.





## 1.7 Electromagnetic fields & interferences

- The welding current passing through the internal and external system cables creates an electromagnetic field in the proximity of the welding cables and the equipment itself.
- Electromagnetic fields can affect the health of people who are exposed to them for a long time (the exact effects are still unknown).  
Electromagnetic fields can interfere with some equipment like pacemakers or hearing aids.



Persons fitted with pacemakers must consult their doctor before undertaking arc welding or plasma cutting operations.

### Installation, use and area examination

This equipment is manufactured in compliance with the requirements of the EN60974-10 harmonized standard and is identified as "CLASS A" equipment.

This unit must be used for professional applications only, in industrial environments.

The manufacturer will accept no responsibility for any damages caused by use in domestic environments.

 


The user must be an expert in the activity and as such is responsible for installation and use of the equipment according to the manufacturer's instructions.

If any electromagnetic interference is noticed, the user must solve the problem, if necessary with the manufacturer's technical assistance.



In any case electromagnetic interference problems must be reduced until they are not a nuisance any longer.



Before installing this apparatus, the user must evaluate the potential electromagnetic problems that may arise in the surrounding area, considering in particular the health conditions of the persons in the vicinity, for example of persons fitted with pacemakers or hearing aids.

### Mains power supply

In case of interference, it may be necessary to take further precautions like the filtering of the mains power supply.

It is also necessary to consider the possibility of shielding the power supply cable.

### Welding cables

To minimise the effects of electromagnetic fields follow the following instructions:

- Where possible, collect and secure the earth and power cables together.
- Never coil the welding cables around your body.
- Do not place your body in between the earth and power cables (keep both on the same side).
- The cables must be kept as short as possible, positioned as close as possible to each other and laid at or approximately at ground level.
- Position the equipment at some distance from the welding area.
- The cables must be kept away from any other cables.

### Earthing connection

The earth connection of all the metal components in the welding equipment and in the close area must be taken in consideration.

The earthing connection must be made according to the local regulations.

 
### Earthing the workpiece

When the workpiece is not earthed for electrical safety reasons or due to its size and position, the earthing of the workpiece may reduce the emissions. It is important to remember that the earthing of the workpiece should neither increase the risk of accidents for the user nor damage other electric equipment.

The earthing must be made according to the local regulations.

### Shielding

The selective shielding of other cables and equipment present in the surrounding area may reduce the problems due to electromagnetic interference. The shielding of the entire welding equipment can be taken in considered for special applications.



## 1.8 IP Protection rating

 
### IP21S

- Enclosure protected against access to dangerous parts by fingers and against ingress of solid bodies objects with diameter greater than/equal to 12.5 mm
- Enclosure protected against vertically dripping water.  
Do not use outdoors in case of rain.
- Enclosure protected against harmful effects due to the ingress of water when the moving parts of the equipment are not operating.

## 2 INSTALLATION



Installation should be performed only by expert personnel authorised by the manufacturer.



During installation, ensure that the power source is disconnected from the mains.



The multiple connection of power sources (series or parallel) is prohibited.



## 2.1 Lifting, transport & unloading

The system is equipped with eye-bolts:



Figure A



Figure B

Avoid absolutely lifting it at any angle different from 90°.



**Never lift the machine in the way shown in fig. B: this could damage the eye-bolts.**

**Be careful not to cause damage during lifting.**



**Do not underestimate the weight of the equipment: see technical specifications.**

**Do not move or position the suspended load above persons or things.**



 
**Do not drop or apply undue pressure on the equipment.**



## 2.2 Positioning of the equipment

Keep to the following rules:

- Provide easy access to the equipment controls and connections.
- Do not position the equipment in very small spaces.
- Do not place the equipment on surfaces with inclination exceeding 10° from to the horizontal plane.
- Position the equipment in a dry, clean and suitably ventilated place.
- Protect the equipment against pouring rain and sun.




## 2.3 Connection

The equipment is provided with a power supply cable for connection to the mains.

The system can be powered by:

- three-phase 400V
- three-phase 230V

The mains voltage configuration can be changed only by qualified personnel when the machine has been disconnected from the mains, by removing the side cover and correctly positioning the connections on the terminal strip.

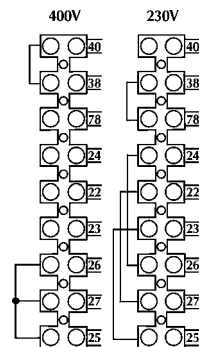

Voltage change terminal strip configuration




**CAUTION: to prevent injury to persons or damage to the equipment, the selected mains voltage and fuses must be checked BEFORE connecting the machine to the mains. Also check that the cable is connected to a socket provided with earth contact.**



 Operation of the equipment is guaranteed for voltage tolerances up to  $\pm 15\%$  with respect to the rated value (example: with  $V_{nom}$  400V the working voltage is between 320V and 440V).

Before shipment, the power source is pre-set for mains voltage at 400V.




The equipment can be powered by a generating set guarantees a stable power supply voltage of  $\pm 15\%$  with respect to the rated voltage value declared by the manufacturer, under all possible operating conditions and at the maximum rated power.



**Normally we recommend the use of generating sets with twice rated power of a single phase power source or 1.5 times that of a three-phase power source.**



 **The use of electronic control type generating sets is recommended.**



In order to protect users, the equipment must be correctly earthed. The power supply voltage is provided with an earth lead (yellow - green), which must be connected to a plug provided with earth contact.



**The electrical connections must be made by skilled technicians with the specific professional and technical qualifications and in compliance with the regulations in force in the country where the equipment is installed.**

The power source supply cable is provided with a yellow/green wire that must ALWAYS be earthed. This yellow/green wire shall NEVER be used with other voltage conductors.


Verify the existence of the earthing in the equipment used and the good condition of the sockets.



Install only certified plugs according to the safety regulations.



## 2.4 Installation
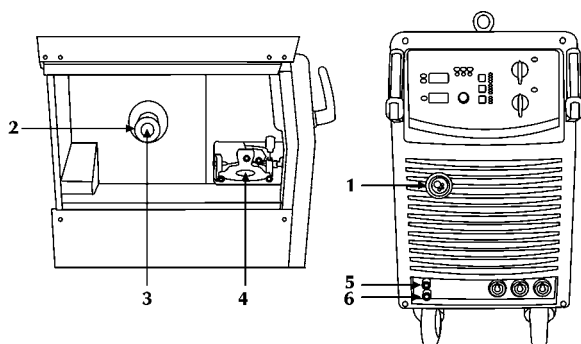
### Connection for MIG/MAG welding




- Connect the MIG torch to the central adapter (1), ensuring that the fastening ring is fully tightened.
- Connect the red colored  water pipe of the torch to the inlet quick connector of the cooling unit (5).
- Connect the blue colored  water pipe of the torch to the outlet quick connector of the cooling unit (6).
- Open the right side cover.
- Check that the roller groove is consistent with the diameter of the wire you wish to use.
- Unscrew the ring nut (2) from the spindle and insert the wire spool.
- Insert also the spool pin, insert the spool, reposition the ring nut (2) and adjust the friction screw (3).
- Release the rolls lever of the wire feeder (4), sliding the end of the wire into the wire guide bush and, passing it over the roller, into the torch fitting. Lock the feed support in position, checking that the wire has entered the roller groove.
- To load the wire onto the torch, press the wire feed push-button.
- Connect the gas hose to the rear gas hose coupling.
- Adjust the gas flow from 10 to 15 l/min.

## 3 SYSTEM PRESENTATION


### 3.1 General

The semiautomatic NEOMIG Series systems for continuous wire welding in MIG/MAG ensure high performance and quality in welding with solid and core wires.

The static characteristic of the power source is constant voltage  with step adjustment of the welding voltage; the different inductance outputs that can be selected enable the operator to set optimal power source dynamics for welding. These welding power sources feature an innovative "SYNERGY" operating mode.

Synergy enable with setting of the type of material to be welded and diameter of the wire used permits automatic wire speed definition, simplifying system welding adjustment operations.

### 3.2 Front control panel

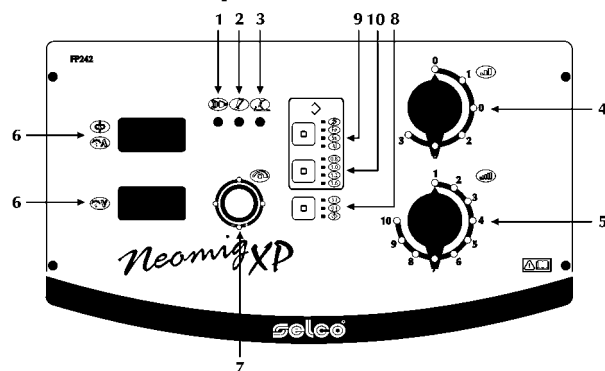

#### 1 Power supply



Indicates that the equipment is connected to the mains and is on.

#### 2 General alarm



Indicates the possible intervention of protection devices such as the temperature protection.

#### 3 Power on



Indicates the presence of voltage on the equipment outlet connections.

#### 4 Primary power selector switch



Switch with 3 positions for switching on and adjustment of the principal ranges. In a position other than 0 the equipment power supply is on (pos. 0 = power source off).



**Never touch the switch while you are welding!**

#### 5 Secondary power selector switch



Switch for adjustment with up to 10 positions.

For both switches, the output voltage increases with the position number.



**Never touch the switch while you are welding!**

#### 6 7-segment display





Allows the general welding machine parameters to be displayed during start-up, settings, current and voltage readings, while welding, and encoding of the alarms.



## 7 Main adjustment handle.



Allows wire speed adjustment in manual MIG welding  and synergy correction in synergic MIG welding .

## 8 Welding methods

### 2 Stages



In two stages, pressing the button causes the gas to flow, feeds voltage to the wire and makes it advance; when it is released, the gas, the voltage and the wire feed are turned off.

### 4 Stages



In four stages first pressure on the button causes the gas to flow with a manual pre-gas time; releasing it activates the voltage to the wire and its feed.

The following pressure on the button stops the wire and causes the final process to start which brings the current back to zero; finally releasing the button turns off the gas flow.


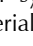
### Wire feed



Allows the manual wire feed without gas flow and without the wire live.

Allows the insertion of the wire into the torch sheath during the welding preparation phases.

## 9 Synergy

Allows selection of the manual MIG  or synergic MIG  process by setting the type of material to be welded.



Manual MIG process.



Synergic MIG process, welding of carbon steel.



Synergic MIG process, welding of stainless steel.



Synergic MIG process, welding of aluminium.

## 10 Wire diameter



In synergy, allows selection of the wire diameter used (mm).



## 3.2.1 Set up

Permits set up and adjustment of a series of additional parameters for improved and more accurate control of the welding system.

The parameters present at set up are organised in relation to the welding process selected and have a numerical code.

**Entry to set up:** by pressing the encoder key for 2 sec. (the central zero on the 7-segment display confirms entry).

**Selection and adjustment of the required parameter:** by turning the encoder until displaying the numerical code relating to that parameter. If the encoder key is pressed at this point, the value set for the parameter selected can be displayed and adjusted.

**Exit from set up:** to quit the "adjustment" section, press the encoder again.

To exit the set up, go to parameter "O" (save and quit) and press the encoder.

### List of set up parameters

#### 0 Save and quit

Allows you to save the changes and quit the set up.

#### 1 Reset

Allows you to reset all the parameters to the default values.

#### 90 Reset XE (Easy Mode)

It allows manual MIG welding with the adjustment of the motor slope.

#### 91 Reset XA (Advanced Mode)

It allows manual MIG and synergic MIG.

"STANDARD" synergic control entails automatic pre-setting of the ideal welding parameters according to the selected position.

The settings are maintained during the different welding stages.

The synergic value can be corrected as a percentage according to the welder's requirements.

#### 92 Reset XP (Professional Mode)

It allows manual MIG and synergic MIG).

"INTERACTIVE" synergic control entails automatic pre-setting of the ideal welding parameters according to the selected position.

Synergic control stays active during the different welding stages. The welding parameters are constantly controlled and, if necessary, corrected according to precise analysis of the electric arc!

The synergic value can be corrected as a percentage according to the welder's requirements.

#### 99 Reset

Allows you to re-set all the parameters to the default values and restore the whole system to the conditions predefined by Selco.

### 90 Reset XE (Easy Mode)

#### 0 Save and quit

Allows you to save the changes and quit the set up.

#### 1 Reset

Allows you to reset all the parameters to the default values.

#### 5 Motor ramp

Allows you to set a gradual transition between the sparking wire speed and the welding wire speed.

Minimum off, Maximum 2.0s, Default 250ms


#### 18 Burn back

Permits adjustment of the wire burn time, preventing sticking at the end of welding.

Permits adjustment of the length.


- Permits adjustment of the length of the piece of wire outside the torch.  
Minimum off, Maximum 2.0s, Default 80ms
- 25 Spot welding**  
Allows you to enable the “spot welding” process and establish the welding time.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Default off
- 26 Pause point**  
Allows you to enable the “pause point” process and establish the pause time between one welding operation and another.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Default off
- 91 Reset XA (Advanced Mode)**
- 0 Save and quit**  
Allows you to save the changes and quit the set up.
- 1 Reset**  
Allows you to reset all the parameters to the default values.
- 3 Pre-gas**  
Allows you to set and adjust the gas flow prior to sparking of the arc.  
Permits filling of the torch with gas and preparation of the environment for welding.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Default 10ms
- 4 Soft start**  
Permits adjustment of the wire feed speed in the phases prior to sparking.  
Given as a % of the wire speed set.  
Permits sparking at reduced speed, therefore softer and with fewer splashes.  
Minimum 10%, Maximum 100%, Default 50%
- 5 Motor ramp**  
Allows you to set a gradual transition between the sparking wire speed and the welding wire speed.  
Minimum off, Maximum 1.0s, Default 250ms
- 18 Burn back**  
Permits adjustment of the wire burn time, preventing sticking at the end of welding.  
Permits adjustment of the length.  
Permits adjustment of the length of the piece of wire outside the torch.  
Minimum off, Maximum 2.0s, Default 80ms
- 20 Post-gas**  
Permits setting and adjustment of the gas flow at the end of welding.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Default 2.0s
- 25 Spot welding**  
Allows you to enable the “spot welding” process and establish the welding time.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Default off
- 26 Pause point**  
Allows you to enable the “pause point” process and establish the pause time between one welding operation and another.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Default off
- 92 Reset XP (Professional Mode)**
- 0 Save and quit**  
Allows you to save the changes and quit the set up.
- 1 Reset**  
Allows you to reset all the parameters to the default values.
- 3 Pre-gas**  
Allows you to set and adjust the gas flow prior to sparking of the arc.
- Permits filling of the torch with gas and preparation of the environment for welding.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Default 10ms
- 4 Soft start**  
Permits adjustment of the wire feed speed in the phases prior to sparking.  
Given as a % of the wire speed set.  
Permits sparking at reduced speed, therefore softer and with fewer splashes.  
Minimum 10%, Maximum 100%, Default 50%
- 5 Motor ramp**  
Allows you to set a gradual transition between the sparking wire speed and the welding wire speed.  
Minimum off, Maximum 1.0s, Default 250ms
- 18 Burn back**  
Permits adjustment of the wire burn time, preventing sticking at the end of welding.  
Permits adjustment of the length.  
Permits adjustment of the length of the piece of wire outside the torch.  
Minimum off, Maximum 2.0s, Default 80ms
- 20 Post-gas**  
Permits setting and adjustment of the gas flow at the end of welding.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Default 2.0s
- 25 Spot welding**  
Allows you to enable the “spot welding” process and establish the welding time.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Default off
- 26 Pause point**  
Allows you to enable the “pause point” process and establish the pause time between one welding operation and another.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Default off
- 3.2.2 Alarm codes**
- 01/02 Overtemperature.
- 05 Secondary short circuit.
- 08 Wire feed motor blocked.
- 11 Machine configuration not valid.
- 14 Welding not possible with the step set.
- 20 Communication error.
- 21 Machine not calibrated or loss of data.

### 3.3 Rear panel

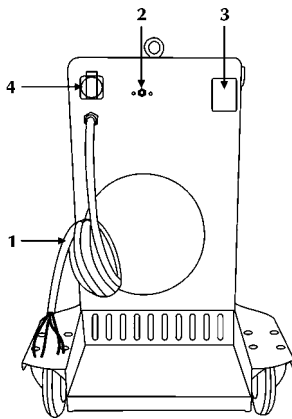

- 1 **Power supply cable**  
Connects the system to the mains.
- 2 **Gas fitting**
- 3 **Plate specifications**
- 4 **230V power supply**

### 3.4 Sockets panel

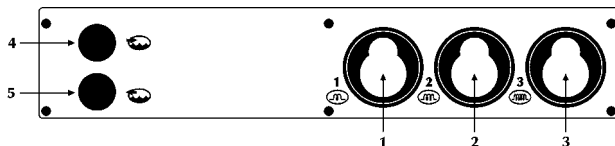



#### 1, 2, 3 Variable inductance output sockets



A higher inductance provides a "softer" arc with less spatter whereas a lower inductance results in a more reactive arc.

Normally, use 1 together with step 1 on the main switch, 2 on step 2 and 3 on step 3.

- 4 Connect the red colored  water pipe of the torch to the inlet quick connector of the cooling unit (4).
- 5 Connect the blue colored  water pipe of the torch to the outlet quick connector of the cooling unit (5).

## 4 MAINTENANCE



**Routine maintenance must be carried out on the system according to the manufacturer's instructions.**

Any maintenance operation must be performed by qualified personnel only.

When the equipment is working, all the access and operating doors and covers must be closed and locked.

Unauthorized changes to the system are strictly forbidden.

Prevent conductive dust from accumulating near the louvers and over them.



 
**Disconnect the power supply before every operation!**



**Carry out the following periodic checks on the power source:**

- Clean the power source inside by means of low-pressure compressed air and soft bristle brushes.
- Check the electric connections and all the connection cables.


**For the maintenance or replacement of torch components, electrode holders and/or earth cables:**



**Check the temperature of the component and make sure that they are not overheated.**



 **Always use gloves in compliance with the safety standards.**




**Use suitable wrenches and tools.**

**Failure to carry out the above maintenance will invalidate all warranties and exempt the manufacturer from any liability.**


 
## 5 TROUBLESHOOTING



**The repair or replacement of any parts in the system must be carried out only by qualified personnel.**

**The repair or replacement of any parts in the system by authorized personnel shall cause the product warranty to become null and void.**

**The system must not be modified in any way.**

**The manufacturer declines any responsibility in case the user not follow these instructions.**

### **The system fails to come on (green LED off)**

|          |  |
|----------|--|
| Cause    | No mains voltage at the socket.  |
| Solution | Check and repair the electrical system as needed.<br>By use qualified personnel only.            |
| Cause    | Faulty plug or cable.  |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired. |
| Cause    | Line fuse blown.   |
| Solution | Replace the faulty component.  |
| Cause    | Faulty main switch.  |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired. |
| Cause    | Faulty electronics.  |
| Solution | Contact the nearest service centre to have the system repaired.                                  |

### **No output power (the system does not weld)**

|          |   |
|----------|---|
| Cause    | Faulty torch trigger button.  |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.  |
| Cause    | The system has overheated (thermal alarm - yellow LED on).  |
| Solution | Wait for the system to cool down without switching it off (yellow LED off).   |
| Cause    | Side cover open or faulty door switch.  |
| Solution | In order to ensure safe operation the side cover must be closed while welding.<br>Replace the faulty component.<br>Contact the nearest Service Centre to have the torch repaired. |
| Cause    | Incorrect ground connection.  |
| Solution | Ground the system correctly.<br>Read the paragraph "Installation".  |
| Cause    | Mains voltage out of range (yellow LED on).   |
| Solution | Bring the mains voltage within the power source admissible range.<br>Connect the system correctly.<br>Read the paragraph "Connections".   |
| Cause    | Faulty contactor.   |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.  |

|          |   |
|----------|---|
| Cause    | Faulty electronics.   |
| Solution | Contact the nearest service centre to have the system repaired. |

### **Incorrect output power**

|          |  |
|----------|--|
| Cause    | System parameters or functions set incorrectly.  |
| Solution | Reset the system and the welding parameters.   |
| Cause    | Faulty potentiometer/encoder for the adjustment of the welding current.                          |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired. |
| Cause    | Mains voltage out of range   |
| Solution | Connect the system correctly.<br>Read the paragraph "Connections".                               |
| Cause    | Input mains phase missing.   |
| Solution | Connect the system correctly.<br>Read the paragraph "Connections".                               |
| Cause    | Faulty contactor.  |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired. |
| Cause    | Faulty electronics.  |
| Solution | Contact the nearest service centre to have the system repaired.                                  |

### **Wire feeder fails**

|          |   |
|----------|---|
| Cause    | Faulty torch trigger button.  |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.  |
| Cause    | Incorrect or worn rollers   |
| Solution | Replace the rollers.  |
| Cause    | Faulty wire feeder.   |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.  |
| Cause    | Damaged torch liner.  |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.  |
| Cause    | No power supply to the wire feeder.   |
| Solution | Check the connection to the power source.<br>Read the paragraph "Connections".<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired. |
| Cause    | Tangled wire on the spool.  |
| Solution | Untangle the wire or replace the wire spool.  |
| Cause    | Melted torch nozzle (stuck wire)  |
| Solution | Replace the faulty component.   |

### **Irregular wire feeding**

|          |  |
|----------|--|
| Cause    | Faulty torch trigger button.   |
| Solution | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired. |



|                                 |   |                   |  |
|---------------------------------|---|-------------------|--|
| Cause                           | Incorrect or worn rolls.  | Cause             | Insufficient air pressure.   |
| Solution                        | Replace the rolls.  | Solution          | Adjust the gas flow.<br>Read the paragraph "Installation".   |
| Cause                           | Faulty wire feeder.   |                   |  |
| Solution                        | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.          | <b>Undercut</b>   |  |
| Cause                           | Damaged torch liner.  | Cause             | Incorrect welding parameters.  |
| Solution                        | Replace the faulty component.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.          | Solution          | Decrease the welding voltage.<br>Use a smaller diameter electrode.   |
| Cause                           | Incorrect spindle clutch or rolls locking tightening pressure.  | Cause             | Incorrect arc length.  |
| Solution                        | Release the clutch.<br>Increase the rolls locking pressure.   | Solution          | Increase the distance between the electrode and the piece.<br>Increase the welding voltage.                        |
|                                 |   | Cause             | Incorrect welding mode.  |
| <b>Arc instability</b>          |   | Solution          | Decrease the side oscillation speed while filling.<br>Decrease the travel speed while welding.                     |
| Cause                           | Insufficient gas protection.  | Cause             | Insufficient gas protection.   |
| Solution                        | Adjust the gas flow.<br>Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good conditions.   | Solution          | Use gases suitable to the materials to be welded.  |
| Cause                           | Incorrect welding parameters.   | <b>Porosity</b>   |  |
| Solution                        | Check the welding system carefully.<br>Contact the nearest service centre to have the system repaired.    | Cause             | Grease, varnish, rust or dirt on the workpieces to be welded.  |
|                                 |   | Solution          | Clean the workpieces accurately before welding.  |
| <b>Excessive spatter</b>        |   | Cause             | Grease, varnish, rust or dirt on the filler material.  |
| Cause                           | Incorrect arc length.   | Solution          | Always use quality materials and products.<br>Keep the filler material always in perfect conditions.               |
| Solution                        | Decrease the distance between the electrode and the piece.<br>Decrease the welding voltage.               | Cause             | Humidity in the filler material.   |
| Cause                           | Incorrect welding parameters.   | Solution          | Always use quality materials and products.<br>Keep the filler material always in perfect conditions.               |
| Solution                        | Decrease the welding voltage.   | Cause             | Incorrect arc length.  |
| Cause                           | Incorrect arc regulation  | Solution          | Increase the distance between the electrode and the piece.<br>Increase the welding voltage.                        |
| Solution                        | Increase the equivalent circuit inductive value setting.<br>Connect to the appropriate choke output stud. | Cause             | Humidity in the welding gas.   |
| Cause                           | Insufficient gas protection.  | Solution          | Always use quality materials and products.<br>Ensure the gas supply system is always in perfect conditions.        |
| Solution                        | Adjust the gas flow.<br>Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good conditions.   | Cause             | Insufficient gas protection.   |
| Cause                           | Incorrect welding mode.   | Solution          | Adjust the gas flow.<br>Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good conditions.            |
| Solution                        | Decrease the torch angle.   | Cause             | The weld pool solidifies too quickly.  |
| <b>Insufficient penetration</b> |   | Solution          | Decrease the travel speed while welding.<br>Pre-heat the workpieces to be welded.<br>Increase the welding current. |
| Cause                           | Incorrect welding mode.   |                   |  |
| Solution                        | Decrease the welding travel speed.  | <b>Hot cracks</b> |  |
| Cause                           | Incorrect welding parameters.   | Cause             | Incorrect welding parameters.  |
| Solution                        | Increase the welding current.   | Solution          | Decrease the welding voltage.<br>Use a smaller diameter electrode.   |
| Cause                           | Incorrect preparation of the workpieces.  | Cause             | Grease, varnish, rust or dirt on the workpieces to be welded.  |
| Solution                        | Increase the chamfering.  | Solution          | Clean the workpieces accurately before welding.  |
| Cause                           | Incorrect ground connection.  |                   |  |
| Solution                        | Ground the system correctly<br>Read the paragraph "Installation".   |                   |  |
| Cause                           | Pieces to be welded too big.  |                   |  |
| Solution                        | Increase the welding current.   |                   |  |

|          |  |
|----------|--|
| Cause    | Grease, varnish, rust or dirt on the filler material.  |
| Solution | Always use quality materials and products.<br>Keep the filler material always in perfect conditions. |
| Cause    | Incorrect welding mode.  |
| Solution | Carry out the correct sequence of operations for the type of joint to be welded.                     |

|          |   |
|----------|---|
| Cause    | Pieces to be welded have different characteristics. |
| Solution | Carry out buttering before welding.                 |

#### Cold cracks


|          |  |
|----------|--|
| Cause    | Humidity in the weld material.   |
| Solution | Always use quality materials and products.<br>Keep the weld material always in perfect conditions.   |
| Cause    | Particular geometry of the joint to be welded.   |
| Solution | Pre-heat the pieces to be welded.<br>Carry out post-heating.<br>Carry out the correct sequence of operations for the type of joint to be welded. |

**For any doubts and/or problems do not hesitate to contact your nearest customer service centre.**

## 6 CONTINUOUS WIRE WELDING THEORY

### 6.1 Introduction

A MIG system consists of a direct current power source, wire feeder, wire spool, torch and gas.

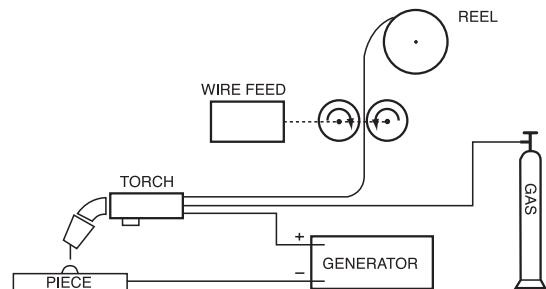

MIG manual welding system

The current is transferred to the arc through the fusible electrode (wire connected to positive pole); in this procedure the melted metal is transferred onto the workpiece through the arc stream. The automatic feeding of the continuous filler material electrode (wire) is necessary to refill the wire that has melted during welding.

#### 6.1.1 Methods

In MIG welding, two main metal transfer mechanisms are present and they can be classified based on the means by which metal is transferred from the electrode to the workpiece. The first one, defined "SHORT-ARC", produces a small, fast-freezing weld pool where metal is transferred from the electrode to the workpiece only during a period when the electrode is in contact with the weld pool. In this timeframe, the electrode comes into direct contact with the weld pool generating a short circuit that melts the wire which is therefore interrupted. The arc then turns on again and the cycle is repeated (Fig. 1a).

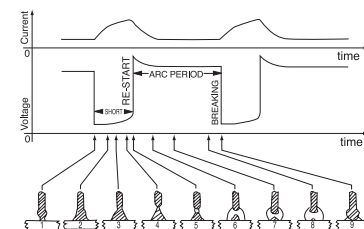


Fig. 1a

 


Fig. 1b

SHORT cycle (a) and SPRAY ARC welding (b)

Another mechanism for metal transfer is called "SPRAY-ARC" method, where the metal transfer occurs in the form of very small drops that are formed and detached from the tip of the wire and transferred to the weld pool through the arc stream (Fig. 1b).

### 6.1.2 Welding parameters

The visibility of the arc reduces the need for the user to strictly observe the adjustment tables as he can directly control the weld pool.

- The voltage directly affects the appearance of the bead, but the dimensions of the weld bead can be varied according to requirements by manually moving the torch to obtain variable deposits with constant voltage.
- The wire feeding speed is proportional to the welding current.

Fig. 2 and 3 show the relations existing between the various welding parameters.

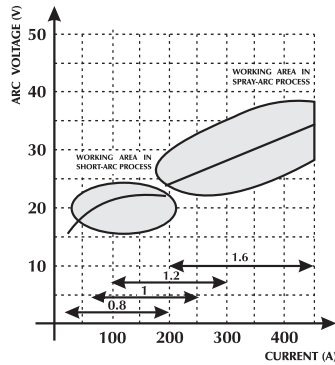


Fig. 2 Diagram for selection of best working characteristic.

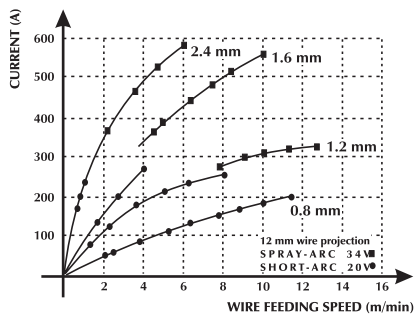
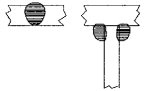
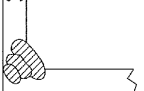

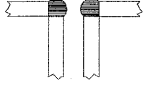
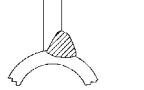

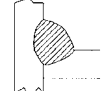





Fig. 3 Relation between wire feeding speed and current amperage (melting characteristic) according to wire diameter.

## SELECTION GUIDE OF WELDING PARAMETERS WITH REFERENCE TO THE MOST TYPICAL APPLICATIONS AND MOST COMMONLY USED WIRES.

| Wire diameter - weight per metre                    |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Voltage arc (v)                                     | 0,8 mm   | 1,0-1,2 mm   | 1,6 mm   | 2,4 mm  |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                       | Low penetration for thin materials<br><br>60 - 160 A        | Good penetration and melting control<br><br>100 - 175 A | Good flat and vertical melting<br><br>120 - 180 A | Not used<br>150 - 200 A   |
| <b>24 - 28</b><br>GLOBULAR-ARC<br>(transition area) | Automatic fillet welding<br><br>150 - 250 A                 | Automatic welding with high voltage<br><br>200 - 300 A  | Automatic welding downwards<br><br>250 - 350 A    | Not used<br>300 - 400 A   |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                       | Low penetration with adjustment to 200 A<br><br>150 - 250 A | Automatic welding with multiple runs<br><br>200 - 350 A | Good penetration downwards<br><br>300 - 500 A     | Good penetration, high deposit on thick materials<br><br>500 - 750 A |

### 6.1.3 Gases

MIG-MAG welding is defined mainly by the type of gas used: inert for MIG welding (Metal Inert Gas), active for MAG welding (Metal Active Gas).

#### Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>)

Using CO<sub>2</sub> as a protection gas, high penetrations and low operating cost are obtained with high feeding speed and good mechanical properties. On the other hand, the use of this gas creates considerable problems with the final chemical composition of the joints as there is a loss of easily oxidisable elements with simultaneous enrichment of carbon in the weld pool.

Welding with pure CO<sub>2</sub> also creates other types of problems such as excessive spray and the formation of carbon monoxide porosity.

#### Argon

This inert gas is used pure in the welding of light alloys whereas, in chromo-nickel stainless steel welding, it is preferable using argon with the addition of oxygen and CO<sub>2</sub> in a percentage of 2% as this contributes to the stability of the arc and improves the form of the bead.

#### Helium

This gas is used as an alternative to argon and permits greater penetration (on thick material) and faster wire feeding.

#### Argon-Helium mixture

Provides a more stable arc than pure helium, and greater penetration and travel speed than argon.

#### Argon-CO<sub>2</sub> and Argon-CO<sub>2</sub>-Oxygen mixture

These mixtures are used in the welding of ferrous materials especially in SHORT-ARC operating mode as they improve the specific heat contribution. They can also be used in SPRAY-ARC. Normally the mixture contains a percentage of CO<sub>2</sub> ranging from 8% to 20% and O<sub>2</sub> around 5%.

## 7 TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                   | NEOMIG 3500  | NEOMIG 4500  |
|-----------------------------------|--|--|
| Power supply voltage U1 (50/60Hz) | 3x230/400Vac $\pm$ 15%   | 3x230/400Vac $\pm$ 15%   |
| Slow blow line fuse               | 35/20A   | 50/30A   |
| Maximum input power (KVA)         | 16.6 KVA   | 24 KVA   |
| Maximum input power (KW)          | 15kW   | 22.9kW   |
| Power factor PF                   | 0.96   | 0.96   |
| Max. input current I1max          | 23.9A  | 34.8A  |
| Effective current I1eff           | 15.1A  | 22A  |
| Duty factor (x=25°C)              |  |  |
|                                   | (x=40%) 350A   | (x=45%) 450A   |
| (x=60%)                           | 320A   | 390A   |
| (x=100%)                          | 260A   | 320A   |
| Duty factor (x=40°C)              |  |  |
|                                   | (x=35%) 350A   | (x=40%) 450A   |
| (x=60%)                           | 300A   | 370A   |
| (x=100%)                          | 240A   | 300A   |
| Adjustment range I2               | 30-380A  | 30-480A  |
| Step                              | 3x10   | 3x10   |
| Open circuit voltage Uo           | 50V  | 50V  |
| IP Protection rating              | IP21S  | IP21S  |
| Insulation class                  | H  | H  |
| Dimensions (lxdxh)                | 1060x400x780 mm  | 1060x400x780 mm  |
| Weight                            | 123 Kg.  | 139 Kg.  |
| Power supply cable                | 4x6 mm <sup>2</sup>  | 4x6 mm <sup>2</sup>  |
| Manufacturing Standards           | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  |
| Wire feeder rated powe            | 90W  | 90W  |
| No rolls                          | 2 (4)  | 2 (4)  |
| Standard roller                   | 1.0-1.2 (STD)  | 1.0-1.2 (STD)  |
| Tractable rollers                 | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 solid wire<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminium wire<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 flux-core wire | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 solid wire<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminium wire<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 flux-core wire |
| Wire feed speed                   | 1.5 ÷ 22 m/min.  | 1.5 ÷ 22 m/min.  |
| Wire feed button                  | yes  | yes  |
| Gas test button                   | yes  | yes  |
| Synergic programs                 | yes  | yes  |
| Steel rolls                       | yes  | yes  |
| Connector for Push-Pull torch     | no   | no   |

## *Danksagungen...*

Vielen Dank, dass Sie sich für die **QUALITÄT, TECHNOLOGIE und ZUVERLÄSSIGKEIT** der SELCO Produkte entschieden haben. Um die Funktionen und Eigenschaften des erworbenen Produktes vorteilhaft zu nutzen, bitten wir Sie, die folgenden Anweisungen aufmerksam zu lesen. Sie werden Ihnen helfen, das Produkt besser kennen zu lernen und die besten Arbeitsergebnisse zu erzielen.

Vor Arbeitsbeginn lesen Sie das Anleitungsheft sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, ob Sie alles richtig verstanden haben. Nehmen Sie keine Änderungen vor und führen Sie keine hier nicht beschriebenen Instandhaltungsarbeiten durch. Bei Fragen oder Unklarheiten im Umgang mit dem Gerät wenden Sie sich an Fachpersonal.

Dieses Anleitungsheft ist Bestandteil der Anlage und muss daher bei einer Umsetzung oder beim Weiterverkauf derselben immer mitgeliefert werden.

Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass das Anleitungsheft in gutem Zustand aufbewahrt wird.

Die Firma **SELCO s.r.l.** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen in dieser Anleitung vorzunehmen.

Die Übersetzungs-, Nachdruck- und Bearbeitungsrechte liegen bei der Firma **SELCO s.r.l.**

Reproduktionen ohne schriftliche Genehmigung seitens der Firma **SELCO s.r.l.** sind in jeglicher Form (einschließlich Fotokopien, Filme und Mikrofilme) komplett oder auszugsweise verboten.

Die hier aufgeführten Vorschriften sind von grundlegender Bedeutung und notwendig, um den Garantieanspruch zu sichern. Im Fall von unsachgemäßem Gebrauch oder Nichteinhaltung der Vorschriften seitens des Benutzers, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

Die Firma

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-Mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

erklärt, dass das Gerät Typ

**NEOMIG 3500  
NEOMIG 4500**

den folgenden EU Richtlinien entspricht:

**2006/95/EEC  
2004/108/EEC  
92/31/EEC  
93/68/EEC**

dass die folgenden harmonisierten Normen angewendet wurden:

**EN 60974-1  
EN 60974-10**

Jede von der Firma **SELCO s.r.l.** nicht genehmigte Änderung hebt die Gültigkeit dieser Erklärung auf.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



Lino Frasson  
Chief Executive

 
## INDEX

---

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | WARNUNG.....  | 37 |
| 1.1   | Arbeitsumgebung.....                                    | 37 |
| 1.2   | Persönlicher Schutz und Schutz Dritter .....            | 37 |
| 1.3   | Rauch- und Gasschutz .....                              | 38 |
| 1.4   | Brand-/Explosionsverhütung.....                         | 38 |
| 1.5   | Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen.....          | 38 |
| 1.6   | Schutz vor Elektrischem Schlag .....                    | 39 |
| 1.7   | Elektromagnetische Felder und Störungen.....            | 39 |
| 1.8   | Schutzart IP .....                                      | 39 |
| 2     | INSTALLATION.....                                       | 40 |
| 2.1   | Heben, Transportieren und Abladen .....                 | 40 |
| 2.2   | Aufstellen der Anlage .....                             | 40 |
| 2.3   | Elektrischer Anschluss .....                            | 40 |
| 2.4   | Inbetriebnahme .....                                    | 41 |
| 3     | PRÄSENTATION DER ANLAGE.....                            | 41 |
| 3.1   | Allgemeines .....                                       | 41 |
| 3.2   | Frontbedienfeld .....                                   | 41 |
| 3.2.2 | Alarmcodes.....   | 43 |
| 3.3   | Rückwand .....  | 44 |
| 3.4   | Buchsenfeld .....                                       | 44 |
| 4     | WARTUNG .....   | 44 |
| 5     | DIAGNOSTIK UND ABHILFEN .....                           | 45 |
| 6     | THEORETISCHE HINWEISE FÜR DAS DAUERDRAHTSCHWEISSEN..... | 47 |
| 6.1   | Einleitung.....   | 47 |
| 6.1.1 | Verfahren.....  | 47 |
| 6.1.2 | Schweissparameter .....                                 | 48 |
| 6.1.3 | Verwendbare Gase.....                                   | 49 |
| 7     | TECHNISCHE DATEN .....                                  | 50 |




## 1 WARNUNG




Vor Arbeitsbeginn lesen Sie das Anleitungsheft sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, ob Sie alles richtig verstanden haben. Nehmen Sie keine Änderungen vor und führen Sie keine hier nicht beschriebenen Instandhaltungsarbeiten durch.

 Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichteinhaltung der Vorgaben dieser Anleitung seitens des Benutzers verursacht werden.



 Bei Fragen oder Unklarheiten im Umgang mit dem Gerät wenden Sie sich an Fachpersonal.



### 1.1 Arbeitsumgebung

- Die gesamte Anlage darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den sie konzipiert wurde, auf die Art und in dem Umfang, der auf dem Leistungsschild und/oder im vorliegenden Handbuch festgelegt ist und gemäß den nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften. Ein anderer Verwendungszweck, als der ausdrücklich vom Hersteller angegebene, ist unsachgemäß und gefährlich. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keinerlei Haftung.
- Dieses Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke im industriellen Umfeld angewendet werden.  
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch der Anlage im Haushalt verursacht wurden.
- Die Anlage darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +40°C (zwischen +14°F und +104°F) benutzt werden.  
Die Anlage darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -25°C und +55°C (zwischen -13°F und 131°F) befördert und gelagert werden.
- Die Anlage darf nur in einer Umgebung benutzt werden, die frei von Staub, Säure, Gas und ätzenden Substanzen ist.
- Die Anlage darf nicht in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchte über 50% bei 40°C (104°F) benutzt werden.  
Die Anlage darf nicht in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchte über 90% bei 20°C (68°F) benutzt werden.
- Die Anlage darf nicht in einer Höhe von mehr als 2000m über NN (6500 Fuß) benutzt werden.

 


Verwenden Sie das Gerät nicht, um Rohre aufzutauen.  
Verwenden Sie das Gerät nicht, um Batterien und/oder Akkus aufzuladen.  
Verwenden Sie das Gerät nicht, um Starthilfe an Motoren zu geben.

### 1.2 Persönlicher Schutz und Schutz Dritter



Der Schweißvorgang verursacht schädliche Strahlungs-, Lärm-, Hitze- und Gasemissionen.



Schutzkleidung anziehen, um die Haut vor Lichtbogenstrahlung, Funken und glühend heißem Metall zu schützen.

Die getragene Kleidung muss den ganzen Körper bedecken und wie folgt beschaffen sein:

- unversehrt und in gutem Zustand
- feuerfest
- isolierend und trocken
- am Körper anliegend und ohne Aufschläge



Immer normgerechtes, widerstandsfähiges und wasserfestes Schuhwerk tragen.



Immer normgerechte Handschuhe tragen, die die elektrische und thermische Isolierung gewährleisten.



Eine feuerfeste Trennwand aufstellen, um die Umgebung vor Strahlen, Funken und glühender Schlacke zu schützen.

Anwesende dritte Personen darauf hinweisen, nicht in den Lichtbogen oder das glühende Metall zu schauen und sich ausreichend zu schützen.



Masken mit seitlichem Gesichtsschutz und geeignetem Schutzfilter (mindestens Schutzstufe 10 oder höher) für die Augen tragen.



Immer Schutzbrillen mit Seitenschutz aufsetzen, insbesondere beim manuellen oder mechanischen Entfernen der Schweißschlacke.



Keine Kontaktlinsen tragen!!!



Gehörschutz tragen, wenn ein gefährlicher Lärmpegel beim Schweißen erreicht wird.

Wenn der Geräuschpegel die gesetzlich festgelegten Grenzwerte überschreitet, den Arbeitsbereich abgrenzen und prüfen, ob die Personen, die diesen Bereich betreten, Gehörschutz tragen.



Den Kontakt von Händen, Haaren, Kleidung, Werkzeugen usw. mit sich bewegenden Teilen vermeiden, wie:

- Ventilatoren
- Zahnrädern
- Rollen und Wellen
- Drahtspulen

• Die Zahnräder bei laufendem Drahtvorschubgerät nicht berühren.

• Die Anlage darf keiner Änderung unterzogen werden.  
Umgehen/Überbrücken der Schutzvorrichtungen an Drahtvorschubgeräten ist besonders gefährlich und befreit den Hersteller von jeglicher Haftung für Personen- und Sachschäden.

• Die Seitenpaneele beim Schweißen immer geschlossen halten.



Den Kopf während des Ladens und Vorschubs des Drahts fern vom MIG/MAG-Brenner halten. Der austretende Draht kann ernsthafte Verletzungen an Händen, Gesicht und Augen verursachen.



Soeben geschweißte Werkstücke nicht berühren: die Hitze kann schwere Verbrennungen verursachen.

 
• Alle oben beschriebenen Sicherheitsvorschriften auch bei den Arbeitsschritten nach dem Schweißen berücksichtigen, da sich Zunder von den bearbeiteten und sich abkühlenden Werkstücken ablösen kann.

- Sicherstellen, dass der Brenner abgekühlt ist, bevor daran Arbeiten oder Wartungen ausgeführt werden.



Sicherstellen, dass das Kühlaggregat ausgeschaltet ist, bevor die Leitungen für den Vor- und Rücklauf der Kühlflüssigkeit abgetrennt werden.

Die austretende heiße Flüssigkeit kann schwere Verbrennungen verursachen.



Einen Verbandskasten griffbereit halten.

Verbrennungen oder Verletzungen sind nicht zu unterschätzen.



Vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes muss dieser gesichert werden, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



### 1.3 Rauch- und Gasschutz

- Rauch, Gas und Staub, die durch das Schweißverfahren entstehen, können gesundheitsschädlich sein. Der beim Schweißen entstehende Rauch kann unter bestimmten Umständen Krebs oder bei Schwangeren Auswirkungen auf das Ungeborene verursachen.
- Den Kopf fern von Schweißgasen und Schweißrauch halten.
- Im Arbeitsbereich für eine angemessene natürliche Lüftung bzw. Zwangsbelüftung sorgen.
- Bei ungenügender Belüftung sind Masken mit Atemgerät zu tragen.
- Wenn Schweißarbeiten in engen Räumen durchgeführt werden, sollte der Schweißer von einem außerhalb dieses Raums stehenden Kollegen beaufsichtigt werden.
- Wichtiger Hinweis: Keinen Sauerstoff für die Lüftung verwenden.
- Die Wirksamkeit der Absaugung überprüfen, indem die abgegebene Schadgasmenge regelmäßig mit den laut Sicherheitsvorschriften zulässigen Werten verglichen wird.
- Die Menge und Gefährlichkeit des erzeugten Schweißrauchs hängt vom benutzten Grundmaterial, vom Zusatzmaterial und den Stoffen ab, die man zur Reinigung und Entfettung der Werkstücke benutzt. Die Anweisungen des Herstellers und die entsprechenden technischen Datenblätter genau befolgen.
- Keine Schweißarbeiten in der Nähe von Entfettungs- oder Lackierarbeiten durchführen. Die Gasflaschen nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen aufstellen.



### 1.4 Brand-/Explosionsverhütung

- Das Schweißverfahren kann Feuer und/oder Explosionen verursachen.
- Alle entzündlichen bzw. brennbaren Stoffe oder Gegenstände aus dem Arbeitsbereich und aus dem umliegenden Bereich entfernen. Entzündliches Material muss mindestens 11m (35 Fuß) vom Ort, an dem geschweißt wird, entfernt sein oder entsprechend geschützt werden. Sprühende Funken und glühende Teilchen können leicht verstreut werden und benachbarte Bereiche auch durch kleine Öffnungen erreichen. Seien Sie beim Schutz von Personen und Gegenständen besonders aufmerksam.
- Keine Schweißarbeiten über oder in der Nähe von Druckbehältern ausführen.
- Keine Schweißarbeiten an geschlossenen Behältern oder Rohren durchführen. Beim Schweißen von Rohren oder Behältern besonders aufmerksam sein, auch wenn diese geöffnet, entleert und sorgfältig gereinigt wurden. Rückstände von Gas, Kraftstoff, Öl oder ähnlichen Substanzen können Explosionen verursachen.
- Nicht an Orten schweißen, die explosive Staubteile, Gase oder Dämpfe enthalten.
- Nach dem Schweißen sicherstellen, dass der unter Spannung stehende Kreis nicht zufällig Teile berühren kann, die mit dem Massekreis verbunden sind.
- In der Nähe des Arbeitsbereichs Feuerlöschgerät platzieren.



### 1.5 Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen

- Inertgasflaschen enthalten unter Druck stehendes Gas und können explodieren, wenn das Mindestmaß an Sicherheitsanforderungen für Transport, Lagerung und Gebrauch nicht gewährleistet ist.
- Die Gasflaschen müssen senkrecht an der Wand oder in anderen dafür vorgesehenen Vorrichtungen befestigt werden, damit sie nicht umfallen oder etwas anderes beschädigen können.
- Die Schutzkappe festschrauben, um das Ventil beim Transport, der Inbetriebnahme und nach Ende eines jeden Schweißvorgangs zu schützen.
- Gasflaschen keinen direkten Sonnenstrahlen, keinen plötzlichen Temperaturschwankungen und keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aussetzen.
- Die Gasflaschen dürfen nicht mit offenem Feuer, elektrischen Lichtbögen, Brennern oder Schweißzangen und nicht mit beim Schweißen verspritzten glühenden Teilchen in Berührung kommen.
- Die Gasflaschen von Schweiß- und Stromkreisen im Allgemeinen fernhalten.
- Beim Öffnen des Ventils den Kopf fern von der Auslassöffnung des Gases halten.
- Das Ventil der Gasflasche immer schließen, wenn die Schweißarbeiten beendet sind.
- Niemals Schweißarbeiten an einer unter Druck stehenden Gasflasche ausführen.

- Eine Druckgasflasche darf nie direkt an den Druckminderer des Schweißgerätes angeschlossen werden! Der Druck kann die Kapazität des Druckminderers übersteigen, welcher deswegen explodieren könnte!



 
## 1.6 Schutz vor Elektrischem Schlag

- Ein Stromschlag kann tödlich sein.
- Üblicherweise unter Spannung stehende Innen- oder Außenteile der gespeisten Schweißanlage nicht berühren (Brenner, Zangen, Massekabel, Elektroden, Draht, Rollen und Spulen sind elektrisch mit dem Schweißstromkreis verbunden).
- Die elektrische Isolierung der Anlage und des Schweißers durch Benutzung trockener und ausreichend vom Erd- und Massepotential isolierter Flächen und Untergestelle sicherstellen.
- Sicherstellen, dass die Anlage an einer Steckdose und einem Stromnetz mit Schutzleiter korrekt angeschlossen wird.
- Achtung: Nie zwei Schweißbrenner oder zwei Schweißzangen gleichzeitig berühren.  
Die Schweißarbeiten sofort abbrechen, wenn das Gefühl eines elektrischen Schlags wahrgenommen wird.



## 1.7 Elektromagnetische Felder und Störungen

- Der Schweißstrom, der durch die internen und externen Kabel der Anlage fließt, erzeugt in der unmittelbaren Nähe der Schweißkabel und der Anlage selbst ein elektromagnetisches Feld.
- Elektromagnetische Felder können die Gesundheit von Personen angreifen, die diesen langfristig ausgesetzt sind. (genaue Auswirkungen sind bis heute unbekannt)  
Elektromagnetische Felder können Störungen an Geräten wie Schrittmachern oder Hörgeräten verursachen.



Die Träger lebenswichtiger elektronischer Apparaturen (Schrittmacher) müssen die Genehmigung des Arztes einholen, bevor sie sich Verfahren wie Lichtbogenschweißen oder Plasmaschneiden nähern.

### Installation, Gebrauch und Bewertung des Bereichs

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit den Angaben der harmonisierten Norm EN60974-10 hergestellt und als Gerät der "KLASSE A" gekennzeichnet.

Dieses Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke im industriellen Umfeld angewendet werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch der Anlage im Haushalt verursacht wurden.



Der Benutzer muss ein erfahrener Fachmann auf dem Gebiet sein und ist als solcher für die Installation und den Gebrauch des Geräts gemäß den Herstelleranweisungen verantwortlich.

Wenn elektromagnetische Störungen festgestellt werden, muss der Benutzer des Gerätes das Problem lösen, wenn notwendig mit Hilfe des Kundendienstes des Herstellers.



In jedem Fall müssen die elektromagnetischen Störungen soweit reduziert werden, bis sie keine Belästigung mehr darstellen.



Bevor das Gerät installiert wird, muss der Benutzer die möglichen elektromagnetischen Probleme, die sich im umliegenden Bereich ergeben können, und insbesondere die Gesundheit, der sich in diesem Bereich aufhaltenden Personen - Träger von Schrittmachern und Hörgeräten - prüfen.

### Netzversorgung

Im Falle einer Störung können weitere Vorsichtsmaßnahmen notwendig sein; beispielsweise Filterung der Netzversorgung. Es kann auch notwendig sein, das Versorgungskabel abzuschirmen.

### Schweißkabel

Um die Auswirkungen der elektromagnetischen Felder so gering wie möglich zu halten, sind folgende Maßnahmen zu treffen:

- Masse- und Leistungskabel, wo möglich, zusammen verlegen und aneinander befestigen.
- Die Schweißkabel nie um den Körper wickeln.
- Sich nicht zwischen Masse- und Leistungskabel stellen (beide Kabel auf derselben Seite halten).
- Die Kabel müssen so kurz wie möglich sein, so dicht wie möglich beieinander liegen und am bzw. in der Nähe des Bodens verlaufen.
- Die Anlage in einem gewissen Abstand vom Bereich aufstellen, in dem geschweißt wird.
- Die Kabel müssen fern von anderen vorhandenen Kabeln verlegt sein.

### Potentialausgleich

Der Erdanschluss aller Metallteile in der Schweißanlage und in der Nähe derselben muss berücksichtigt werden.

 
Die Vorschriften bezüglich des Potentialausgleiches beachten.

### Erdung des Werkstücks

Wenn das Werkstück aus Gründen der elektrischen Sicherheit oder aufgrund seiner Größe und Lage nicht geerdet ist, könnte ein Erdanschluss des Werkstücks die Emissionen reduzieren. Es muss dringend beachtet werden, dass eine Erdung des Werkstücks weder die Unfallgefahr für den Bediener erhöhen noch andere elektrische Geräte beschädigen darf. Die Erdung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.

### Abschirmung

Durch die selektive Abschirmung anderer Kabel und Geräte im umliegenden Bereich lassen sich die Probleme durch elektromagnetische Störungen reduzieren. Die Abschirmung der gesamten Schweißanlage kann in besonderen Fällen in Betracht gezogen werden.



## 1.8 Schutzart IP

 
### IP21S

- Gehäuse mit Schutz gegen Berührung gefährlicher Teile mit den Fingern und vor dem Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer/gleich 12,5 mm.
- Gehäuse mit Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. Bei Regen nicht im Freien benutzen.
- Gehäuse mit Schutz gegen Schäden durch eindringendes Wasser, wenn die beweglichen Teile der Anlage im Stillstand sind.

## 2 INSTALLATION



Die Installation darf nur von erfahrenem und vom Hersteller berechtigtem Personal ausgeführt werden.



Stellen Sie sicher, dass während der Installation der Generator vom Versorgungsnetz getrennt ist.



Die Zusammenschaltung mehrerer Generatoren (Reihen- oder Parallelschaltung) ist verboten.



### 2.1 Heben, Transportieren und Abladen

Die Anlage ist mit Transportösen ausgestattet:



Abb. A



Abb. B

Nie mit einem anderen Winkel als 90° anheben.



Die Maschine nie wie in Abbildung B gezeigt heben, da die Transportösen brechen könnten.

Darauf achten, dass während des Hebens kein Schaden entsteht.



Das Gewicht der Anlage ist nicht zu unterschätzen, siehe Technische Daten.

Bewegen oder platzieren Sie die angehängte Last nicht über Personen oder Gegenständen.



Lassen Sie das Gerät/die Anlage nicht fallen und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Anlage aus.



### 2.2 Aufstellen der Anlage

Folgende Vorschriften beachten:

- Sorgen Sie für freien Zugang zu den Bedienelementen und Anschlüssen.
- Stellen Sie die Anlage nicht in engen Räumen auf.
- Stellen Sie die Anlage nie auf einer Fläche mit einer Neigung von mehr als 10° auf.
- Stellen Sie die Anlage an einem trockenen und sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf.
- Schützen Sie die Anlage vor strömenden Regen und Sonne.




### 2.3 Elektrischer Anschluss

Der Generator ist mit einem Stromkabel für den Anschluss an das Stromnetz versehen.

Die Anlage kann gespeist werden mit:

- 400V dreiphasig
- 230V dreiphasig

Die Netzspannung darf nur von qualifiziertem Personal und mit vom Stromnetz getrenntem Gerät geändert werden. Dazu das Seitenpaneel abnehmen und die Anschlüsse an der Klemmleiste korrekt ausführen.

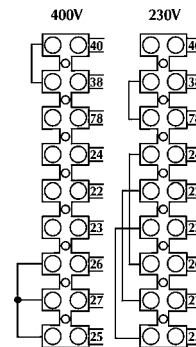

Spannungswechsel: Gestaltung der Klemmleiste




**ACHTUNG: Um Schäden an Personen oder der Anlage zu vermeiden, müssen vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz die gewählte Netzspannung und die Sicherungen kontrolliert werden. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass das Kabel an eine Steckdose mit Schutzleiterkontakt angeschlossen wird.**



 Der Betrieb des Geräts wird für Spannungsabweichungen vom Nennwert bis zu  $\pm 15\%$  garantiert (Beispiel: bei  $V_{\text{nenn}}$  400V liegt die Betriebsspannung zwischen 320V und 440V).

Der Generator ist vom Hersteller auf eine Netzspannung von 400V voreingestellt.




Die Anlage kann mit einem Generatorsatz gespeist werden. Voraussetzung ist, dass dieser unter allen möglichen Betriebsbedingungen und bei vom Generator abgegebener Höchstleistung eine stabile Versorgungsspannung gewährleistet, mit Abweichungen zum vom Hersteller erklärten Spannungswert von  $\pm 15\%$ .



**Gewöhnlich wird der Gebrauch von Generatorsätzen empfohlen, deren Leistung bei einphasigem Anschluss 2mal und bei dreiphasigem Anschluss 1,5mal so groß wie die Generatorleistung ist.**



 **Der Gebrauch elektronisch gesteuerter Generatorsätze wird empfohlen.**



Zum Schutz der Benutzer muss die Anlage korrekt geerdet werden. Das Versorgungskabel ist mit einem gelb-grünen Schutzleiter versehen, der mit einem Stecker mit Schutzleiterkontakt verbunden werden muss.





Der elektrische Anschluss muss gemäß den am Installationsort geltenden Gesetzen von qualifizierten Technikern, die eine spezifische Ausbildung nachweisen können, ausgeführt werden.

Das Netzkabel des Generators wird mit einem gelb/grünen Leiter geliefert, der IMMER an den Erdungsschutzleiter angeschlossen werden muss. Dieser gelb/grüne Leiter darf ausschließlich als Schutzleiter verwendet werden.


Prüfen, ob die verwendete Anlage geerdet ist und ob die Steckdose/n in gutem Zustand sind.



Nur zugelassene Stecker montieren, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen.



## 2.4 Inbetriebnahme
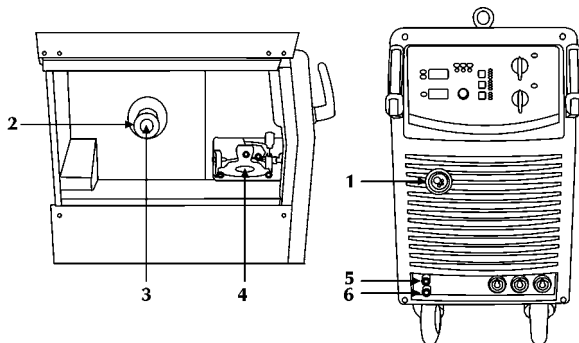
### Anschluss für MIG/MAG-Schweißen



- Den MIG-Brenner mit dem Anschluss (1) verbinden, dabei sicherstellen, dass die Schraubverriegelung fest angeschraubt ist.
- Den roten Schlauch (Rücklauf der Kühlflüssigkeit) des Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder (5) (rot - Symbol ) verbinden.
- Den blauen Schlauch (Vorlauf der Kühlflüssigkeit) des Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder (6) (blau - Symbol ) verbinden.
- Die rechte Klappe des Gehäuses öffnen.
- Kontrollieren, ob die Rille in der Rolle mit dem gewünschten Drahtdurchmesser übereinstimmt.
- Die Rändelmutter (2) vom Spulendorn der Drahtspule abschrauben und die Spule einsetzen. Den Mitnehmerstift in seinen Sitz einrasten lassen, die Spule einsetzen, die Rändelmutter (2) wieder aufschrauben und die Spulenbremse (3) einstellen.
- Die Andruckrollen des Drahtvorschubs (4) entriegeln und das Drahtende in die Drahtführungsbuchse stecken und über die Rolle in den Brenneranschluss führen. Die Andruckrollen verriegeln und kontrollieren, ob sich der Draht in der Rille der Rollen befindet.
- Auf die Drahtvorschubtaste drücken, damit der Draht in den Brenner befördert wird.
- Den Gasschlauch an der Schlauchkupplung auf der Rückseite anschließen.
- Den Gasdurchfluss auf einen Wert zwischen 10 und 15 l/min einstellen.


## 3 PRÄSENTATION DER ANLAGE





### 3.1 Allgemeines

Die halbautomatischen Anlagen der Serie NEOMIG für das MIG/MAG Dauerdrahtschweißen gewährleisten hohe Leistungen und Schweißqualität mit Volldrähten und Seelenschweißdrähten. Die Statik des Generators ist mit Gleichspannung  $\square$  mit stufenweiser Einstellung der Schweißspannung; mit den verschiedenen, wählbaren Induktanzausgängen kann der Operateur die für das Schweißen optimale Generatordynamik einstellen. Diese Schweißgeneratoren besitzen den innovativen Funktionsmodus "SYNERGIE".

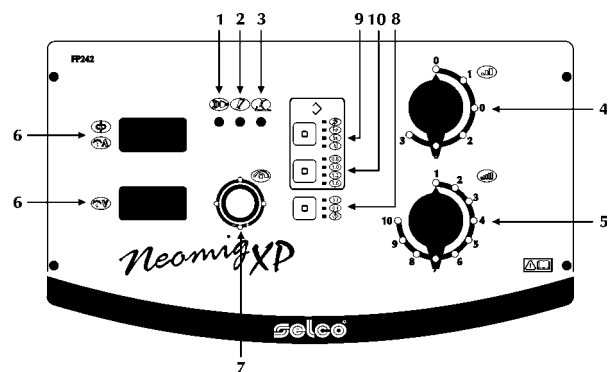Die Aktivierung der Synergie mit Eingabe des zu schweißenden Materials und des benutzten Drahtdurchmessers ermöglicht die automatische Einstellung der Drahtgeschwindigkeit und vereinfacht in der Tat die Regelungen beim Schweißen der Anlage.


### 3.2 Frontbedienfeld



- 1 Stromversorgung**  
 Zeigt an, dass die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.
- 2 Allgemeiner Alarm**  
 Zeigt den möglichen Eingriff von Schutzeinrichtungen an, z. B. Temperaturschutz.
- 3 Leistung Ein**  
 Zeigt an, dass an den Ausgangsklemmen der Anlage Spannung anliegt.
- 4 Primärschalter zur Leistungsvorwahl**  
 Schalter mit 3 Stellungen zum Einschalten und Einstellen des Grundbereiches. In jeder Stellung ungleich 0 ist die Stromzufuhr des Gerätes eingeschaltet. (Stellung 0 = Stromversorgung aus).



**Betätigen Sie den Schalter nie während des Schweißens.**

- 5 Sekundärschalter zur Leistungswahl**  
 Ein 10-stufiger Leistungswahlschalter. Für beide Schalter gilt: die Ausgangsspannung steigt mit der Zahl der Stufe.



**Betätigen Sie den Schalter nie während des Schweißens.**

## 6 7-Segment-Anzeige





Ermöglicht die Anzeige allgemeiner Geräteparameter während des Startens; Ablesen von Einstellungen, Strom und Spannung während des Schweißens und die Anzeige von Fehlercodes.



## 7 Hauptregler

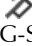

Ermöglicht die Einstellung der Drahtgeschwindigkeit beim manuellen MIG-Schweißen  und Synergie-Korrektur  beim synergischen MIG-Schweißen.

## 8 Schweißmethoden



**2-Taktbetrieb, in zwei Stufen:** Drücken des Tasters startet den Gasdurchfluss, speist den Draht mit Spannung und startet den Drahtvorschub. Beim Loslassen des Tasters werden Gas, Spannung und Drahtvorschub abgestellt.



**4-Taktbetrieb, in vier Stufen:** Das erste Drücken des Tasters startet den Gasdurchfluss mit manueller Gasvorströmzeit. Loslassen des Tasters legt Spannung an den Draht und startet den Vorschub.

Das erneute Drücken des Tasters stoppt den Drahtvorschub und setzt den Strom zurück auf Null. Abschließendes Loslassen des Tasters beendet den Gasdurchfluss.

### Drahtvorschub



Ermöglicht den manuellen Drahtvorschub ohne Gasdurchfluss und ohne dass Spannung am Draht anliegt.

Ermöglicht die Einführung des Drahtes in die Drahtführungsspirale des Schweißbrenners in der Schweißvorbereitungsphase.

## 9 Synergie

Ermöglicht die Wahl zwischen manuellem  MIG- oder synergischem  MIG-Prozess, indem das zu schweißende Material eingestellt wird.

Manueller MIG-Prozess.



Synergischer MIG-Prozess, Schweißen von Kohlenstoffstahl.



Synergischer MIG-Prozess, Schweißen von rostfreiem Stahl.



Synergischer MIG-Prozess, Schweißen von Aluminium.

## 10 Drahtdurchmesser



Im Synergic-Betrieb: Ermöglicht die Wahl des verwendeten Drahtdurchmessers (mm).



## 3.2.1 Setup

Ermöglicht die Einstellung und Regelung einer Reihe Zusatzparameter, um die Schweißanlage besser und präziser betreiben zu können.

Die im Setup vorhandenen Parameter sind nach dem gewählten Schweißprozess geordnet und haben eine Nummerncodierung.

**Zugriff auf Setup:** erfolgt, indem 2 Sek. lang auf die Taste Encoder gedrückt wird (die Null in der Mitte der 7-Segment-Anzeige bestätigt den erfolgten Zugriff).

**Auswahl und Einstellung des gewünschten Parameters:** erfolgt, indem der Encoder gedreht wird, bis zur Anzeige des Nummerncodes des gewünschten Parameters. Durch Drücken der Taste Encoder wird nun der für den gewählten Parameter eingestellte Wert sichtbar und kann reguliert werden.

**Verlassen des Setup:** Um den Abschnitt „Einstellungen“ zu verlassen, erneut auf die Taste Encoder drücken.

Um das Setup zu verlassen, auf Parameter „O“ (Speichern und Beenden) gehen und auf die Taste Encoder drücken.

### Liste der Setup-Parameter

#### 0 Speichern und beenden

Für das Speichern der Änderungen und den Ausgang aus dem Setup.

#### 1 Reset

Für die Rücksetzung aller Parameter auf die Defaultwerte.

#### 90 Reset XE (Modalität Easy)

Ermöglicht das manuelle MIG Schweißen mit Einstellung der Motorrampe.

#### 91 Reset XA (Modalität Advanced)

Ermöglicht das manuelle und das synergische MIG. Beim synergischen „STANDARD BETRIEB“ erfolgt eine automatische Voreinstellung der idealen Schweißparameter je nach gewählter Stufe!

Die Einstellungen bleiben in den verschiedenen Schweißphasen unverändert.

Der synergische Wert kann je nach Bedarf des Schweißers in Prozenten berichtigt werden.

#### 92 Reset XP (Modalität Professional)

Ermöglicht das manuelle und das synergische MIG. Beim synergischen „INTERAKTIVEN BETRIEB“ erfolgt eine automatische Voreinstellung der idealen Schweißparameter je nach gewählter Stufe!

In den verschiedenen Schweißphasen bleibt die synergische Steuerung aktiviert. Die Schweißparameter werden ständig überwacht und bei Bedarf gemäß einer genauen Analyse der Merkmale des elektrischen Bogens berichtigt!

Der synergische Wert kann je nach Bedarf des Schweißers in Prozenten berichtigt werden.

#### 99 Reset

Zur Rückstellung aller Parameter auf die Standardwerte und der ganzen Anlage in die von Selco vorbestimmten Konditionen.

#### 90 Reset XE (Modalität Easy)

##### 0 Speichern und beenden

Für das Speichern der Änderungen und den Ausgang aus dem Setup.

##### 1 Reset

Für die Rücksetzung aller Parameter auf die Defaultwerte.


##### 5 Motorrampe

Für die Einstellung eines allmählichen Übergangs von der Drahtgeschwindigkeit bei Zündung auf jene bei Schweißung. Min. off, Max. 2.0Sek., Default 250ms

- 18 Burn back**  
Für die Regelung der Drahtbrennzeit und zur Verhinderung des Anklebens bei Schweissende.  
Ermöglicht die Einstellung der Länge des Drahtteils aus-  
sen am Brenner.  
Min. off, Max. 2.0Sek., Default 80ms
- 25 Punktschweissen**  
Für die Aktivierung des Prozesses „Punktschweissen“  
und die Festlegung der Schweisszeit.  
Min. 500ms, Max. 99.9Sek., Default off
- 26 Punkt/Pause**  
Für die Aktivierung des Prozesses „Punkt/Pause“ und die  
Festlegung der Pausezeit zwischen einer Schweissung  
und der nächsten..  
Min. 500ms, Max. 99.9Sek., Default off
- 91 Reset XA (Modalität Advanced)**
- 0 Speichern und beenden**  
Für das Speichern der Änderungen und den Ausgang  
aus dem Setup.
- 1 Reset**  
Für die Rücksetzung aller Parameter auf die  
Defaultwerte.
- 3 Vorgas**  
Für die Einstellung und Regelung des Gasflusses vor der  
Bogenzündung.  
für das Laden des Gases in den Brenner und die  
Vorbereitung der Umgebung auf das Schweissen.  
Min. off, Max. 99.9Sek., Default 10ms
- 4 Soft Start**  
Zur Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit in  
den Phasen, die der Zündung vorausgehen.  
Wird als % der eingestellten Drahtgeschwindigkeit gege-  
ben.  
Ermöglicht eine Zündung bei reduzierter  
Geschwindigkeit, die daher weicher und mit weniger  
Spritzern ist.  
Min. 10%, Max. 100%, Default 50%
- 5 Motorrampe**  
Für die Einstellung eines allmählichen Übergangs von  
der Drahtgeschwindigkeit bei Zündung auf jene bei  
Schweissung.  
Min. off, Max. 1.0Sek., Default 250ms
- 18 Burn back**  
Für die Regelung der Drahtbrennzeit und zur  
Verhinderung des Anklebens bei Schweissende.  
Ermöglicht die Einstellung der Länge des Drahtteils aus-  
sen am Brenner.  
Min. off, Max. 2.0Sek., Default 80ms
- 20 Nachgas**  
Für die Einstellung und Regelung des Gasflusses bei  
Schweissende.  
Min. off, Max. 99.9Sek., Default 2.0Sek.
- 25 Punktschweissen**  
Für die Aktivierung des Prozesses „Punktschweissen“  
und die Festlegung der Schweisszeit.  
Min. 500ms, Max. 99.9Sek., Default off
- 26 Punkt/Pause**  
Für die Aktivierung des Prozesses „Punkt/Pause“ und die  
Festlegung der Pausezeit zwischen einer Schweissung  
und der nächsten..  
Min. 500ms, Max. 99.9Sek., Default off
- 92 Reset XP (Modalität Professional)**
- 0 Speichern und beenden**  
Für das Speichern der Änderungen und den Ausgang  
aus dem Setup.
- 1 Reset**  
Für die Rücksetzung aller Parameter auf die  
Defaultwerte.
- 3 Vorgas**  
Für die Einstellung und Regelung des Gasflusses vor der  
Bogenzündung.  
für das Laden des Gases in den Brenner und die  
Vorbereitung der Umgebung auf das Schweissen.  
Min. off, Max. 99.9Sek., Default 10ms
- 4 Soft Start**  
Zur Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit in  
den Phasen, die der Zündung vorausgehen.  
Wird als % der eingestellten Drahtgeschwindigkeit gege-  
ben.  
Ermöglicht eine Zündung bei reduzierter  
Geschwindigkeit, die daher weicher und mit weniger  
Spritzern ist.  
Min. 10%, Max. 100%, Default 50%
- 5 Motorrampe**  
Für die Einstellung eines allmählichen Übergangs von  
der Drahtgeschwindigkeit bei Zündung auf jene bei  
Schweissung.  
Min. off, Max. 1.0Sek., Default 250ms
- 18 Burn back**  
Für die Regelung der Drahtbrennzeit und zur  
Verhinderung des Anklebens bei Schweissende.  
Ermöglicht die Einstellung der Länge des Drahtteils aus-  
sen am Brenner.  
Min. off, Max. 2.0Sek., Default 80ms
- 20 Nachgas**  
Für die Einstellung und Regelung des Gasflusses bei  
Schweissende.  
Min. off, Max. 99.9Sek., Default 2.0Sek.
- 25 Punktschweissen**  
Für die Aktivierung des Prozesses „Punktschweissen“  
und die Festlegung der Schweisszeit.  
Min. 500ms, Max. 99.9Sek., Default off
- 26 Punkt/Pause**  
Für die Aktivierung des Prozesses „Punkt/Pause“ und die  
Festlegung der Pausezeit zwischen einer Schweissung  
und der nächsten..  
Min. 500ms, Max. 99.9Sek., Default off
- 3.2.2 Alarmcodes**
- 01/02 Überhitzung
- 05 Kurzschluss im Sekundärkreislauf
- 08 Motor der Drahtzugvorrichtung blockiert
- 11 Maschinenkonfiguration ungültig
- 14 Schweißung nicht möglich mit der eingestellten Stufe
- 20 Kommunikationsfehler
- 21 Maschine nicht kalibriert oder Datenverlust




### 3.3 Rückwand

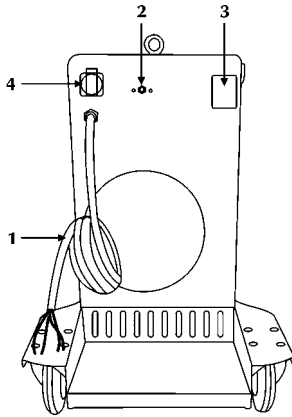

- 1 **Stromversorgungskabel**  
Für den Netzanschluss und die Speisung der Anlage.
- 2 **Gasanschluss**
- 3 **Datenschild**
- 4 **Stromversorgung 230V**

### 3.4 Buchsenfeld

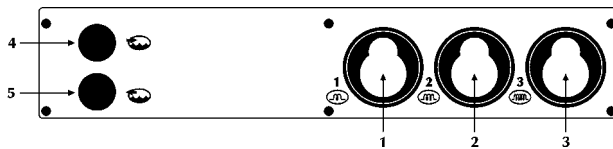



1, 2, 3 Ausgangsbuchsen mit variabler Induktivität.



Durch eine größere Induktivität erhält man einen „weiche-  
ren“ Bogen mit weniger Spritzern. Mit einer klei-  
neren Induktivität erhält man einen reaktionsfähigeren  
Bogen.

Gewöhnlich 1 zusammen mit Stufe 1 am  
Hauptumschalter, 2 mit Stufe 2 und 3 mit Stufe 3 ver-  
wenden.

- 4 Den roten Schlauch (Rücklauf der Kühlflüssigkeit) des  
Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder  
(rot - Symbol ) verbinden.
- 5 Den blauen Schlauch (Vorlauf der Kühlflüssigkeit) des  
Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder  
(blau - Symbol ) verbinden.

## 4 WARTUNG



Die regelmäßige Wartung der Anlage muss nach  
den Angaben des Herstellers erfolgen.

Jeder Wartungseingriff darf nur von Fachpersonal ausgeführt  
werden.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen alle Zugangs-, Wartungstüren  
und Abdeckungen geschlossen und verriegelt sein.

Unautorisierte Eingriffe und Veränderungen an der Anlage sind  
strengstens verboten.

Vermeiden Sie Ansammlungen von Metallstaub in der Nähe  
und über den Lüftungsschlitzen.



**Trennen Sie die Anlage von der Stromzufuhr vor  
jedem Wartungseingriff.**



**Führen Sie folgende regelmäßige Überprüfungen  
am Generator durch:**

- Das Innere der Anlage mittels Druckluft mit  
niedermem Druck und weichen Pinseln reinigen.
- Elektrische Verbindungen und Anschlusskabel  
prüfen.

 
Für die Instandhaltung oder das Austauschen von Schwei-  
ßbrennersbestandteilen, der Schweißzange und/oder der  
Erduungskabel:



Die Temperatur der Teile kontrollieren und  
sicherstellen, dass sie nicht mehr heiß sind.




Immer Schutzhandschuhe anziehen, die den  
Sicherheitsstandards entsprechen.



Geeignete Schlüssel und Werkzeuge verwenden.

**Durch Unterlassung der oben genannten Wartung wird  
jegliche Garantie aufgehoben und der Hersteller wird von  
jeglicher Haftung befreit.**

## 5 DIAGNOSTIK UND ABHILFEN

 

**Reparaturen oder Ersatz von Anlagenteilen dürfen ausschließlich von technischem Fachpersonal ausgeführt werden.**

**Reparaturen oder Ersatz von Anlagenteilen durch unberechtigtes Personal führt zur unverzüglichen Ungültigkeit der Produktgarantie.**

**Die Anlage darf keinen Änderungen unterzogen werden.**

**Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, falls sich der Benutzer nicht an das oben Beschriebene hält.**

### Kein Einschalten der Anlage (grüne LED aus)

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Keine Netzspannung an Versorgungssteckdose.   |
| Abhilfe | Überprüfen und elektrische Anlage ggf. reparieren. Fachpersonal zu Rate ziehen.             |
| Ursache | Stecker oder Versorgungskabel defekt.   |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |
| Ursache | Linienicherung durchgebrannt.   |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.  |
| Ursache | Startschalter defekt.   |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |
| Ursache | Elektronik defekt.  |
| Abhilfe | Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen.                               |

### Keine Ausgangsleistung (Anlage schweißt nicht)

|         |  |
|---------|--|
| Ursache | Brennertaste defekt.   |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen.  |
| Ursache | Anlage überhitzt (Wärmeschutzalarm - gelbe LED ein).   |
| Abhilfe | Warten, bis die Anlage abkühlt, die Anlage aber nicht ausschalten.   |
| Ursache | Seitliche Abdeckung geöffnet oder Türschalter defekt.  |
| Abhilfe | Für die Sicherheit des Benutzers muss die seitliche Abdeckung beim Schweißen geschlossen sein.<br>Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Den Brenner bei der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |
| Ursache | Masseverbindung unkorrekt.   |
| Abhilfe | Korrekte Masseverbindung ausführen.<br>Siehe Par. "Inbetriebnahme".  |
| Ursache | Netzspannung außerhalb des Versorgungsbereichs (gelbe LED ein).  |
| Abhilfe | Netzspannung wieder innerhalb des Versorgungsbereichs des Generators bringen.<br>Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.<br>Siehe Par. "Anschluss".  |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Schütz defekt.  |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Elektronik defekt.  |
| Abhilfe | Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

### Unkorrekte Leistungsabgabe

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Falsche Einstellungen der Parameter und der Funktionen der Anlage.      |
| Abhilfe | Ein Reset der Anlage ausführen und die Schweißparameter neu einstellen. |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Potentiometer/Encoder zur Regulierung des Schweißstroms defekt.                             |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

|         |  |
|---------|--|
| Ursache | Netzspannung außerhalb des Versorgungsbereichs.                      |
| Abhilfe | Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.<br>Siehe Par. "Anschluss". |

|         |  |
|---------|--|
| Ursache | Ausfall einer Phase.   |
| Abhilfe | Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.<br>Siehe Par. "Anschluss". |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Schütz defekt.  |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Elektronik defekt.  |
| Abhilfe | Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

### Drahtvorschub blockiert

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Brennertaste defekt.  |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Ursache | Rollen nicht korrekt oder abgenutzt |
| Abhilfe | Rollen ersetzen.                    |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Getriebemotor defekt.   |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Brennermantel beschädigt.   |
| Abhilfe | Schadhaftes Teil ersetzen.<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

|         |  |
|---------|--|
| Ursache | Drahtvorschub nicht gespeist   |
| Abhilfe | Anschluss am Generator überprüfen.<br>Siehe Par. "Anschluss".<br>Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen. |

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Wicklung an Spule unregelmäßig.                               |
| Abhilfe | Normale Abwicklung der Spule rückstellen oder Spule ersetzen. |

Ursache Brennerdüse geschmolzen (Draht klebt)  
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.

#### **Drahtvorschub unregelmäßig**

Ursache Brenntaste defekt.  
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.  
Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Düse und/oder Elektrode abgenutzt.  
Abhilfe Rollen ersetzen.

Ursache Getriebemotor defekt.  
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.  
Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Brennermantel beschädigt.  
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.  
Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Wicklerkupplung oder Vorrichtungen zum Blockieren der Rollen schlecht reguliert.  
Abhilfe Kupplung lösen.  
Druck auf die Rollen erhöhen.

#### **Unstabiler Bogen**

Ursache Gasschutz ungenügend.  
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.  
Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Ursache Schweißparameter unkorrekt.  
Abhilfe Schweißanlage genau kontrollieren.  
Anlage von der nächsten Kundendienststelle reparieren lassen.

#### **Zu viele Spritzer**

Ursache Bogenlänge unkorrekt.  
Abhilfe Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren.  
Schweißspannung verringern.

Ursache Schweißparameter unkorrekt.  
Abhilfe Schweißstrom reduzieren.

Ursache Bogendynamik unkorrekt.  
Abhilfe Induktiven Wert des Kreislafs erhöhen.  
Eine größere induktive Steckdose verwenden.

Ursache Gasschutz ungenügend.  
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.  
Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.  
Abhilfe Brennerneigung reduzieren.

#### **Ungenügende Durchdringung**

Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.  
Abhilfe Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen.

Ursache Schweißparameter unkorrekt.  
Abhilfe Schweißstrom erhöhen.

Ursache Vorbereitung der Kanten unkorrekt.  
Abhilfe Stemmeisselöffnung vergrößern.

Ursache Masseverbindung unkorrekt.  
Abhilfe Korrekte Masseverbindung ausführen.  
Siehe Par. "Inbetriebsetzung".

Ursache Große Werkstücke.  
Abhilfe Schweißstrom erhöhen.

Ursache Luftdruck ungenügend.  
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.  
Siehe Par. "Inbetriebsetzung".

#### **Einschnitte an den Rändern**

Ursache Schweißparameter unkorrekt.  
Abhilfe Schweißstrom reduzieren.  
Eine Elektrode mit kleinerem Durchmesser benutzen.

Ursache Bogenlänge unkorrekt.  
Abhilfe Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren.  
Schweißspannung verringern.

Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.  
Abhilfe Seitliche Schwingungsgeschwindigkeit beim Füllen reduzieren.  
Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen.

Ursache Gasschutz ungenügend.  
Abhilfe Gas verwenden, das für die zu schweißenden Werkstoffe geeignet ist.

#### **Porosität**

Ursache Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf den Werkstücken.  
Abhilfe Werkstücke vor dem Schweißen sorgfältig reinigen.

Ursache Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf dem Zusatzwerkstoff.  
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.  
Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten.

Ursache Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.  
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.  
Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten.

Ursache Bogenlänge unkorrekt.  
Abhilfe Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren.  
Schweißspannung verringern.

Ursache Feuchtigkeit im Schweißgas.  
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.  
Für den einwandfreien Zustand der Gaszuleitung sorgen.

Ursache Gasschutz ungenügend.  
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.  
Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

|         |   |
|---------|---|
| Ursache | Zu schnelles Erstarren des Schweißbads.   |
| Abhilfe | Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen/<br>Schneiden herabsetzen.<br>Werkstücke vorwärmen.<br>Schweißstrom erhöhen. |

#### Wärmerisse

|         |  |
|---------|--|
| Ursache | Schweißparameter unkorrekt.  |
| Abhilfe | Schweißstrom reduzieren.<br>Eine Elektrode mit kleinerem Durchmesser benutzen.   |
| Ursache | Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf den Werkstücken.   |
| Abhilfe | Werkstücke vor dem Schweißen sorgfältig reinigen.  |
| Ursache | Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf dem Zusatzwerkstoff.   |
| Abhilfe | Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.<br>Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten. |
| Ursache | Durchführung des Schweißens unkorrekt.   |
| Abhilfe | Die korrekten Arbeitsschritte für die zu schweißende Verbindung ausführen.   |
| Ursache | Ungleiche Eigenschaften der Werkstücke.  |
| Abhilfe | Vor dem Schweißen ein Puffern ausführen.   |

#### Kälterisse


|         |  |
|---------|--|
| Ursache | Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.   |
| Abhilfe | Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.<br>Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten.         |
| Ursache | Besondere Form der zu schweißenden Verbindung.   |
| Abhilfe | Werkstücke vorwärmen.<br>Ein Nachwärmen ausführen.<br>Die korrekten Arbeitsschritte für die zu schweißende Verbindung ausführen. |

**Wenden Sie sich für jeden Zweifel und/oder jedes Problem an die nahestehende Technische Kundendienststelle.**

## 6 THEORETISCHE HINWEISE FÜR DAS DAUERDRAHTSCHWEISSEN

### 6.1 Einleitung

Ein MIG-System besteht aus einem Gleichstromgenerator, einer Vorrichtung für die Drahtzuführung, einer Drahtspule und einem Gasbrenner.

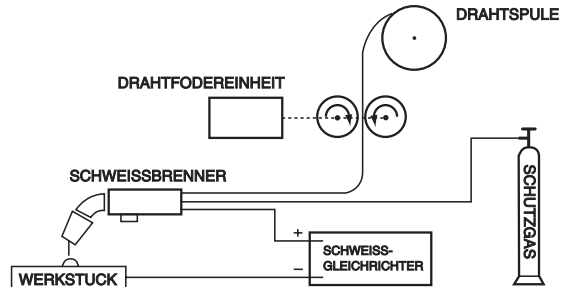

Manuelle Schweissanlage

Der Strom wird über die Schmelzelektrode (Draht mit positiver Polung) zum Bogen übertragen; bei diesem Verfahren wird das geschmolzene Metall durch den Bogen auf das Werkstück übertragen. Die Drahtzuführung ist erforderlich, um den beim Schweißen geschmolzenen Elektrodendraht wieder zu ergänzen.

#### 6.1.1 Verfahren

Beim Schweißen unter Schutzgas gibt es zwei Übertragungsmethoden, die davon abhängen, wie sich die Tropfen von der Elektrode ablösen. Bei der ersten Methode, "KURZSCHLUSSÜBERTRAGUNG (SHORT-ARC)" genannt, tritt die Elektrode in direkten Kontakt mit dem Bad, dann wird ein Kurzschluss mit Schmelzwirkung des Drahts verursacht, der sich unterbricht, danach zündet der Bogen wieder und der Zyklus wiederholt sich (Abb. 1a).

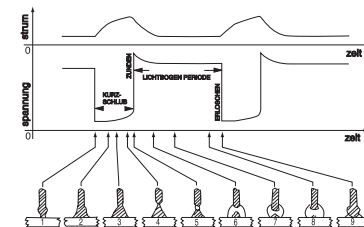


Abb 1a

 


Abb 1b

SHORT-ARC Zyklus (a) und SPRAY ARC Schweissung (b)

Die zweite Methode für die Übertragung der Tropfen ist die sogenannte "SPRITZERÜBERTRAGUNG (SPRAY-ARC)", wobei sich die Tropfen von der Elektrode ablösen und erst danach das Schmelzbad erreichen (Abb. 1b).

### 6.1.2 Schweißparameter

Die Sichtbarkeit des Bogens verringert die Notwendigkeit einer genauesten Beachtung der Einstelltabellen durch den Schweißer, da er die Möglichkeit hat, das Schmelzbad direkt zu kontrollieren.

- Die Spannung hat einen direkten Einfluss auf das Aussehen der Schweißnaht, aber die Abmessungen der geschweißten Oberfläche können je nach Bedarf variiert werden, indem die Brennerbewegung von Hand getätigt wird, so dass man verschiedenartige Ablagerungen bei konstanter Spannung erhält.
- Die Drahtvorschubgeschwindigkeit steht im Verhältnis zum Schweißstrom.

In den Abb. 2 und 3 sind die Verhältnisse gezeigt, die zwischen den verschiedenen Schweißparametern bestehen.

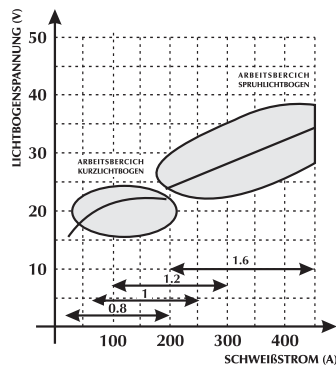


Abb. 2 Diagramm für die optimale Wahl der besten Arbeitsbedingungen.

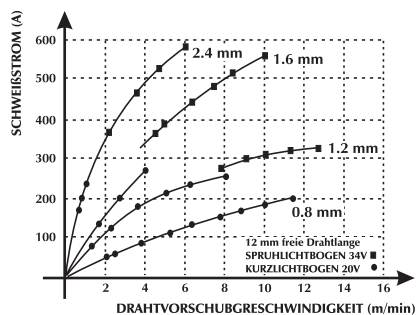
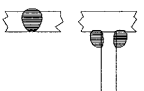
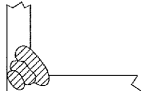
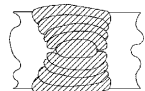
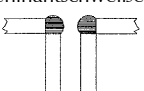
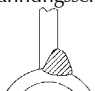
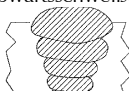






Abb. 3 Verhältnis zwischen Drahtvorschubgeschwindigkeit und Stromstärke (Schmelzbedingungen) in Abhängigkeit vom Drahtdurchmesser.

# **RICHTUNGSWEISENDE TABELLE ZUR WAHL DER SCHWEISSPARAMETER MIT BEZUG AUF DIE TYPISCHSTEN ANWENDUNGEN UND DIE AM HÄUFIGSTEN BENUTZTEN SCHWEISSDRÄHTE**

| Drahtdurchmesser - Gewicht pro Meter                   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Bogenspannung (v)                                      | 0,8 mm  | 1,0-1,2 mm  | 1,6 mm  | 2,4 mm   |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                          | Geringe Durchdringung bei dünnem Material<br><br>60 - 160 A        | Gute Kontrolle der Durchdringung und der Schmelzung<br><br>100 - 175 A | Gute horizontale und vertikale Schmelzung<br><br>120 - 180 A | Nicht verwendet<br><br>150 - 200 A   |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC<br>(Übergangsbereich) | Automatisches Kehlnahtschweißen<br><br>150 - 250 A                 | Automatisches Hochspannungsschweißen<br><br>200 - 300 A                | Automatisches Abwärtsschweißen<br><br>250 - 350 A            | Nicht verwendet<br><br>300 - 400 A   |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                          | Geringe Durchdringung mit Einstellung auf 200 A<br><br>150 - 250 A | Automatisches Schweißen mit mehreren Schweißlagen<br><br>200 - 350 A   | Gute Durchdringung beim Abwärtsschweißen<br><br>300 - 500 A  | Gute Durchdringung und hohe Ablagerung auf dickem Material<br><br>500 - 750 A |

## **6.1.3 Verwendbare Gase**

Die MIG-MAG-Schweissung ist vor allem durch den verwendeten Gastyp gekennzeichnet, Inertgase für das MIG-Schweissen (Metal Inert Gas), und Aktivgase für das MAG-Schweissen (Metal Active Gas).

### **Kohlendioxyd (CO<sub>2</sub>)**

Mit CO<sub>2</sub> als Schutzgas werden hohe Durchdringungen mit guter Vorschubgeschwindigkeit und guten mechanischen Eigenschaften vereint mit geringen Betriebskosten erhalten. Der Gebrauch dieses Gases verursacht jedoch erhebliche Probleme, was die chemische Endzusammensetzung der Verbindungen betrifft, da man einen Verlust an leicht oxidierbaren Elementen hat und das Bad gleichzeitig mit Kohlenstoff bereichert wird.

Das Schweißen mit reinem CO<sub>2</sub> ist auch Grund für andere Probleme, wie zu viele Spritzer und Bildung von Porositäten durch Kohlenoxyd.

### **Argon**

Dieses Inertgas wird rein beim Schweißen von Leichtlegierungen verwendet, wogegen man zum Schweißen von rostfreiem Chrom-Nickelstahl einen 2%-igen Zusatz von Sauerstoff und CO<sub>2</sub> vorzieht, der zur Bogenstabilität und zu einer besseren Form der Schweissnaht beiträgt.

### **Helium**

Dieses Gas wird anstelle von Argon benutzt und ermöglicht bessere Durchdringungen (auf grossen Dicken) und höhere Vorschubgeschwindigkeiten.

### **Argon-Helium-Mischung**

Im Vergleich zu reinem Helium erhält man einen stabileren Bogen, mit mehr Durchdringung und grösserer Geschwindigkeit als mit Argon.

### **Argon-CO<sub>2</sub> -Mischung und Argon-CO<sub>2</sub> -Sauerstoff-Mischung**

Diese Mischungen werden beim Schweißen von Eisenmaterial verwendet, vor allem beim SHORT-ARC-Schweissen, da der spezifische Wärmezusatz verbessert wird. Dies schliesst aber den Gebrauch dieser Mischungen für das SPRAY-ARC-Schweissen nicht aus. Die Mischung enthält gewöhnlich einen CO<sub>2</sub>-Prozentsatz von 8 bis 20% und einen O<sub>2</sub>-Prozentsatz um 5%.

## 7 TECHNISCHE DATEN

|   | NEOMIG 3500   | NEOMIG 4500   |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung U <sub>1</sub> (50/60 Hz) | 3x230/400Vac ±15%   | 3x230/400Vac ±15%   |
| Netzsicherung (träge)                         | 35/20A  | 50/30A  |
| Max. Leistungsaufnahme (KVA)                  | 16.6 KVA  | 24 KVA  |
| Max. Leistungsaufnahme (KW)                   | 15kW  | 22.9kW  |
| Leistungsfaktor PF                            | 0.96  | 0.96  |
| Max. Stromaufnahme I <sub>1max</sub>          | 23.9A   | 34.8A   |
| Effektivstrom I <sub>1eff</sub>               | 15.1A   | 22A   |
| Nutzungsfaktor (x=25°C)                       |   |   |
|   | (x=40%) 350A  | (x=45%) 450A  |
| (x=60%)                                       | 320A  | 390A  |
| (x=100%)                                      | 260A  | 320A  |
| Nutzungsfaktor (x=40°C)                       |   |   |
|   | (x=35%) 350A  | (x=40%) 450A  |
| (x=60%)                                       | 300A  | 370A  |
| (x=100%)                                      | 240A  | 300A  |
| Arbeitsbereich I <sub>2</sub>                 | 30-380A   | 30-480A   |
| Stufe   | 3x10  | 3x10  |
| Leerlaufspannung U <sub>0</sub>               | 50V   | 50V   |
| Schutzart IP                                  | IP21S   | IP21S   |
| Isolationsklasse                              | H   | H   |
| Abmessungen (LxBxH)                           | 1060x400x780 mm   | 1060x400x780 mm   |
| Gewicht                                       | 123 Kg.   | 139 Kg.   |
| Versorgungskabel                              | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 4x6 mm <sup>2</sup>   |
| Konstruktionsnormen                           | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   |
| Getriebemotornennleistung                     | 90W   | 90W   |
| Rollenzahl                                    | 2 (4)   | 2 (4)   |
| Standard Rollen                               | 1.0-1.2 (STD)   | 1.0-1.2 (STD)   |
| Lenkbare Rollen                               | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 Volldraht<br>0.8-1.0-1.2-1.6 Aluminiumdraht<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 Fülldrahtstahl | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 Volldraht<br>0.8-1.0-1.2-1.6 Aluminiumdraht<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 Fülldrahtstahl |
| Drahtvorschubgeschwindigkeit                  | 1.5 ÷ 22 m/min.   | 1.5 ÷ 22 m/min.   |
| Taste für Drahtvorschub                       | ja  | ja  |
| Gasprüftaste                                  | ja  | ja  |
| Synergie                                      | ja  | ja  |
| Stahlrollen                                   | ja  | ja  |
| Steckerbuchse für Push-Pull-Brenner           | nein  | nein  |



## Remerciements...

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant la **QUALITÉ**, la **TECHNOLOGIE** et la **FIABILITÉ** des produits SELCO.

Les indications suivantes, à lire attentivement, vous aideront à mieux connaître le produit acheté, à bien utiliser ses potentialités et ses caractéristiques et à obtenir de très bons résultats.

Avant de commencer toute opération, assurez-vous d'avoir bien lu et bien compris ce manuel. N'apportez pas de modifications et n'effectuez pas d'opérations de maintenance si elles ne sont pas indiquées dans ce manuel.

En cas de doute ou de problème quant à l'utilisation de la machine, même s'ils ne sont pas décrits ici, consultez un personnel qualifié.

Ce manuel fait partie intégrante de l'unité ou de la machine et doit l'accompagner lors de chacun de ses déplacements ou en cas de revente.

L'utilisateur a la charge de le maintenir lisible et en bon état.

**SELCO s.r.l.** se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans aucun préavis.

Les droits de traduction, de reproduction totale ou partielle quels que soient les moyens (y compris les photocopies, les films et les microfilms) sont réservés et interdits sans l'autorisation écrite de **SELCO s.r.l.**

Ce qui est reporté ci-dessous est très important et donc nécessaire afin que la garantie puisse être valable.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas les indications.

---

## DECLARATION DE CONFORMITE CE

---

Société

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALIE**

**Tél. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail : selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

déclare que l'appareil type :

**NEOMIG 3500**  
**NEOMIG 4500**

est conforme aux directives EU :

**2006/95/EEC**  
**2004/108/EEC**  
**92/31/EEC**  
**93/68/EEC**

et que les normes ci-contre ont été appliquées :

**EN 60974-1**  
**EN 60974-10**

Toute intervention ou modification non autorisée par **SELCO s.r.l.** annulera la validité de cette déclaration.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



 
Lino Frasson  
Président Directeur Général

## INDEX GENERAL

---

|  |    |
|--|----|
| 1 AVERTISSEMENT .....  | 53 |
| 1.1 Environnement d'utilisation .....                          | 53 |
| 1.2 Protection individuelle et de l'entourage.....             | 53 |
| 1.3 Protection contre les fumées et les gaz.....               | 54 |
| 1.4 Prévention contre le risque d'incendie et d'explosion..... | 54 |
| 1.5 Prévention dans l'emploi de bouteilles de gaz .....        | 54 |
| 1.6 Protection contre les décharges électriques.....           | 54 |
| 1.7 Champs électromagnétiques et interférences .....           | 55 |
| 1.8 Degré de protection IP .....                               | 55 |
| 2 INSTALLATION.....  | 55 |
| 2.1 Mode de soulèvement, de transport et de déchargement ..... | 56 |
| 2.2 Installation de l'appareil.....                            | 56 |
| 2.3 Branchement et raccordement.....                           | 56 |
| 2.4 Mise en service .....                                      | 57 |
| 3 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL .....                             | 57 |
| 3.1 Généralités .....  | 57 |
| 3.2 Panneau de commande frontal .....                          | 57 |
| 3.2.1 Menu set up .....  | 58 |
| 3.2.2 Code alarmes.....  | 59 |
| 3.3 Panneau arrière .....                                      | 60 |
| 3.4 Panneau prises.....  | 60 |
| 4 ENTRETIEN .....  | 60 |
| 5 DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS .....                                | 61 |
| 6 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SOUDURE À FIL CONTINU .....    | 63 |
| 6.1 Introduction.....  | 63 |
| 6.1.1 Méthodes adoptées .....                                  | 63 |
| 6.1.3 Gaz utilisables.....                                     | 65 |
| 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....                             | 66 |

## 1 AVERTISSEMENT




Avant de commencer toute opération, assurez-vous d'avoir bien lu et bien compris ce manuel. N'apportez pas de modification et n'effectuez pas d'opération de maintenance si elles ne sont pas indiquées dans ce manuel.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux objets en cas de non-respect ou de mise en pratique incorrecte des instructions de ce manuel.



 Prière de consulter du personnel qualifié en cas de doute ou de problème sur l'utilisation de l'installation, même si elle n'est pas décrite ici.



### 1.1 Environnement d'utilisation

- Chaque installation ne doit être utilisée que dans le but exclusif pour lequel elle a été conçue, de la façon et dans les limites prévues sur la plaque signalétique et/ou dans ce manuel, selon les directives nationales et internationales relatives à la sécurité. Un usage autre que celui expressément déclaré par le fabricant doit être considéré comme inapproprié et dangereux et décharge ce dernier de toute responsabilité.
- Cet appareil ne doit être utilisé que dans un but professionnel, dans un environnement industriel.  
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés en cas d'usage domestique.
- L'installation doit être utilisée dans un local dont la température est comprise entre -10 et +40°C (entre +14 et +104°F).  
L'installation doit être transportée et stockée dans un local dont la température est comprise entre -25 et +55°C (entre -13 et 131°F).
- L'installation doit être utilisée dans un local sans poussière, ni acide, ni gaz ou autres substances corrosives.
- L'installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le taux d'humidité dépasse 50% à 40°C (104°F).  
L'installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le taux d'humidité dépasse 90% à 20°C (68°F).
- L'installation ne doit pas être utilisée à une altitude supérieure à 2000 m au dessus du niveau de la mer (6500 pieds).

 


Ne pas utiliser cet appareil pour dégeler des tuyaux.  
Ne pas utiliser cet appareil pour recharger des batteries et/ou des accumulateurs.  
Ne pas utiliser cet appareil pour démarrer des moteurs.

### 1.2 Protection individuelle et de l'entourage



Le procédé de soudage constitue une source nocive de radiations, de bruit, de chaleur et d'émanations gazeuses.



Porter des vêtements de protection afin de protéger la peau contre les rayons de l'arc, les projections ou contre le métal incandescent.

Les vêtements portés doivent couvrir l'ensemble du corps et :

- être en bon état
- être ignifuges
- être isolants et secs
- coller au corps et ne pas avoir de revers



Toujours porter des chaussures conformes aux normes, résistantes et en mesure de bien isoler de l'eau.



Toujours utiliser des gants conformes aux normes et en mesure de garantir l'isolation électrique et thermique.



Installer une cloison de séparation ignifuge afin de protéger la zone de soudage des rayons, projections et déchets incandescents.

Rappeler aux personnes dans la zone de soudage de ne fixer ni les rayons de l'arc, ni les pièces incandescentes et de porter des vêtements de protection appropriés.



Utiliser un masque avec des protections latérales pour le visage et un filtre de protection adéquat pour les yeux (au moins NR10 ou supérieur).



Toujours porter des lunettes de sécurité avec des coques latérales, particulièrement lors du nettoyage manuel ou mécanique des cordons de soudage.



Ne pas utiliser de lentilles de contact !!!



Utiliser un casque contre le bruit si le procédé de soudage atteint un niveau de bruit dangereux.  
Si le niveau de bruit dépasse les limites prescrites par la loi, délimiter la zone de travail et s'assurer que les personnes qui y accèdent portent un casque ou des bouchons de protection.



Veiller à ce que les mains, les cheveux, les vêtements, les outils ... ne soient pas en contact avec des pièces en mouvement tels que :

- ventilateurs
- engrenages
- galets et arbres
- bobines de fil

- Ne pas toucher les galets lorsque le dévidage du fil est activé.
- L'installation ne doit absolument pas être modifiée.  
Ôter les dispositifs de protection sur les dévidoirs est extrêmement dangereux et décharge le fabricant de toute responsabilité en cas d'accident ou de dommages sur des personnes ou sur des biens.

- Toujours laisser les panneaux latéraux fermés durant les opérations de soudage.



Ne pas approcher la tête de la torche MIG/MAG durant le chargement et l'avancement du fil. Le fil en sortant peut provoquer des blessures graves aux mains, au visage et aux yeux.



Éviter de toucher les pièces qui viennent d'être soudées car la forte chaleur pourrait provoquer des brûlures graves.

- Suivre également toutes les précautions indiquées plus haut en fin de soudage car des résidus en cours de refroidissement pourraient se détacher des pièces usinées.
- S'assurer que la torche est froide avant d'intervenir dessus ou d'effectuer une opération d'entretien quelconque.



S'assurer que le groupe de refroidissement est éteint avant de déconnecter les tuyaux de circulation du liquide réfrigérant. Le liquide chaud en sortie pourrait provoquer des brûlures graves.



Avoir à disposition une trousse de secours.  
Ne pas sous-estimer les brûlures ou les blessures.



Avant de quitter le poste de travail, sécuriser la zone afin d'empêcher tout risque d'accident ou de dommages aux personnes ou aux biens.



### 1.3 Protection contre les fumées et les gaz

- Les fumées, les gaz et les poussières produits par le procédé de soudage peuvent être nocifs pour la santé. Les fumées qui se dégagent durant le processus de soudage peuvent, dans certaines circonstances, provoquer le cancer ou nuire au fœtus chez les femmes enceintes.
- Veiller à ne pas être en contact avec les gaz et les fumées de soudage.
- Prévoir une ventilation adéquate, naturelle ou forcée, dans la zone de travail.
- En cas d'aération insuffisante, utiliser un masque à gaz spécifique.
- En cas d'opérations de soudage dans des locaux de petites dimensions, il est conseillé de faire surveiller l'opérateur par un collègue situé à l'extérieur.
- Ne pas utiliser d'oxygène pour la ventilation.
- S'assurer que l'aspiration est efficace en contrôlant régulièrement si les gaz nocifs ne dépassent pas les valeurs admises par les normes de sécurité.
- La quantité et le niveau de risque des fumées produites dépendent du métal de base utilisé, du métal d'apport et des substances éventuelles utilisées pour nettoyer et dégraisser les pièces à souder. Suivre attentivement les instructions du fabricant et les fiches techniques correspondantes.
- Ne pas effectuer d'opérations de soudage à proximité d'ateliers de dégraissage ou de peinture. Placer les bouteilles de gaz dans des endroits ouverts ou dans un local bien aéré.



### 1.4 Prévention contre le risque d'incendie et d'explosion

- Le procédé de soudage peut causer des incendies et/ou des explosions.
- Débarrasser la zone de travail et ses abords de tous les matériaux et objets inflammables ou combustibles. Les matériaux inflammables doivent se trouver à au moins 11 mètres (35 pieds) de la zone de soudage et être entièrement protégés. Les projections et les particules incandescentes peuvent facilement être projetées à distance, même à travers des fissures. Veiller à ce que les personnes et les biens soient à une distance suffisante de sécurité.
- Ne pas effectuer de soudures sur ou à proximité de récipients sous pression.

- Ne pas effectuer d'opérations de soudage sur des containers ou des tubes fermés. Faire très attention au moment de souder des tuyaux ou des containers, même ouverts, vidés et nettoyés soigneusement. Des résidus de gaz, de carburant, d'huile ou autre pourraient provoquer une explosion.
- Ne pas souder dans une atmosphère contenant des poussières, des gaz ou des vapeurs explosives.
- S'assurer, en fin de soudage, que le circuit sous tension ne peut pas toucher accidentellement des pièces connectées au circuit de masse.
- Installer à proximité de la zone de travail un équipement ou un dispositif anti-incendie.



### 1.5 Prévention dans l'emploi de bouteilles de gaz

- Les bouteilles de gaz inertes contiennent du gaz sous pression et peuvent exploser si les conditions requises en matière de transport, de conservation et d'utilisation ne sont pas garanties.
- Les bouteilles doivent être rangées verticalement contre le mur ou contre un support et être maintenues par des moyens appropriés pour qu'elles ne tombent pas et éviter des chocs mécaniques accidentels.
- Visser le capuchon pour protéger la valve durant le transport ou la mise en service et chaque fois que les opérations de soudage sont terminées.
- Ne pas laisser les bouteilles au soleil et ne pas les exposer aux gros écarts de températures trop élevées ou trop extrêmes. Ne pas exposer les bouteilles à des températures trop basses ou trop élevées.
- Veiller à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec une flamme, avec un arc électrique, avec une torche ou une pince porte-électrodes, ni avec des projections incandescentes produites par le soudage.
- Garder les bouteilles loin des circuits de soudage et des circuits électriques en général.
- Éloigner la tête de l'orifice de sortie du gaz au moment d'ouvrir la valve de la bouteille.
- Toujours refermer la valve de la bouteille quand les opérations de soudage sont terminées.
- Ne jamais souder une bouteille de gaz sous pression.
- Ne jamais relier une bouteille d'air comprimé directement au réducteur de pression de la machine. Si la pression dépasse la capacité du réducteur, celui-ci pourrait exploser.



### 1.6 Protection contre les décharges électriques

 
- Une décharge électrique peut être mortelle.
- Éviter de toucher les parties normalement sous tension à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation de soudage quand cette dernière est alimentée (les torches, les pinces, les câbles de masse, les électrodes, les fils, les galets et les bobines sont branchés au circuit de soudage).
- Garantir l'isolation de l'installation et de l'opérateur en utilisant des sols et des plans secs et suffisamment isolés de la terre.

- S'assurer que l'installation soit connectée correctement à une fiche et à un réseau muni d'un conducteur de mise à la terre.
- Ne pas toucher en même temps deux torches ou deux pinces porte-électrodes.  
Interrompre immédiatement les opérations de soudage en cas de sensation de décharge électrique.



### 1.7 Champs électromagnétiques et interférences

- Le passage du courant de soudage dans les câbles à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation crée un champ électromagnétique à proximité de cette dernière et des câbles de soudage.
- Les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets (jusqu'ici inconnus) sur la santé de ceux qui y sont exposés pendant un certain temps.  
Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec d'autres appareils tels que les stimulateurs cardiaques ou les appareils acoustiques.



Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou un appareil auditif doivent consulter le médecin avant d'effectuer des opérations de soudure à l'arc ou de coupage au plasma.

#### Installation, utilisation et évaluation de la zone

Ce matériel a été fabriqué conformément aux dispositions relatives à la norme harmonisée EN60974-10 et est considéré comme faisant partie de la " CLASSE A ".

Cet appareil doit être utilisé exclusivement dans un but professionnel, dans un environnement industriel.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés en cas d'usage domestique.

 


L'utilisateur, qui doit être un expert dans le domaine, est responsable en tant que tel de l'installation et de l'utilisation de l'appareil selon les instructions du constructeur.

Si des perturbations électromagnétiques apparaissent, il est de la responsabilité de l'utilisateur de résoudre le problème en demandant conseil au service après-vente du constructeur.



Dans tous les cas, les perturbations électromagnétiques doivent être réduites de manière à ne plus représenter une gêne.



Avant l'installation de l'appareil, l'utilisateur devra évaluer les problèmes électromagnétiques potentiels qui pourraient survenir aux abords de la zone de travail et en particulier sur la santé des personnes situées à proximité (personnes portant un pacemaker ou un appareil auditif).

#### Alimentation de secteur

En cas d'interférence, il pourrait être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires, telles que le filtrage de l'alimentation de secteur.

Il faut également envisager la possibilité de blinder le câble d'alimentation.

#### Câbles de soudage

Se conformer aux règles suivantes pour réduire les effets des champs électromagnétiques :

- Enrouler l'un avec l'autre et fixer, quand cela est possible, le câble de masse et le câble de puissance.

- Ne jamais enrouler les câbles de soudage autour du corps.
- Ne pas se placer entre le câble de masse et le câble de puissance (les mettre tous les deux du même côté).
- Les câbles doivent rester les plus courts possible, être placés proche l'un de l'autre à même le sol ou près du niveau du sol.
- Placer l'installation à une certaine distance de la zone de soudage.
- Les câbles ne doivent pas être placés à proximité d'autres câbles.

#### Branchement equipotentiel

Le branchement à la masse de tous les composants métalliques de l'installation de soudage et adjacents à cette installation doit être envisagé.

Respecter les normes nationales concernant la branchement equipotentiel.

#### Mise à la terre de la pièce à souder

 
Quand la pièce à souder n'est pas reliée à la terre, pour des motifs de sécurité électrique ou à cause de son encombrement et de sa position, un branchement reliant la pièce à la terre pourrait réduire les émissions.

Il faut veiller à ce que la mise à la terre de la pièce à souder n'augmente pas le risque d'accident pour les utilisateurs ou de dommages sur d'autres appareils électriques.

Respecter les normes nationales concernant la mise à la terre.

#### Blindage

Le blindage sélectif d'autres câbles et appareils présents à proximité de la zone peut réduire les problèmes d'interférences. Le blindage de toute l'installation de soudage peut être envisagé pour des applications spéciales.



### 1.8 Degré de protection IP

 
#### IP21S

- Boîtier de protection contre l'accès aux parties dangereuses par un doigt et contre des corps solides étrangers ayant un diamètre supérieur/égal à 12.5 mm.
- Carter de protection contre la chute verticale de gouttes d'eau.  
Ne pas utiliser à l'extérieur en cas de pluie.
- Boîtier protégé contre les effets nuisibles dus à la pénétration d'eau lorsque les parties mobiles de l'appareil ne sont pas encore en fonctionnement.

## 2 INSTALLATION



**L'installation ne peut être effectuée que par du personnel expérimenté et agréé par le constructeur.**



**Pendant l'installation, s'assurer que le générateur est déconnecté du réseau.**



**Il est interdit de connecter, en série ou en parallèle, des générateurs.**



## 2.1 Mode de soulèvement, de transport et de déchargement

L'installation est dotée d'anneaux de levage :



Figure A



Figure B

Eviter absolument le levage avec un angle différent de 90°.



**Ne jamais lever la machine comme indiqué dans la figure B : cela pourrait endommager les anneaux de levage. Prêter attention à ne pas provoquer des secousses pendant le levage.**

**Prêter attention à ne pas provoquer des secousses pendant le levage.**



**Ne pas sous-évaluer le poids de l'installation, se reporter aux caractéristiques techniques.**

**Ne pas faire passer ou arrêter la charge suspendue au-dessus de personnes ou d'objets.**



 
**Ne pas laisser tomber le matériel ou ne pas créer de pression inutile sur l'appareil.**



## 2.2 Installation de l'appareil

Observer les règles suivantes :

- Réserver un accès facile aux commandes et aux connexions de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil dans des locaux de petites dimensions.
- Ne jamais placer la machine sur un plan incliné de plus de 10° par rapport à l'horizontale.
- Installer le matériel dans un endroit sec, propre et avec une aération appropriée.
- Mettre l'installation à l'abri de la pluie battante et ne pas l'exposer aux rayons du soleil.




## 2.3 Branchement et raccordement

Le générateur est doté d'un câble d'alimentation pour le branchement au réseau.

L'appareil peut être alimenté en :

- 400V triphasé
- 230V triphasé

La tension du réseau ne peut être modifiée que par du personnel qualifié en procédant comme suit : débrancher la machine, enlever le panneau latéral et effectuer correctement les branchements sur la plaque à bornes.

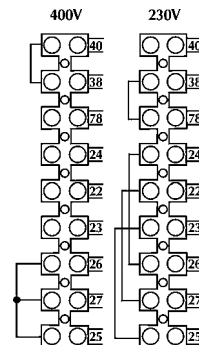

Configuration de la plaque à bornes pour le changement de tension




**ATTENTION : contrôler la tension sélectionnée et les fusibles AVANT de brancher la machine au réseau pour éviter des dommages aux personnes ou à l'installation. Contrôler également si le câble est branché à une prise munie d'un contact de terre.**



 Le fonctionnement de l'appareil est garanti pour des tensions avec une tolérance de  $\pm 15\%$  par rapport à la valeur nominale (exemple : pour  $V_{nom}$  de 400V, la tension de fonctionnement est comprise entre 320V et 440V).

Le générateur est programmé pour une tension de 400V avant d'être expédié.




L'appareil peut être alimenté par groupe électrogène à condition que celui-ci garantisse une tension d'alimentation stable entre  $\pm 15\%$  par rapport à la valeur de tension nominale déclarée par le fabricant, dans toutes les conditions de fonctionnement possibles et à la puissance maximale pouvant être fournie par le générateur.



**Il est généralement conseillé d'utiliser un groupe électrogène dont la puissance est égale à 2 fois celle du générateur s'il est monophasé et à 1.5 fois s'il est triphasé.**



 **Il est conseillé d'utiliser un groupe électrogène à contrôle électronique.**



L'installation doit être branchée correctement à la terre pour garantir la sécurité des utilisateurs. Le conducteur (jaune - vert) fourni pour la mise à la terre du câble d'alimentation doit être branché à une fiche munie d'un contact de terre.



**L'installation électrique doit être réalisée par un personnel technique qualifié, et conformément aux lois du pays dans lequel est effectuée cette opération.**

Le câble d'alimentation du générateur est muni d'un fil jaune/vert qui doit **TOUJOURS** être branché à la terre.

Ce fil jaune/vert ne doit **JAMAIS** être utilisé avec d'autres conducteurs de tension.

S'assurer que la mise à la terre est bien présente dans l'installation utilisée et vérifier le bon état des prises de courant.


Utiliser exclusivement des fiches homologuées conformes aux normes de sécurité.







## 2.4 Mise en service
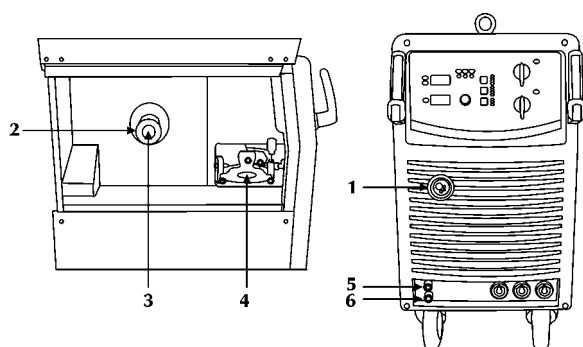
### Raccordement pour le soudage MIG/MAG



- Brancher la torche MIG au raccord central (1), en s'assurant du bon serrage de la connexion.
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole rouge ) au raccord rapide d'entrée du refroidisseur (5).
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole bleu ) au raccord rapide de sortie du refroidisseur (6).
- Ouvrir le panneau latéral droit.
- Contrôler si la gorge du galet correspond au diamètre du fil à utiliser.
- Desserrer la vis de maintien de la bobine du dévidoir (2) et placer la bobine.
- Insérer l'ergot du support de bobine dans le logement approprié, remonter la vis de maintien (2) et ajuster le frein d'inertie (3).
- Libérer la molette de pression (4), engager le fil dans le guide-fil, puis dans la gorge des galets, puis dans la torche. Bloquer la molette de pression.
- Appuyer sur la gâchette d'avancement du fil pour l'engager dans la torche.
- Raccorder le tuyau de gaz au raccord gaz arrière.
- Régler le débit du gaz de 10 à 15 l/min.

## 3 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

### 3.1 Généralités


Les installations semi-automatiques de la série NEOMIG pour la soudure MIG/MAG à fil continu garantissent beaucoup de performances et une haute qualité de soudure avec des fils pleins et fourrés.

La caractéristique statique du générateur est à tension constante avec réglage graduel de la tension de soudure ; les différentes sorties de l'inductance pouvant être sélectionnées permettent à l'opérateur de saisir la dynamique optimale du générateur pour la soudure.

Ces générateurs pour la soudure présentent un mode de fonctionnement "SYNERGIQUE" innovateur.

Le fait d'activer le mode de fonctionnement synergique et de saisir le type de matériau à souder ainsi que le diamètre du fil utilisé permet à la machine de sélectionner automatiquement la vitesse du fil, ce qui en simplifie les opérations de réglage lors de la soudure.

### 3.2 Panneau de commande frontal

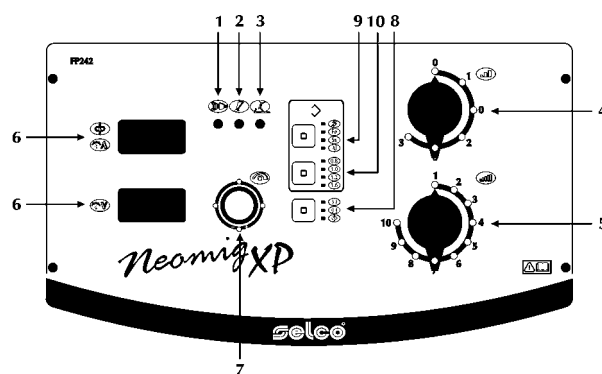

#### 1 Indicateur générateur



Indique que le générateur est connecté au réseau et qu'il est sous tension.

#### 2 Indicateur de défaut général



Indique l'intervention possible des systèmes de protection, tels que la protection thermique.

#### 3 Indicateur de mise sous tension



Indique la présence de tension sur les connexions de sortie du générateur.

#### 4 Interrupteur de sélecteur de puissance primaire



Utiliser l'interrupteur 3 positions pour sélectionner ou régler les principales gammes. Une position autre que 0 indique que le générateur est en marche (position 0 = générateur en arrêt).



**Ne jamais toucher l'interrupteur en soudant !**

#### 5 Interrupteur de sélecteur de puissance secondaire



Interrupteur permettant le réglage jusqu'à 10 positions. Pour les 2 interrupteurs, la tension de sortie augmente avec le numéro de position.



**Ne jamais toucher l'interrupteur en soudant !**



## 6 7-affichage des données





Permet l'affichage des différents paramètres de soudage lors de la mise en route, des réglages, la lecture de l'intensité et de la tension pendant le soudage, ainsi que la codification des défauts.



## 7 Bouton de réglage principal



Permet le réglage de la vitesse de fil en soudage MIG manuel  et la correction de la synergie en mode MIG synergique .

## 8 Procédures de soudage 2 temps



En mode 2 temps, une pression sur la gâchette libère le gaz, alimente la tension du fil et active son dévidage. Relâcher la gâchette stoppe le gaz, la tension et le dévidage du fil.

### 4 temps




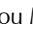
En mode 4 temps, une première pression sur la gâchette libère le gaz pendant le temps de pré-gaz manuel. Relâcher la gâchette active la tension du fil et son dévidage. La pression suivante stoppe l'avance fil et active le dernier processus qui ramène l'intensité à zéro. Relâcher la gâchette provoque l'arrêt de l'alimentation du gaz.

### Vitesse de fil



Permet l'avance manuelle du fil sans apport de gaz et sans que le fil soit alimenté.  
Permet l'insertion du fil dans la gaine de torche durant les phases de préparation du soudage.

## 9 Synergie

Permet la sélection du procédé de soudage, MIG manuel  ou MIG synergique , par l'enregistrement du matériau à souder.



Mode MIG manuel.



Mode MIG synergique, aciers au carbone.



Mode MIG synergique, aciers inoxydables.



Mode MIG synergique, aluminium.

## 10 Diamètre de fil



La synergie permet la sélection du diamètre de fil utilisé (mm).



## 3.2.1 Menu set up

Il permet de saisir et de régler toute une série de paramètres supplémentaires pour une gestion plus précise du système de soudage.

Les paramètres présents dans le menu set up sont organisés en fonction du processus de soudage sélectionné et possèdent un code numérique.

**Entrée dans le menu set up :** il suffit d'appuyer pendant 2 s sur potentiomètre (le zéro au centre sur l'afficheur digital à 7 segments confirme l'entrée dans le menu).

**Sélection et réglage du paramètre désiré :** il suffit de tourner le potentiomètre pour afficher le code numérique relatif à ce paramètre. Le fait d'appuyer sur le potentiomètre permet alors d'afficher la valeur saisie pour le paramètre sélectionné et le réglage correspondant.

**Sortie du menu set up :** appuyer de nouveau sur le potentiomètre pour quitter la section "réglage".

Pour quitter le menu set up, se déplacer sur le paramètre "O" (memoriser et quitter) et appuyer sur le potentiomètre.

### Liste des paramètres du menu set up

**0 Memoriser et quitter**  
Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.

**1 Reset**  
Cette touche permet de reporter tous les paramètres à la valeur par défaut.

**90 Reset XE (Mode Easy)**  
Pour la soudure en MIG manuel avec réglage de la rampe moteur.

**91 Reset XA (Mode Advanced)**  
Pour la soudure en MIG manuel et MIG synergique. La gestion synergique " STANDARD " prévoit un préréglage automatique des paramètres optimaux de soudage en fonction du déclenchement sélectionné ! Les réglages restent inchangés durant les différentes phases de soudage. Possibilité de corriger en pourcentage la valeur synergique selon les exigences du soudeur.

**92 Reset XP (Mode Professional)**  
Pour la soudure en MIG manuel et MIG synergique. La gestion synergique " INTERACTIVE " prévoit un préréglage automatique des paramètres optimaux de soudage en fonction du déclenchement sélectionné ! Le contrôle synergique reste activé durant les différentes phases de soudage. Les paramètres de soudage sont constamment contrôlés et corrigés, si nécessaire, grâce à une analyse précise des caractéristiques de l'arc électrique ! Possibilité de corriger en pourcentage la valeur synergique selon les exigences du soudeur.

**99 Mise à zéro**  
Pour reporter tous les paramètres aux valeurs de défaut et remettre l'appareil dans les conditions préétablies par Selco.

### 90 Reset XE (Mode Easy)


**0 Memoriser et quitter**  
Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.

**1 Reset**  
Cette touche permet de reporter tous les paramètres à la valeur par défaut.

**5 Rampe moteur**  
Cette touche permet d'avoir un passage graduel entre la vitesse d'amorçage du fil et celle de soudure.  
Minimum off, Maximum 2.0s, Par défaut 250ms


- 18 Burn back**  
Cette touche permet de régler le temps de brûlure du fil en l'empêchant de coller en fin de soudure. Elle permet de régler la longueur de l'extrémité du fil qui dépasse de la torche.  
Minimum off, Maximum 2.0s, Par défaut 80ms
- 25 Par points**  
Cette touche permet d'activer le processus "par points" et d'établir le temps de soudure.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Par défaut off
- 26 Point d'arrêt**  
Cette touche permet d'activer le processus "point d'arrêt" et d'établir le temps d'arrêt entre une soudure et l'autre.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Par défaut off
- 91 Reset XA (Mode Advanced)**
- 0 Mémoriser et quitter**  
Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.
- 1 Reset**  
Cette touche permet de reporter tous les paramètres à la valeur par défaut.
- 3 Pré gaz**  
Cette touche permet de sélectionner et de régler l'arrivée du gaz avant l'amorçage de l'arc. Elle permet de charger le gaz dans la torche et de préparer le milieu à la soudure.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut 10ms
- 4 Soft start**  
Cette touche permet de régler la vitesse d'avancement du fil durant les phases qui précèdent l'amorçage. Correspond au % de la vitesse saisie du fil. Elle permet un amorçage à vitesse réduite, donc plus délicat et avec moins d'éclaboussures.  
Minimum 10%, Maximum 100%, Par défaut 50%
- 5 Rampe moteur**  
Cette touche permet d'avoir un passage graduel entre la vitesse d'amorçage du fil et celle de soudure.  
Minimum off, Maximum 1.0s, Par défaut 250ms
- 18 Burn back**  
Cette touche permet de régler le temps de brûlure du fil en l'empêchant de coller en fin de soudure. Elle permet de régler la longueur de l'extrémité du fil qui dépasse de la torche.  
Minimum off, Maximum 2.0s, Par défaut 80ms
- 20 Post gaz**  
Cette touche permet de saisir et de régler l'arrivée du gaz en fin de soudure.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut 2.0s
- 25 Par points**  
Cette touche permet d'activer le processus "par points" et d'établir le temps de soudure.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Par défaut off
- 26 Point d'arrêt**  
Cette touche permet d'activer le processus "point d'arrêt" et d'établir le temps d'arrêt entre une soudure et l'autre.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Par défaut off
- 3.2.2 Code alarmes**
- 01/02 Surchauffe  
05 Court-circuit secondaire  
08 Moteur de traction du fil bloqué  
11 Configuration de la machine pas valable  
14 Soudure pas possible avec le déclenchement saisi  
20 Erreur de communication  
21 Machine pas calibrée ou perte de données
- 92 Reset XP (Mode Professional)**
- 0 Mémoriser et quitter**  
Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.
- 1 Reset**  
Cette touche permet de reporter tous les paramètres à la valeur par défaut.
- 3 Pré gaz**  
Cette touche permet de sélectionner et de régler l'arrivée du gaz avant l'amorçage de l'arc. Elle permet de charger le gaz dans la torche et de préparer le milieu à la soudure.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut 10ms
- 4 Soft start**  
Cette touche permet de régler la vitesse d'avancement du fil durant les phases qui précèdent l'amorçage. Correspond au % de la vitesse saisie du fil. Elle permet un amorçage à vitesse réduite, donc plus délicat et avec moins d'éclaboussures.  
Minimum 10%, Maximum 100%, Par défaut 50%
- 5 Rampe moteur**  
Cette touche permet d'avoir un passage graduel entre la vitesse d'amorçage du fil et celle de soudure.  
Minimum off, Maximum 1.0s, Par défaut 250ms
- 18 Burn back**  
Cette touche permet de régler le temps de brûlure du fil en l'empêchant de coller en fin de soudure. Elle permet de régler la longueur de l'extrémité du fil qui dépasse de la torche.  
Minimum off, Maximum 2.0s, Par défaut 80ms
- 20 Post gaz**  
Cette touche permet de saisir et de régler l'arrivée du gaz en fin de soudure.  
Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut 2.0s
- 25 Par points**  
Cette touche permet d'activer le processus "par points" et d'établir le temps de soudure.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Par défaut off
- 26 Point d'arrêt**  
Cette touche permet d'activer le processus "point d'arrêt" et d'établir le temps d'arrêt entre une soudure et l'autre.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9s, Par défaut off

### 3.3 Panneau arrière

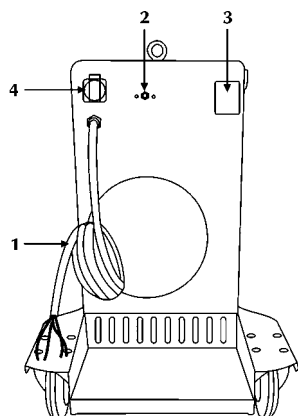

- 1 Câble d'alimentation**  
Il permet d'alimenter l'installation en la branchant au secteur.
- 2 Raccord gaz**
- 3 Plaque de données**
- 4 Alimentation 230V**

### 3.4 Panneau prises

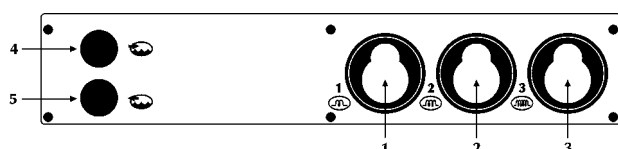



#### 1, 2, 3 Connexion de la masse

 


Une inductance supérieure permet d'avoir un arc plus "souple" avec moins de projections, une inductance inférieure permet d'avoir un arc plus réactif.

Il faut normalement utiliser 1 en même temps sur la position 1 sur le commutateur principal, 2 sur la position 2 et 3 sur la position 3.

- 4** Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole rouge ) au raccord rapide d'entrée du refroidisseur.
- 5** Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole bleu ) au raccord rapide de sortie du refroidisseur.

## 4 ENTRETIEN



Effectuer l'entretien courant de l'installation selon les indications du constructeur.

Toute opération éventuelle de maintenance doit exclusivement être effectuée par du personnel qualifié.  
Toutes les portes d'accès et de service et les couvercles doivent être fermés et bien fixés lorsque l'appareil est en marche.  
L'installation ne doit subir aucun type de modification.  
Eviter l'accumulation de poussière métallique à proximité et sur les grilles d'aération.




**Couper l'alimentation électrique de l'installation avant toute intervention !**



 **Contrôles périodiques sur le générateur :**

- Effectuer le nettoyage interne avec de l'air comprimé à basse pression et des brosses souples.
- Contrôler les connexions électriques et tous les câbles de branchement.


Pour la maintenance ou le remplacement des composants des torches, de la pince porte-électrode et/ou des câbles de masse :



Contrôler la température des composants et s'assurer qu'ils ne sont pas trop chauds.



 
Toujours porter des gants conformes aux normes.



Utiliser des clefs et des outils adéquats.

**Le constructeur décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas ces instructions.**
 
## 5 DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS



**La réparation ou le remplacement de parties de l'installation doit exclusivement être effectué par du personnel technique qualifié.**

**La réparation ou le remplacement de parties de l'installation de la part de personnel non autorisé implique l'annulation immédiate de la garantie du produit.**

**L'installation ne doit être soumise à aucun type de modification.**

**Le constructeur décline toute responsabilité si l'opérateur ne s'en tient pas à ce qui est décrit.**

### L'installation ne s'allume pas (le voyant vert est éteint)

**Cause** Pas de tension de réseau au niveau de la prise d'alimentation.

**Solution** Effectuer une vérification et procéder à la réparation de l'installation électrique.  
S'adresser à du personnel spécialisé.

**Cause** Connecteur ou câble d'alimentation défectueux.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Fusible de ligne grillé.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.

**Cause** Interrupteur d'allumage défectueux.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Installation électronique défectueuse.  
**Solution** S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

### Absence de puissance à la sortie (l'installation ne soude pas)

**Cause** Bouton de la torche défectueux.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Installation surchauffée (alarme thermique - voyant jaune allumé).  
**Solution** Attendre le refroidissement de l'installation sans éteindre l'installation.

**Cause** Panneau latéral ouvert ou interrupteur de la porte défectueux.  
**Solution** Pour la sécurité de l'opérateur, le panneau latéral doit être fermé pendant les phases de soudage.  
Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au Service après-vente le plus proche pour la réparation de la torche.

**Cause** Connexion à la masse incorrecte.  
**Solution** Procéder à la connexion correcte à la masse.  
Consulter le paragraphe "Mise en service".

**Cause** Tension de réseau hors plage (voyant jaune allumé).  
**Solution** Reporter la tension de réseau dans la plage d'alimentation du générateur.  
Effectuer le raccordement correct de l'installation.  
Consulter le paragraphe "Raccordement".

**Cause** Télérupteur défectueux.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Installation électronique défectueuse.  
**Solution** S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

### Débit de courant incorrect

**Cause** Réglages erronés des paramètres et des fonctions de l'installation.

**Solution** Effectuer une procédure de remise à zéro de l'installation et régler de nouveau les paramètres de soudage.

**Cause** Potentiomètre/encodeur pour le réglage du courant de soudage défectueux.

**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Tension de réseau hors plage.  
**Solution** Effectuer le raccordement correct de l'installation.  
Consulter le paragraphe "Raccordement".

**Cause** Phase manquée.  
**Solution** Effectuer le raccordement correct de l'installation.  
Consulter le paragraphe "Raccordement".

**Cause** Télérupteur défectueux.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Installation électronique défectueuse.  
**Solution** S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

### Progression du fil bloquée

**Cause** Bouton de la torche défectueux.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Rouleaux non adaptés ou usés.  
**Solution** Remplacer les rouleaux.

**Cause** Motoréducteur défectueux.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Gaine de la torche endommagée.  
**Solution** Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Traction du fil non alimentée  
**Solution** Vérifier la connexion au générateur.  
Consulter le paragraphe "Raccordement".  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

**Cause** Enroulement de la bobine irrégulier.  
**Solution** Rétablir les conditions normales d'enroulement de la bobine ou la remplacer.

Cause Buse de la torche grillée (fil collé)  
Solution Remplacer le composant endommagé.

### Progression irrégulière du fil

Cause Bouton de la torche défectueux.  
Solution Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Rouleaux non adaptés ou usés.  
Solution Remplacer les rouleaux.

Cause Motoréducteur défectueux.  
Solution Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Gaine de la torche endommagée.  
Solution Remplacer le composant endommagé.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Embayage dur ou dispositifs de blocage des rouleaux mal réglés.  
Solution Desserrer l'embayage.  
Augmenter la pression sur les rouleaux.

### Instabilité de l'arc

Cause Protection de gaz insuffisante.  
Solution Régler le flux de gaz adapté.  
Vérifier que le diffuseur et la buse de gaz de la torche sont dans de bonnes conditions.

Cause Paramètres de soudage incorrects.  
Solution Effectuer un contrôle de l'installation de soudage.  
S'adresser au centre d'assistance le plus proche pour la réparation de l'installation.

### Projection d'éclaboussures excessive

Cause Longueur de l'arc incorrecte.  
Solution Réduire la distance entre électrode et pièce.  
Réduire la tension de soudage.

Cause Paramètres de soudage incorrects.  
Solution Réduire le courant de soudage.

Cause Dynamique d'arc incorrecte.  
Solution Augmenter la valeur inductive du circuit.  
Utiliser une prise inductive supérieure.

Cause Protection de gaz insuffisante.  
Solution Régler le flux de gaz adapté.  
Vérifier que le diffuseur et la buse de gaz de la torche sont dans de bonnes conditions.

Cause Modalité d'exécution du soudage incorrecte.  
Solution Réduire l'inclinaison de la torche.

### Pénétration insuffisante

Cause Modalité d'exécution du soudage incorrecte.  
Solution Réduire la vitesse de progression du soudage.

Cause Paramètres de soudage incorrects.  
Solution Augmenter le courant de soudage.

Cause Préparation incorrecte des bords.  
Solution Augmenter l'ouverture du matoir.

Cause Connexion à la masse incorrecte.  
Solution Procéder à la connexion correcte à la masse.  
Consulter le paragraphe "Mise en service".

Cause Pièces aux dimensions importantes à souder.  
Solution Augmenter le courant de soudage.

Cause Pression de l'air insuffisante.  
Solution Régler le flux de gaz adapté.  
Consulter le paragraphe "Mise en service".

### Incisions marginales

Cause Paramètres de soudage incorrects.  
Solution Réduire le courant de soudage.  
Utiliser une électrode de diamètre inférieur.

Cause Longueur de l'arc incorrecte.  
Solution Réduire la distance entre électrode et pièce.  
Réduire la tension de soudage.

Cause Modalité d'exécution du soudage incorrecte.  
Solution Réduire la vitesse d'oscillation latérale de remplissage.  
Réduire la vitesse de progression du soudage.

Cause Protection de gaz insuffisante.  
Solution Utiliser des gaz adaptés au matériel à souder.

### Porosité

Cause Présence de graisse, peinture, rouille ou de saleté sur les pièces à souder.  
Solution Effectuer un nettoyage des pièces avant d'effectuer le soudage.

Cause Présence de graisse, peinture, rouille ou de saleté sur le matériau d'apport.  
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.  
Toujours maintenir le matériau d'apport en parfaites conditions.

Cause Présence d'humidité dans le matériau d'apport.  
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.  
Toujours maintenir le matériau d'apport en parfaites conditions.

Cause Longueur de l'arc incorrecte.  
Solution Réduire la distance entre électrode et pièce.  
Réduire la tension de soudage.

Cause Présence d'humidité dans le gaz de soudage.  
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.  
Veiller à maintenir l'installation d'alimentation du gaz en parfaites conditions.

Cause Protection de gaz insuffisante.  
Solution Régler le flux de gaz adapté.  
Vérifier que le diffuseur et la buse de gaz de la torche sont dans de bonnes conditions.

Cause Solidification du bain de soudure trop rapide.  
Solution Réduire la vitesse de progression du soudage.  
Augmenter le courant de soudage.

### Criques à chaud

Cause Paramètres de soudage incorrects.  
Solution Réduire le courant de soudage.  
Utiliser une électrode de diamètre inférieur.

Cause Présence de graisse, peinture, rouille ou de saleté sur les pièces à souder.  
Solution Effectuer un nettoyage des pièces avant d'effectuer le soudage.

Cause Présence de graisse, peinture, rouille ou de saleté sur le matériau d'apport.  
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.  
Toujours maintenir le matériau d'apport en parfaites conditions.

Cause Modalité d'exécution du soudage incorrecte.  
Solution Effectuer les séquences opérationnelles correctes pour le type de joint à souder.

Cause Pièces à souder présentant des caractéristiques différentes.  
Solution Effectuer un beurrage avant de procéder au soudage.

### Criques à froid

Cause Présence d'humidité dans le matériau d'apport.  
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.  
Toujours maintenir le matériau d'apport en parfaites conditions.


Cause Géométrie spéciale du joint à souder.  
Solution Présence de graisse, peinture, rouille ou de saleté sur le matériau d'apport.  
Effectuer un postchauffage.  
Effectuer les séquences opérationnelles correctes pour le type de joint à souder.

**En cas de doute et/ou de problème, n'hésitez pas à consulter le dépanneur agréé le plus proche.**

## 6 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SOUDURE À FIL CONTINU

### 6.1 Introduction

Un système MIG est formé d'un générateur en courant continu, d'un dispositif qui alimente le fil, d'une bobine de fil, d'une torche et du gaz.

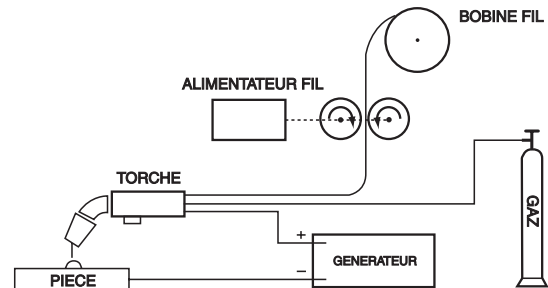


#### Installation de soudure manuelle


Le courant est transféré à l'arc par l'électrode fusible (fil placé sur la polarité positive); le métal fondu est transféré sur la pièce à souder par l'arc avec ce procédé. L'alimentation du fil est nécessaire pour remplacer le fil d'apport fondu durant la soudure.

### 6.1.1 Méthodes adoptées

Pour la soudure sous protection de gaz, la façon dont les gouttes se détachent de l'électrode permet d'avoir deux systèmes de transfert. La première méthode appelée "TRANSFERT EN COURT-CIRCUIT (SHORT-ARC)" met l'électrode directement en contact avec le bain. Il se produit donc un court-circuit avec effet fusible de la part du fil qui s'interrompt, l'arc se rallume ensuite et le cycle se répète (Sch. 1a).

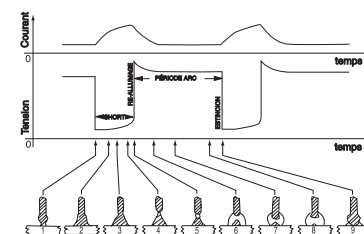

Sch. 1a

 

Sch. 1b

#### Cycle SHORT (a) et soudure SPRAY ARC (b)

Une autre méthode pour obtenir le transfert des gouttes est celle appelée "TRANSFERT PAR ECLABOUSSURE (SPRAY-ARC)". Elle permet aux gouttes de se détacher de l'électrode et de tomber dans le bain de fusion en un deuxième temps (Sch. 1b).




### 6.1.2 Paramètres de soudure


La visibilité de l'arc évite à l'opérateur de suivre strictement les tableaux de réglage, ce qui lui permet de contrôler le bain de fusion.

- La tension influe directement sur l'aspect du cordon, tandis que les dimensions de la surface soudée peuvent être modifiées en fonction des exigences en agissant manuellement sur le mouvement de la torche afin d'obtenir des dépôts variables avec une tension constante.
- La vitesse d'avancement du fil dépend du courant de soudure.

Les Sch. 2 et 3 montrent les rapports existant entre les différents paramètres de soudure.

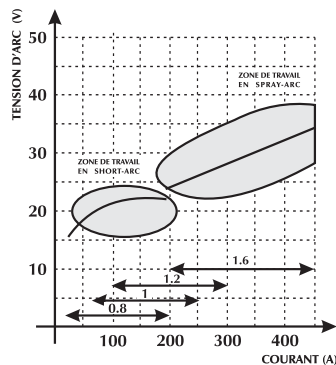



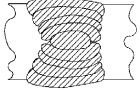
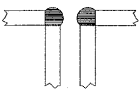
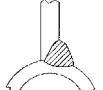
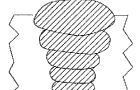
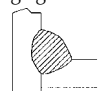

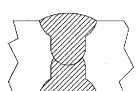

Sch. 2 Diagramme pour choisir la meilleure caractéristique de travail.

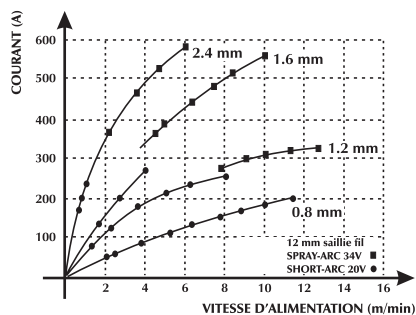

Sch. 3 Rapport entre la vitesse d'avancement du fil et l'intensité du courant (caractéristique de fusion) en fonction du diamètre du fil.



**TABEAU PERMETTANT DE CHOISIR LES PARAMÈTRES DE SOUDURE EN FONCTION DES APPLICATIONS LES PLUS TYPIQUES ET DES FILS UTILISÉS COURAMMENT**
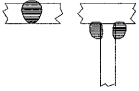
| Diamètre du fil - poids au mètre                             |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Tension de l'arc (v)   | 0,8 mm  | 1,0-1,2 mm   | 1,6 mm   | 2,4 mm   |
| <b>16 - 22</b><br>ARC COURT (short arc)                      | Faible pénétration pour des fines épaisseurs<br><br>60 - 160 A | Bon contrôle de la pénétration et de la fusion<br><br>100 - 175 A | Bonne fusion à plat et verticale<br><br>120 - 180 A               | Non utilisé<br><br>150 - 200 A   |
| <b>24 - 28</b><br>REGIME GLOBULAIRE (Zone de transition)     | Soudure automatique d'angle<br><br>150 - 250 A                 | Soudure automatique avec une tension élevée<br><br>200 - 300 A    | Soudure automatique descendante<br><br>250 - 350 A                | Non utilisé<br><br>300 - 400 A   |
| <b>30 - 45</b><br>ARC LONG/ PULVÉRISATION AXIALE (spray arc) | Faible pénétration avec réglage à 200 A<br><br>150 - 250 A     | Soudure automatique a plusieurs passes<br><br>200 - 350 A         | Bonne pénétration avec une soudure descendante<br><br>300 - 500 A | Bonne pénétration avec beaucoup de dépôt sur de grosses épaisseurs<br><br>500 - 750 A |

### 6.1.3 Gaz utilisables

La soudure MIG-MAG se caractérise surtout par le type de gaz utilisé, inerte pour la soudure MIG (Metal Inert Gas) et actif pour la soudure MAG (Metal Active Gas).

#### Anhydride carbonique (CO<sub>2</sub>)

En utilisant le CO<sub>2</sub> comme gaz de protection, on obtient une pénétration optimale avec une grande vitesse d'avancement et de bonnes propriétés mécaniques, en ayant peu de frais. L'emploi de ce gaz donne malgré tout de gros problèmes sur la composition chimique finale des joints car il y a une perte d'éléments facilement oxydables et, en même temps, une augmentation de carbone dans le bain.

La soudure avec du CO<sub>2</sub> pur donne également d'autres types de problèmes tels que la présence excessive d'éclaboussures et la formation de porosités dues à l'oxyde de carbone.

#### Argon

Ce gaz inerte est utilisé pour souder des alliages légers mais il est préférable d'ajouter un pourcentage de 2% d'oxygène et de CO<sub>2</sub> pour souder l'acier inoxydable au chrome-nickel, ce qui contribue à la stabilité de l'arc et à améliorer la forme du cordon.

#### Hélium

Utilisé à la place de l'argon, ce gaz permet davantage de pénétration (sur de grosses épaisseurs) et augmente la vitesse d'avancement.

#### Mélange Argon-Hélium

Il permet d'obtenir un arc plus stable par rapport à l'hélium pur, davantage de pénétration et de vitesse par rapport à l'argon.

#### Mélange Argon- CO<sub>2</sub> et Argon- CO<sub>2</sub>-Oxygène

Ce type de mélange est utilisé pour souder des matériaux ferreux, surtout dans des conditions de SHORT-ARC, car il améliore l'apport thermique spécifique. On peut néanmoins l'utiliser également dans des conditions de SPRAY-ARC. Le mélange contient normalement un pourcentage entre 8 et 20% de CO<sub>2</sub> et environ 5% de O<sub>2</sub>.

## 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      | NEOMIG 3500  | NEOMIG 4500  |
|--------------------------------------|--|--|
| Tension d'alimentation U1 (50/60 Hz) | 3x230/400Vac ±15%  | 3x230/400Vac ±15%  |
| Fusible retardé                      | 35/20A   | 50/30A   |
| Puissance maximum absorbée (KVA)     | 16.6 KVA   | 24 KVA   |
| Puissance maximum absorbée (KW)      | 15kW   | 22.9kW   |
| Facteur de puissance PF              | 0.96   | 0.96   |
| Courant maximum absorbé I1max        | 23.9A  | 34.8A  |
| Corrente effettiva (I1eff)           | 15.1A  | 22A  |
| Facteur d'utilisation (x=25°C)       |  |  |
|                                      | (x=40%) 350A   | (x=45%) 450A   |
| (x=60%)                              | 320A   | 390A   |
| (x=100%)                             | 260A   | 320A   |
| Facteur d'utilisation (x=40°C)       |  |  |
|                                      | (x=35%) 350A   | (x=40%) 450A   |
| (x=60%)                              | 300A   | 370A   |
| (x=100%)                             | 240A   | 300A   |
| Gamme de réglage I2                  | 30-380A  | 30-480A  |
| Pointage                             | 3x10   | 3x10   |
| Tension du moteur de dévidoir Uo     | 50V  | 50V  |
| Degré de protection IP               | IP21S  | IP21S  |
| Classe d'isolation                   | H  | H  |
| Dimensions (lxdxh)                   | 1060x400x780 mm  | 1060x400x780 mm  |
| Poids                                | 123 Kg.  | 139 Kg.  |
| Câble d'alimentation                 | 4x6 mm2  | 4x6 mm2  |
| Normes de construction               | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  |
| Puissance moto réducteur             | 90W  | 90W  |
| Nombre de galets                     | 2 (4)  | 2 (4)  |
| Galet standard                       | 1.0-1.2 (STD)  | 1.0-1.2 (STD)  |
| Galets moteurs                       | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 fil plein<br>0.8-1.0-1.2-1.6 fil aluminium<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 fil fourré | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 fil plein<br>0.8-1.0-1.2-1.6 fil aluminium<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 fil fourré |
| Vitesse de dévidage du fil           | 1.5 ÷ 22 m/min.  | 1.5 ÷ 22 m/min.  |
| Bouton de dévidage du fil            | oui  | oui  |
| Bouton de purge du gaz               | oui  | oui  |
| Synergie                             | oui  | oui  |
| Galets en acier                      | oui  | oui  |
| Prise pour torche Push-Pull          | non  | non  |

## *Agradecimientos.....*

Le agradecemos la confianza que nos brinda eligiendo la **CALIDAD, la TECNOLOGÍA y la FIABILIDAD** de los productos SELCO.  
Para aprovechar las potencialidades y las características del producto que acaba de adquirir, le invitamos a leer detenidamente las siguientes instrucciones que le ayudarán a conocer mejor el producto y obtener los mejores resultados.

Antes de comenzar cualquier tipo de operación, tiene que haber comprendido el contenido del presente manual.

No efectúe modificaciones ni mantenimientos no descritos en este manual.

En caso de dudas o problemas relativos al uso de la máquina, aunque si no se indiquen aquí, consulte a un especialista.

El presente manual forma parte de la unidad o máquina y debe adjuntarlo en caso de reubicación o reventa.

El usuario tiene que conservar el manual completo y en buenas condiciones.

**SELCO s.r.l.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento y sin aviso previo.

Reservados todos los derechos de traducción, reproducción y adaptación total o parcial con cualquier medio (incluidas las copias foto-estáticas, películas y microfilms), sin la autorización escrita por parte de **SELCO s.r.l.**

Los temas tratados en este manual son de vital importancia, y por tanto imprescindibles para poder aplicar las garantías.

Si el operador no se atiende a lo descrito, el fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad.

---

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

---

La empresa

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

declara que el aparato tipo:

**NEOMIG 3500**  
**NEOMIG 4500**

es conforme a las directivas EU:

**2006/95/EEC**  
**2004/108/EEC**  
**92/31/EEC**  
**93/68/EEC**

que se han aplicado las normas:

**EN 60974-1**  
**EN 60974-10**

Toda reparación, o modificación, no autorizada por **SELCO s.r.l.** hará decaer la validez invalidará esta declaración.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



 
Lino Frasson  
Chief executive

## INDICE

---

|   |    |
|---|----|
| 1 ADVERTENCIA .....   | 69 |
| 1.1 Entorno de utilización .....                                  | 69 |
| 1.2 Protección personal y de terceros .....                       | 69 |
| 1.3 Protección contra los humos y gases .....                     | 70 |
| 1.4 Prevención contra incendios/explosiones .....                 | 70 |
| 1.5 Prevención durante el uso de las botellas de gas .....        | 70 |
| 1.6 Protección contra descargas eléctricas .....                  | 70 |
| 1.7 Campos electromagnéticos y interferencias .....               | 71 |
| 1.8 Grado de protección IP .....                                  | 71 |
| 2 INSTALACIÓN .....   | 71 |
| 2.1 Elevación, transporte y descarga .....                        | 72 |
| 2.2 Colocación del equipo .....                                   | 72 |
| 2.3 Conexión .....  | 72 |
| 2.4 Instalación .....   | 73 |
| 3 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA .....                                  | 73 |
| 3.1 Generalidades .....   | 73 |
| 3.2 Panel de mandos frontal .....                                 | 73 |
| 3.2.1 Configuración .....   | 74 |
| 3.2.2 Codificación de las alarmas .....                           | 75 |
| 3.3 Panel posterior .....   | 76 |
| 3.4 Panel de las tomas .....                                      | 76 |
| 4 MANTENIMIENTO .....   | 76 |
| 5 DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES .....                                  | 77 |
| 6 NOCIONES TEÓRICAS SOBRE LA SOLDADURA CON ALAMBRE CONTINUO ..... | 79 |
| 6.1 Introducción .....  | 79 |
| 6.1.1 Métodos de procedimiento .....                              | 79 |
| 6.1.3 Gases utilizables .....                                     | 81 |
| 7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....                                  | 82 |

## 1 ADVERTENCIA




Antes de comenzar cualquier tipo de operación, tiene que haber comprendido el contenido del presente manual.  
No efectúe modificaciones ni mantenimientos no descritos en este manual.

El fabricante no es responsable por daños a personas o cosas causados por una lectura, o una puesta en aplicación negligente de cuanto escrito del contenido de este manual.



 En caso de dudas o problemas sobre la utilización del equipo, aunque no se indiquen aquí, consulte con personal cualificado.



### 1.1 Entorno de utilización

- El equipo debe utilizarse exclusivamente para las operaciones para las cuales ha sido diseñado, en los modos y dentro de los campos previstos en la placa de identificación y/o en este manual, según las directivas nacionales e internacionales sobre la seguridad. Un uso diferente del declarado por el fabricante se considera inadecuado y peligroso; en dicho caso, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad.
- Este equipo tiene que ser utilizado sólo para fines profesionales en un local industrial.  
El fabricante no responde de daños provocados por un uso del equipo en entornos domésticos.
- El equipo debe utilizarse en locales con una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C (entre +14°F y +104°F).  
El equipo debe transportarse y almacenarse en locales con una temperatura comprendida entre -25°C y +55°C (entre -13°F y 131°F).
- El equipo debe utilizarse en locales sin polvo, ácidos, gases ni otras sustancias corrosivas.
- El equipo debe utilizarse en locales con una humedad relativa no superior al 50% a 40°C (104°F).  
El equipo debe utilizarse en locales con una humedad relativa no superior al 90% a 20°C (68°F).
- El equipo debe utilizarse a una altitud máxima sobre el nivel del mar de 2000 m (6500 pies).

 


No utilizar dicho aparato para descongelar tubos.  
No utilice el equipo para cargar baterías ni acumuladores.  
No utilice el equipo para hacer arrancar motores.

### 1.2 Protección personal y de terceros



El proceso de soldadura es una fuente nociva de radiaciones, ruido, calor y emanaciones gaseosas.



Póngase prendas de protección para proteger la piel de los rayos del arco y de las chispas, o del metal incandescente.

La indumentaria utilizada debe cubrir todo el cuerpo y debe ser:

- íntegra y en buenas condiciones
- ignífuga
- aislante y seca
- ceñida al cuerpo y sin dobleces



Utilice siempre zapatos resistentes y herméticos al agua.



Utilice siempre guantes que garanticen el aislamiento eléctrico y térmico.



Coloque una pared divisoria ignífuga para proteger la zona de soldadura de los rayos, chispas y escorias incandescentes.

Advierta a las demás personas que se protejan de los rayos del arco, o del metal incandescente y que no los fijamente.



Use máscaras con protecciones laterales para la cara y filtro de protección adecuado para los ojos (al menos NR10 o mayor).



Utilice siempre gafas de seguridad con aletas laterales, especialmente cuando tenga que deba retirar manual o mecánicamente las escorias de soldadura.



iiiNo use lentes de contacto!!!



Use auriculares si el proceso de soldadura es muy ruidoso.

Si el nivel de ruido supera los límites indicados por la ley, delimite la zona de trabajo y cerciórese de que las personas que entren en la misma estén protegidas con auriculares.



Evite el contacto entre manos, cabellos, ropas, herramientas, etc. y piezas móviles, a saber:

- ventiladores
- ruedas dentadas
- rodillos y ejes
- bobinas de hilo

- No trabaje sobre las ruedas dentadas cuando el alimentador de alambre está funcionando.

- El equipo no debe ser modificado.  
La desactivación de los dispositivos de protección en las unidades de avance del alambre es muy peligrosa y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños provocados a personas y bienes.

- Mantenga siempre las tapas laterales cerradas durante los trabajos de soldadura.



Mantenga la cabeza lejos de la antorcha MIG/MAG durante la carga y el avance del alambre. El alambre que sale puede provocar lesiones graves en las manos, el rostro y los ojos.

 


No toque las piezas recién soldadas, el calor excesivo podría provocar graves quemaduras.

- Tome todas las medidas de precaución anteriores incluso durante los trabajos de post-soldadura, puesto que de las piezas que se están enfriando podrían saltar escorias.
- Compruebe que la antorcha se haya enfriado antes de efectuar trabajos o mantenimientos.



Compruebe que el grupo de refrigeración esté apagado antes de desconectar los tubos de suministro y de retorno del líquido refrigerante. El líquido caliente que sale podría provocar graves quemaduras.



Tenga a mano un equipo de primeros auxilios. No subestime quemaduras o heridas.



Antes de abandonar el puesto de trabajo, tome todas las medidas de seguridad para dejar la zona de trabajo segura y así impedir accidentes graves a personas o bienes.



### 1.3 Protección contra los humos y gases

- Los humos, gases y polvos producidos por la soldadura pueden ser perjudiciales para la salud. El humo producido durante la soldadura, en determinadas circunstancias, puede provocar cáncer o daños al feto en las mujeres embarazadas.
- Mantenga la cabeza lejos de los gases y del humo de soldadura.
- Proporcione una ventilación adecuada, natural o forzada, en la zona de trabajo.
- En el caso de ventilación insuficiente, utilice mascarillas con respiradores.
- En el caso de soldaduras en lugares angostos, se aconseja que una persona controle al operador desde el exterior.
- No use oxígeno para la ventilación.
- Compruebe la eficacia de la aspiración, comparando periódicamente las emisiones de gases nocivos con los valores admitidos por las normas de seguridad.
- La cantidad y el peligro de los humos producidos dependen del material utilizado, del material de soldadura y de las sustancias utilizadas para la limpieza y el desengrase de las piezas a soldar. Respete escrupulosamente las indicaciones del fabricante y las fichas técnicas.
- No suelde en lugares donde se efectúen desengrases o donde se pinte. Coloque las botellas de gas en espacios abiertos, o con una buena circulación de aire.



### 1.4 Prevención contra incendios/explosiones

- El proceso de soldadura puede originar incendios y/o explosiones.
- Retire de la zona de trabajo y de aquella la circundante los materiales, o u objetos inflamables o combustibles. Los materiales inflamables deben estar a 11 metros (35 pies) como mínimo del local de soldadura o deben estar protegidos perfectamente. Las proyecciones de chispas y partículas incandescentes pueden llegar fácilmente a las zonas de circundantes, incluso a través de pequeñas aberturas. Observe escrupulosamente la seguridad de las personas y de los bienes.
- No suelde encima o cerca de recipientes bajo presión.

- No suelde ni corte recipientes o tubos cerrados. Tenga mucho cuidado durante la soldadura de tubos o recipientes, incluso si éstos están abiertos, vacíos y bien limpios. Los residuos de gas, combustible, aceite o similares podrían provocar explosiones.
- No suelde en lugares donde haya polvos, gas, o vapores explosivos.
- Al final de la soldadura, compruebe que el circuito bajo tensión no puede tocar accidentalmente piezas conectadas al circuito de masa.
- Coloque en la cerca de la zona de trabajo un equipo o dispositivo antiincendio.



### 1.5 Prevención durante el uso de las botellas de gas

- Las botellas de gas inerte contienen gas bajo presión y pueden explotar si no se respetan las condiciones mínimas de transporte, mantenimiento y uso.
- Las botellas deben estar sujetas verticalmente a paredes o a otros soportes con elementos adecuados para que no se caigan ni se choquen contra otros objetos.
- Enrosque la tapa de protección de la válvula durante el transporte, la puesta en servicio y cuando concluyan las operaciones de soldadura.
- No exponga las botellas directamente a los rayos solares, a cambios bruscos de temperatura, a temperaturas muy altas o muy bajas. No exponga las botellas a temperaturas muy rígidas ni demasiado altas o bajas.
- Las botellas no deben tener contacto con llamas libres, con arcos eléctricos, antorchas, pinzas portaelectrodos, ni con las proyecciones incandescentes producidas por la soldadura.
- Mantenga las botellas lejos de los circuitos de soldadura y de los circuitos de corriente eléctrica en general.
- Mantenga la cabeza lejos del punto de salida del gas cuando abra la válvula de la botella.
- Cierre la válvula de la botella cuando haya terminado de soldar.
- Nunca suelde sobre una botella de gas bajo presión.
- No conecte una botella de aire comprimido directamente con al reductor de la máquina: si la presión sobrepasa la capacidad del reductor, éste podría estallar.



### 1.6 Protección contra descargas eléctricas

- Las descargas eléctricas suponen un peligro de muerte.
- No toque las piezas internas ni externas bajo tensión del equipo de soldadura mientras el equipo éste se encuentre activado (antorchas, pinzas, cables de masa, electrodos, alambres, rodillos y bobinas están conectados eléctricamente al circuito de soldadura).
- Compruebe el aislamiento eléctrico del equipo y del soldador, utilizando superficies y bases secas y aisladas perfectamente del potencia de tierra y de masa de la tierra.
- Compruebe que el equipo esté conectado correctamente a una toma y a una fuente de alimentación dotada de conductor de protección de tierra.

- No toque simultáneamente dos antorchas, o dos pinzas portaelectrodos.  
Interrumpa inmediatamente la soldadura si nota una descarga eléctrica.



## 1.7 Campos electromagnéticos y interferencias

- El paso de la corriente de soldadura a través de los cables internos y externos del equipo crea un campo electromagnético cerca de los cables de soldadura y del mismo equipo.
- Los campos electromagnéticos pueden ser perjudiciales (desconocen los efectos exactos) para la salud de una persona expuesta durante mucho tiempo.  
Los campos electromagnéticos pueden interferir con otros equipos tales como marcapasos o aparatos acústicos.



Las personas con aparatos electrónicos vitales (marcapasos) deberían consultar al médico antes de acercarse al área donde se están efectuando soldaduras por arco, o corte por plasma.

### Instalación, uso y evaluación del área

Este equipo responde a las indicaciones especificaciones de la norma armonizada EN60974-10 y se identifica como de "CLASE A".  
Este equipo tiene que debe utilizarse sólo para fines profesionales en un local industrial.

El fabricante no responde de daños provocados por un uso del equipo en entornos domésticos.



El usuario debe ser un experto del sector y como tal es responsable de la instalación y del uso del aparato según las indicaciones del fabricante.

Si se detectasen perturbaciones electromagnéticas, el usuario del equipo tendrá que resolver la situación sirviéndose de la asistencia técnica del fabricante.

Debe procurar reducir las perturbaciones electromagnéticas hasta un nivel que no resulte molesto.



Antes de instalar este equipo, el usuario tiene que evaluar los potenciales problemas electro-magnéticos que podrían producirse en la zona circundante y, en particular, la salud de las personas expuestas, por ejemplo: personas con marcapasos y aparatos acústicos.

### Alimentación de red

En caso de interferencia, podría ser necesario tomar adicionales, como por ejemplo colocar filtros en la alimentación de la red. Además, considere la posibilidad de blindar el cable de alimentación.

### Cables de soldadura

Para minimizar los efectos de los campos electromagnéticos, respete las siguientes reglas:

- Enrolle juntos y fije, cuando sea posible, el cable de masa y el cable de potencia.
- No se enrolle los cables de soldadura alrededor del cuerpo.
- No se coloque entre el cable de masa y el cable de potencia (mantenga ambos cables del mismo lado).
- Los cables tienen que ser lo más cortos posible, estar situarse cerca el uno del otro y pasar por encima o cerca del nivel del suelo.
- Coloque el equipo a una cierta distancia de la zona de soldadura.
- Los cables deben estar apartados de otros cables.

### Conexión equipotencial

Tenga en cuenta que todos los componentes metálicos de la instalación del equipo de soldadura y aquéllos los que se encuentran cerca tienen que estar conectados a tierra.

Respete las normativas nacionales referentes a la conexión equipotencial.

### Puesta a tierra de la pieza de trabajo

 
Cuando la pieza de trabajo no está conectada a tierra por motivos de seguridad eléctrica, o a debido a sus dimensiones y posición, la conexión a tierra entre la pieza y la tierra de la pieza podría reducir las emisiones.

Es importante procurar en que la conexión a tierra de la pieza de trabajo no aumente el riesgo de accidente de los operadores, y que no dañe otros aparatos eléctricos.

Respete las normativas nacionales referentes a la conexión a tierra.

### Blindaje

El blindaje selectivo de otros cables y aparatos presentes en la zona circundante puede reducir los problemas de interferencia. En caso de aplicaciones especiales, también puede considerarse el blindaje de todo el equipo de soldadura.



## 1.8 Grado de protección IP

 
### IP21S

- Para evitar el contacto de los dedos con partes peligrosas y la entrada de cuerpos sólidos extraños de diámetro mayor/igual a 12.5 mm.
- Envoltura protegida contra la caída vertical de gotas de agua. No utilizar en el exterior en caso de lluvia.
- Envoltura protegida contra los efectos perjudiciales debidos a la entrada de agua, cuando las partes móviles del aparato no están en movimiento.

## 2 INSTALACIÓN



La instalación debe efectuarla solamente personal experto y habilitado por el fabricante.



Durante la instalación compruebe que el la fuente de alimentación esté desconectada de la toma de corriente.



La conexión de los fuentes de alimentación en serie o en paralelo está prohibida.





## 2.1 Elevación, transporte y descarga

El sistema incorpora armellas:



Figura A



Figura B

En ningún caso debe elevar el sistema en un ángulo diferente de 90°.



**No eleve nunca la máquina como se muestra en la figura B: ello podría causar la rotura de las armellas.**

**Tenga cuidado con no dañar el equipo durante la elevación.**



**No subestime el peso del equipo, consulte las características técnicas.**

**No traslade ni detenga la carga encima de personas u objetos.**



 
**No aplique una presión excesiva sobre el equipo.**



## 2.2 Colocación del equipo

Observe las siguientes normas:

- El acceso a los mandos y conexiones tiene que ser fácil.
- No coloque el equipo en lugares estrechos.
- No coloque nunca el equipo sobre una superficie con una inclinación superior a 10° respecto del plano horizontal.
- Coloque el equipo en un lugar seco, limpio y con ventilación apropiada.
- Proteja la instalación de la lluvia y del sol.




## 2.3 Conexión

El equipo incluye un cable de alimentación para la conexión a la red.

El equipo puede alimentarse con:

- 400V trifásica
- 230V trifásica

La tensión de red sólo puede modificarla personal calificado y con la máquina desconectada de la red, retirando la tapa lateral y colocando correctamente las conexiones en el tablero de bornes.

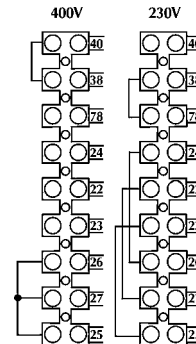

Configuración del tablero de bornes para el cambio de tensión




**ATENCIÓN: para evitar daños a las personas o a la instalación, es necesario controlar la tensión de red seleccionada y los fusibles ANTES de conectar la máquina a la red. Compruebe también que el cable esté conectado a una toma con contacto de tierra.**



 El funcionamiento del equipo está garantizado para tensiones que se alejan de hasta el  $\pm 15\%$  del valor nominal; (ejemplo:  $V_{nom}$  400V la tensión de trabajo está comprendida entre 320V y 440V).

La fuente de alimentación está preparada para trabajar con una tensión de red de 400V.




Es posible alimentar el equipo mediante un grupo electrógeno, siempre que garantice una tensión de alimentación estable entre el  $\pm 15\%$  respecto del valor de la tensión nominal declarado por el fabricante, en todas las condiciones de funcionamiento posibles y con la máxima potencia suministrable por el generador nominal.



**Por lo general, se aconseja utilizar grupos electrógenos de potencia con el doble de potencia de la fuente de alimentación si es monofásica, y equivalente a 1,5 veces si es trifásica.**



 **Se aconseja la utilización de grupos electrógenos con controlador electrónico.**



Para la protección de los usuarios, el equipo debe estar correctamente conectado a tierra. El cable de alimentación cuenta con un conductor (amarillo-verde) para la puesta a tierra, que debe ser conectado a una clavija con contacto de tierra.



**La instalación eléctrica debe efectuarla personal técnico con requisitos técnicos profesionales específicos y de conformidad con las leyes del país en el cual se efectúa la instalación.**

De la fuente de alimentación dispone de un cable amarillo/verde que SIEMPRE debe estar conectado al conductor de protección de tierra. NUNCA use el cable amarillo/verde junto con otro cable para tomar la corriente.


Compruebe que el equipo disponga de conexión a tierra y que las tomas de corriente estén en buenas condiciones.

Instale sólo enchufes homologados de acuerdo con las normativas de seguridad.



## 2.4 Instalación

### Conexión para soldadura MIG/MAG

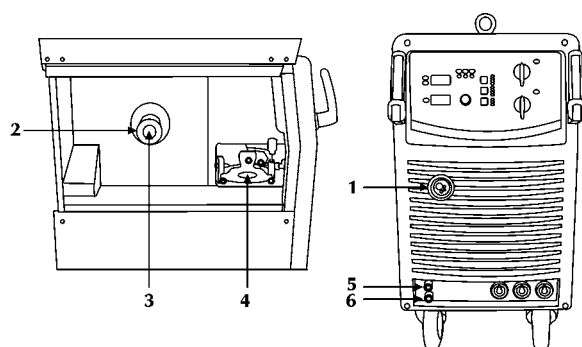

- Conectar la antorcha MIG al adaptador central (1) comprobando que el anillo de sujeción esté totalmente apretado.
  - Conecte el tubo de retorno del líquido refrigerante agua de color rojo de la antorcha al conector de entrada de la unidad de refrigeración (5) (color rojo - símbolo ).
  - Conecte el tubo de alimentación del líquido refrigerante agua de color azul de la antorcha al conector de salida de la unidad de refrigeración (6) (color azul - símbolo ).
  - Abra la tapa lateral derecha.
  - Compruebe que la ranura del rodillo coincida con el diámetro del alambre que se desea utilizar.
  - Destornille la tuerca (2) de la devanadera portacarrete e insertar el rodillo.
- Inserte el perno del eje, introduzca la bobina, coloque la tuerca (2) en su posición y regule el tornillo de fricción (3).
- Desbloquee el soporte remolque del motorreductor (4) introduciendo la punta del alambre en la arandela guía del alambre y, haciéndolo pasar sobre el rodillo, en la conexión de la antorcha. Bloquee en posición el soporte remolque controlando que el alambre haya entrado en la ranura de los rodillos.
  - Pulse el botón de avance del alambre para cargar el alambre en la antorcha.
  - Conecte el tubo de gas a la boquilla trasera.
  - Ajuste el flujo de gas de 10 a 15 lt/min.

## 3 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA


### 3.1 Generalidades

Los equipos semiautomáticos de la serie NEOMIG para la soldadura MIG/MAG con hilo continuo garantizan altas prestaciones y calidad en la soldadura con hilos macizos y con alma. La característica del generador es a tensión constante  $E$  con regulación a escalón de la tensión de soldadura; las varias salidas de la inductancia que se pueden seleccionar le permiten al operador programar la dinámica del generador óptima para la soldadura.

Estos generadores para la soldadura presenta una modalidad innovadora de funcionamiento "SINERGIA".

La habilitación de la sinergia con la configuración del tipo de material que se debe soldar y el diámetro del alambre utilizado permite una programación automática de la velocidad del alambre, simplificando las operaciones de regulación de la soldadura.

### 3.2 Panel de mandos frontal

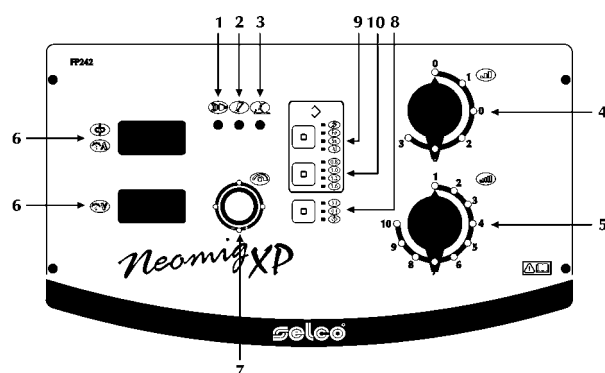

- 1 Alimentación**  
 Indica que el equipo está conectado a la red y está activado.
- 2 Alarma general**  
 Indica la posible intervención de dispositivos de protección como la protección de temperatura.
- 3 Activación**  
 Indica la presencia de tensión en las conexiones de la toma del equipo.
- 4 Conmutador selector de alimentación primaria**  
 Conmutador con 3 posiciones para activar el equipo y ajustar las bandas principales. En cualquier posición distinta a 0, el equipo está activado (pos. 0 = equipo desactivado).



**¡Nunca toque el conmutador mientras esté soldando!**

- 5 Conmutador selector de alimentación secundaria**  
 Conmutador para ajuste con hasta 10 posiciones. Para ambos conmutadores, la tensión de salida aumenta con el número de posición.



**¡Nunca toque el conmutador mientras esté soldando!**

## 6 Pantalla de 7 segmentos



Permite que se visualicen los parámetros generales de soldadura de la máquina durante el arranque, los ajustes, las lecturas de corriente y tensión, durante la soldadura, y en la codificación de las alarmas.



## 7 Encoder



Permite el ajuste de la velocidad del alambre en la soldadura MIG manual  $\times$ , así como la corrección de sinergia en la soldadura MIG sinérgica  $\diamond$ .

## 8 Secuencia del micro interruptor 2 tiempos



En dos tiempos, al pulsar el botón el gas fluye, se suministra tensión al alambre y lo hace avanzar; al soltarlo, se desactivan el gas, la tensión y el avance del alambre.

### 4 tiempos



En cuatro tiempos, la primera pulsación del botón hace que el gas fluya con un tiempo de pre-gas manual; al soltarlo, se activa la tensión del alambre y su avance.

La siguiente presión del botón detiene el alambre y hace que se inicie el proceso final, que vuelve a llevar la corriente hasta cero; al soltar el botón por última vez se desactiva el flujo de gas.

### Avance del alambre



Permite el avance manual del alambre sin flujo de gas y sin el alambre bajo tensión.

Permite la inserción del alambre en la cubierta de la antorcha durante las fases de preparación de la soldadura.

## 9 Sinergia

Permite la selección del proceso de MIG manual  $\times$  o de MIG sinérgico  $\diamond$  especificando el tipo de material a soldar.



Proceso MIG manual.



Proceso MIG sinérgico, soldadura de acero al carbono.



Proceso MIG sinérgico, soldadura de acero inoxidable.



Proceso MIG sinérgico, soldadura de aluminio.

## 10 Diámetro del alambre



En la sinergia, permite la selección del diámetro del alambre utilizado (mm).



## 3.2.1 Configuración

Permite la configuración y el ajuste de una serie de parámetros adicionales para garantizar un mejor y más preciso control del sistema de soldadura.

Los parámetros presentes en la configuración están organizados según el proceso de soldadura seleccionado y tienen una codificación numérica.

**Entrada a la configuración:** se produce pulsando durante 2 segundos la tecla encoder (el cero central en el display de 7 segmentos confirma la entrada).

**Selección y ajuste del parámetro deseado:** se produce girando el encoder hasta visualizar el código numérico relacionado con dicho parámetro. Si pulsa la tecla encoder en este momento, podrá ver y ajustar el valor definido para el parámetro seleccionado.

**Salida de la configuración:** para salir de la sección "ajuste", pulse nuevamente el encoder.

Para salir de la configuración pase al parámetro "O" (guardar y salir) y pulse el encoder.

### Lista de los parámetros la configuración

#### 0 Guardar y salir

Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.

#### 1 Reset

Permite reconfigurar todos los parámetros a los valores predefinidos.

#### 90 Reset XE (Modo Easy)

Permite la soldadura en MIG manual con regulación de la rampa del motor.

#### 91 Reset XA (Modo Advanced)

Permite la soldadura en MIG manual y MIG sinérgico. La gestión sinérgica "ESTÁNDAR" prevé una preconfiguración automática de los parámetros ideales de soldadura en función de la potencia seleccionada. Las configuraciones permanecen invariadas durante las etapas de soldadura.

Es posible realizar una corrección en porcentaje sobre el valor sinérgico según las exigencias del soldador.

#### 92 Reset XP (Modo Professional)

Permite la soldadura en MIG manual y MIG sinérgico. La gestión sinérgica "INTERACTIVA" prevé una preconfiguración automática de los parámetros ideales de soldadura en función de la potencia seleccionada. Durante las etapas de soldadura, el controlador sinérgico permanece activo. Los parámetros de soldadura son controlados constantemente y, de ser necesario, son corregidos según un análisis preciso de las características del arco eléctrico.

Es posible realizar una corrección en porcentaje sobre el valor sinérgico según las exigencias del soldador.

#### 99 Reset

Permite restablecer todos los parámetros por defecto y configurar el equipo con las condiciones predeterminadas por Selco.

#### 90 Reset XE (Modo Easy)

##### 0 Guardar y salir

Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.

##### 1 Reset

Permite reconfigurar todos los parámetros a los valores predefinidos.


##### 5 Rampa del motor

Permite configurar un paso gradual entre la velocidad del alambre de cebado y la de soldadura.

Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 250ms


- 18 Burn back**  
Permite la regulación del tiempo de quemadura del alambre impidiendo que se peque al final de la soldadura.  
Permite regular el largo del pedazo de alambre externo a la antorcha.  
Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 80ms
- 25 Punteado**  
Permite habilitar el proceso "punteado" y establecer el tiempo de soldadura  
Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off
- 26 Punto pausa**  
Permite habilitar el proceso ". Pausa" y establecer el tiempo de parada entre una soldadura y otra.  
Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off
- 91 Reset XA (Modo Advanced)**
- 0 Guardar y salir**  
Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.
- 1 Reset**  
Permite reconfigurar todos los parámetros a los valores predefinidos.
- 3 Pre gas**  
Permite configurar y regular el flujo de gas antes del cebado del arco.  
Permite la carga del gas en la antorcha y la preparación del ambiente para la soldadura.  
Mínimo off, Máximo 99.9seg., Default 10ms
- 4 Soft start**  
Permite la regulación de la velocidad de avances del alambre durante las fases que preceden al arco.  
Se da como % de la velocidad del alambre configurada.  
Permite un cebado a velocidad reducida y por tanto más suave y con menos rociados.  
Mínimo 10%, Máximo 100%, Default 50%
- 5 Rampa del motor**  
Permite configurar un paso gradual entre la velocidad del alambre de cebado y la de soldadura.  
Mínimo off, Máximo 1.0seg., Default 250ms
- 18 Burn back**  
Permite la regulación del tiempo de quemadura del alambre impidiendo que se peque al final de la soldadura.  
Permite regular el largo del pedazo de alambre externo a la antorcha.  
Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 80ms
- 20 Post gas**  
Permite configurar y regular el flujo de gas al final de la soldadura.  
Mínimo off, Máximo 99.9seg., Default 2.0seg.
- 25 Punteado**  
Permite habilitar el proceso "punteado" y establecer el tiempo de soldadura  
Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off
- 26 Punto pausa**  
Permite habilitar el proceso ". Pausa" y establecer el tiempo de parada entre una soldadura y otra.  
Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off
- 3 Pre gas**  
Permite configurar y regular el flujo de gas antes del cebado del arco.  
Permite la carga del gas en la antorcha y la preparación del ambiente para la soldadura.  
Mínimo off, Máximo 99.9seg., Default 10ms
- 4 Soft start**  
Permite la regulación de la velocidad de avances del alambre durante las fases que preceden al arco.  
Se da como % de la velocidad del alambre configurada.  
Permite un cebado a velocidad reducida y por tanto más suave y con menos rociados.  
Mínimo 10%, Máximo 100%, Default 50%
- 5 Rampa del motor**  
Permite configurar un paso gradual entre la velocidad del alambre de cebado y la de soldadura.  
Mínimo off, Máximo 1.0seg., Default 250ms
- 18 Burn back**  
Permite la regulación del tiempo de quemadura del alambre impidiendo que se peque al final de la soldadura.  
Permite regular el largo del pedazo de alambre externo a la antorcha.  
Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 80ms
- 20 Post gas**  
Permite configurar y regular el flujo de gas al final de la soldadura.  
Mínimo off, Máximo 99.9seg., Default 2.0seg.
- 25 Punteado**  
Permite habilitar el proceso "punteado" y establecer el tiempo de soldadura  
Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off
- 26 Punto pausa**  
Permite habilitar el proceso ". Pausa" y establecer el tiempo de parada entre una soldadura y otra.  
Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off
- 92 Reset XP (Modo Professional)**
- 0 Guardar y salir**  
Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.
- 1 Reset**  
Permite reconfigurar todos los parámetros a los valores predefinidos.
- 3.2.2 Codificación de las alarmas**
- 01/02 Sobretemperatura  
05 Cortocircuito en el secundario  
08 Motor del alimentador de alambre bloqueado  
11 Configuración de la máquina no válida  
14 Soldadura no posible con el paso programado  
20 Error de comunicación  
21 Máquina no calibrada o pérdida de datos

### 3.3 Panel posterior

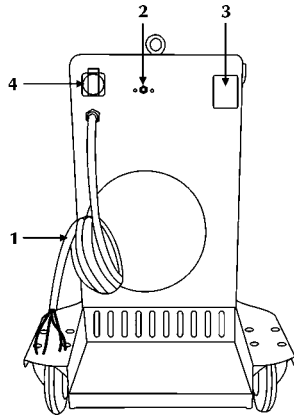

- 1 Cable de alimentación  
Conecta el sistema a la red.
- 2 Conexión de gas
- 3 Etiqueta de datos
- 4 Alimentación 230V

### 3.4 Panel de las tomas

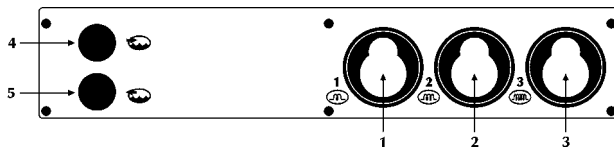



#### 1, 2, 3 Tomas de salida con inductancia variable



Una inductancia mayor permite tener un cebado más "suave", con menos salpicaduras, mientras que una inductancia menor permite tener un cebado más reactivo.

Normalmente, se debe utilizar 1 junto con el paso 1 en el conmutador principal, 2 en el paso 2 y 3 en el paso 3.

- 4 Conecte el tubo de retorno del líquido refrigerante agua de color rojo de la antorcha al conector de entrada de la unidad de refrigeración (color rojo - símbolo ).

- 5 Conecte el tubo de alimentación del líquido refrigerante agua de color azul de la antorcha al conector de salida de la unidad de refrigeración (color azul - símbolo ).

## 4 MANTENIMIENTO



Efectúe el mantenimiento ordinario del equipo según las indicaciones del fabricante.

El mantenimiento debe efectuarlo personal cualificado. Cuando el equipo esté funcionando, todas las puertas de acceso y de servicio y las tapas tienen que estar cerradas y fijadas perfectamente.

El equipo no debe modificarse.

Procure que no se forme polvo metálico en proximidad y cerca o encima de las aletas de ventilación.



 
**¡Antes de cada operación, desconecte el equipo!**



**Controles periódicos de la fuente de alimentación:**

- Limpie el interior con aire comprimido a baja presión y con pinceles de cerdas suaves.
- Compruebe las conexiones eléctricas y todos los cables de conexión.

Para el mantenimiento o la sustitución de los componentes de las antorchas, de la pinza portaelectrodo y/o de los cables de masa:



Controle la temperatura de los componentes y compruebe que no estén sobrecalentados.




Utilice siempre guantes conformes a las normativas.



Use llaves y herramientas adecuadas.

**La carencia de este mantenimiento, provocará la caducidad de todas las garantías y el fabricante se considerará exento de toda responsabilidad.**
 
## 5 DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES



**La reparación o sustitución de componentes del equipo debe ser hecha por personal técnico cualificado.**

**La reparación o la sustitución de componentes del equipo por personal no autorizado provoca la caducidad inmediata de la garantía del producto.**

**No debe hacerse ningún tipo de modificación en el equipo.**

**Si el operador no respetara las instrucciones descritas, el fabricante declina cualquier responsabilidad.**

### Falta de encendido del equipo (led verde apagado)

|          |  |
|----------|--|
| Causa    | No hay tensión de red en la toma de alimentación.  |
| Solución | Controle y repare la instalación eléctrica.<br>Consulte con personal experto.  |
| Causa    | Enchufe o cable de alimentación averiado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Fusible de línea quemado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.  |
| Causa    | Interruptor de encendido averiado.   |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Electrónica averiada.  |
| Solución | Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo.                                      |

### Falta de potencia de salida (el equipo no suelda)

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Botón antorcha averiado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo.  |
| Causa    | Equipo recalentado (alarma térmico - led amarillo encendido).   |
| Solución | Espere a que se enfríe el equipo sin apagarlo.  |
| Causa    | Lateral abierto o interruptor puesta averiado.  |
| Solución | Para la seguridad del operador el panel lateral debe estar cerrado durante la soldadura.<br>Sustituya el componente averiado.<br>Contactar con el centro de asistencia más cercano para la reparación de la antorcha. |
| Causa    | Conexión de masa incorrecta.  |
| Solución | Conecte correctamente la masa.<br>Consulte el párrafo "Puesta en servicio".   |
| Causa    | Tensión de red fuera de rango (led amarillo encendido).   |
| Solución | Restablezca la tensión de red dentro del campo de alimentación del generador<br>Conecte correctamente el equipo.<br>Consulte el párrafo "Conexión".   |
| Causa    | Telerruptor averiado.   |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo.  |

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Electrónica averiada.   |
| Solución | Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |

### Suministro de potencia incorrecto

|          |  |
|----------|--|
| Causa    | Configuraciones incorrectas de los parámetros y de las funciones de la instalación.                                  |
| Solución | Haga el reset de la instalación y vuelva a configurar los parámetros de soldadura.                                   |
| Causa    | Potenciómetro/encoder para la regulación de la corriente de soldadura averiado.                                      |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Tensión de red fuera de rango.   |
| Solución | Conecte correctamente el equipo.<br>Consulte el párrafo "Conexión".  |
| Causa    | Falta una fase.  |
| Solución | Conecte correctamente el equipo.<br>Consulte el párrafo "Conexión".  |
| Causa    | Telerruptor averiado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Electrónica averiada.  |
| Solución | Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo.                                      |

### Alimentación hilo bloqueada

|          |  |
|----------|--|
| Causa    | Botón antorcha averiado.   |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo.                                     |
| Causa    | Rodillos inadecuados o gastados.   |
| Solución | Sustituya los rodillos.  |
| Causa    | Motorreductor averiado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo.                                     |
| Causa    | Recubrimiento antorcha arruinado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo.                                     |
| Causa    | Alimentador de hilo no alimentado  |
| Solución | Controle la conexión al generador.<br>Consulte el párrafo "Conexión".<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Arrollamiento irregular en la bobina.  |
| Solución | Restablezca las condiciones normales de arrollamiento de la bobina o sustitúyala.  |
| Causa    | Boquilla antorcha fundida (hilo pegado).   |
| Solución | Sustituya el componente averiado.  |



### Alimentación de hilo irregular

|          |  |
|----------|--|
| Causa    | Botón antorcha averiado.   |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Rodillos inadecuados o gastados.   |
| Solución | Sustituya los rodillos.  |
| Causa    | Motorreductor averiado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Recubrimiento antorcha arruinado.  |
| Solución | Sustituya el componente averiado.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |
| Causa    | Embrague enrollador o dispositivos de bloqueo de los rodillos regulados mal.   |
| Solución | Afloje el embrague.<br>Aumente la presión en los rodillos.   |

### Inestabilidad del arco

|          |  |
|----------|--|
| Causa    | Protección de gas insuficiente.  |
| Solución | Regule el flujo de gas correcto.<br>Controle que el difusor y la boquillas de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.      |
| Causa    | Parámetros de soldadura incorrectos.   |
| Solución | Controle cuidadosamente el equipo de soldadura.<br>Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del equipo. |

### Proyecciones excesivas de salpicaduras

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Longitud de arco incorrecta.  |
| Solución | Reduzca la distancia entre electrodo y pieza.<br>Reduzca la tensión de soldadura.   |
| Causa    | Parámetros de soldadura incorrectos.  |
| Solución | Reduzca la corriente de soldadura.  |
| Causa    | Dinámica de arco incorrecta.  |
| Solución | Aumente el valor inductivo del circuito.<br>Utilice una toma inductiva mayor.   |
| Causa    | Protección de gas insuficiente.   |
| Solución | Regule el flujo de gas correcto.<br>Controle que el difusor y la boquillas de gas de la antorcha estén en buenas condiciones. |
| Causa    | Método de ejecución de la soldadura incorrecto.   |
| Solución | Reduzca la inclinación de la antorcha.  |

### Insuficiente penetración

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Método de ejecución de la soldadura incorrecto. |
| Solución | Reduzca la velocidad de avance en soldadura.    |
| Causa    | Parámetros de soldadura incorrectos.            |
| Solución | Aumente la corriente de soldadura.              |
| Causa    | Preparación incorrecta de los bordes.           |
| Solución | Aumente la apertura del achaflanado.            |

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Conexión de masa incorrecta.  |
| Solución | Conecte correctamente la masa.<br>Consulte el párrafo "Puesta en servicio". |

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Piezas a soldar de dimensiones grandes. |
| Solución | Aumente la corriente de soldadura.      |

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Presión de aire insuficiente.   |
| Solución | Regule el flujo de gas correcto.<br>Consulte el párrafo "Puesta en servicio". |

### Incisiones marginales

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Parámetros de soldadura incorrectos.  |
| Solución | Reduzca la corriente de soldadura.<br>Utilice un electrodo de diámetro más pequeño.                       |
| Causa    | Longitud de arco incorrecta.  |
| Solución | Reduzca la distancia entre electrodo y pieza.<br>Reduzca la tensión de soldadura.                         |
| Causa    | Método de ejecución de la soldadura incorrecto.   |
| Solución | Reduzca la velocidad de oscilación lateral en el llenado.<br>Reduzca la velocidad de avance en soldadura. |

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Protección de gas insuficiente.                       |
| Solución | Utilice gases adecuados para los materiales a soldar. |

### Porosidades

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en las piezas a soldar.   |
| Solución | Limpie perfectamente las piezas antes de la soldadura.  |
| Causa    | Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en el material de aportación.   |
| Solución | Siempre utilice productos y materiales de calidad.<br>Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.      |
| Causa    | Presión de humedad en el material de aportación.  |
| Solución | Siempre utilice productos y materiales de calidad.<br>Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.      |
| Causa    | Longitud de arco incorrecta.  |
| Solución | Reduzca la distancia entre electrodo y pieza.<br>Reduzca la tensión de soldadura.   |
| Causa    | Presencia de humedad en el gas de soldadura.  |
| Solución | Siempre utilice productos y materiales de calidad.<br>Mantenga en perfectas condiciones la instalación de alimentación del gas. |
| Causa    | Protección de gas insuficiente.   |
| Solución | Regule el flujo de gas correcto.<br>Controle que el difusor y la boquillas de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.   |
| Causa    | Solidificación muy rápida de la soldadura de inserción.   |
| Solución | Reduzca la velocidad de avance en soldadura/corte.<br>Precaliente las piezas a soldar.<br>Aumente la corriente de soldadura.    |



### Grietas en caliente

|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Parámetros de soldadura incorrectos.  |
| Solución | Reduzca la corriente de soldadura.<br>Utilice un electrodo de diámetro más pequeño.                                     |
| Causa    | Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en las piezas a soldar.   |
| Solución | Limpie perfectamente las piezas antes de la soldadura.  |
| Causa    | Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en el material de aportación.   |
| Solución | Siempre utilice productos y materiales de calidad. Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación. |
| Causa    | Método de ejecución de la soldadura incorrecto.   |
| Solución | Siga las secuencias operativa correctas para el tipo de unión a soldar.   |
| Causa    | Piezas a soldar con características diferentes.   |
| Solución | Aplique un depósito superficial preliminar antes de la soldadura.   |

### Grietas en frío


|          |   |
|----------|---|
| Causa    | Presión de humedad en el material de aportación.  |
| Solución | Siempre utilice productos y materiales de calidad. Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.                   |
| Causa    | Forma especial de la unidad a soldar.   |
| Solución | Precaliente las piezas a soldar.<br>Haga un postcalentamiento.<br>Siga las secuencias operativa correctas para el tipo de unión a soldar. |

**Si tuviera dudas o problemas no dude en consultar al centro de asistencia técnica más cercano.**

## 6 NOCIONES TEÓRICAS SOBRE LA SOLDADURA CON ALAMBRE CONTINUO

### 6.1 Introducción

Un sistema MIG está formado por un generador de corriente continua, un alimentador y una bobina de alambre, una antorcha y gas.

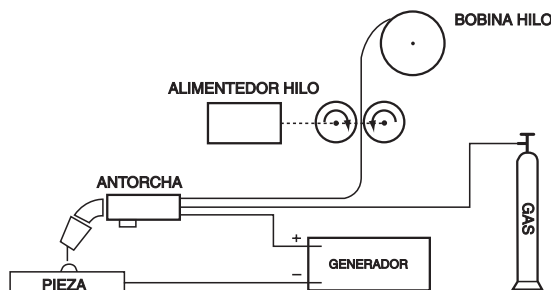

Instalación de soldadura manual

La corriente llega al arco por el electrodo fusible (alambre con polaridad positiva); en este procedimiento el metal fundido es trasladado a la pieza por soldar mediante el arco. La alimentación del alambre es necesaria para reintegrar el alambre de aporte fundido durante la soldadura.

#### 6.1.1 Métodos de procedimiento

En la soldadura bajo protección de gas, las modalidades según las que las gotas se apartan del electrodo definen dos sistemas de transferencia. El primer método definido "TRANSFERENCIA A CORTO CIRCUITO (SHORT-ARC)", hace entrar el electrodo a contacto directo con el baño, por lo tanto se hace un cortocircuito con efecto fusible por parte del alambre que se interrumpe, luego el arco se vuelve a encender y el ciclo se repite (Fig. 1a).

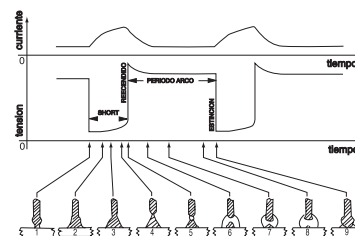


Fig. 1a



Fig. 1b

Ciclo SHORT (a) y soldadura SPRAY ARC (b)

Otro método para conseguir el traslado de las gotas es la "TRANSFERENCIA CON ROCIADO (SPRAY-ARC)", que permite a las gotas de apartarse del electrodo y, en un segundo tiempo, llegan al baño de fusión (Fig. 1b)

### 6.1.2 Parámetros de soldadura

La visibilidad del arco reduce la necesidad de una rígida observancia de las tablas de regulación por parte del operador que tiene la posibilidad de controlar directamente el baño de fusión.

- La tensión influye directamente el aspecto del cordón, pero las dimensiones de la superficie soldada se pueden variar según las exigencias, actuando manualmente sobre el movimiento de la antorcha en modo de conseguir depósitos variables con tensión constante.
- La velocidad de avance del alambre está en relación con la corriente de soldadura.

En la Fig. 2 y 3 se muestran las relaciones que existen entre los varios parámetros de soldadura.

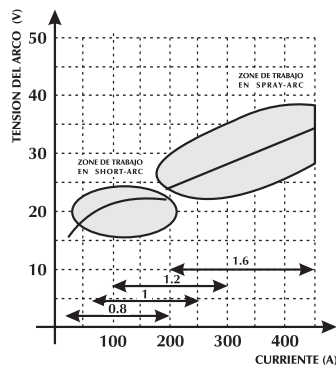


Fig. 2 Diagrama para la elección ideal de la mejor característica de trabajo.

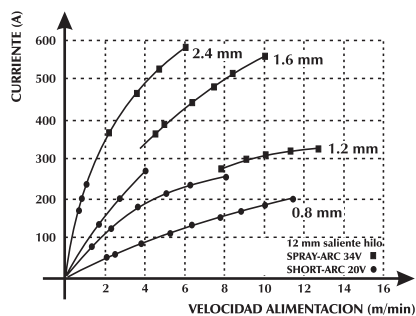
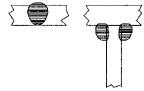
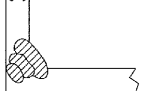

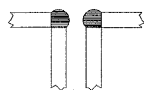
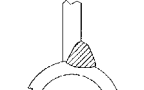
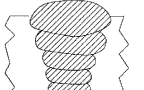
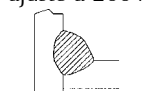





Fig. 3 Relación entre velocidad de avance del alambre e intensidad de corriente (característica de fusión) según el diámetro del alambre.

**TABLA GUÍA APROXIMADA PARA LA ELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA REFERIDA A LAS APLICACIONES MÁS TÍPICAS Y A LOS ALAMBRE DE MÁS UTILIZADOS**

| Diámetro del alambre - peso por cada metro               |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Tensión de arco (v)                                      | 0,8 mm  | 1,0-1,2 mm   | 1,6 mm  | 2,4 mm  |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                            | Baja penetración para pequeños espesores<br><br>60 - 160 A | Buen control de la penetración y la fusión<br><br>100 - 175 A | Buena fusión en plano y en vertical<br><br>120 - 180 A | No empleado<br><br>150 - 200 A  |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC<br>(Zona de transición) | Soldadura automática de ángulo<br><br>150 - 250 A          | Soldadura automática a tensión alta<br><br>200 - 300 A        | Soldadura automática descendiente<br><br>250 - 350 A   | No empleado<br><br>300 - 400 A  |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                            | Baja penetración con ajuste a 200 A<br><br>150 - 250 A     | Soldadura automática con pasadas múltiples<br><br>200 - 350 A | Buena penetración descendiente<br><br>300 - 500 A      | Buena penetración, alto depósito en grandes espesores<br><br>500 - 750 A |

### 6.1.3 Gases utilizables

La soldadura MIG-MAG se caracteriza principalmente por el tipo de gas utilizado, inerte para la soldadura MIG (Metal Inert Gas), activo en la soldadura MAG (Metal Active Gas).

#### Anhídrido carbónico (CO<sub>2</sub>)

Utilizando CO<sub>2</sub> como gas de protección se consiguen elevadas penetraciones con elevada velocidad de avance y buenas propiedades mecánicas con un bajo coste de ejercicio. A pesar de esto, el empleo de este gas crea notables problemas sobre la composición química final de las uniones ya que existe una pérdida de elementos fácilmente oxidables y, se obtiene al mismo tiempo un enriquecimiento de carbono del baño.

La soldadura con CO<sub>2</sub> puro también da otros tipos de problemas como la excesiva presencia de rociados y la formación de porosidades de óxido de carbono.

#### Argón

Este gas inerte es usado puro en la soldadura de las aleaciones ligeras mientras para la soldadura de aceros inoxidable al cromo-níquel se prefiere trabajar con la añadidura de oxígeno y CO<sub>2</sub> en porcentaje 2%, ésta contribuye a la estabilidad del arco y a la mejor forma del cordón.

#### Helio

Este gas se utiliza como alternativa al argón y permite mayores penetraciones (en grandes espesores) y mayores velocidades de avance.

#### Mezcla Argón-Helio

Se consigue un arco más estable respecto al helio puro, una mayor penetración y velocidad respecto al argón.

#### Mezcla Argón- CO<sub>2</sub> y Argón-CO<sub>2</sub>-oxígeno

Estas mezclas son empleadas sobre todo en la soldadura de los materiales ferrosos en condiciones de SHORT-ARC ya que mejora el aporte térmico específico. Esto excluye su empleo en SPRAY-ARC. Normalmente la mezcla contiene un porcentaje de CO<sub>2</sub> que va de las 8 al 20% y O<sub>2</sub> alrededor del 5%.

## 7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                       | NEOMIG 3500  | NEOMIG 4500  |
|---------------------------------------|--|--|
| Tensión de alimentación U1 (50/60 Hz) | 3x230/400Vac $\pm 15\%$  | 3x230/400Vac $\pm 15\%$  |
| Fusible de línea retardado            | 35/20A   | 50/30A   |
| Potencia máxima absorbida (KVA)       | 16.6 KVA   | 24 KVA   |
| Potencia máxima absorbida (KW)        | 15kW   | 22.9kW   |
| Factor de potencia PF                 | 0.96   | 0.96   |
| Corriente máxima absorbida I1max      | 23.9A  | 34.8A  |
| Corriente efectiva I1eff              | 15.1A  | 22A  |
| Ciclo de trabajo (x=25°C)             |  |  |
|                                       | (x=40%) 350A   | (x=45%) 450A   |
| (x=60%)                               | 320A   | 390A   |
| (x=100%)                              | 260A   | 320A   |
| Ciclo de trabajo (x=40°C)             |  |  |
|                                       | (x=35%) 350A   | (x=40%) 450A   |
| (x=60%)                               | 300A   | 370A   |
| (x=100%)                              | 240A   | 300A   |
| Gama de ajuste I2                     | 30-380A  | 30-480A  |
| Paso                                  | 3x10   | 3x10   |
| Tensión en vacío Uo                   | 50V  | 50V  |
| Clase de protección IP                | IP21S  | IP21S  |
| Clase de aislamiento                  | H  | H  |
| Dimensiones (lpxh)                    | 1060x400x780 mm  | 1060x400x780 mm  |
| Peso                                  | 123 Kg.  | 139 Kg.  |
| Cable de alimentación                 | 4x6 mm <sup>2</sup>  | 4x6 mm <sup>2</sup>  |
| Normas de fabricación                 | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  |
| Potencia del alimentador del alambre  | 90W  | 90W  |
| N° de rodillos                        | 2 (4)  | 2 (4)  |
| Rollo estándar                        | 1.0-1.2 (STD)  | 1.0-1.2 (STD)  |
| Rollos compatibles                    | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 alambre sólido<br>0.8-1.0-1.2-1.6 alambre de aluminio<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 alambre tubular | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 alambre sólido<br>0.8-1.0-1.2-1.6 alambre de aluminio<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 alambre tubular |
| Velocidad de avance del alambre       | 1.5 ÷ 22 m/min.  | 1.5 ÷ 22 m/min.  |
| Botón de avance del alambre           | sí   | sí   |
| Botón de comprobación del gas         | sí   | sí   |
| Programas sinérgicos                  | sí   | sí   |
| Rodillos de acero                     | sí   | sí   |
| Conector para antorcha Push-Pull      | no   | no   |

## *Agradecimentos...*

Agradecemos-lhe a confiança que nos concedeu ao escolher a **QUALIDADE**, a **TECNOLOGIA** e a **FIABILIDADE** dos produtos da SELCO. Para usufruir das potencialidades e das características do produto que acabou de comprar, convidamo-lo a ler com atenção as seguintes instruções que o irão ajudar a conhecer melhor o produto e a obter os melhores resultados.

Antes de iniciar qualquer tipo de operação na máquina, é necessário ler cuidadosamente e compreender o conteúdo deste manual.

Não efectuar modificações ou operações de manutenção que não estejam previstas.

Em caso de dúvida ou problema relacionados com a utilização da máquina, que não estejam referidos neste manual, consultar um técnico qualificado.

O presente manual é parte integrante do equipamento e deve acompanhá-lo sempre que o mesmo seja deslocado ou vendido.

O operador é responsável pela conservação deste manual, que deve permanecer sempre em boas condições e legível.

A **SELCO s.r.l.** tem o direito de modificar o conteúdo deste manual em qualquer altura, sem aviso prévio.

São reservados todos os direitos de tradução, reprodução e adaptação parcial ou total, seja por que meio for (incluindo fotocópia, filme e microfilme) e é proibida a reprodução sem autorização prévia, por escrito, da **SELCO s.r.l.**

O exposto neste manual é de importância vital e, portanto, necessário para assegurar as garantias. Caso o operador não respeite o prescrito, o fabricante declina toda e qualquer responsabilidade.

---

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

---

A empresa

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

declara que o aparelho tipo

**NEOMIG 3500**  
**NEOMIG 4500**

está conforme as directivas UE:

**2006/95/EEC**  
**2004/108/EEC**  
**92/31/EEC**  
**93/68/EEC**

e que foram aplicadas as normas:

**EN 60974-1**  
**EN 60974-10**

Qualquer operação ou modificação não autorizada, previamente, pela **SELCO s.r.l.** anulará a validade desta declaração.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

 


Lino Frasson  
Chief Executive

## ÍNDICE GERAL

|  |    |
|--|----|
| 1 ATENÇÃO .....  | 85 |
| 1.1 Condições de utilização .....                        | 85 |
| 1.2 Protecção do operador e de outros indivíduos.....    | 85 |
| 1.3 Protecção contra fumos e gases .....                 | 86 |
| 1.4 Prevenção contra incêndios/explosões .....           | 86 |
| 1.5 Precauções na utilização das botijas de gás.....     | 86 |
| 1.6 Protecção contra choques eléctricos .....            | 86 |
| 1.7 Campos electromagnéticos e interferências.....       | 87 |
| 1.8 Grau de protecção IP.....                            | 87 |
| 2 INSTALAÇÃO .....                                       | 88 |
| 2.1 Elevação, transporte e descarga .....                | 88 |
| 2.2 Posicionamento do equipamento.....                   | 88 |
| 2.3 Ligações .....                                       | 88 |
| 2.4 Instalação.....                                      | 89 |
| 3 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA .....                          | 89 |
| 3.1 Generalidades.....                                   | 89 |
| 3.2 Painel de comandos frontal.....                      | 89 |
| 3.3.1 Set up.....  | 90 |
| 3.2.2 Codificação alarmes.....                           | 91 |
| 3.3 Painel traseiro .....                                | 92 |
| 3.4 Painel de tomadas .....                              | 92 |
| 4 MANUTENÇÃO .....                                       | 92 |
| 5 DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES.....                            | 93 |
| 6 NOÇÕES TEÓRICAS SOBRE A SOLDADURA A FIO CONTÍNUO ..... | 95 |
| 6.1 Introdução .....                                     | 95 |
| 6.1.1 Métodos de procedimento.....                       | 95 |
| 6.1.2 Parâmetros de soldadura.....                       | 96 |
| 6.1.3 Gases utilizáveis.....                             | 97 |
| 7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....                         | 98 |

## 1 ATENÇÃO




Antes de iniciar qualquer tipo de operação na máquina, é necessário ler cuidadosamente e compreender o conteúdo deste manual. Não efectuar modificações ou operações de manutenção que não estejam previstas.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados em pessoas ou bens, resultantes da utilização incorrecta ou da não-aplicação do conteúdo deste manual.



 Para quaisquer dúvidas ou problemas relativos à utilização do equipamento, ainda que não se encontrem aqui descritos, consultar pessoal qualificado.



### 1.1 Condições de utilização

- Cada instalação deve ser utilizada exclusivamente para as operações para que foi projectada, nos modos e nos âmbitos previstos na chapa de características e/ou neste manual, de acordo com as directivas nacionais e internacionais relativas à segurança. Uma utilização diferente da expressamente declarada pelo construtor deve ser considerada completamente inadequada e perigosa e, neste caso, o construtor declina toda e qualquer responsabilidade.
- Esta unidade deverá ser apenas utilizada com fins profissionais, numa instalação industrial.  
O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela utilização da instalação em ambientes domésticos.
- O equipamento deve ser utilizado em ambientes cujas temperaturas estejam compreendidas entre -10°C e +40°C (entre +14°F e +104°F).  
O equipamento deve ser transportado e armazenado em ambientes cujas temperaturas estejam compreendidas entre -25°C e +55°C (entre -13°F e 131°F).
- O equipamento deve ser utilizado em ambientes sem poeira, ácidos, gases ou outras substâncias corrosivas.
- O equipamento deve ser utilizado em ambientes com humidade relativa não superior a 50%, a 40°C (104°F).  
O equipamento deve ser utilizado em ambientes com humidade relativa não superior a 90%, a 20°C (68°F).
- O equipamento deve ser utilizado a uma altitude máxima, acima do nível do mar, não superior a 2000 m (6500 pés).



Não utilizar o aparelho para descongelar tubos.  
Não utilizar este equipamento para carregar baterias e/ou acumuladores.  
Não utilizar este equipamento para fazer arrancar motores.

### 1.2 Protecção do operador e de outros indivíduos



O processo de soldadura é uma fonte nociva de radiações, ruído, calor e gases.



Utilizar vestuário de protecção, para proteger a pele dos raios do arco, das faíscas ou do metal incandescente.

O vestuário utilizado deve cobrir todo o corpo e deve:

- estar intacto e em bom estado
- ser à prova de fogo
- ser isolante e estar seco
- estar justo ao corpo e não ter dobras



Utilizar sempre calçado conforme às normas, resistentes e que garantam isolamento contra a água.



Utilizar sempre luvas conformes às normas, que garantam isolamento eléctrico e térmico.



Colocar um ecrã de protecção retardador de fogo, para proteger a área de soldadura de raios, faíscas e escórias incandescentes.

Avisar todos os indivíduos nas proximidades que não devem olhar para o arco ou metal incandescente e que devem utilizar protecção adequada.



Usar máscaras com protectores laterais da cara e filtros de protecção adequados para os olhos (pelo menos NR10 ou superior).



Utilizar sempre óculos de protecção, com protectores laterais, especialmente durante a remoção manual ou mecânica das escórias da soldadura.



Não utilizar lentes de contacto!!!



Utilizar protectores auriculares se, durante o processo de soldadura, forem atingidos níveis de ruído perigosos.

Se o nível de ruído exceder os limites previstos pela lei, delimitar a área de trabalho e assegurar que todos os indivíduos que se encontram nas proximidades dispõem de protectores auriculares.



Evitar que mãos, cabelo, vestuário, ferramentas, etc. entrem em contacto com partes móveis, tais como:

- ventiladores
- rodas dentadas
- rolos e eixos
- bobinas de fio

• Não tocar nas engrenagens enquanto o mecanismo de avanço do fio estiver em funcionamento.

• Os sistemas não devem ser submetidos a qualquer tipo de modificação.

A desactivação dos dispositivos de protecção nos mecanismos de avanço do fio é extremamente perigosa e isenta o construtor de toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais ou pessoais.

• Durante as operações de soldadura, manter os painéis laterais sempre fechados.



Manter a cabeça longe da tocha MIG/MAG durante o carregamento e avanço do fio. O fio em saída pode provocar danos graves nas mãos, cara e olhos.



Evitar tocar em peças acabadas de soldar, pois o elevado calor das mesmas pode causar queimaduras graves.

• Respeitar todas as precauções descritas anteriormente também no que diz respeito a operações posteriores à soldadura pois podem desprender-se escórias das peças que estão a arrefecer.



- Verificar se a tocha arrefeceu antes de executar trabalhos ou operações de manutenção.



Assegurar que o grupo de refrigeração é desactivado, antes de desligar os tubos de alimentação e retorno do líquido de refrigeração. O líquido quente em saída pode provocar queimaduras graves.



Manter perto de si um estojo de primeiros socorros, pronto a utilizar.  
Não subestimar qualquer queimadura ou ferida.



Antes de abandonar o posto de trabalho, deixar a área de trabalho em boas condições de segurança, de maneira a evitar danos materiais e pessoais acidentais.



### 1.3 Protecção contra fumos e gases

- Os fumos, gases e poeiras produzidos durante o processo de soldadura podem ser nocivos para a saúde.  
Os fumos produzidos durante o processo de soldadura podem, em determinadas circunstâncias, provocar cancro ou danos no feto de mulheres grávidas.
- Manter a cabeça afastada dos gases e fumos de soldadura.
- Providenciar uma ventilação adequada, natural ou artificial, da zona de trabalho.
- Caso a ventilação seja inadequada, utilizar máscaras e dispositivos respiratórios.
- No caso da operação de soldadura ser efectuada numa área extremamente reduzida, o operador deverá ser observado por um colega, que deve manter-se no exterior durante todo o processo.
- Não utilizar oxigénio para a ventilação.
- Verificar a eficiência da exaustão comparando regularmente as quantidades de emissões de gases nocivos com os valores admitidos pelas normas de segurança.
- A quantidade e a periculosidade dos fumos produzidos está ligada ao material base utilizado, ao material de adição e às eventuais substâncias utilizadas para a limpeza e desengorduramento das peças a soldar. Seguir com atenção as indicações do construtor, bem como as instruções constantes das fichas técnicas.
- Não efectuar operações de soldadura perto de zonas de desengorduramento ou de pintura.  
Colocar as botijas de gás em espaços abertos ou em locais com boa ventilação.



### 1.4 Prevenção contra incêndios/explosões

- O processo de soldadura pode provocar incêndios e/ou explosões.
- Retirar da área de trabalho e das áreas vizinhas todos os materiais ou objectos inflamáveis ou combustíveis.  
Os materiais inflamáveis devem estar a pelo menos 11 metros (35 pés) da área de soldadura ou devem estar adequadamente protegidos.

A projecção de faíscas e de partículas incandescentes pode atingir, facilmente, as zonas circundantes, mesmo através de pequenas aberturas. Prestar especial atenção às condições de segurança de objectos e pessoas.

- Não efectuar operações de soldadura sobre ou perto de contentores sob pressão.
- Não efectuar operações de soldadura ou de corte em contentores fechados ou tubos.  
Prestar especial atenção à soldadura de tubos ou recipientes, ainda que esses tenham sido abertos, esvaziados e cuidadosamente limpos. Resíduos de gás, combustível, óleo ou semelhantes poderiam causar explosões.
- Não efectuar operações de soldadura em locais onde haja poeiras, gases ou vapores explosivos.
- Verificar, no fim da soldadura, que o circuito sob tensão não pode entrar em contacto, acidentalmente, com partes ligadas ao circuito de terra.
- Colocar nas proximidades da área de trabalho um equipamento ou dispositivo de combate a incêndios.



### 1.5 Precauções na utilização das botijas de gás

- As botijas de gás inerte contêm gás sob pressão e podem explodir se não estiverem garantidas as condições mínimas de segurança de transporte, de manutenção e de utilização.
- As botijas devem estar fixas verticalmente a paredes ou outros apoios, com meios adequados, para evitar quedas e choques mecânicos acidentais.
- Enroscar o capuz para a protecção da válvula, durante o transporte, a colocação em funcionamento e sempre que se concluem as operações de soldadura.
- Evitar a exposição das botijas aos raios solares, a mudanças bruscas de temperatura ou a temperaturas demasiado altas. Não expor as botijas a temperaturas demasiado altas ou baixas.
- Evitar que as botijas entrem em contacto com chamas livres, arcos eléctricos, tochas ou alicates porta-eléctrodos e materiais incandescentes projectados pela soldadura.
- Manter as botijas afastadas dos circuitos de soldadura e dos circuitos de corrente em geral.
- Ao abrir a válvula da botija, manter a cabeça afastada do ponto de saída do gás.
- Ao terminar as operações de soldadura, deve fechar-se sempre a válvula da botija.
- Nunca efectuar soldaduras sobre uma botija de gás sob pressão.
- Nunca ligar uma botija de ar comprimido directamente ao redutor de pressão da máquina! A pressão poderia superar a capacidade do redutor que consequentemente poderia explodir!



### 1.6 Protecção contra choques eléctricos

- Um choque de descarga eléctrica pode ser mortal.
- Evitar tocar nas zonas normalmente sob tensão, no interior ou no exterior da máquina de soldar, enquanto a própria instalação estiver alimentada (tochas, pistolas, cabos de terra,

firos, rolos e bobinas estão electricamente ligados ao circuito de soldadura).

- Efectuar o isolamento eléctrico da instalação e do operador de soldadura, utilizando planos e bases secos e suficientemente isolados da terra.
- Assegurar-se de que o sistema está correctamente ligado a uma tomada e a uma fonte de alimentação equipada com condutor de terra.
- Não tocar simultaneamente em duas tochas ou em dois porta-eléctrodos.  
Se sentir um choque eléctrico, interrompa de imediato as operações de soldadura.



## 1.7 Campos electromagnéticos e interferências

- A passagem da corrente de soldadura, através dos cabos internos e externos da máquina, cria um campo electromagnético nas proximidades dos cabos de soldadura e do próprio equipamento.
- Os campos electromagnéticos podem ter efeitos (até hoje desconhecidos) sobre a saúde de quem está sujeito a exposição prolongada.  
Os campos electromagnéticos podem interferir com outros equipamentos tais como “pacemakers” ou aparelhos auditivos.



 
Os portadores de aparelhos electrónicos vitais (“pacemakers”) devem consultar o médico antes de procederem a operações de soldadura por arco ou de corte de plasma.

### Instalação, utilização e estudo da área

Este equipamento foi construído em conformidade com as indicações contidas na norma harmonizada EN60974-10 e está identificado como pertencente à “CLASSE A”.

Esta máquina só deve ser utilizada com fins profissionais, numa instalação industrial.


O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela utilização da instalação em ambientes domésticos.



O utilizador deve ser especializado na actividade, sendo, por isso, responsável pela instalação e pela utilização do equipamento de acordo com as indicações do fabricante. Caso se detectem perturbações electromagnéticas, o operador do equipamento terá de resolver o problema, se necessário em conjunto com a assistência técnica do fabricante.



 As perturbações electromagnéticas têm sempre que ser reduzidas até deixarem de constituir um problema.



Antes de instalar este equipamento, o utilizador deverá avaliar potenciais problemas electromagnéticos que poderão ocorrer nas zonas circundantes e, particularmente, os relativos às condições de saúde das pessoas expostas, por exemplo, das pessoas que possuam “pacemakers” ou aparelhos auditivos.

### Rede de alimentação de energia

Em caso de interferência, poderá ser necessário tomar precauções adicionais tais como a colocação de filtros na rede de alimentação. É também necessário considerar a possibilidade de blindar o cabo de alimentação.

### Cabos de soldadura

Para minimizar os efeitos dos campos electromagnéticos, respeitar as seguintes instruções:

- Enrolar juntos e fixar, quando possível, o cabo de terra e o cabo de potência.
- Evitar enrolar os cabos de soldadura à volta do corpo.
- Evitar colocar-se entre o cabo de terra e o cabo de potência (manter os dois cabos do mesmo lado).
- Os cabos deverão ser mantidos tão curtos quanto possível, colocados juntos entre si e mantidos ao nível do chão.
- Colocar o equipamento a uma certa distância da zona de soldadura.
- Os cabos devem ser colocados longe de outros cabos eventualmente presentes.

### Ligação à terra

Deve ter-se em consideração que todos os componentes metálicos da instalação de soldadura e dos que se encontram nas suas proximidades devem ser ligados à terra.

A ligação à terra deverá ser feita de acordo com as normas nacionais.

 
### Ligação da peça de trabalho à terra

Quando a peça de trabalho não está ligada à terra, por razões de segurança eléctrica ou devido às suas dimensões e posição, uma ligação entre a peça e a terra poderá reduzir as emissões. É necessário ter em consideração que a ligação à terra da peça de trabalho não aumenta o risco de acidente para o operador nem danifica outros equipamentos eléctricos.

A ligação à terra deverá ser feita de acordo com as normas nacionais.

### Blindagem

A blindagem selectiva de outros cabos e equipamentos presentes na zona circundante pode reduzir os problemas provocados por interferência electromagnética. A blindagem de toda a máquina de soldar pode ser ponderada para aplicações especiais.



## 1.8 Grau de protecção IP

 
### IP21S

- Invólucro protegido contra o acesso de dedos a partes perigosas e contra objectos sólidos com diâmetro superior/ igual a 12,5 mm.
- Invólucro protegido contra a queda vertical de gotas de água. Não utilizar no exterior, em caso de chuva.
- Invólucro protegido contra os efeitos danosos devidos à entrada de água, quando as partes móveis do equipamento não estão em movimento.

## 2 INSTALAÇÃO




A instalação só pode ser executada por pessoal experiente e autorizado pelo fabricante.



Para executar a instalação, assegurar-se de que o gerador está desligado da rede de alimentação.



 É proibida a ligação dos geradores em série ou em paralelo.



### 2.1 Elevação, transporte e descarga

O sistema está equipado com olhais:



Figura A



Figura B

Evitar sempre proceder à elevação num ângulo que não 90°.



**Nunca levantar a máquina como ilustrado na figura B: risco de danificar os olhais.**

Ter o cuidado de não provocar danos durante a elevação.

 


**Nunca subestimar o peso do equipamento, (ver características técnicas).**

**Nunca deslocar, ou posicionar, a carga suspensa sobre pessoas ou bens.**




**Não deixar cair o equipamento, nem exercer pressão desnecessária sobre ele.**



### 2.2 Posicionamento do equipamento

Observar as seguintes regras:

 - Fácil acesso aos comandos e ligações do equipamento.
- Não colocar o equipamento em espaços reduzidos.
- Nunca colocar o equipamento num plano com inclinação superior a 10° em relação ao plano horizontal.
- Ligar o equipamento num lugar seco, limpo e com ventilação apropriada.
- Proteger o equipamento da chuva e do sol.



### 2.3 Ligações


O equipamento dispõe de um cabo de alimentação para ligação à rede.

A instalação pode ser alimentada com:

-400 V trifásico

-230 V trifásico

A tensão de rede apenas pode ser modificada por pessoal qualificado e com a máquina desligada da rede de alimentação, retirando o painel lateral e colocando correctamente as ligações na placa de bornes.

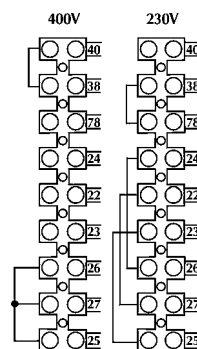


Configuração da placa de bornes de alteração de tensão



**ATENÇÃO: para evitar danos em pessoas ou no equipamento, é necessário controlar a tensão de rede seleccionada e os fusíveis ANTES de ligar a máquina à rede de alimentação. Além disso, é necessário assegurar-se de que o cabo é ligado a uma tomada que disponha de ligação à terra.**

 O funcionamento do equipamento está garantido para tolerâncias de tensão variáveis entre  $\pm 15\%$  do valor nominal; (exemplo:  $V_{nom}$  400V a tensão de trabalho está compreendida entre os 320V e 440V). Antes da expedição, o gerador é predisposto para a tensão de rede a 400V.




É possível alimentar a instalação por meio de um grupo electrogéneo, na condição deste garantir uma tensão de alimentação estável de  $\pm 15\%$  relativamente ao valor de tensão nominal declarado pelo fabricante, em todas as condições de funcionamento possíveis e à máxima potência nominal.



**Normalmente, é aconselhável a utilização de grupos electrogéneos de potência nominal igual a 2 vezes a de uma fonte de alimentação monofásica ou de potência nominal igual a 1,5 vezes a de uma fonte de alimentação trifásica.**



 **É aconselhável o uso de grupos electrogéneos com controlo electrónico.**



Para protecção dos utilizadores, o equipamento deve ser correctamente ligado à terra. O cabo de alimentação dispõe de um condutor (amarelo - verde) para ligação à terra, que deve ser ligado a uma ficha com ligação à terra.



A instalação eléctrica deve ser executada por pessoal técnico especializado, com os requisitos técnico-profissionais específicos e em conformidade com a legislação do país em que se efectua a instalação.

O cabo de alimentação do gerador dispõe de um fio amarelo/verde, que deverá estar **SEMPRE** ligado à terra. Este fio amarelo/verde **NUNCA** deve ser utilizado com outros condutores de corrente.


Assegurar-se de que o local de instalação possui ligação à terra e de que as tomadas de corrente se encontram em perfeitas condições.

Instalar somente fichas homologadas conformes às normas de segurança.



## 2.4 Instalação

Ligação para a soldadura MIG/MAG

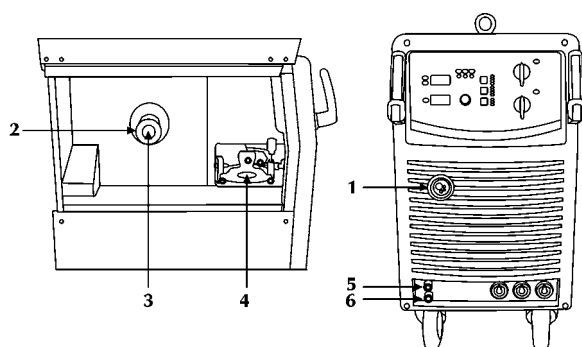


- Ligar a tocha MIG ao adaptador central (1), tendo o cuidado de aparafusar completamente o anel de fixação.
- Ligar o tubo de água da tocha (vermelho) ao conector rápido de entrada da unidade de refrigeração (5).
- Ligar o tubo de água da tocha (azul escuro) ao conector rápido de saída da unidade de refrigeração (6).
- Abrir a tampa lateral direita.
- Verificar se a gola do rolo coincide com o diâmetro do fio que se pretende utilizar.
- Desaparafusar a porca (2) do eixo e inserir o porta-bobina. Fazer entrar no alojamento também o pivô do porta-bobina, voltar a colocar a porca (2) na sua posição e regular o parafuso de fricção (3).
- Desbloquear o suporte de arrastamento do mecanismo de avanço de fio (4) introduzindo a extremidade do fio no casquilho guia fio e, fazendo-o passar sobre o rolo, na conexão da tocha. Bloquear na posição o suporte de avanço, verificando se o fio foi introduzido na gola dos rolos.
- Pressionar o botão de avanço fio para carregar o fio na tocha.
- Ligar o tubo de gás à união de tubo posterior.
- Regular o fluxo do gás de 10 a 15 lt/min.

## 3 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

### 3.1 Generalidades

As instalações semiautomáticas da série NEOMIG para a soldadura MIG/MAG de fio contínuo garantem elevados desempenhos e qualidade na soldadura com fios cheios e fluxados. A característica estática do gerador é a tensão constante com regulação por estágio da tensão de soldadura; as diferentes saídas da indutância seleccionáveis consentem ao operador de definir a dinâmica óptima do gerador para a soldadura. Estes geradores para a soldadura apresentam uma inovadora modalidade de funcionamento "SINERGIA". A habilitação da sinergia com a definição do tipo de material a soldar e do diâmetro do fio utilizado consente uma predisposição automática da velocidade do fio, simplificando de facto as operações de regulação em soldadura do sistema.

### 3.2 Painel de comandos frontal

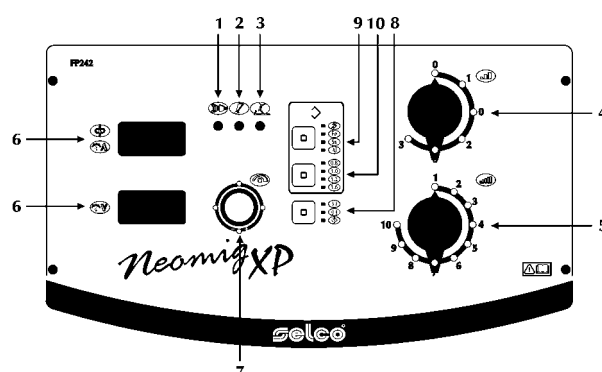

- Alimentação**  
Indica que o equipamento está ligado à fonte de alimentação e se encontra activo.
- Alarme geral**  
Indica a eventual intervenção de dispositivos de protecção, como a protecção de temperatura.
- Alimentação activa**  
Indica a presença de potência nas ligações de saída do equipamento.
- Comutador de selecção de alimentação primária**  
Comutador com 3 posições para activação e afinação das gamas principais. Nas posições diferentes de 0, o equipamento está alimentado (pos. 0 = alimentação desligada).  
**Nunca tocar no comutador durante a soldadura!**
- Comutador de selecção de alimentação secundária**  
Comutador para afinação com um máximo de 10 posições.  
A potência de saída aumenta na razão directa do número da posição, em ambos os comutadores.  
**Nunca tocar no comutador durante a soldadura!**

## 6 Visor de 7 segmentos





Permite que sejam apresentados os parâmetros gerais da máquina de soldar, durante a inicialização, a definição, a leitura da corrente e da potência, bem como durante a soldadura e codificação dos alarmes.



## 7 Manípulo de regulação principal

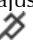

Permite ajustar a velocidade do fio na soldadura MIG manual  e a correcção de sinergias na soldadura MIG sinérgica .

## 8 Métodos de soldadura

### 2 Fases



Em duas fases, carregar no botão provoca o fluxo de gás, alimenta potência ao fio e fá-lo avançar; ao ser solto, o gás, a potência e o avanço de fio são desligados.

### 4 Fases



Em quatro fases, a primeira vez que se carrega no botão provoca o fluxo de gás, executando o período de pré-gás manual; quando é solto, activa a potência no fio e o mecanismo de avanço de fio.

A segunda vez que se carrega no botão faz parar o fio e provoca o início do processo final, o que repõe a corrente a zero; no final, quando o botão é solto, o fluxo de gás é desactivado.



### Aavanço do fio



Permite o avanço manual do fio na ausência do fluxo de gás e de alimentação eléctrica.

Permite que o fio seja introduzido na bainha da tocha durante as fases de preparação da soldadura.

## 9 Sinergia

Permite a selecção do processo MIG manual  ou MIG sinérgico , através da definição do tipo de material a soldar.



Processo MIG manual.



Processo MIG sinérgico, soldadura de aço carbono.



Processo MIG sinérgico, soldadura de aço inoxidável.



Processo MIG sinérgico, soldadura de alumínio.

## 10 Diâmetro do fio



Em sinergia, permite a selecção do diâmetro do fio utilizado (mm).



## 3.3.1 Set up

Consente a definição e a regulação de uma série de parâmetros adicionais para um melhor e mais exacto controlo da instalação de soldadura.

Os parâmetros presentes no set up estão organizados em função do processo de soldadura seleccionado e possuem uma codificação numérica.

**Entrada em set up:** ocorre premindo por 3 seg. a tecla encoder (o zero central no display de 7 segmentos confirma a realização da entrada).

**Seleção e regulação do parâmetro desejado:** ocorre girando o encoder até visualizar o código numérico relativo aquele parâmetro. A pressão da tecla encoder, a este ponto, consente a visualização do valor definido para o parâmetro seleccionado e a sua regulação.

**Saída do set up:** para sair da secção “regulação” premir novamente o encoder.

Para sair do set up colocar-se sobre o parâmetro “O” (guardar e sair) e premir o encoder.

### Lista dos parâmetros no set up

#### 0 Guardar e sair

Consente de guardar as modificações e sair do set up.

#### 1 Reset

Consente de redefinir todos os parâmetros aos valores de default.

#### 90 Reset XE (Modo Easy)

Permite a soldadura em MIG manual com regulação da rampa motor.

#### 91 Reset XE (Modo Advanced)

Permite a soldadura em MIG manual e MIG sinérgico. A gestão sinérgica “STANDARD” prevê uma predefinição automática dos parâmetros ideais de soldadura com base no estágio de tensão seleccionado!

As definições permanecem inalteradas durante as várias fases de soldadura.

É possível fornecer uma correcção em percentagem do valor sinérgico consoante as exigências do soldador.

#### 92 Reset XE (Modo Professional)

Permite a soldadura em MIG manual e MIG sinérgico. A gestão sinérgica “INTERACTIVA” prevê uma predefinição automática dos parâmetros ideais de soldadura com base no estágio de tensão seleccionado!

Durante as fases da soldadura, o controlo de sinérgico permanece activo. Os parâmetros de soldadura são constantemente controlados e se necessário são corrigidos de acordo com uma análise exactas das características do arco eléctrico!

É possível fornecer uma correcção em percentagem do valor sinérgico consoante as exigências do soldador.

#### 99 Reposição

Permite de redefinir todos os parâmetros para os valores predefinidos e de colocar de novo toda a instalação nas condições predefinidas pela Selco.

### 90 Reset XE (Modo Easy)

#### 0 Guardar e sair

Consente de guardar as modificações e sair do set up.

#### 1 Reset

Consente de redefinir todos os parâmetros aos valores de default.

#### 5 Rampa motor


Consente de definir uma passagem gradual entre a velocidade do fio de inflamação e a de soldadura.

Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 250ms




|           |   |                                  |   |
|-----------|---|----------------------------------|---|
| <b>18</b> | <b>Burn back</b><br>Consente a regulação do tempo de queimadura do fio impedindo a colagem no fim da soldadura.<br>Consente de regular o comprimento do pedaço de fio externo à tocha.<br>Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 80ms  | <b>4</b>                         | <b>Soft start</b><br>Consente a regulação da velocidade de avanço do fio nas fases que antecedem a inflamação.<br>É dado como % da velocidade do fio definida.<br>Consente uma inflamação a velocidade reduzida e portando mais suave e com menos salpicos.<br>Mínimo 10%, Máximo 100%, Default 50% |
| <b>25</b> | <b>Soldadura por pontos</b><br>Consente de activar o processo “soldadura por pontos” e de estabelecer o tempo de soldadura.<br>Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off   | <b>5</b>                         | <b>Rampa motor</b><br>Consente de definir uma passagem gradual entre a velocidade do fio de inflamação e a de soldadura.<br>Mínimo off, Máximo 1.0seg., Default 250ms   |
| <b>26</b> | <b>Ponto pausa</b><br>Consente de habilitar o processo “ponto pausa” e de estabelecer o tempo de pausa entre uma soldadura e a outra.<br>Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off   | <b>18</b>                        | <b>Burn back</b><br>Consente a regulação do tempo de queimadura do fio impedindo a colagem no fim da soldadura.<br>Consente de regular o comprimento do pedaço de fio externo à tocha.<br>Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 80ms  |
| <b>91</b> | <b>Reset XE (Modo Advanced)</b>   | <b>20</b>                        | <b>Pós-vazão do gás</b><br>Consente de definir e regular o fluxo de gás no fim da soldadura.<br>Mínimo off, Máx. 99.9seg., Default 2.0seg.  |
| <b>0</b>  | <b>Guardar e sair</b><br>Consente de guardar as modificações e sair do set up.  | <b>25</b>                        | <b>Soldadura por pontos</b><br>Consente de activar o processo “soldadura por pontos” e de estabelecer o tempo de soldadura.<br>Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off   |
| <b>1</b>  | <b>Reset</b><br>Consente de redefinir todos os parâmetros aos valores de default.   | <b>26</b>                        | <b>Ponto pausa</b><br>Consente de habilitar o processo “ponto pausa” e de estabelecer o tempo de pausa entre uma soldadura e a outra.<br>Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off   |
| <b>3</b>  | <b>Pré-vazão do gás</b><br>Consente de definir e regular o fluxo de gás antes da inflamação do arco.<br>Consente o carregamento do gás na tocha e a preparação do ambiente para a soldadura.<br>Mínimo off, Máximo 99.9seg., Default 10ms   |                                  |   |
| <b>4</b>  | <b>Soft start</b><br>Consente a regulação da velocidade de avanço do fio nas fases que antecedem a inflamação.<br>É dado como % da velocidade do fio definida.<br>Consente uma inflamação a velocidade reduzida e portando mais suave e com menos salpicos.<br>Mínimo 10%, Máximo 100%, Default 50% |                                  |   |
| <b>5</b>  | <b>Rampa motor</b><br>Consente de definir uma passagem gradual entre a velocidade do fio de inflamação e a de soldadura.<br>Mínimo off, Máximo 1.0seg., Default 250ms   |                                  |   |
| <b>18</b> | <b>Burn back</b><br>Consente a regulação do tempo de queimadura do fio impedindo a colagem no fim da soldadura.<br>Consente de regular o comprimento do pedaço de fio externo à tocha.<br>Mínimo off, Máximo 2.0seg., Default 80ms  |                                  |   |
| <b>20</b> | <b>Pós-vazão do gás</b><br>Consente de definir e regular o fluxo de gás no fim da soldadura.<br>Mínimo off, Máx. 99.9seg., Default 2.0seg.  |                                  |   |
| <b>25</b> | <b>Soldadura por pontos</b><br>Consente de activar o processo “soldadura por pontos” e de estabelecer o tempo de soldadura.<br>Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off   |                                  |   |
| <b>26</b> | <b>Ponto pausa</b><br>Consente de habilitar o processo “ponto pausa” e de estabelecer o tempo de pausa entre uma soldadura e a outra.<br>Mínimo 500ms, Máximo 99.9seg., Default off   |                                  |   |
| <b>92</b> | <b>Reset XE (Modo Professional)</b>   |                                  |   |
| <b>0</b>  | <b>Guardar e sair</b><br>Consente de guardar as modificações e sair do set up.  |                                  |   |
| <b>1</b>  | <b>Reset</b><br>Consente de redefinir todos os parâmetros aos valores de default.   |                                  |   |
| <b>3</b>  | <b>Pré-vazão do gás</b><br>Consente de definir e regular o fluxo de gás antes da inflamação do arco.<br>Consente o carregamento do gás na tocha e a preparação do ambiente para a soldadura.<br>Mínimo off, Máximo 99.9seg., Default 10ms   |                                  |   |
|           |   | <b>3.2.2 Codificação alarmes</b> |   |
|           |   | 01/02                            | Sobreaquecimento  |
|           |   | 05                               | Curto-circuito ao secundário  |
|           |   | 08                               | Motor guia fio bloqueado  |
|           |   | 11                               | Configuração máquina não válida   |
|           |   | 14                               | Soldadura não possível com o estágio de tensão definido   |
|           |   | 20                               | Erro de comunicação   |
|           |   | 21                               | Máquina não regulada ou perda de dados  |

### 3.3 Painel traseiro

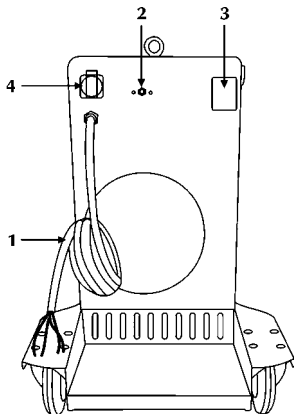

- 1 **Cabo de alimentação**  
Liga o sistema à rede eléctrica.
- 2 **Conexão do gás**
- 3 **Placa de dados**
- 4 **Alimentação 250V**

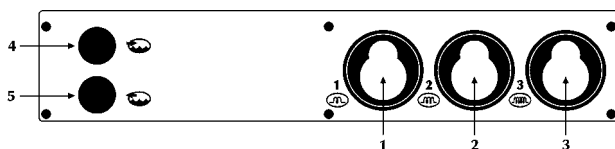

### 3.4 Pannel de tomadas



#### 1, 2, 3 Tomadas de saída de indutância variável



Uma indutância maior consente de ter um arco mais "suave" com menor projecção de salpicos, uma indutância menor consente de ter um arco mais reactivo. Normalmente, utilizar 1 junto com o estágio de tensão 1 no comutador principal, 2 no estágio de tensão 2 e 3 no estágio de tensão 3.

- 4 Ligar o tubo de água da tocha (vermelho ) ao conector rápido de entrada da unidade de refrigeração.
- 5 Ligar o tubo de água da tocha (azul escuro ) ao conector rápido de saída da unidade de refrigeração.

## 4 MANUTENÇÃO



A instalação deve ser submetida a operações de manutenção de rotina, de acordo com as indicações do fabricante.

As operações de manutenção deverão ser efectuadas exclusivamente por pessoal especializado.

Quando o equipamento está em funcionamento, todas as portas e tampas de acesso e de serviço deverão estar fechadas e trancadas.

São rigorosamente proibidas quaisquer alterações não-autorizadas do sistema.

Evitar a acumulação de poeiras condutoras de electricidade perto das aletas de ventilação e sobre as mesmas.



**Antes da qualquer operação de manutenção, desligar o equipamento da corrente eléctrica!**



**Efectuar periodicamente as seguintes operações:**

- Limpar o interior do gerador com ar comprimido a baixa pressão e com escovas de cerdas suaves.
- Verificar as ligações eléctricas e todos os cabos de ligação.

Para a manutenção ou substituição de componentes da tocha, do porta-eléctrodos e/ou dos cabos de terra:



Verificar a temperatura dos componentes e assegurar-se de que não estão sobreaquecidos.



Utilizar sempre luvas conformes às normas de segurança.



Utilizar chaves inglesas e ferramentas adequadas.

**Caso a referida manutenção não seja executada, todas as garantias serão anuladas, isentando o fabricante de toda e qualquer responsabilidade.**



## 5 DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES



**A eventual reparação ou substituição de partes da instalação deve ser executada exclusivamente por pessoal técnico qualificado.**

**A reparação ou a substituição de partes da instalação executada por pessoal não autorizado implica a imediata anulação da garantia do produto.**

**A instalação não deve ser submetida a nenhum tipo de modificação.**

**Caso o operador não respeitasse o descrito, o construtor declina toda e qualquer responsabilidade.**

### A instalação não se acende (led verde apagado)

|         |   |
|---------|---|
| Causa   | Tensão de rede ausente na tomada de alimentação.  |
| Solução | Fazer uma verificação e executar a reparação da instalação eléctrica.<br>Consultar pessoal especializado.             |
| Causa   | Ficha ou cabo de alimentação defeituoso.  |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação. |
| Causa   | Fusível de linha queimado.  |
| Solução | Substituir o componente danificado.   |
| Causa   | Interruptor de ligação defeituoso.  |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação. |
| Causa   | Sistema electrónico defeituoso.   |
| Solução | Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.  |

### Não há potência na saída ( a instalação não solda)

|         |  |
|---------|--|
| Causa   | Botão da tocha defeituoso.   |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.  |
| Causa   | Instalação superaquecida (alarme térmico - led amarelo aceso).   |
| Solução | Aguardar que a instalação se arrefeça sem desligar a instalação.   |
| Causa   | Painel lateral aberto ou interruptor da porta defeituoso.  |
| Solução | Para a segurança do operador é necessário que durante as fases de soldadura o painel lateral esteja fechado.<br>Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da tocha. |
| Causa   | Ligação à terra incorrecta.  |
| Solução | Executar a correcta ligação de terra.<br>Consultar o parágrafo "Colocação em funcionamento".   |
| Causa   | Tensão de rede fora dos limites (led amarelo aceso).   |

**Solução** Levar a tensão de rede dentro dos limites de alimentação do gerador  
Executar a ligação correcta da instalação.  
Consultar o parágrafo "Ligação".

**Causa** Contactor defeituoso.  
**Solução** Substituir o componente danificado.  
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.

**Causa** Sistema electrónico defeituoso.  
**Solução** Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.

### Fornecimento de potência incorrecto

|         |   |
|---------|---|
| Causa   | Erradas definições dos parâmetros e das funções da instalação.  |
| Solução | Executar um reset da instalação e redefinir os parâmetros de soldadura.   |
| Causa   | Potenciômetro/encoder para a regulação da corrente de soldadura defeituoso.   |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação. |
| Causa   | Tensão de rede fora dos limites.  |
| Solução | Executar a ligação correcta da instalação.<br>Consultar o parágrafo "Ligação".  |
| Causa   | Falta de uma fase.  |
| Solução | Executar a ligação correcta da instalação.<br>Consultar o parágrafo "Ligação".  |
| Causa   | Contactador defeituoso.   |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação. |
| Causa   | Sistema electrónico defeituoso.   |
| Solução | Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.  |

### Avanço do fio bloqueado

|         |   |
|---------|---|
| Causa   | Botão da tocha defeituoso.  |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação. |
| Causa   | Rolos não correctos ou consumidos.  |
| Solução | Substituir os rolos.  |
| Causa   | Motorreductor defeituoso.   |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação. |
| Causa   | Bainha da tocha danificada.   |
| Solução | Substituir o componente danificado.<br>Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação. |
| Causa   | Guia fio não alimentado.  |
| Solução | Verificar a ligação ao gerador.<br>Consultar o parágrafo "Ligação".   |

Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.

Causa Enrolamento irregular na bobina.  
Solução Restabelecer as condições normais de enrolamento da bobina ou substituí-la.

Causa Bico da tocha fundido (fio colado)  
Solução Substituir o componente danificado.

#### **Avanço do fio irregular**

Causa Botão da tocha defeituoso.  
Solução Substituir o componente danificado.  
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.

Causa Rolos não correctos ou consumidos.  
Solução Substituir os rolos.

Causa Motorreductor defeituoso.  
Solução Substituir o componente danificado.  
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.

Causa Bainha da tocha danificada.  
Solução Substituir o componente danificado.  
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.

Causa Fricção carretel ou dispositivos de bloqueio dos rolos mal regulados.  
Solução Desapertar a fricção.  
Aumentar a pressão nos rolos.

#### **Instabilidade do arco**

Causa Protecção de gás insuficiente.  
Solução Regular o correcto fluxo do gás.  
Verificar que o difusor e o bico de gás da tocha estejam em boas condições.

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.  
Solução Executar um cuidadoso controlo da instalação de soldadura.  
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da instalação.

#### **Excessiva projecção de salpicos**

Causa Comprimento incorrecto do arco.  
Solução Reduzir a distância entre o eléctrodo e a peça.  
Reduzir a tensão de soldadura.

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.  
Solução Reduzir a corrente de soldadura.

Causa Dinâmica do arco incorrecta.  
Solução Aumentar o valor indutivo do circuito.  
Utilizar uma tomada indutiva maior.

Causa Protecção de gás insuficiente.  
Solução Regular o correcto fluxo do gás.  
Verificar que o difusor e o bico de gás da tocha estejam em boas condições.

Causa Modo de execução da soldadura incorrecta.  
Solução Reduzir a inclinação da tocha.

#### **Penetração insuficiente**

Causa Modo de execução da soldadura incorrecta.  
Solução Reduzir a velocidade de avanço em soldadura.

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.  
Solução Aumentar a corrente de soldadura.

Causa Preparação incorrecta dos bordos.  
Solução Aumentar a abertura do chanfro.

Causa Ligação à terra incorrecta.  
Solução Executar a correcta ligação de terra.  
Consultar o parágrafo "Colocação em funcionamento".

Causa Peças a soldar de grandes dimensões.  
Solução Aumentar a corrente de soldadura.

Causa Pressão insuficiente do ar.  
Solução Regular o correcto fluxo do gás.  
Consultar o parágrafo "Colocação em funcionamento".

#### **Incisões marginais**

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.  
Solução Reduzir a corrente de soldadura.  
Utilizar um eléctrodo com diâmetro inferior.

Causa Comprimento incorrecto do arco.  
Solução Reduzir a distância entre o eléctrodo e a peça.  
Reduzir a tensão de soldadura.

Causa Modo de execução da soldadura incorrecta.  
Solução Reduzir a velocidade de oscilação lateral no enchimento.  
Reduzir a velocidade de avanço em soldadura.

Causa Protecção de gás insuficiente.  
Solução Utilizar gases apropriados para os materiais a soldar.

#### **Porosidade**

Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade nas peças a soldar.  
Solução Executar uma cuidadosa limpeza das peças antes de executar a soldadura.

Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade no material de adição.  
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.  
Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Presença de humidade no material de adição.  
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.  
Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Comprimento incorrecto do arco.  
Solução Reduzir a distância entre o eléctrodo e a peça.  
Reduzir a tensão de soldadura.

Causa Presença de humidade no gás de soldadura.  
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.  
Manter a instalação de alimentação do gás em perfeitas condições.

Causa Protecção de gás insuficiente.  
Solução Regular o correcto fluxo do gás.  
Verificar que o difusor e o bico de gás da tocha estejam em boas condições.

Causa Solidificação do banho de soldadura demasiado rápida.  
Solução Reduzir a velocidade de avanço em soldadura.  
Executar um pré-aquecimento das peças a soldar.  
Aumentar a corrente de soldadura.

#### Rachas a quente

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.

Solução Reduzir a corrente de soldadura.  
Utilizar um eléctrodo com diâmetro inferior.

Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade nas peças a soldar.

Solução Executar uma cuidadosa limpeza das peças antes de executar a soldadura.

Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade no material de adição.

Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.  
Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Modo de execução da soldadura incorrecta.

Solução Executar as correctas sequências operativas para o tipo de junta a soldar.

Causa Peças a soldar com características diferentes.

Solução Executar um amateigamento antes de executar a soldadura.

#### Fendas a frio

Causa Presença de humidade no material de adição.

Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.  
Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Geometria particular da junta a soldar.


Solução Executar um pré-aquecimento das peças a soldar.  
Executar um pós-aquecimento.  
Executar as correctas sequências operativas para o tipo de junta a soldar.

**Se tiver quaisquer dúvidas e/ou problemas, não hesite em contactar o centro de assistência técnica mais perto de si.**

## 6 NOÇÕES TEÓRICAS SOBRE A SOLDADURA A FIO CONTÍNUO

### 6.1 Introdução

Um sistema MIG, é formado por um gerador em corrente contínua, um alimentador e uma bobina de fio, uma tocha e gás.

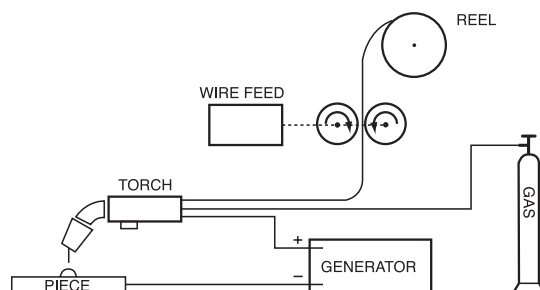

Equipamento de soldadura manual

A corrente é transferida para o arco eléctrico através do eléctrodo fusível (fio com polaridade positiva); neste procedimento, o metal fundido é transferido através do arco eléctrico, para a peça a ser soldada. A alimentação do fio torna-se necessária para reintegrar o fio de adição fundido durante a soldadura.

#### 6.1.1 Métodos de procedimento

Na soldadura sob a protecção do gás, as modalidades segundo as quais as gotas separam-se do eléctrodo definem dois sistemas de transferência. Um primeiro método definido "TRANSFERÊNCIA POR CURTO CIRCUITO (SHORT-ARC)", faz entrar o eléctrodo em contacto directo com o banho de fusão, produz-se um curto-circuito com efeito fusível por parte do fio que se interrompe, e em seguida o arco eléctrico acende-se novamente e o ciclo repete-se (Fig. 1a).

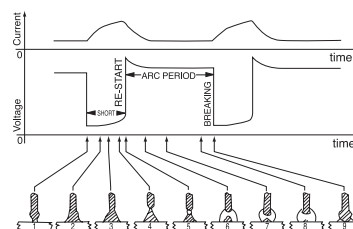


Fig. 1a

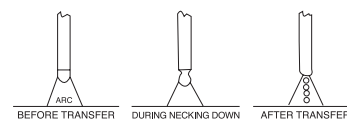


Fig. 1b

#### Ciclo SHORT (a) e soldadura SPRAY ARC (b)

Um outro método para obter a transferência das gotas, é a chamada "TRANSFERÊNCIA SPRAY-ARC", que consente às gotas de separem-se do eléctrodo e num segundo tempo chegarem ao banho de fusão (Fig. 1b).

### 6.1.2 Parâmetros de soldadura

A visibilidade do arco eléctrico, reduz a necessidade de uma rígida observância das tabelas de regulação por parte do operador que tem a possibilidade de controlar directamente o banho de fusão.

- A tensão influencia directamente o aspecto do cordão, mas as dimensões da superfície soldada podem ser modificadas em função das exigências, agindo-se manualmente no movimento da tocha de maneira a obter-se depósitos variáveis com tensão contínua.
- A velocidade de avanço do fio está relacionada com a corrente de soldadura.

Nas Fig. 2 e 3 são mostradas as relações que existem entre os vários parâmetros de soldadura.

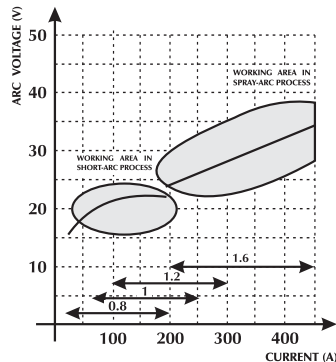


Fig. 2 Diagrama para a escolha óptima da melhor característica de trabalho.

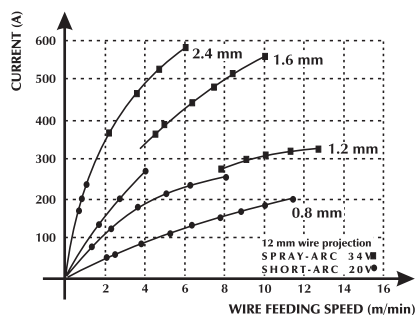
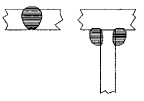
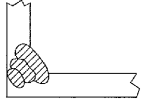
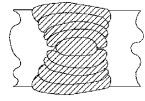
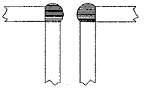
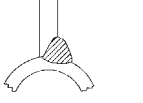
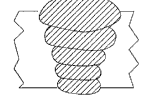
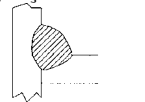

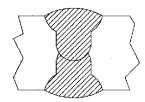



Fig. 3 Relação entre a velocidade de avanço do fio e a intensidade de corrente (característica de fusão) em função do diâmetro do fio.

**TABELA DE ORIENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DOS PARÂMETROS DE SOLDADURA REFERIDA ÀS APLICAÇÕES MAIS TÍPICAS E AOS FIOS MAIS UTILIZADOS**

| Diâmetro do fio – peso por metro                        |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Tensione d'arco (v)                                     | 0,8 mm   | 1,0-1,2 mm   | 1,6 mm   | 2,4 mm   |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                           | Baixa penetração para pequenas espessuras<br><br>60 - 160 A | Bom controlo da penetração e da fusão<br><br>100 - 175 A        | Boa fusão horizontal e vertical<br><br>120 - 180 A  | Não utilizado<br>150 - 200 A   |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC<br>(Zona de transição) | Soldadura automática em ângulo<br><br>150 - 250 A           | Soldadura automática de alta tensão<br><br>200 - 300 A          | Soldadura automática descendente<br><br>250 - 350 A | Não utilizado<br>300 - 400 A   |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                           | Baixa penetração com regulação a 200 A<br><br>150 - 250 A   | Soldadura automática com passagens múltiplas<br><br>200 - 350 A | Boa penetração descendente<br><br>300 - 500 A       | Boa penetração com alto depósito em grandes espessuras<br><br>500 - 750 A |

### 6.1.3 Gases utilizáveis

A soldadura MIG-MAG caracteriza-se principalmente pelo tipo de gás utilizado, inerte para a soldadura MIG (Metal Inert Gas), activo para a soldadura MAG (Metal Active Gás).

#### Anidrido carbónico (CO<sub>2</sub>)

Utilizando CO<sub>2</sub>, como gás de protecção, obtêm-se elevadas penetrações com elevada velocidade de avanço e boas propriedades mecânicas e junto com um baixo custo de exercício. Não obstante isto, o uso deste gás cria grandes problemas na composição química final das soldagens, dado que existe uma elevada perda de elementos facilmente oxidáveis e, simultaneamente produz-se um enriquecimento do carbono do banho de fusão.

A soldadura com CO<sub>2</sub> puro, implica também outro tipo de problemas, tal como, a excessiva presença de salpicos e a formação de porosidade de óxido de carbono.

#### Árgon

Este gás inerte é utilizado puro na soldadura das ligas leves, enquanto que, para a soldadura de aços inoxidáveis de cromo-níquel prefere-se trabalhar adicionando oxigénio e CO<sub>2</sub> na percentagem de 2%; isto contribui a melhorar a estabilidade do arco e a apresentação do cordão de soldadura.

#### Hélio

Este gás é utilizado como alternativa ao árgon e consente maiores penetrações (sobre grandes espessuras) e maiores velocidades de avanço.

#### Mistura Árgon - Hélio

Obtém-se um arco mais estável em relação ao hélio puro, uma maior penetração e velocidade em relação ao árgon.

#### Mistura Árgon - CO<sub>2</sub> - e Árgon - CO<sub>2</sub> - Oxigénio

Estas misturas, são utilizadas na soldadura dos materiais ferrosos sobretudo em condições de SHORT-ARC, pois que melhora o fornecimento de calor específico. Isto não exclui o uso em SPRAY-ARC. Normalmente a mistura contém uma percentagem de CO<sub>2</sub> compreendida entre 8-20% e de O<sub>2</sub> de aproximadamente 5%.

## 7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                     | NEOMIG 3500   | NEOMIG 4500   |
|-------------------------------------|---|---|
| Tensão de alimentação U1 (50/60 Hz) | 3x230/400Vac $\pm 15\%$   | 3x230/400Vac $\pm 15\%$   |
| Fusível geral atrasado              | 35/20A  | 50/30A  |
| Potência máxima de entrada (KVA)    | 16.6 KVA  | 24 KVA  |
| Potência máxima de entrada (KW)     | 15kW  | 22.9kW  |
| Factor de potência PF               | 0.96  | 0.96  |
| Corrente máxima de entrada I1max    | 23.9A   | 34.8A   |
| Corrente de entrada I1 eff          | 15.1A   | 22A   |
| Factor de utilização (x=25°C)       |   |   |
|                                     | (x=40%) 350A  | (x=45%) 450A  |
| (x=60%)                             | 320A  | 390A  |
| (x=100%)                            | 260A  | 320A  |
| Factor de utilização (x=40°C)       |   |   |
|                                     | (x=35%) 350A  | (x=40%) 450A  |
| (x=60%)                             | 300A  | 370A  |
| (x=100%)                            | 240A  | 300A  |
| Gama de regulação I2                | 30-380A   | 30-480A   |
| Step                                | 3x10  | 3x10  |
| Tensão em vazio Uo                  | 50V   | 50V   |
| Grau de protecção IP                | IP21S   | IP21S   |
| Classe de isolamento                | H   | H   |
| Dimensões (lxpxh)                   | 1060x400x780 mm   | 1060x400x780 mm   |
| Peso                                | 123 Kg.   | 139 Kg.   |
| Cabo de alimentação                 | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 4x6 mm <sup>2</sup>   |
| Normas de construção                | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   |
| Potência mec. de avanço de fio      | 90W   | 90W   |
| Nº rolos                            | 2 (4)   | 2 (4)   |
| Cilindro standard                   | 1.0-1.2 (STD)   | 1.0-1.2 (STD)   |
| Cilindros computadorizados          | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 fio cheio<br>0.8-1.0-1.2-1.6 fio de alumínio<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 fio fluxado | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 fio cheio<br>0.8-1.0-1.2-1.6 fio de alumínio<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 fio fluxado |
| Velocidade de avanço de fio         | 1.5 ÷ 22 m/min.   | 1.5 ÷ 22 m/min.   |
| Botão de avanço de fio              | sim   | sim   |
| Botão de teste de gás               | sim   | sim   |
| Programas sinérgicos                | sim   | sim   |
| Rolos de aço                        | sim   | sim   |
| Tomada para tocha Push-Pull         | no  | no  |

## *Dank u wel...*

Wij willen u ervoor bedanken dat u heeft gekozen voor **de KWALITEIT, de TECHNOLOGIE en de BETROUWBAARHEID** van de SELCO producten.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van de capaciteiten en mogelijkheden van het product dat u heeft gekocht adviseren wij u de volgende instructies zorgvuldig te lezen.

Hierdoor zult u meer inzicht krijgen in de werking van het product en daardoor betere resultaten behalen.

Voordat u ook maar iets met de machine doet dient u zich ervan te vergewissen dat u de inhoud van deze handleiding goed heeft gelezen en begrepen. Breng geen veranderingen aan en voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet zijn vermeld in de handleiding.

Twijfelt u aan de werking van de machine neemt dan contact op met uw leverancier.

Deze handleiding maakt integraal deel uit van de machine en dient daarom steeds bij de machine te blijven, ook als deze opnieuw wordt verkocht.

De gebruiker moet er zorg voor dragen dat de handleiding compleet en leesbaar blijft.

**SELCO s.r.l.** behoudt zich het recht voor deze handleiding te allen tijde te kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van **SELCO s.r.l.** deze handleiding te vertalen of geheel of gedeeltelijk te kopiëren (hierbij inbegrepen zijn fotokopieën, film of microfilm).

Deze richtlijnen zijn van vitaal belang en dienen strikt te worden opgevolgd om aanspraak te kunnen maken op garantie.

De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de gebruiker zich niet heeft gehouden aan deze richtlijnen.

---

## **GELIJKVORMIGHEIDS VERKLARING CE**

---

De firma

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

Verklaart dat het apparaat type

**NEOMIG 3500  
NEOMIG 4500**

Conform is met de normen EU:

**2006/95/EEC  
2004/108/EEC  
92/31/EEC  
93/68/EEC**

En dat de volgende normen werden toegepast:

**EN 60974-1  
EN 60974-10**

Iedere ingreep of modificatie die niet vooraf door **SELCO s.r.l.** is goedgekeurd maakt dit certificaat ongeldig.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



Lino Frasson  
Directeur

 


## INHOUDSOPGAVE

---

|   |     |
|---|-----|
| 1 WAARSCHUWING.....   | 101 |
| 1.1 Gebruiksomgeving .....  | 101 |
| 1.2 Bescherming voor de lasser en anderen .....                       | 101 |
| 1.3 Bescherming tegen rook en gassen.....                             | 102 |
| 1.4 Brand en explosie preventie .....                                 | 102 |
| 1.5 Voorzorgmaatregelen voor het gebruik van gasflessen .....         | 102 |
| 1.6 Beveiliging tegen elektrische schokken.....                       | 102 |
| 1.7 Elektromagnetische velden en storingen.....                       | 103 |
| 1.8 IP Beveiligingsgraad .....  | 103 |
| 2 HET INSTALLEREN .....   | 103 |
| 2.1 Procedure voor het laden, vervoeren en lossen.....                | 104 |
| 2.2 Plaatsen van de installatie .....                                 | 104 |
| 2.3 Aansluiting.....  | 104 |
| 2.4 Installeren.....  | 105 |
| 3 PRESENTATIE VAN DE INSTALLATIE .....                                | 105 |
| 3.1 Algemene informatie.....  | 105 |
| 3.2 Voorpaneel .....  | 105 |
| 3.2.1 Set up.....   | 106 |
| 3.2.2 Codering alarmen .....  | 107 |
| 3.3 Achter paneel .....   | 108 |
| 3.4 Paneel met contactpunten .....                                    | 108 |
| 4 ONDERHOUD.....  | 108 |
| 5 DIAGNOSE EN OPLOSSINGEN.....  | 109 |
| 6 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET LASSEN MET CONTINUE DRAADTOEVOER ..... | 111 |
| 6.1 Inleiding .....   | 111 |
| 6.1.1 Werkmethoden.....   | 111 |
| 6.1.3 Bruikbare gassoorten.....                                       | 113 |
| 7 TECHNISCHE KENMERKEN .....  | 114 |

## 1 WAARSCHUWING




Voor het gebruik van de machine dient u zich ervan te overtuigen dat u de handleiding goed heeft gelezen en begrepen.

Breng geen veranderingen aan en voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze handleiding vermeld staan.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijke schade of schade aan eigendommen die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik van de machine of het onjuist interpreteren van de handleiding.



 In geval van twijfel of problemen bij het gebruik, zelfs als het niet staat vermeldt, raadpleeg uw leverancier.



### 1.1 Gebruiksomgeving

- Iedere machine mag alleen worden gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor hij is ontworpen, op de manier zoals is voorschreven op de gegevensplaat en/of deze handleiding, in overeenstemming met de nationale en internationale veiligheidsvoorschriften. Oneigenlijk gebruik zal worden gezien als absoluut ongepast en gevaarlijk en in een dergelijk geval zal de fabrikant iedere verantwoordelijkheid afwijzen.
- De machine dient uitsluitend professioneel gebruikt te worden in een industriële omgeving.  
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de machine in een huiselijke omgeving.
- De omgevingstemperatuur voor gebruik van de machine moet liggen tussen -10° C en +40° C (Tussen +14°F en +104°F).  
Voor transport en opslag moet de temperatuur liggen tussen -25°C en +55°C (tussen -13°F en +131°F).
- De machine moet worden gebruikt in een stofvrije omgeving zonder zuren, gas of andere corrosieve stoffen.
- De vochtigheidsgraad van de werkomgeving van de machine mag niet hoger zijn dan 50% bij 40°C (104°F).
- De machine kan worden gebruikt tot op een hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel (6500 voet).



Gebruik de machine niet om pijpen te ontdooien.  
Gebruik de machine niet om batterijen en/of accu's op te laden.  
Gebruik de machine niet om motoren mee te starten.

### 1.2 Bescherming voor de lasser en anderen



Bij het lasproces ontstaan schadelijke stoffen zoals straling, lawaai, hitte en gasuitstoot.



Draag beschermende kleding om uw huid te beschermen tegen straling vonken en gloeiende metaalsplinters. De kleding moet het gehele lichaam bedekken:

- heel en van goede kwaliteit zijn
- vuurvast
- isolerend en droog
- goed passend en zonder manchetten en omslagen



Draag altijd goed, stevig waterdicht schoeisel.



Draag altijd goede hitte- en stroombestendige handschoenen.



Plaats een vuurvast scherm ter bescherming tegen straling, vonken en gloeiend afval.

Adviseer iedereen in de nabijheid niet rechtstreeks in de lasboog of het gloeiende metaal te kijken en om een laskap te gebruiken.



Draag een laskap met zijflappen en met een geschikte lasruit (minimale sterkte nr. 10 of hoger) voor de ogen.



Draag altijd een veiligheids bril met zijbescherming vooral tijdens het handmatig of mechanisch verwijderen van las afval.



Draag geen contactlenzen.



Gebruik gehoorbescherming als tijdens het lassen het geluidsniveau te hoog wordt.

Als het geluidsniveau de wettelijk vastgestelde waarde overschrijdt moet de werkplek worden afgeschermd en moet iedereen die in de nabijheid komt gehoorbescherming dragen.



Zorg ervoor dat uw handen, haar, kleding, gereedschap niet in aanraking kunnen komen met bewegende onderdelen zoals:

- ventilatoren
- Tandwielen
- rollen en assen
- draadspoelen

• Raak tandwielen niet aan wanneer de draadtoevoer ingeschakeld is.

• De installatie mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Het buitenwerking stellen van het beveiligingsmechanisme op de draadaanvoer unit is buitengewoon gevaarlijk en onthefte de fabrikant van alle verantwoordelijkheid voor letsel en schade aan personen en hun eigendommen.

• Laat de zijpanelen tijdens het lassen altijd gesloten.



Houdt tijdens het tijdens het laden en toevoeren van de draad uw hoofd weg van de MIG/MAG toorts. De uitgaande draad kan ernstig letsel veroorzaken aan handen, gezicht en ogen.



Raak zojuist gelaste voorwerpen niet aan, de grote hitte kan brandwonden veroorzaken.

 
• Volg alle veiligheids voorschriften op, ook tijdens bewerkingen na het lassen. Er kunnen tijdens het afkoelen van het werkstuk nog slakken loslaten.

• Controleer vooraf of de toorts koud is voor u begint met lassen of met onderhoud begint.



Overtuig u ervan dat de koelunit is uitgeschakeld voordat u de leidingen van de koelvloeistof losmaakt.

De hete vloeistof uit de leidingen kan ernstige brandwonden veroorzaken.



Houd een verbanddoos binnen handbereik.

Onderschat brandwonden of andere verwondingen nooit.



Overtuig u er voor dat u vertrekt van dat de werkplek goed is opgeruimd, zo voorkomt u ongevallen.



### 1.3 Bescherming tegen rook en gassen

- Rook, gassen en stoffen die tijdens het lassen vrijkomen, kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Onder bepaalde omstandigheden kan de lasrook kanker veroorzaken en bij zwangerschap de foetus schaden.
- Houdt u hoofd ver van de lasrook en gassen.
- Zorg voor goede ventilatie, natuurlijke of mechanische, op de werkplek.
- Gebruik bij slechte ventilatie maskers of verse lucht helmen.
- Bij het lassen in extreem kleine ruimten verdient het aanbeveling de lasser door een collega buiten de ruimte scherp in de gaten te laten houden.
- Gebruik geen zuurstof om te ventileren.
- Controleer of de afzuiging goed werkt door regelmatig na te gaan of schadelijke gassen in de luchtmonsters onder de norm blijven.
- De hoeveelheid en de mate van gevaar van de rook hangt af van het materiaal dat gelast wordt, het lasmateriaal en het schoonmaakmiddel dat is gebruikt om het werkstuk schoon en vetvrij te maken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant en de bijgeleverde technische gegevens.
- Las niet direct naast plaatsen waar ontvet of geveerd wordt.
- Plaats gasflessen buiten of in goed geventileerde ruimten.



### 1.4 Brand en explosie preventie

- Het las proces kan brand en/of explosies veroorzaken.
- Verwijder alle brandbare en lichtontvlambare producten van de werkplek en omgeving.  
Brandbare materialen moeten minstens op 11 meter (35 voet) van de lasplaats worden opgeslagen of ze moeten goed afgeschermd zijn. Vonken en gloeiende deeltjes kunnen makkelijk ver weg springen, zelfs door kleine openingen. Geef veel aandacht aan de veiligheid van mens en werkplaats.
- Las nooit boven of bij containers die onder druk staan.
- Las nooit in gesloten containers of buizen. Let goed op bij het lassen van pijpen of containers, zelfs als deze open, leeg en goed schoongemaakt zijn. Resten van gas, brandstof, olie of soortgelijke stoffen kunnen explosies veroorzaken.

- Las niet op plaatsen waar explosieve stoffen, gassen of dampen zijn.
- Controleer na het lassen of de stroomtoevoer niet per ongeluk contact maakt met de aardkabel.
- Installeer brandblusapparatuur in de omgeving van de werkplek.



### 1.5 Voorzorgmaatregelen voor het gebruik van gasflessen

- Gasflessen zijn onder druk gevuld en kunnen exploderen als de veiligheidsvoorschriften niet in worden nageleefd bij vervoer, opslag en gebruik.
- De flessen moeten rechtop verankerd staan aan een muur of een andere stevige constructie zodat ze niet per ongeluk kunnen omvallen of tegen iets aanstoten.
- Draai de beschermdop van het ventiel goed vast tijdens transport, bij het aansluiten en bij het lassen.
- Stel de gasflessen niet bloot aan zonlicht, plotselinge schommelingen in temperatuur, te hoge of te lage temperaturen.
- Laat de gasflessen niet in aanraking komen met open vuur, elektrische stroom, lastoortsen of elektrische klemmen of met wegspringende vonken en splinters.
- Houdt de gasflessen altijd uit de buurt van las- en stroomcircuits.
- Draai uw gezicht af wanneer u het ventiel van de gasfles open draait.
- Draai het ventiel van de gasfles na het werk altijd dicht.
- Las nooit aan gasflessen die onder druk staan.
- Een persluchtflus onder druk mag nooit direct gekoppeld worden aan het reduceerventiel van de lasmachine. De druk zou hoger kunnen zijn dan het vermogen van het reduceerventiel waardoor hij zou kunnen exploderen.



### 1.6 Beveiliging tegen elektrische schokken

- Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
- Raak geen onderdelen aan noch aan de binnen noch aan de buitenkant van de machine terwijl die is ingeschakeld. (toortsen, klemmen, aardkabels, elektroden, snoeren, rollen en spoelen kunnen onder stroom staan.)
- Overtuigt u ervan dat zowel de lasmachine als de lasser goed geïsoleerd zijn door voor een droge ondergrond te zorgen die goed geïsoleerd is.
- Overtuigt u ervan dat de machine goed is aangesloten aan de contactdoos en dat de krachtbron voorzien is van een aardkabel.
- Raak nooit twee toortsen of elektrodehouders tegelijk aan. Stop direct met lassen als u een elektrische schok voelt.



## 1.7 Elektromagnetische velden en storingen

- De stroom die intern en extern door de kabels van de machine gaat veroorzaakt een elektromagnetisch veld rondom de kabels en de machine.
- Deze elektromagnetische velden zouden een negatief effect kunnen hebben op mensen die er langere tijd aan bloot gesteld zijn. (de juiste effecten zijn nog onbekend)  
Elektromagnetische velden kunnen storingen veroorzaken bij hulpmiddelen zoals pacemakers en gehoorapparaten.



Personen die een pacemaker hebben moeten eerst hun arts raadplegen voor zij las- of plasma snij werkzaamheden gaan uitoefenen.

### Installatie, gebruik en evaluatie van de werkplek

Deze apparatuur is gebouwd volgens de aanwijzingen in de geharmoniseerde norm EN60974-10 en wordt gerekend tot de Klasse A.

Deze apparatuur dient uitsluitend voor professionele doeleinde te worden gebruikt in een industriële omgeving.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van de apparatuur in een huishoudelijke omgeving.



De gebruiker moet een vakkundig iemand zijn die zich verantwoordelijk voelt voor de apparatuur en er gebruik van maakt volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Wanneer zich elektromagnetische storingen voordoen moet de lasser de problemen oplossen zonodig met de technische assistentie van de fabrikant.



In ieder geval dient de elektromagnetische storing zodanig gereduceerd te worden dat het geen hinder meer vormt.



Voor de installatie dient de gebruiker de risico's te evalueren die elektromagnetische storingen zouden kunnen opleveren voor de directe omgeving, hierbij in het bijzonder lettend op de gezondheidsrisico's voor personen op en in de omgeving van de werkplek, bij voorbeeld mensen die een pacemaker of een gehoorapparaat hebben.

### Stroomvoorziening

In het geval er storingen optreden kan het aanbeveling verdienen om verdere voorzorgmaatregelen te nemen zoals het filteren van de stroomtoevoer.

Het is ook noodzakelijk om de mogelijkheid te overwegen de stroomkabel af te schermen.

### Las kabels

Om de effecten van de elektromagnetische velden zo klein mogelijk te houden dient u de hieronder staande richtlijnen te volgen:

- Houdt de laskabel en de aardkabel zoveel mogelijk bij elkaar opgerold.
- Vermijdt dat de laskabels rond uw lichaam draaien.
- Vermijdt dat u tussen de aard- en de laskabel in staat, (houdt beide aan één kant).
- De kabels moeten zo kort mogelijk gehouden worden, bij elkaar gehouden op of zo dicht mogelijk bij de grond.
- Plaats de apparatuur op enige afstand van de werkplek.
- Houdt de kabels ver verwijderd van andere kabels.

### Gearde verbinding van de installatie

Het wordt aanbevolen alle verbindingen van alle metalen onderdelen in de las machine en in de omgeving ervan te aarden.

Deze verbindingen dienen te zijn gemaakt volgens de plaatselijk geldende veiligheids regels.

 
### Het werkstuk aarden

Wanneer het werkstuk niet geaard is vanwege elektrische veiligheid, de afmeting of de plaats waar het staat kan het aarden van het werkstuk de straling verminderen. Het is belangrijk er aan te denken dat het aarden van het werkstuk zowel het gevaar voor de lasser op ongelukken als schade aan andere apparatuur niet mag vergroten.

Het aarden moet volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften gebeuren.

### Afscherming

Door het selectief afschermen van andere kabels en apparatuur in de directe omgeving kunnen de storingsproblemen afnemen. Bij speciale toepassingen kan het worden overwogen de gehele lasplaats af te schermen.



## 1.8 IP Beveiligingsgraad

 
### IP21S

- De kast voorkomt dat gevaarlijke onderdelen met de vingers of voorwerpen met een diameter tot 12.5mm kunnen worden aangeraakt.
- De kast beschermt tegen binnen druppelen van water. Niet buiten gebruiken als het regent.
- De kast beschermt tegen de gevolgen van binnen druppelend water als de machine niet aanstaat.

## 2 HET INSTALLEREN



Het installeren dient te worden gedaan door vakkundig personeel met instemming van de fabrikant.



Overtuigt u ervan dat de stroom is uitgeschakeld voordat u gaat installeren.



Het is verboden om generatoren in serie of in parallel te schakelen.



## 2.1 Procedure voor het laden, vervoeren en lossen

De generator is voorzien van oogbouten:



Figuur A



Figuur B

Til de machine nooit anders dan met een hoek van 90°.



**Til de machine nooit op zoals afgebeeld op figuur B.: hierdoor zouden de oogbouten kunnen beschadigen.**

 


**Pas op dat u tijdens het tillen geen beschadigingen veroorzaakt.**



**Onderschat het gewicht van de apparatuur niet, zie de technische specificatie.**

**Beweeg of hang het apparaat nooit boven personen of voorwerpen.**




**Laat het apparaat niet vallen of botsen.**

## 2.2 Plaatsen van de installatie

Houdt u aan onderstaande regels:

 - Zorg ervoor dat de installatie en de aansluitingen goed toegankelijk zijn.
- Plaats het apparaat niet in een te kleine ruimte.
- Plaats het apparaat niet op een schuin aflopende ondergrond van meer dan 10° waterpas.
- Plaats het apparaat in een droge, schone en goed geventileerde ruimte.
- Bescherm het apparaat tegen hevige regen en tegen de zon.




## 2.3 Aansluiting

De generator is voorzien van een stroomkabel voor de aansluiting op het lichtnet.

De installatie kan worden gevoed door:

- 400 V drie fase
- 230 V drie fase

De netspanning mag alleen worden veranderd door vakbekwaam personeel als de stroomtoevoer naar machine is uitgeschakeld, door het zijpaneel te verwijderen en de aansluitingen op het contactpaneel goed te plaatsen.

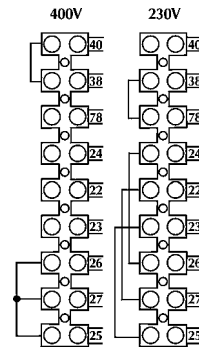


Configuratie contactpaneel om van spanning te veranderen



**Let op! Om lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen moet u de geselecteerde netspanning en de zekeringen controleren voor u de machine op het net aansluit. Controleer ook of het stopcontact geaard is.**



 De werking van het apparaat wordt gegarandeerd voor spanningswaarden tot  $\pm 15\%$  ten opzichte van de nominale waarde (voorbeeld: met  $V_{nom}$  400V is de werkbare spanning tussen 320V en 440 V). Voor verzending wordt de generator ingesteld op een spanning van 400V.




De machine kan gevoed worden door een stroomaggregaat als deze een stabiele voedingsspanning garandeert van  $\pm 15\%$  van de door de fabrikant voorgeschreven nominale behoefte, zodat onder alle werkomstandigheden en met maximale capaciteit.



**Gewoonlijk raden wij aan bij één fase een stroomaggregaat te gebruiken die tweemaal het vermogen van de generator geeft, in geval van drie fase is dit  $1\frac{1}{2}$ .**



 **Het gebruik van een stroomaggregaat met elektrische bediening wordt aangeraden.**



Ter bescherming van de gebruikers moet de installatie goed geaard zijn. De stroomkabel is voorzien van een aarde kabel (geel-groen), en moet worden verbonden met een geaarde stekker.



**Het elektrische systeem moet worden aangesloten door vakkundig technisch personeel met de juiste kwalificaties en volgens de nationale veiligheidsnormen.**

De stroomkabel van de generator is voorzien van een geel/groene draad die altijd geaard moet zijn. Deze geel/groene draad mag nooit worden gebruikt met andere stroomdraden.


Controleer de aardverbinding op de werkplek en of de stopcontacten in goede staat verkeren.

Installeer alleen stekkers die voldoen aan de veiligheidseisen.



## 2.4 Installeren

### Verbinding voor MIG/MAG lassen

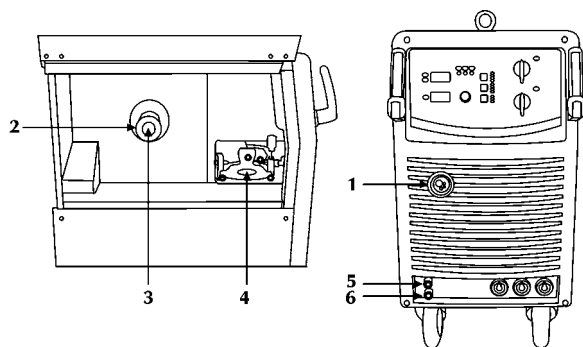

- Sluit de MIG toorts aan de centrale adapter aan (1) en overtuig u ervan dat de bevestigingsring goed is vastgedraaid.
- Verbindt de rood gekleurde (symbool ) slang voor koelvloeistof van de toorts met de snelkoppeling van de koelunit (5)
- Verbindt de blauw gekleurde (symbool ) slang voor koelvloeistof van de toorts met de snelkoppeling van de koelunit (6)
- Open het rechter zijpaneel.
- Controleer of de groef van de rol gelijk is aan de diameter van de draad waarmee u wilt werken.
- Draai de ring van de spoelhaspel los en plaats de spoel. Breng ook de pen van de haspel op z'n plaats, plaats de spoel, breng de ring (2) weer in en plaats de schroef (3).
- Maak de hendel van de rol van draadtoevoer (4) los, steek het uiteinde van draad in de draadgeleider en laat hem over de rol lopen, in de toorts hulpstuk. Vergrendel de draadtoevoer in de juiste positie en controleer of de draad in de groef van de rol zit.
- Om de draad in de toorts te brengen drukt u op de knop van de draadtoevoer.
- Sluit de gas slang aan met de slangklem aan de achterkant.
- Stel de gasstroom in van 10 tot 15 lt/min.

## 3 PRESENTATIE VAN DE INSTALLATIE


### 3.1 Algemene informatie

De halfautomatische apparaten van de serie NEOMIG voor het MIG/MAG lassen met continue draadtoevoer garanderen voor grote prestaties en kwaliteit bij het lassen met massieve en gevulde lasdraad.

De statische eigenschap van de generator is met constante spanning met trapsgewijze regeling van de lasspanning; de verschillende selecteerbare uitgangen van de inductantie maken het voor de lasser mogelijk om de optimale dynamiek van de generator voor het lassen in te stellen.

Deze lasgeneratoren bezitten een innovatieve werkwijze: "SYNERGIE". De activering van de synergie met de instelling van het soort te lassen materiaal en de diameter van de gebruikte draad zorgt voor een automatische instelling van de draadsnelheid, waardoor de handelingen voor het regelen van het apparaat tijdens het lassen vergemakkelijkt worden.

### 3.2 Voorpaneel

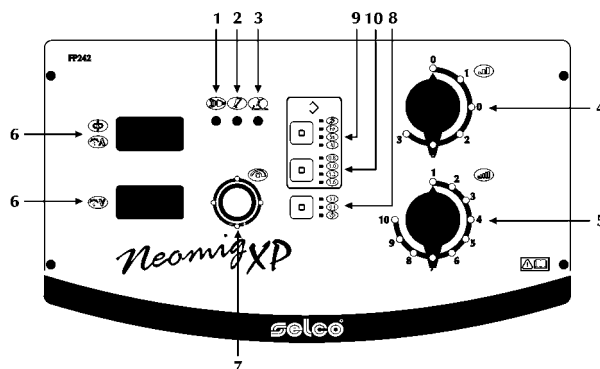

- 1 Stroomtoevoer**  
 Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en de machine aan staat.
- 2 Algemeen alarm**  
 Geeft aan dat het beveiligingssysteem een mogelijke storing constateert zoals bij voorbeeld bij de temperatuur.
- 3 Ingeschakeld**  
 Geeft aan dat de spanning op de machine aan staat.
- 4 Eerste knop om de stroom te regelen**  
 Knop met 3 posities om de juiste stroomsterkte te regelen. Staat de knop op een andere positie dan 0 dan is de stroom ingeschakeld (pos.0= uitgeschakeld).  
**Raak de knop nooit aan terwijl u last.**
- 5 Tweede knop om de stroom te regelen**  
 Knop met mogelijkheden tot 10 posities. Voor beide knoppen geldt hoe hoger het nummer van de positie hoe hoger het voltage.  
**Raak de knop nooit aan terwijl u last.**



## 6 7-segmenten display





Zorgt ervoor dat u de waarden op de parameters kunt aflezen tijdens het opstarten van de machine, de instellingen, de stroomtoevoer en het voltage tijdens het lassen, en de alarm codes.



## 7 Belangrijkste instellingshendel



Staat aanpassing van de snelheid van de draad toevoer toe bij het handmatig Mig lassen  en bij synergetisch MIG lassen .

## 8 Las methodes 2 fasen



De knop indrukken activeert voor de gastoevoer geeft stroom naar de draad en laat hem vooruit gaan; als de knop wordt losgelaten worden de gasdruk en de stroomtoevoer uitgeschakeld.

### 4 fasen



Bij 4 fasen zorgt de eerste indruk van de knop ervoor dat het gas gaat stromen met handmatige vooraf gas tijd, het loslaten van de knop activeert de stroomtoevoer naar de draad. Bij de volgende druk op de knop stopt de draad en laat het uiteindelijke proces van start gaan waardoor de stroom afloopt naar 0; laat u uiteindelijk de knop los dan zal de gastoevoer stoppen.

### Draadtoevoer



Maakt handmatige draadtoevoer mogelijk zonder gastoevoer. Maakt het insteken van de draad in de toorts mogelijk tijdens de voorbereidingen van het lassen.

## 9 Synergie

Zorgt voor de keuze van het handmatig MIG  of synergetisch MIG proces  door het instellen van het soort materiaal dat gelast moet worden.



Handmatig MIG proces.



Synergetisch MIG proces, het lassen van carbon staal.



Synergetisch MIG proces, het lassen van roestvrij staal.



Synergetisch MIG proces, het lassen van aluminium.

## 10 Draad diameter



Bij synergie kunt u kiezen uit de volgende draad diameter(mm)



## 3.2.1 Set up

Zorgt voor het instellen en regelen van een serie extra parameters voor een betere en meer nauwkeurige controle van het las-systeem. De instelling van de parameters is afhankelijk van het geselecteerde lasproces en hebben een numerieke codering. Beginnen met de set up: door de codeerknop 2 seconde in te drukken ( de nul in het midden van de 7 segmenten display bevestigt de toegang).

**Selectie en instelling van de gewenste parameters:** door de codeerknop te draaien totdat de numerieke code voor de parameter weergegeven wordt. Als de codeerknop op dat moment wordt ingedrukt wordt de ingestelde waarde voor deze parameter weergegeven en ingesteld.

**Set up verlaten:** om het gedeelte 'regeling' te verlaten de codeerknop opnieuw indrukken.

Om de set up te verlaten: ga naar parameter "O" (opslaan en afsluiten) en druk op de codeerknop.

### Lijst parameters in de set up

#### 0 Opslaan en afsluiten

Om de wijzigingen op te slaan en de set up te verlaten.

#### 1 Reset

Om alle parameters weer op de default waarden terug te brengen.

#### 90 XE Reset (Easy modus)

Voor het handmatig MIG lassen met afstelling van de snelheidsgradiënt.

#### 91 XA Reset (Advanced modus)

Voor het handmatig MIG en synergetisch MIG lassen. Het "STANDAARD" synergetisch beheer omvat een automatische instelling van de ideale lasparameters naar gelang de geselecteerde stand! De instellingen blijven onveranderd tijdens de verschillende lasfasen.

De lasser kan naar wens een percentsgewijze correctie aan de synergetische waarde aanbrengen.

#### 92 XP Reset (Professional modus)

Voor het handmatig MIG en synergetisch MIG lassen. Het "INTERACTIEF" synergetisch beheer omvat een automatische instelling van de ideale lasparameters naar gelang de geselecteerde stand! Tijdens de verschillende lasfasen, blijft de synergetische controle actief. De lasparameters worden constant gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd volgens een nauwkeurig onderzoek van de eigenschappen van de elektrische boog!

De lasser kan naar wens een percentsgewijze correctie aan de synergetische waarde aanbrengen.

#### 99 Reset

Voor het instellen van alle parameters op de default waarden en de hele installatie weer op de fabrieksinstelling van Selco te brengen.

#### 90 XE Reset (Easy modus)

##### 0 Opslaan en afsluiten

Om de wijzigingen op te slaan en de set up te verlaten.

##### 1 Reset

Om alle parameters weer op de default waarden terug te brengen.


##### 5 Motortijd

Voor een geleidelijke overgang tussen de draadsnelheid bij de ontsteking en die bij het lassen.  
Minimum off, Maximum 2.0sec., Default 250ms




- 18 Burn back**  
Voor de regeling van de tijd dat de draad brandt waardoor het vastplakken aan het eind van het lassen voorkomen wordt.  
Voor de regeling van de lengte van het stuk draad buiten de toorts.  
Minimum off, Maximum 2.0sec., Default 80ms
- 25 Puntlassen**  
Voor de activering van het proces “puntlassen” en om de lastijd te bepalen.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sec., Default off
- 26 Pauze punt**  
Voor de activering van het proces “pauze punt” en om de rusttijd tussen een las en de volgende las te bepalen.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sec., Default off
- 91 XA Reset (Advanced modus)**
- 0 Opslaan en afsluiten**  
Om de wijzigingen op te slaan en de set up te verlaten.
- 1 Reset**  
Om alle parameters weer op de default waarden terug te brengen.
- 3 Gasvoorstroomtijd**  
Om de gasstroom vóór de ontsteking van de boog in te stellen en te regelen.  
Om het gas in de toorts te laden en de omgeving voor het lassen voor te bereiden.  
Minimum off, Maximum 99.9sec., Default 10ms
- 4 Soft start**  
Voor de regeling van de voortgangssnelheid van de draad tijdens de fase's vóór de ontsteking.  
Uitgedrukt in % van de ingestelde draadsnelheid.  
Voor een ontsteking met lagere snelheid en dus soepeler en met minder spetters.  
Minimum 10%, Maximum 100%, Default 50%
- 5 Motortijd**  
Voor een geleidelijke overgang tussen de draadsnelheid bij de ontsteking en die bij het lassen.  
Minimum off, Maximum 1.0sec., Default 250ms
- 18 Burn back**  
Voor de regeling van de tijd dat de draad brandt waardoor het vastplakken aan het eind van het lassen voorkomen wordt.  
Voor de regeling van de lengte van het stuk draad buiten de toorts.  
Minimum off, Maximum 2.0sec., Default 80ms
- 20 Gasnastroomtijd**  
Voor het instellen en regelen van de gasstroom na het lassen.  
Minimum off, Maximum 99.9sec., Default 2.0sec.
- 25 Puntlassen**  
Voor de activering van het proces “puntlassen” en om de lastijd te bepalen.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sec., Default off
- 26 Pauze punt**  
Voor de activering van het proces “pauze punt” en om de rusttijd tussen een las en de volgende las te bepalen.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sec., Default off
- 3.2.2 Codering alarmen**
- 01/02 Oververhitting  
05 Kortsluiting  
08 Draadmotor geblokkeerd  
11 Ongeldige machineconfiguratie  
14 Lassen onmogelijk met ingestelde stand  
20 Communicatiefout  
21 Machine niet geijkt of verlies van gegevens
- 92 XP Reset (Professional modus)**
- 0 Opslaan en afsluiten**  
Om de wijzigingen op te slaan en de set up te verlaten.
- 1 Reset**  
Om alle parameters weer op de default waarden terug te brengen.

### 3.3 Achter paneel

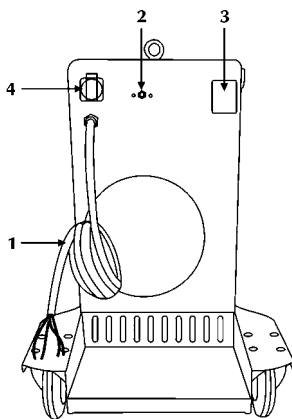

- 1 **Elektriciteitskabel**  
Verbindt de machine met het stroomnet.
- 2 **Gas aansluiting**
- 3 **Gegevensplaat**
- 4 **Stroomtoevoer 230V**

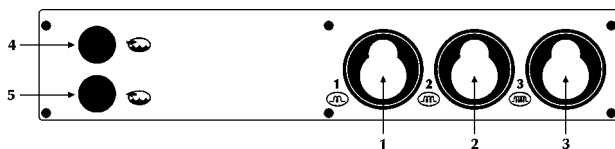

### 3.4 Paneel met contactpunten



#### 1, 2, 3 Uitgang contactpunten voor wisselstroomweerstand



Een hogere wisselstroom zorgt voor een soepelere boog met minder spetters, een lagere wisselstroom zorgt voor een meer actieve boog. Gewoonlijk gebruikt u 1 samen met stand 1 van de hoofdschakelaar, 2 bij samen met stand 2 en 3 met stand 3.

- 4 Verbindt de rood gekleurde (symbool ) slang voor koelvloeistof van de toorts met de snelkoppeling van de koelunit .
- 5 Verbindt de blauw gekleurde (symbool) slang voor koelvloeistof van de toorts met de snelkoppeling van de koelunit .

## 4 ONDERHOUD



De normale onderhoud werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die de fabrikant heeft verstrekt.

Iedere onderhoud beurt dient te worden gedaan door gekwalificeerd personeel.

Als de machine is ingeschakeld moeten alle ingangspunten en panelen zijn gesloten.

Niet goedgekeurde veranderingen aan de machine zijn ten strengste verboden.

Voorkom ophoping van metaalstof bij of op het koelrooster.



**Schakel de stroomtoevoer altijd uit voor u onderhoud pleegt.**



Controleer de generator regelmatig als volgt:

- reinig de machine aan de binnenkant door hem uit te blazen en af te borstelen met een zachte borstel.
- controleer de elektrische aansluitingen en de kabels.

Voor het onderhoud of de vervanging van de toorts, elektrodetang en of aardkabels:



Controleer de temperatuur van het onderdelen en overtuig u ervan dat ze niet te heet zijn.



 
Draag altijd handschoenen die aan de veiligheidsvoorschriften voldoen.



Gebruik geschikte sleutels en gereedschap.

**Als geen regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd, vervalt de garantie en wordt de fabrikant van alle aansprakelijkheid ontheven.**

## 5 DIAGNOSE EN OPLOSSINGEN



**Reparaties of vervangingen aan de installatie mogen alleen door vakbekwaam technisch personeel worden uitgevoerd.**

**In geval van reparaties of vervangingen aan de installatie door onbevoegd personeel vervalt onmiddellijk de garantie op het product.**

**Er mag geen enkel soort wijzigingen aan de installatie worden aangebracht.**

**Als de lasser zich niet aan deze regels houdt, kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden.**

### **De installatie gaat niet aan (groene led uit)**

Oorzaak Geen stroom op het stopcontact.

Oplossing Controleren en de elektrische installatie repareren.  
Wendt u tot gespecialiseerd personeel.

Oorzaak Stekker of stroomkabel defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Lijnzekering doorgebrand.

Oplossing Beschadigde component vervangen.

Oorzaak Aan/uit schakelaar defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Elektronica defect.

Oplossing Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

### **Geen uitgaand vermogen (de installatie last niet)**

Oorzaak Toortsknop defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Installatie oververhit (thermisch alarm – gele led aan).  
Oplossing Wacht tot de installatie afgekoeld is zonder hem uit te zetten.

Oorzaak Zijkant open of deurschakelaar defect.

Oplossing Voor de veiligheid van de lasser moet het zijpaneel tijdens het lassen gesloten zijn.  
Beschadigde component vervangen.  
Wend u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum voor de reparatie van de toorts.

Oorzaak Massa-aansluiting niet correct.

Oplossing Maak een correcte massa-aansluiting.  
Raadpleeg de paragraaf "Inbedrijfstelling".

Oorzaak Netspanning buiten bereik (gele led aan).

Oplossing Breng de netspanning weer binnen het voedingsbereik van de generator.  
Sluit de installatie goed aan.  
Raadpleeg de paragraaf "Aansluiting".

Oorzaak Afstandsschakelaar defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Elektronica defect.

Oplossing Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

### **Uitgaand vermogen niet correct**

Oorzaak Verkeerde instellingen van de parameters en van de functies van de installatie.

Oplossing Reset de installatie en stel de lasparameters opnieuw in.

Oorzaak Potentiometer/codeerorgaan voor het afstellen van de lasstroom defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Netspanning buiten bereik.

Oplossing Sluit de installatie goed aan.  
Raadpleeg de paragraaf "Aansluiting".

Oorzaak Er ontbreekt een fase.

Oplossing Sluit de installatie goed aan.  
Raadpleeg de paragraaf "Aansluiting".

Oorzaak Afstandsschakelaar defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Elektronica defect.

Oplossing Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

### **Draadvoortgang geblokkeerd**

Oorzaak Toortsknop defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Rollen niet correct of versleten.

Oplossing Rollen vervangen.

Oorzaak Motorreductor defect.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Toortshuls beschadigd.

Oplossing Beschadigde component vervangen.  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Draadtoevoer niet gevoed.

Oplossing Controleer de aansluiting op de generator.  
Raadpleeg de paragraaf "Aansluiting".  
Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren.

Oorzaak Onregelmatige oprolling op de spoel.

Oplossing Herstel de normale afroling van de spoel of vervang hem.

Oorzaak Toortsmondstuk gesmolten (draad vastgeplakt).

Oplossing Beschadigde component vervangen.

### Onregelmatige draadvoortgang

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Toortsknop defect.  |
| Oplossing | Beschadigde component vervangen.<br>Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren. |
| Oorzaak   | Rollen niet correct of versleten.   |
| Oplossing | Rollen vervangen.   |
| Oorzaak   | Motorreductor defect.   |
| Oplossing | Beschadigde component vervangen.<br>Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren. |
| Oorzaak   | Toortshuls beschadigd.  |
| Oplossing | Beschadigde component vervangen.<br>Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren. |
| Oorzaak   | Haspelkoppeling of rolblokkeerinrichtingen niet goed afgesteld.   |
| Oplossing | Koppeling losser maken.<br>Druk op de rollen verhogen.  |

### Instabiliteit van de boog

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Onvoldoende gasbescherming.   |
| Oplossing | Correcte gasstroming regelen.<br>Controleren of verspreider en gasmondstuk van de toorts in goede staat verkeren.                 |
| Oorzaak   | Las/snijparameters niet correct.  |
| Oplossing | Controleer zorgvuldig de lasinstallatie.<br>Wendt u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum om de installatie te laten repareren. |

### Te veel spetters

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Booglengte niet correct.  |
| Oplossing | Verklein de afstand tussen elektrode en werkstuk.<br>Verlaag de lasspanning.                                      |
| Oorzaak   | Lasparameters niet correct.   |
| Oplossing | Verlaag de lasstroom.   |
| Oorzaak   | Boogdynamiek niet correct.  |
| Oplossing | Verhoog de inductieve waarde van het circuit.<br>Gebruik een grotere inductieve omzetter.                         |
| Oorzaak   | Onvoldoende gasbescherming.   |
| Oplossing | Correcte gasstroming regelen.<br>Controleren of verspreider en gasmondstuk van de toorts in goede staat verkeren. |
| Oorzaak   | Wijze van lassen niet correct.  |
| Oplossing | Toorts minder hellen.   |

### Onvoldoende penetratie

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Oorzaak   | Wijze van lassen niet correct.      |
| Oplossing | Voortgangssnelheid lassen verlagen. |
| Oorzaak   | Lasparameters niet correct.         |
| Oplossing | Verhoog de lasstroom.               |
| Oorzaak   | Randen niet goed voorbereid.        |
| Oplossing | Vergroot de las-opening.            |

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Massa-aansluiting niet correct.   |
| Oplossing | Maak een correcte massa-aansluiting.<br>Raadpleeg de paragraaf "Inbedrijfstelling". |

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Te lassen werkstukken met grote afmetingen. |
| Oplossing | Verhoog de lasstroom.                       |

|           |  |
|-----------|--|
| Oorzaak   | Onvoldoende luchtdruk.   |
| Oplossing | Correcte gasstroming regelen.<br>Raadpleeg de paragraaf "Inbedrijfstelling". |

### Inkartelingen

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Lasparameters niet correct.   |
| Oplossing | Verlaag de lasstroom.<br>Gebruik een elektrode met kleinere diameter.                         |
| Oorzaak   | Booglengte niet correct.  |
| Oplossing | Verklein de afstand tussen elektrode en werkstuk.<br>Verlaag de lasspanning.                  |
| Oorzaak   | Wijze van lassen niet correct.  |
| Oplossing | Verlaag de laterale oscillatiesnelheid bij het vullen.<br>Voortgangssnelheid lassen verlagen. |

|           |  |
|-----------|--|
| Oorzaak   | Onvoldoende gasbescherming.                        |
| Oplossing | Gebruik voor het te lassen materiaal geschikt gas. |

### Holtes (poreusachtig)

|           |  |
|-----------|--|
| Oorzaak   | Aanwezigheid van vet, lak, roest of vuil op de te lassen werkstukken.  |
| Oplossing | Maak de werkstukken zorgvuldig schoon alvorens te lassen.  |
| Oorzaak   | Aanwezigheid van vet, lak, roest of vuil op het lasmateriaal.  |
| Oplossing | Gebruik altijd kwaliteitsproducten en -materiaal.<br>Houd het lasmateriaal altijd in perfecte staat.                             |
| Oorzaak   | Vocht in het lasmateriaal.   |
| Oplossing | Gebruik altijd kwaliteitsproducten en -materiaal.<br>Houd het lasmateriaal altijd in perfecte staat.                             |
| Oorzaak   | Booglengte niet correct.   |
| Oplossing | Verklein de afstand tussen elektrode en werkstuk.<br>Verlaag de lasspanning.   |
| Oorzaak   | Aanwezigheid van vocht in het lasgas.  |
| Oplossing | Gebruik altijd kwaliteitsproducten en -materiaal.<br>Zorg ervoor dat de gastoevoerinstallatie altijd in perfecte staat verkeert. |
| Oorzaak   | Onvoldoende gasbescherming.  |
| Oplossing | Correcte gasstroming regelen.<br>Controleren of verspreider en gasmondstuk van de toorts in goede staat verkeren.                |

|           |  |
|-----------|--|
| Oorzaak   | Lasbad stolt te snel.  |
| Oplossing | Voortgangssnelheid lassen verlagen.<br>Te lassen werkstukken voorverwarmen.<br>Verhoog de lasstroom. |

### Warmscheuren

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Lasparameters niet correct.   |
| Oplossing | Verlaag de lasstroom.<br>Gebruik een elektrode met kleinere diameter. |

|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Aanwezigheid van vet, lak, roest of vuil op de te lassen werkstukken.                             |
| Oplossing | Maak de werkstukken zorgvuldig schoon alvorens te lassen.   |
| Oorzaak   | Aanwezigheid van vet, lak, roest of vuil op het lasmateriaal.                                     |
| Oplossing | Gebruik altijd kwaliteitsproducten en -materiaal. Houd het lasmateriaal altijd in perfecte staat. |
| Oorzaak   | Wijze van lassen niet correct.  |
| Oplossing | Volg de juiste werkvolgorde voor het soort te lassen naad.  |
| Oorzaak   | Te lassen werkstukken met verschillende eigenschappen.  |
| Oplossing | Oplassen voor de las te maken.  |

#### Koudscheuren


|           |   |
|-----------|---|
| Oorzaak   | Vocht in het lasmateriaal.  |
| Oplossing | Gebruik altijd kwaliteitsproducten en -materiaal. Houd het lasmateriaal altijd in perfecte staat.           |
| Oorzaak   | Bijzondere geometrische configuratie van de te lassen verbinding.   |
| Oplossing | Voortgangssnelheid lassen verlagen. Naverwarmen. Volg de juiste werkvolgorde voor het soort te lassen naad. |

**In geval van twijfel of bij problemen, aarzel niet de dichtst bijzijnde technische dienst te raadplegen.**

## 6 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET LASSEN MET CONTINUE DRAADTOEVOER

### 6.1 Inleiding

Een MIG systeem bestaat uit een gelijkstroom generator, een toevoereenheid en een draadspoel, een toorts en gas.

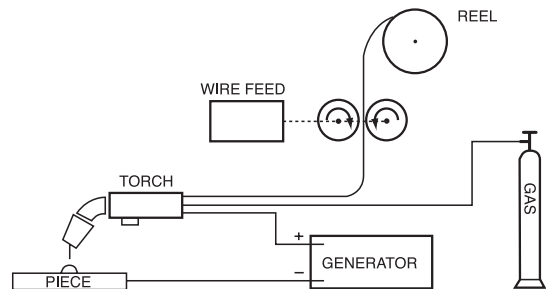

Handbediende lasinstallatie

De stroom wordt op de boog overgebracht door middel van de afsmeltende elektrode (draad met positieve polariteit); in deze procedure wordt het gesmolten metaal door de boog overgebracht op het te lassen werkstuk. De draadtoevoer is nodig om de gesmolten toevoegdraad tijdens het lassen aan te vullen.

#### 6.1.1 Werkmethoden

Bij het lassen onder beschermend gas, bepalen de wijzen waarop de druppels van de elektrode loslaten twee overdrachtssystemen. Bij de eerste methode, "KORTSLUITBOOGLASSEN (SHORT-ARC)" genoemd, komt de elektrode direct in aanraking met het lasbad, waardoor er dus een kortsluiting veroorzaakt wordt waarbij de draad als zekering optreedt en de boog onderbroken wordt, vervolgens gaat de boog weer branden en herhaalt de cyclus zich (Fig. 1a).

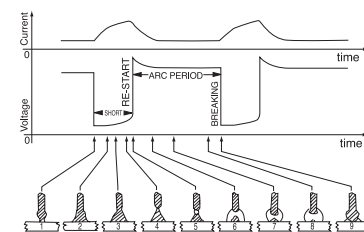


Fig. 1a

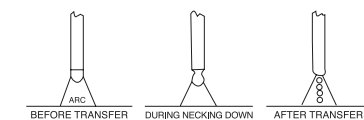


Fig. 1b

#### SHORT cyclus (a) en SPRAY ARC lassen (b)

Een andere methode voor de overdracht van de druppels vindt plaats bij het zogenoemde "SPROEIBOOGLASSEN (SPRAY-ARC)", waarbij de druppels van de elektrode loskomen en pas later in het smeltbad terecht komen (Fig. 1b).

### 6.1.2 Lasparameters

Door de zichtbaarheid van de boog hoeven de regeltabellen niet zo streng door de lasser in acht genomen te worden daar deze direct het smeltbad kan controleren.

- De spanning beïnvloedt direct het aspect van de slak, maar de afmetingen van het gelaste oppervlak kunnen gevarieerd worden naar gelang de behoeften, door met de hand de beweging van de toorts te beïnvloeden zodat er variabele afzettingen verkregen worden met constante spanning.
- De draadsnelheid staat in verhouding tot de lasstroom.

In de figuren 2 en 3 worden de verhoudingen getoond die tussen de verschillende lasparameters bestaan.

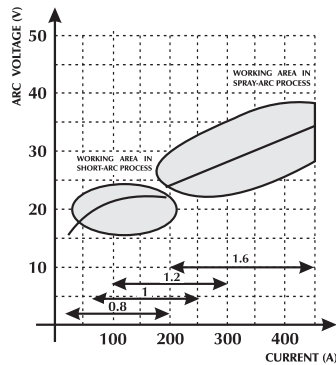


Fig. 2 Diagram voor de optimale keuze van de beste werkkarakteristiek.

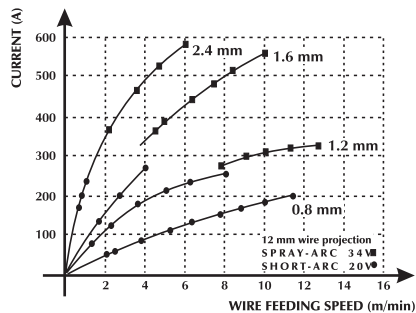
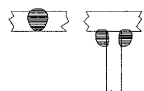
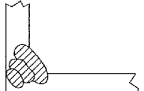

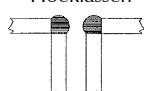
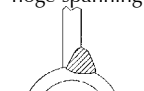
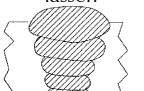
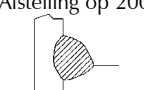





Fig. 3 Verhouding tussen de draadsnelheid en de stroomsterkte (smeltkarakteristiek) in functie van de diameter van de draad.

# INDICATIEVE TABEL VOOR DE KEUZE VAN DE LASPARAMETERS MET BETREKKING TOT DE MEEST TYPISCHE TOEPASSINGEN EN DE MEEST GEBRUIKTE DRADEN

| Diameter draad – gewicht per meter               |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Boogspanning (v)                                 | 0,8mm   | 1.0-1.2 mm  | 1.6mm   | 2.4mm  |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                    | Geringe penetratie voor dunne werkstukken<br><br>60 - 160 A  | Goede controle van de penetratie en de smelting<br><br>100 - 175 A | Goede smelting horizontaal en verticaal<br><br>120 - 180 A | Niet gebruikt<br><br>150 - 200 A   |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC (overgangszone) | Automatisch Hoeklassen<br><br>150 - 250 A                    | Automatisch lassen met hoge spanning<br><br>200 - 300 A            | Automatisch neer gaand lassen<br><br>250 - 350 A           | Niet gebruikt<br><br>300 - 400 A   |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                    | Geringe penetratie bij Afstelling op 200A<br><br>150 - 250 A | Automatisch lassen met meervoudige doorgangen<br><br>200 - 350 A   | Goede penetratie bij neer-gaand Lassen<br><br>300 - 500 A  | Goede penetratie hoge af-zetting op dikke werk stukken<br><br>500 - 750 A |

## 6.1.3 Bruikbare gassoorten

Het MIG-MAG lassen wordt voornamelijk gekenmerkt door het type gebruikt gas, inert voor het MIG lassen (Metal Inert Gas), actief voor het MAG lassen (Metal Active Gas).

### Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

Bij het gebruik van CO<sub>2</sub> als beschermgas worden er grote penetraties verkregen met hoge voortgangssnelheid en goede mechanische eigenschappen gecombineerd met lage bedrijfskosten. Het gebruik van dit gas vormt desalniettemin aanzienlijke problemen ten aanzien van de uiteindelijke chemische samenstelling van de lasnaden daar er makkelijk oxideerbare elementen verloren gaan en, tegelijkertijd, het smeltbad met koolstof verrijkt wordt.

Het lassen met zuivere CO<sub>2</sub> geeft ook andere problemen zoals bijvoorbeeld de te grote aanwezigheid van spatten en de vorming van porusheid door kooloxide.

### Argon

Dit gas wordt zuiver gebruikt bij het lassen van lichtmetaallegeringen terwijl er voor het lassen van chroomnikkel roestvrij staal de voorkeur gegeven wordt aan een toevoeging van zuurstof en CO<sub>2</sub> in het percentage 2%, dit draagt bij aan de stabiliteit van de boog en aan de beste vorm van de slak.

### Helium

Dit gas wordt gebruikt in plaats van argon en zorgt voor grotere penetraties (op grote diktes) en grotere voortgangssnelheden.

### Argon-Helium mengsel

Hiermee wordt er een stabielere boog verkregen ten opzichte van zuivere helium en een grotere penetratie en een hogere snelheid ten opzichte van argon.

### Argon- CO<sub>2</sub> en Argon- CO<sub>2</sub>-Zuurstof mengsel

Deze mengsels worden gebruikt bij het lassen van ijzerhoudende materialen vooral bij SHORT-ARC daar ze de specifieke warmte-inbreng verbeteren. Dat wil niet zeggen dat het gebruik ervan bij SPRAY-ARC uitgesloten is. Gewoonlijk bevat het mengsel een percentage CO<sub>2</sub> van 8 tot 20% en een percentage O<sub>2</sub> van ongeveer 5%.



## 7 TECHNISCHE KENMERKEN

|                                   | NEOMIG 3500   | NEOMIG 4500   |
|-----------------------------------|---|---|
| Netspanning U1 (50/60 Hz)         | 3x230/400Vac $\pm 15\%$   | 3x230/400Vac $\pm 15\%$   |
| Vertraagde lijnzekering           | 35/20A  | 50/30A  |
| Maximaal opgenomen vermogen (KVA) | 16.6 KVA  | 24 KVA  |
| Maximaal opgenomen vermogen (KW)  | 15kW  | 22.9kW  |
| Vermogen factor PF                | 0.96  | 0.96  |
| Maximaal opgenomen stroom I1max   | 23.9A   | 34.8A   |
| Effectieve Stroom I1 eff          | 15.1A   | 22A   |
| Gebruiksfactor (x=25°C)           |   |   |
|                                   | (x=40%) 350A  | (x=45%) 450A  |
| (x=60%)                           | 320A  | 390A  |
| (x=100%)                          | 260A  | 320A  |
| Gebruiksfactor (x=40°C)           |   |   |
|                                   | (x=35%) 350A  | (x=40%) 450A  |
| (x=60%)                           | 300A  | 370A  |
| (x=100%)                          | 240A  | 300A  |
| Instelbereik I2                   | 30-380A   | 30-480A   |
| Standen                           | 3x10  | 3x10  |
| Nullastspanning Uo                | 50V   | 50V   |
| Beveiligingsgraad IP              | IP21S   | IP21S   |
| Isolatieklasse                    | H   | H   |
| Afmetingen (lpxh)                 | 1060x400x780 mm   | 1060x400x780 mm   |
| Gewicht                           | 123 Kg.   | 139 Kg.   |
| Stroomtoevoerkabel                | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 4x6 mm <sup>2</sup>   |
| Constructienormen                 | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   |
| Vermogen motorreductor            | 90W   | 90W   |
| Geen rollen                       | 2 (4)   | 2 (4)   |
| Rollen (STD)                      | 1.0-1.2 (STD)   | 1.0-1.2 (STD)   |
| Rollen bruikbaar                  | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 massieve lasdraad<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminium lasdraad<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 gevulde lasdraad | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 massieve lasdraad<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminium lasdraad<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 gevulde lasdraad |
| Diameter bruikbaar draad          | 1.5 ÷ 22 m/min.   | 1.5 ÷ 22 m/min.   |
| Draadtoevoerknop                  | ja  | ja  |
| Gasontluchtingsknop               | ja  | ja  |
| Synergie                          | ja  | ja  |
| Stalen rollen                     | ja  | ja  |
| Contactpunt voor Push-Pull toorts | nee   | nee   |

## Tack!

Vi tackar för det förtroende du har visat oss genom att **VÄLJA** en **HÖGTEKNOLOGISK, TILLFÖRLITLIG** kvalitetsprodukt från SELCO. Läs nedanstående anvisningar noggrant så att du lär känna produkten och kan utnyttja dess kapacitet och egenskaper för optimalt resultat.

Läs den här instruktionsboken ordentligt och se till att du har förstått anvisningarna innan du börjar arbeta med maskinen. Modifiera inte maskinen och utför inget underhåll som inte anges här. Kontakta utbildad personal eller tillverkaren, som alltid står till förfogande med hjälp, vid eventuella tveksamheter eller problem när det gäller användningen av maskinen.

Denna instruktionsbok är en integrerad del av enheten eller maskinen och ska medfölja den när den förflyttas eller säljs. Användaren ansvarar för att den hålls fullständig och i gott skick. **SELCO s.r.l.** förbehåller sig rätten att modifiera produkten när som helst utan föregående meddelande.

**SELCO s.r.l.** förbehåller sig rättigheterna till och förbjuder översättning, reproduktion och anpassning, helt eller delvis, oavsett metod (inklusive fotostatkopior, film och mikrofilm) utan skriftligt tillstånd.

Att dessa instruktioner följs är mycket viktigt och en förutsättning för att garantin ska gälla. Tillverkaren påtar sig inget ansvar om operatören inte följer dessa anvisningar.

## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Företaget

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

försäkrar att apparaten

**NEOMIG 3500  
NEOMIG 4500**

överensstämmer med direktiven EU:

**2006/95/EEC  
2004/108/EEC  
92/31/EEC  
93/68/EEC**

och att följande bestämmelser har tillämpats:

**EN 60974-1  
EN 60974-10**

Ingrepp eller modifieringar utan tillstånd av **SELCO s.r.l.** medför att denna försäkran inte längre är giltig.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



 
Lino Frasson  
Chief Executive

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

|  |     |
|--|-----|
| 1 VARNING.....   | 117 |
| 1.1 Driftsmiljö.....   | 117 |
| 1.2 Personligt skydd och skydd för tredje man .....            | 117 |
| 1.3 Skydd mot rök och gas .....                                | 118 |
| 1.4 Skydd mot bränder/explosioner .....                        | 118 |
| 1.5 Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare ..... | 118 |
| 1.6 Skydd mot elektriska urladdningar .....                    | 118 |
| 1.7 Elektromagnetiska fält och störningar .....                | 119 |
| 1.8 IP-skyddsgrad.....   | 119 |
| 2 INSTALLATION .....   | 119 |
| 2.1 Lyftning, transport och lossning.....                      | 120 |
| 2.2 Aggregatets placering .....                                | 120 |
| 2.3 Inkoppling .....   | 120 |
| 2.4 Igångsättning.....   | 121 |
| 3 BESKRIVNING AV AGGREGATET .....                              | 121 |
| 3.1 Allmänt.....   | 121 |
| 3.2 Främre kontrollpanel.....                                  | 121 |
| 3.2.1 Set-up.....  | 122 |
| 3.2.2 Larmkoder .....  | 123 |
| 3.3 Bakre kontrollpanel.....                                   | 124 |
| 3.4 Kopplingstavla.....  | 124 |
| 4 UNDERHÅLL.....   | 124 |
| 5 FELSÖKNING OCH TIPS.....                                     | 125 |
| 6 NÅGOT OM SVETSNING MED KONTINUERLIG TRÅD .....               | 127 |
| 6.1 Inledning .....  | 127 |
| 6.1.1 Tillvägagångssätt.....                                   | 127 |
| 6.1.2 Svetsningsparametrar .....                               | 128 |
| 6.1.3 Gaser som kan användas.....                              | 129 |
| 7 TEKNISKA DATA.....   | 130 |

## 1 VARNING




Läs den här instruktionsboken ordentligt och se till att du har förstått anvisningarna innan du börjar arbeta med maskinen.

Modifiera inte maskinen och utför inget underhåll som inte anges här.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller sakskador som uppkommer till följd av att denna instruktionsbok inte har lästs uppmärksamts eller att instruktionerna i den inte har följts.



 Rådfråga fackman om du är tveksam till hur aggregatet ska användas eller om du får problem.



### 1.1 Driftsmiljö

- Aggregaten får endast användas för de ändamål som de har konstruerats för, på de sätt och de områden som anges på märkplåten och/eller i denna instruktionsbok, i enlighet med nationella och internationella säkerhetsnormer. Användning som avviker från vad tillverkaren uttryckligen har föreskrivit ska betraktas som helt olämplig och farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar i sådana fall.
- Denna apparat får endast användas för professionellt bruk i industrimiljö.  
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakas av att aggregatet används i hemmiljö.
- Aggregatet ska användas i omgivningar med temperatur på mellan -10 °C och +40 °C (mellan +14 °F och +104 °F).  
Aggregatet ska transporteras och förvaras i omgivningar med temperatur på mellan -25 °C och +55 °C (mellan -13 °F och +131 °F).
- Miljön ska vara fri från damm, syror, gaser och andra frätande ämnen.
- Den relativa luftfuktigheten ska vara högst 50 % vid 40 °C (104 °F).  
Den relativa luftfuktigheten ska vara högst 90 % vid 20 °C (68 °F).
- Aggregatet får användas på en höjd av högst 2000 m över havet (6500 fot).



Använd inte maskinen till att avfrosta rör.

Använd inte aggregatet för att ladda batterier och/eller ackumulatorer.

Använd inte aggregatet för att starta motorer.

### 1.2 Personligt skydd och skydd för tredje man



Svetsning ger upphov till skadlig strålning, buller, värme- och gasutveckling.



Använd skyddskläder samt svetshjälm för att skydda huden mot strålning.

Använd arbetskläder som täcker hela kroppen och är:

- hela och i gott skick
- brandhårdiga
- isolerande och torra
- åtsittande och utan slag



Använd alltid skor som uppfyller kraven i regler och bestämmelser och är motståndskraftiga och vatten-isolerande.



Använd alltid handskar som uppfyller kraven i regler och bestämmelser och som ger elektrisk och termisk isolering.



Sätt upp en brandhårdig skiljevägg för att skydda svetsområdet från strålar, gnistor och het slag.

- Varna eventuella utomstående för att de inte ska stirra på svetsStället och uppmana dem att skydda sig emot strålning och het metall.



Använd masker med sidoskydd för ansiktet och lämpligt skyddsfiltre (minst NR10) för ögonen.



Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd, särskilt vid manuell eller mekanisk slaggborttagning.



Använd inte kontaktlinser!!!



Använd hörselskydd om svetsningen ger upphov till skadligt buller.

Avgränsa arbetsområdet om bullernivån överskrider lagens gränser och tillse att de personer som kommer in i området har hörselskydd.



Undvik kontakt mellan händer, hår, plagg, redskap och dylikt och rörliga delar som:

- fläktar
- drev
- valsar och axlar
- trådrullar

- Arbeta inte på dreven när trådmattningens enheten är i drift.
- Aggregatet får inte modifieras på något sätt.  
Det är oerhört farligt att koppla bort skyddena på trådmattningens enheterna. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller sakskador om detta görs.
- Håll alltid sidopanelerna stängda under svetsningen.



Håll huvudet på avstånd från MIG-/MAG-brännaren när du sätter i och matar fram tråden. Den tråd som matas ut kan orsaka allvarliga skador på händer, ansikte och ögon.

 


Undvik att röra arbetsstycken som just har svetsats, eftersom den höga värmen kan medföra allvarliga brännskador.

- Vidtag alla ovan beskrivna försiktighetsåtgärder också vid bearbetning efter svetsningen, eftersom slag kan lossna från arbetsstycken som håller på att svalna.
- Kontrollera att brännaren har svalnat innan du utför arbeten eller underhåll på den.



Kontrollera att kylvattenheten är avstängd innan du kopplar loss matarslangen och returslangen för kylvätskan. Den heta vätskan kan ge allvarliga brännskador.



Ha första hjälpen-utrustning tillgänglig.  
Banaliser inte brännskador eller sår.



Säkra det område du ansvarar för innan du lämnar arbetsplatsen, för att motverka risken för person- och saksador.



### 1.3 Skydd mot rök och gas

- Rök, gas och damm som uppstår under svetsningen kan vara skadligt för hälsan.  
Rök som uppstår under svetsningen kan under vissa omständigheter leda till cancer eller skador på gravida kvinnors foster.
- Håll huvudet på avstånd från svetsgaserna och svetsröken.
- Tillse att arbetsområdet har en tillräckligt god naturlig eller forcerad ventilation.
- Använd ansiktsmask med andningsapparat om ventilationen är otillräcklig.
- Vid svetsning i trånga utrymmen rekommenderar vi att operatören övervakas av en kollega som befinner sig utanför utrymmet i fråga.
- Använd inte syre för ventilationen.
- Kontrollera med jämna mellanrum att insugningen är effektiv genom att jämföra utsläppen av skadliga gaser med de värden som säkerhetsbestämmelserna tillåter.
- Hur mycket rök som produceras och hur farlig denna är beror på det använda grundmaterialet, svetsmaterialet och eventuella ämnen som används för att rengöra eller avfetta de arbetsstycken som ska svetsas. Följ tillverkarens anvisningar och tekniska instruktioner noggrant.
- Svetsa inte i närheten av platser där avfettning eller lackering pågår.  
Placera gasbehållarna i öppna utrymmen eller i utrymmen med god luftcirkulation.



### 1.4 Skydd mot bränder/explosioner

- Svetsningen kan ge upphov till bränder och/eller explosioner.
- Avlägsna eldfarligt och brännbart material och föremål från arbetsområdet och dess omgivning.  
Inget brännbart material får finnas inom 11 meter (35 fot) från svetsstället om det inte skyddas ordentligt.  
Gnistor och glödande partiklar kan lätt komma ut i omgivningen också genom små öppningar. Var mycket noggrann med att sätta föremål och personer i säkerhet.
- Svetsa inte på eller i närheten av tryckutsatta behållare.
- Svetsa eller skär inte i stängda behållare eller rör.  
Var mycket försiktig vid svetsning av behållare eller tuber, även om dessa har öppnats, tömts och rengjorts noggrant. Rester av gas, bränsle, olja eller liknande kan medföra explosioner.
- Svetsa inte i atmosfär som innehåller damm, gas eller explosiva ångor.
- Kontrollera att den spänningsförande kretsen inte av misstag kan komma i kontakt med delar som är anslutna till jordkretsen när svetsningen är avslutad.

- Anordna med brandsläckningsutrustning eller ett brandskyddssystem i närheten av arbetsområdet.



### 1.5 Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare

- Behållare med skyddsgas innehåller gas under tryck och kan explodera om inte minimivillkoren för transport, förvaring och användning är uppfyllda.
- Behållarna ska fästas i vertikalt läge i väggar eller annat på lämpligt sätt för att undvika fall och mekaniska sammanstötningar.
- Skruva på skyddshatten på ventilen under transport, idrifttagning och efter avslutad svetsning.
- Undvik att behållarna exponeras för direkt solljus, stora temperaturvariationer, för höga eller för låga temperaturer.
- Undvik att behållarna kommer i kontakt med öppna lågor, elektriska bågar, brännare eller elektrodhållare och gnistor från svetsningen.
- Håll behållarna på avstånd från svetskretsarna och strömkretsar i allmänhet.
- Håll huvudet på avstånd från gasutloppet när du öppnar ventilen på behållaren.
- Stäng alltid ventilen på behållaren efter avslutad svetsning.
- Svetsa aldrig på tryckutsatta gasbehållare.
- Anslut aldrig en tryckluftsbehållare direkt till maskinens tryckregulator! Trycket kan överstiga tryckregulatorns kapacitet och få denna att explodera!



 
### 1.6 Skydd mot elektriska urladdningar

- Elektriska urladdningar kan vara livsfarliga.
- Undvik att vidröra delar som normalt är spänningsförande inuti eller utanför svetsaggregatet när det är strömförsörjt (brännare, griplor, jordledare, elektroder, trådar, valsar och rullar är elektriskt anslutna till svetskretsen).
- Se till att aggregatet och operatören isoleras elektriskt genom att använda torra plan och underreden som är tillfredsställande isolerade från nollpotentialen och jordpotentialen.
- Se till att aggregatet ansluts korrekt till en stickpropp och ett jordat elnät.
- Vidrör inte två brännare eller två elektrodhållare samtidigt.  
Avbryt omedelbart svetsningen om du får en elektrisk stöt.



## 1.7 Elektromagnetiska fält och störningar

- När svetsströmmen passerar genom ledningarna i och utanför aggregatet skapas ett elektromagnetiskt fält i svetskablar och aggregatets omedelbara närhet.
- Elektromagnetiska fält kan ha (hittills okända) hälsoeffekter för den som exponeras långvarigt för dem. Elektromagnetiska fält kan interferera med annan utrustning som pacemakrar och hörapparater.




Bärare av livsuppehållande elektronisk apparatur (pacemaker) måste konsultera läkare innan de närmar sig platser där bågsvetsning eller plasmaskärning utförs.

### Installation, drift och omgivningsbedömning

 Denna apparat är konstruerad i överensstämmelse med anvisningarna i den harmoniserade standarden EN60974-10 och tillhör Klass A.

Denna apparat får endast användas för professionellt bruk i industrimiljö.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakas av att aggregatet används i hemmiljö.



Användaren ska vara expert på området och är som sådan ansvarig för att apparaten installeras och används enligt tillverkarens anvisningar.

Vid eventuella elektromagnetiska störningar ska användaren lösa problemet med hjälp av tillverkarens tekniska service.



De elektromagnetiska störningarna måste alltid minskas så mycket att de inte medför besvär.



Innan apparaten installeras ska användaren bedöma vilka eventuella elektromagnetiska problem som kan uppstå i det omgivande området och särskilt hälsotillståndet hos personalen i området, till exempel de som använder pacemakrar eller hörapparater.

### Strömförsörjning

Vid störningar kan man behöva vidta ytterligare försiktighetsåtgärder, såsom filtrering av nätströmmen.

Man bör också överväga möjligheten att skärma strömförsörjningskabeln.

### Svets-och

Följ nedanstående anvisningar för att minimera effekterna av de elektromagnetiska fälten:

- Rulla ihop jordledaren och elkabeln och fäst dem när så är möjligt.
- Undvik att rulla ihop svetskablar i närheten av kroppen.
- Undvik att vistas mellan jordledaren och elkabeln (hålla båda på samma sida).
- Ledningarna ska hållas så korta som möjligt och ska placeras nära varandra och löpa på eller i närheten av golvnivå.
- Placera aggregatet på avstånd från svetszonen.
- Placera kablarna på avstånd från eventuella andra kablar.

### Ekvipotentialförbindning

Man bör överväga att jorda alla metalldelar i svetsanläggningen och i dess närhet.

Följ nationella bestämmelser om ekvipotentialförbindning.

### Jordning av arbetsstycket

 
Om arbetsstycket av elsäkerhetsskäl eller beroende på dess storlek eller placering inte är jordat kan en jordledning mellan arbetsstycket och jorden minska emissionerna.

Man måste se till att jordningen av arbetsstycket inte ökar risken att användarna skadas eller skadar andra elektriska apparater.

Följ nationella bestämmelser om jordning.

### Skärmning

Selektiv skärmning av andra kablar och apparater i omgivningarna kan minska störningsproblemen. För speciella applikationer kan man överväga att skärma hela svetsanläggningen.



## 1.8 IP-skyddsgrad

 
### IP21S

- Höljet förhindrar att man kommer åt farliga delar med fingrarna och skyddar mot fasta främmande föremål med en diameter på 12,5 mm eller mer.
- Höljet är skyddat mot vertikalt droppande vatten. Använd inte maskinen utomhus om det regnar.
- Höljet är skyddat mot skador till följd av inträngande vatten när utrustningens rörliga delar inte är i rörelse.

## 2 INSTALLATION



Endast personal med specialkunskaper och tillstånd från tillverkaren får installera kylvätskylheten.



Se till att generatoren är ansluten till elnätet innan installationen görs.



Det är förbjudet att serie- eller parallellkoppla generatorerna.



## 2.1 Lyftning, transport och lossning

Aggregatet är försett med lyftöglor:



Figur A



Figur B

Lyft inte under några omständigheter maskinen med en annan vinkel än 90°.



**Lyft aldrig maskinen som i figur B: då kan lyftöglorna brista.**

Se till att lyftningen inte sker med skarpa ryck.



**Underskatta inte aggregatets vikt, se tekniska data.**

**Förflytta eller stoppa inte lasten ovanför människor eller föremål.**



 
**Låt inte aggregatet eller en enskild enhet falla eller ställas ned med en kraftig stöt.**



## 2.2 Aggregatets placering

Tillämpa följande kriterier:

- Kommandon och kopplingar ska vara lättillgängliga.
- Placera inte utrustningen i trånga utrymmen.
- Placera inte aggregatet på ett plan som lutar mer än 10° i relation till horisontalplanet.
- Placera aggregatet på torr, ren plats med god ventilation.
- Skydda aggregatet mot regn och direkt solljus.




## 2.3 Inkoppling

Generatoren har en elsladd för anslutning till elnätet. Strömförsörjningen till aggregatet kan vara:

- trefas 400 V
- trefas 230 V

Nätspänningen får endast ändras av kompetent personal och när maskinen inte är ansluten till elnätet. Ta av sidopanelen och justera kopplingarna på anslutningsplinten.

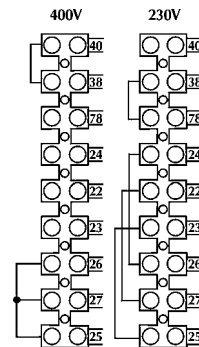


Konfiguration av anslutningsplinten för byte av spänning



**OBS: för att undvika personskador eller skador på aggregatet måste man kontrollera den valda nätspänningen och säkringarna INNAN maskinen ansluts till elnätet. Se dessutom till att kabeln ansluts till ett jordat uttag.**



 Aggregatets funktion garanteras för spänningar som avviker upp till  $\pm 15\%$  från det nominella värdet (exempel: om  $V_{nom}$  är 400 V ligger driftsspänningen mellan 320 V och 440 V). I fabriken förbereds generatoren för en nätspänning på 400 V.




Aggregatet kan få sin strömtillförsel via en elgenerator på villkor att denna ger en stabil matningsström på  $\pm 15\%$  av den nominella spänning som tillverkaren uppger under alla tänkbara driftsförutsättningar och vid svetsgenerators maximala effekt.



**Som regel rekommenderas generatorer med 2 gånger så hög effekt som svetsgeneratoren vid enfasmatning och 1,5 gånger vid trefasmatning.**



 **Vi rekommenderar elektroniskt styrda elgeneratorer.**



Aggregatet måste vara korrekt jordat för att skydda användarna. Strömförsörjningskabeln innehåller en gul/grön jordledning som ska anslutas till en jordad stickpropp.



**Elsystemet ska utformas av teknisk personal som besitter särskilda yrkeskunskaper och arbetar i enlighet med lagstiftningen i det land där installationen görs.**

Generators nätkabel har en gul-grön ledning som ALLTID ska anslutas till jordledningen. Denna gul-gröna ledning får ALDRIG användas tillsammans med en annan ledning för att leda ström.

Kontrollera att elsystemet är jordat och att eluttaget är i gott skick.


Montera endast godkända kontakter som uppfyller säkerhetsbestämmelserna.





## 2.4 Igångsättning

### Anslutning för MIG-/MAG-svetsning

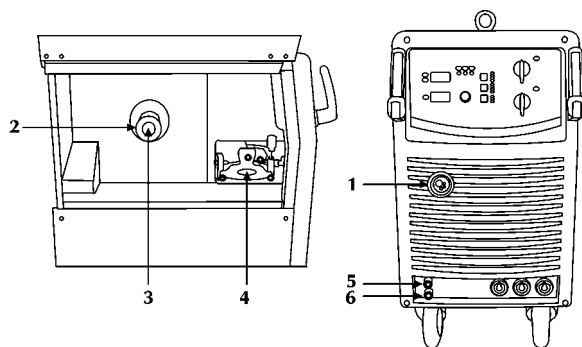

- Anslut MIG-brännaren till uttaget (1) och var noga med att skruva åt låsringen helt.
- Anslut returslangen för kylvätska från brännaren (röd) till kopplingen (5) (röd - symbol ).
- Anslut matarslangen för kylvätska till brännaren (blå) till kopplingen (6) (blå - symbol ).
- Öppna huven på högra sidan.
- Kontrollera att valsspåret överensstämmer med önskad tråddiameter.
- Skruva loss låsringen (2) från trådrollshållaren och för in trådrollen.  
För också in hållarens metallstift på plats, sätt i rullen, sätt tillbaka låsringen (2) på plats och dra åt friktionsskruven (3).
- Lossa stödet för kuggväxelmotorns trådmatare (4) och för in tråddändan i trådförarbussningen via valsens till brännaruttaget. Lås stödet i position och kontrollera att tråden är införd i valsspåret.
- Tryck på frammatningsknappen för att föra in tråden i brännaren.
- Anslut gasslangen till den bakre ingången.
- Ställ in gasflödet på mellan 10 och 15 l/min.

## 3 BESKRIVNING AV AGGREGATET

### 3.1 Allmänt


De halvautomatiska aggregaten för MIG-/MAG-svetsning med kontinuerlig tråd i NEOMIG-serien har höga prestanda och ger hög kvalitet vid svetsning med solidtråd och rörtråd.

Generators statiska karakteristik är konstant spänning med steginställning av arbetsspänningen. Tack vare de olika induktansutgångar du kan välja kan du ställa in generators dynamik optimalt för svetsningen.

Dessa svetsgeneratorer har det innovativa funktionssättet "SYNERGI".

Genom inkoppling av synergien med inställning av den typ av material som ska svetsas och den använda trådens diameter kan trådshastigheten anpassas automatiskt så att svetsningsinställningarna i anläggningen underlättas.

### 3.2 Främre kontrollpanel

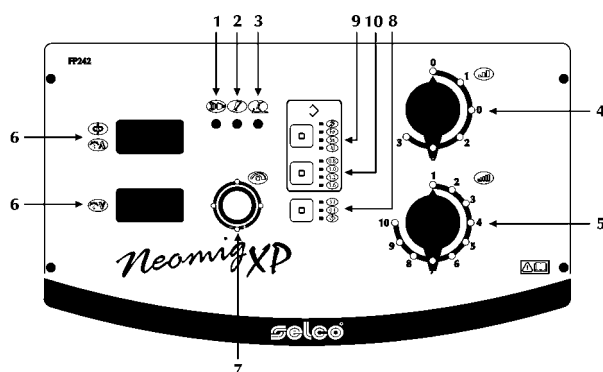

#### 1 Strömförsörjning



Visar att utrustningen är ansluten till elnätet och påslagen.

#### 2 Allmänt larm



Visar när skyddsutrustning som temperaturkyddet aktiveras.

#### 3 Strömmatning



Visar att det finns ström i utrustningens utgångar.

#### 4 Huvudbrytare för strömval



Brytare med 3 lägen för att slå på och ställa in huvudområdena. Om läget är annat än 0 är strömmatningen på (läge 0 = strömkällan avslagen).

**Rör aldrig brytaren när du svetsar!**



#### 5 Sekundär strömväljbrytare



Justeringsbrytare med upp till 10 lägen.

För båda brytarna gäller att den utgående spänningen ökar ju högre siffra läget har.

**Rör aldrig brytaren när du svetsar!**



## 6 Display med 7 segment





Här visas de allmänna svetsparametrarna under start, inställningar, ström- och spänningsvärden vid svetsning samt larmkoder.



## 7 Huvudjusteringshandtag



Kan användas för att ställa in trådhastigheten vid manuell MIG-svetsning  och för synergijustering vid synergisk MIG-svetsning .

## 8 Svetsmetoder

### 2 steg



När knappen trycks in börjar gasen att flöda, matar spänning till tråden så att den matas fram. När knappen släpps stängs gasen, spänningen och trådmattningen av.

### 4 steg




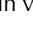
Den första knapptryckningen får gasen att flöda med en manuell förgastid. När knappen sedan släpps aktiveras spänningen till tråden och trådmattningen. Följande knapptryckning stannar tråden och startar den slutliga processen där strömmen återgår till noll. När knappen släpps till sist stängs gasflödet av.

### Trådmattning



Gör det möjligt att mata tråden manuellt utan gasflöde och utan ström till tråden. Gör att man kan föra in tråden i brännarhöljet under svetsningens förberedelsefaser.

## 9 Synergi

Gör att man kan välja den manuella  eller synergiska  MIG-processen genom att ställa in vilken typ av material som ska svetsas.



Manuella MIG-processen.



Synergisk MIG-process, svetsning av kolstål.



Synergisk MIG-process, svetsning av rostfritt stål.



Synergisk MIG-process, svetsning av aluminium.

## 10 Wtråddiameter



Vid synergi kan man välja tråddiameter (mm).



## 3.2.1 Set-up

För inställning av en rad tilläggsparametrar som ger en bättre och mer precis hantering av svetsanläggningen.

De set-upparametrar som visas är anpassade efter den valda svetsningen och har numeriska koder.

**Att öppna set-up:** tryck på dataomvandlarknappen i 2 sekunder (nollan i mitten på displayen med 7 segment bekräftar att du befinner dig i set-up).

**Att välja och ställa in önskad parameter:** vrid på dataomvandlaren tills den numeriska koden för parametern visas. Tryck sedan på dataomvandlarknappen för att visa det inställda värdet för den valda parametern och ändra inställningen.

**Att stänga set-up:** tryck på dataomvandlaren igen för att gå ur "inställningssektionen".

Gå till parametern "0" (spara och stäng) och tryck på dataomvandlaren för att gå ur set-up.

## Set-upparametrar

### 0 Spara och stäng

För att spara ändringarna och gå ur set-up.

### 1 Återställning

För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.

### 90 Reset XE (Driftssättet Easy)

För manuell MIG-svetsning med inställning av motorrampen.

### 91 Reset XA (Driftssättet Advanced)

För manuell och synergisk MIG-svetsning.

Vid det synergiska driftssättet "STANDARD" ställs de idealiska svetsningsparametrarna in automatiskt på grundval av det valda läget!

Inställningarna förändras inte under de olika svetsningsfaserna.

Det går att justera synergiprocenten för att anpassa den till svetsarens behov.

### 92 Reset XP (Driftssättet Professional)

För manuell och synergisk MIG-svetsning.

Vid det synergiska driftssättet "INTERAKTIV" ställs de idealiska svetsningsparametrarna in automatiskt på grundval av det valda läget!

Den synergiska kontrollen är aktiv under alla de olika svetsningsfaserna. Svetsningsparametrarna kontrolleras kontinuerligt och korrigeras vid behov utifrån en noggrann analys av den elektriska bågens egenskaper!

Det går att justera synergiprocenten för att anpassa den till svetsarens behov.

### 99 Återställning

För att återställa alla parametrar till standardvärdena och återföra hela aggregatet till det av Selco förinställda skicket.

## 90 Reset XE (Driftssättet Easy)

### 0 Spara och stäng

För att spara ändringarna och gå ur set-up.

### 1 Återställning

För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.

### 5 Motorramp

För inställning av en stegvis övergång mellan trådhastigheten vid tändningen och under svetsningen.

Minimum off, Maximum 2.0sek., Standard 250ms

### 18 Burn back

Gör det möjligt att ställa in trådens bränntid och förhindra att den fastnar efter svetsningen.

Gör det möjligt att reglera längden på den del av tråden som befinner sig utanför brännaren.

Minimum off, Maximum 2.0sek., Standard 80ms

- 25 Punktsvetsning**  
För inkoppling av punktsvetsning och inställning av svetsningstiden.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Standard off
- 26 Punktsvetsning med pauser**  
För inkoppling av punktsvetsning med pauser och inställning av paustiden mellan svetsningarna.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Standard off
- 91 Reset XA (Driftsättet Advanced)**
- 0 Spara och stäng**  
För att spara ändringarna och gå ur set-up.
- 1 Återställning**  
För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.
- 3 För-gas**  
För att ställa in och reglera gasflödet innan bågen tänds.  
Gör det möjligt att ladda gasen i brännaren och förbereda miljön för svetsningen.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Standard 10ms
- 4 Soft start**  
Gör det möjligt att ställa in trådmattningshastigheten i skedena före tändningen.  
Anges i % av den inställda trådhastigheten.  
Medger tändning med reducerad hastighet, som därmed blir mjukare och ger mindre stänk.  
Minimum 10%, maximum 100%, standard 50%
- 5 Motorramp**  
För inställning av en stegvis övergång mellan trådhastigheten vid tändningen och under svetsningen.  
Minimum off, Maximum 1.0sek., Standard 250ms
- 18 Burn back**  
Gör det möjligt att ställa in trådens bränntid och förhindra att den fastnar efter svetsningen.  
Gör det möjligt att reglera längden på den del av tråden som befinner sig utanför brännaren.  
Minimum off, Maximum 2.0sek., Standard 80ms
- 20 Efter-gas**  
För att ställa in och reglera gasflödet vid slutet av svetsningen.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Standard 2.0sek.
- 25 Punktsvetsning**  
För inkoppling av punktsvetsning och inställning av svetsningstiden.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Standard off
- 26 Punktsvetsning med pauser**  
För inkoppling av punktsvetsning med pauser och inställning av paustiden mellan svetsningarna.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Standard off

**92 Reset XP (Driftsättet Professional)**


- 0 Spara och stäng**  
För att spara ändringarna och gå ur set-up.
- 1 Återställning**  
För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.
- 3 För-gas**  
För att ställa in och reglera gasflödet innan bågen tänds.  
Gör det möjligt att ladda gasen i brännaren och förbereda miljön för svetsningen.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Standard 10ms
- 4 Soft start**  
Gör det möjligt att ställa in trådmattningshastigheten i skedena före tändningen.  
Anges i % av den inställda trådhastigheten.  
Medger tändning med reducerad hastighet, som därmed blir mjukare och ger mindre stänk.  
Minimum 10%, maximum 100%, standard 50%

- 5 Motorramp**  
För inställning av en stegvis övergång mellan trådhastigheten vid tändningen och under svetsningen.  
Minimum off, Maximum 1.0sek., Standard 250ms
- 18 Burn back**  
Gör det möjligt att ställa in trådens bränntid och förhindra att den fastnar efter svetsningen.  
Gör det möjligt att reglera längden på den del av tråden som befinner sig utanför brännaren.  
Minimum off, Maximum 2.0sek., Standard 80ms
- 20 Efter-gas**  
För att ställa in och reglera gasflödet vid slutet av svetsningen.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Standard 2.0sek.
- 25 Punktsvetsning**  
För inkoppling av punktsvetsning och inställning av svetsningstiden.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Standard off
- 26 Punktsvetsning med pauser**  
För inkoppling av punktsvetsning med pauser och inställning av paustiden mellan svetsningarna.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Standard off

**3.2.2 Larmkoder**


- 01/02 Överhettning
- 05 Kortslutning i sekundärkretsen
- 08 Trådmattningssmotorn blockerad
- 11 Ogiltig maskinkonfiguration
- 14 Det går inte att svetsa med det inställda steget
- 20 Kommunikationsfel
- 21 Maskinen ej kalibrerad eller dataförlust

### 3.3 Bakre kontrollpanel

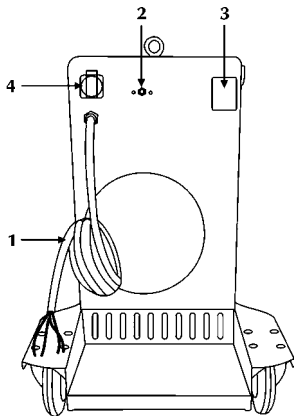

- 1 **Strömförsörjningskabel**  
För att strömförsörja anläggningen via elnätet.
- 2 **Anslutning för gasledning**
- 3 **Märkplåt**
- 4 **Strömförsörjning 230 V**

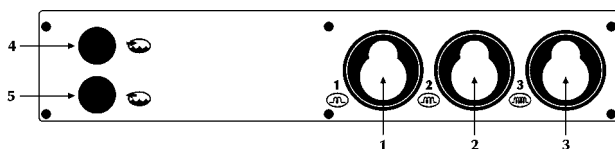

### 3.4 Kopplingstavla



#### 1, 2, 3 Utgångar med variabel induktans



En högre induktans ger en "mjukare" båge med mindre stänk och en lägre induktans ger en mer reaktiv båge. Normalt används L1 tillsammans med steg 1 på huvudströmbrytaren, L2 med steg 2 och L3 med steg 3.

- 4 Anslut returslangen för kylvätska från brännaren (röd) till kopplingen (röd - symbol ).
- 5 Anslut matarslangen för kylvätska till brännaren (blå) till kopplingen (blå - symbol ).

## 4 UNDERHÅLL



Anläggningen ska genomgå löpande underhåll i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Eventuellt underhåll får endast utföras av utbildad personal. Alla luckor och kåpor ska vara stängda och ordentligt fastsatta när apparaten är i drift. Anläggningen får inte modifieras på något sätt. Om detta underhåll inte utförs upphör alla garantier att gälla och tillverkaren kan inte utkrävas något ansvar för konsekvenserna.



Stäng av strömförsörjningen till aggregatet före alla ingrepp!



Periodiska kontroller av generatort:

- Rengör generatort invändigt med tryckluft med lågt tryck och pensel med mjuk borst.
- Kontrollera de elektriska anslutningarna och alla kabelkopplingar.

Underhåll eller utbyte av komponenter i brännarna, elektrodhållaren och/eller jordledningen:



Kontrollera komponenternas temperatur och att de inte är överhettade.



Använd alltid handskar som uppfyller kraven i regler och bestämmelser.



Använd lämpliga nycklar och verktyg.

Om detta underhåll inte utförs upphör alla garantier att gälla och tillverkaren kan inte utkrävas något ansvar för konsekvenserna.

## 5 FELSÖKNING OCH TIPS



Eventuella reparationer och utbyte av delar av aggregatet får endast utföras av kompetent teknisk personal.

**Om obehörig personal reparerar aggregatet eller byter ut delar av det upphör produktgarantin omedelbart att gälla. Aggregatet får inte modifieras på något sätt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar om operatören inte följer dessa anvisningar.**

### Aggregatet startar inte (den gröna kontrolllampan är släckt)

Orsak Ingen nätspänning i strömförsörjningsuttaget.

Lösning Kontrollera och repara elsystemet.  
Vänd dig till specialutbildad personal.

Orsak Fel på stickpropp eller elsladd.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Linjesäkringen har gått.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.

Orsak Fel på huvudströmbrytaren.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Elektroniskt fel.

Lösning Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

### Ingen uteffekt (aggregatet svetsar inte)

Orsak Fel på brännarknappen.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Aggregatet är överhettat (överhettningsskydd - den gula kontrolllampan lyser).

Lösning Vänta tills aggregatet svalnar utan att stänga av det.

Orsak Sidopanel öppen eller fel på dörrströmbrytaren.

Lösning Av säkerhetsskäl måste sidopanelen vara stängd under svetsningen.  
Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av brännaren.

Orsak Felaktig jordning.

Lösning Jorda aggregatet ordentligt.  
Se avsnittet "Igångsättning".

Orsak Matarspänningen ligger utanför tillåtet intervall (den gula kontrolllampan lyser).

Lösning Se till att nätspänningen håller sig inom intervallet för matning av aggregatet.  
Anslut aggregatet enligt anvisningarna.  
Se avsnittet "Anslutning".

Orsak Fel på fjärrströmställare.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Elektroniskt fel.

Lösning Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

### Felaktig uteffekt

Orsak Felaktig inställning av parametrar och funktioner för aggregatet.

Lösning Återställ aggregatet och ställ in parametrarna för svetsningen igen.

Orsak Fel på potentiometer/dataomvandlare för inställning av svetsström.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Matarspänningen ligger utanför tillåtet intervall.

Lösning Anslut aggregatet enligt anvisningarna.  
Se avsnittet "Anslutning".

Orsak En fas saknas.

Lösning Anslut aggregatet enligt anvisningarna.  
Se avsnittet "Anslutning".

Orsak Fel på fjärrströmställare.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Elektroniskt fel.

Lösning Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

### Trådmatningen blockerad

Orsak Fel på brännarknappen.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Felinställda eller utslitna valsar.

Lösning Byt ut valsarna.

Orsak Fel på kuggväxelmotorn.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Brännarmanteln skadad.

Lösning Byt ut den skadade komponenten.  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Ingen ström till trådmatningen.

Lösning Kontrollera anslutningen till aggregatet.  
Se avsnittet "Anslutning".  
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Oregelbunden upplindning på rullen.

Lösning Återställ normala upplindningsförhållanden eller byt ut rullen.

Orsak Brännarmunstycket har smält (tråden sitter fast).

Lösning Byt ut den skadade komponenten.

### Oregelbunden trådmatning

|         |  |
|---------|--|
| Orsak   | Fel på brännarknappen.   |
| Lösning | Byt ut den skadade komponenten.<br>Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet. |
| Orsak   | Felinställda eller utslitna valsar.  |
| Lösning | Byt ut valsarna.   |
| Orsak   | Fel på kuggväxelmotorn.  |
| Lösning | Byt ut den skadade komponenten.<br>Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet. |
| Orsak   | Brännarmanteln skadad.   |
| Lösning | Byt ut den skadade komponenten.<br>Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet. |
| Orsak   | Trådrullens friktion eller låsanordningarna för rullarna felinställda.                             |
| Lösning | Minska friktionen.<br>Öka trycket på rullarna.   |

### Instabil båge

|         |  |
|---------|--|
| Orsak   | Otillräcklig skyddsgas.  |
| Lösning | Justera gasflödet.<br>Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.                 |
| Orsak   | Felaktiga parametrar för svetsningen.  |
| Lösning | Kontrollera svetsaggregatet noggrant.<br>Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet. |

### Mycket stänk

|         |  |
|---------|--|
| Orsak   | Felaktig bågglängd.  |
| Lösning | Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.<br>Minska arbetsspänningen.        |
| Orsak   | Felaktiga parametrar för svetsningen.  |
| Lösning | Minska arbetsspänningen.   |
| Orsak   | Felaktig bågodynamik.  |
| Lösning | Öka induktansen i kretsen.<br>Använd ett större induktansuttag.                          |
| Orsak   | Otillräcklig skyddsgas.  |
| Lösning | Justera gasflödet.<br>Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick. |
| Orsak   | Felaktigt utförd svetsning.  |
| Lösning | Minska brännarens lutning.   |

### Otillräcklig inträngning

|         |   |
|---------|---|
| Orsak   | Felaktigt utförd svetsning.                 |
| Lösning | Sänk frammatningshastigheten för svetsning. |
| Orsak   | Felaktiga parametrar för svetsningen.       |
| Lösning | Öka arbetsspänningen.                       |
| Orsak   | Felaktig förberedelse av kanterna.          |
| Lösning | Öka diktjärnets öppning.                    |

|         |   |
|---------|---|
| Orsak   | Felaktig jordning.  |
| Lösning | Jorda aggregatet ordentligt.<br>Se avsnittet "Igångsättning". |
| Orsak   | Stora arbetsstycken som ska svetsas.                          |
| Lösning | Öka arbetsspänningen.   |
| Orsak   | Otillräckligt lufttryck.                                      |
| Lösning | Justera gasflödet.<br>Se avsnittet "Igångsättning".           |

### Sidoskåror

|         |  |
|---------|--|
| Orsak   | Felaktiga parametrar för svetsningen.  |
| Lösning | Minska arbetsspänningen.<br>Använd en elektrod med mindre diameter.                                    |
| Orsak   | Felaktig bågglängd.  |
| Lösning | Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.<br>Minska arbetsspänningen.                      |
| Orsak   | Felaktigt utförd svetsning.  |
| Lösning | Sänk oscillationshastigheten i sidled under fyllningen.<br>Sänk frammatningshastigheten för svetsning. |
| Orsak   | Otillräcklig skyddsgas.  |
| Lösning | Använd gas som lämpar sig för det material som ska svetsas.  |

### Porositet

|         |   |
|---------|---|
| Orsak   | Fett, färg, rost eller smuts på de arbetsstycken som ska svetsas.   |
| Lösning | Rengör arbetsstyckena ordentligt innan svetsningen.   |
| Orsak   | Fett, färg, rost eller smuts på svetsmaterialet.  |
| Lösning | Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.<br>Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.                      |
| Orsak   | Fukt i svetsmaterialet.   |
| Lösning | Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.<br>Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.                      |
| Orsak   | Felaktig bågglängd.   |
| Lösning | Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.<br>Minska arbetsspänningen.   |
| Orsak   | Fukt i svetsgasen.  |
| Lösning | Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.<br>Se till att systemet för gasförsörjning hålls i perfekt skick.    |
| Orsak   | Otillräcklig skyddsgas.   |
| Lösning | Justera gasflödet.<br>Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.                                    |
| Orsak   | Smältbadet stelnar för snabbt.  |
| Lösning | Sänk frammatningshastigheten för svetsning.<br>Värm upp de arbetsstycken som ska svetsas i förväg.<br>Öka arbetsspänningen. |



### Varmsprickor

|         |  |
|---------|--|
| Orsak   | Felaktiga parametrar för svetsningen.  |
| Lösning | Minska arbetsspänningen.<br>Använd en elektrod med mindre diameter.                                    |
| Orsak   | Fett, färg, rost eller smuts på de arbetsstycken som ska svetsas.                                      |
| Lösning | Rengör arbetsstyckena ordentligt innan svetsningen.  |
| Orsak   | Fett, färg, rost eller smuts på svetsmaterialet.   |
| Lösning | Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.<br>Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick. |
| Orsak   | Felaktigt utförd svetsning.  |
| Lösning | Utför rätt driftsmoment för den fog som ska svetsas.   |
| Orsak   | Arbetsstycken med olika egenskaper.  |
| Lösning | Buttra innan svetsningen.  |

### Kallsprickor


|         |   |
|---------|---|
| Orsak   | Fukt i svetsmaterialet.   |
| Lösning | Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.<br>Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.  |
| Orsak   | Speciell form på den fog som ska svetsas.   |
| Lösning | Värm upp de arbetsstycken som ska svetsas i förväg.<br>Värm upp arbetsstyckena efteråt.<br>Utför rätt driftsmoment för den fog som ska svetsas. |

**Kontakta närmaste serviceverkstad vid tveksamheter och/eller problem.**

## 6 NÅGOT OM SVETSNING MED KONTINUERLIG TRÅD

### 6.1 Inledning

Ett MIG-system består av en likströmgenerator, en matningsanordning och en trådrulle, en brännare samt gas.

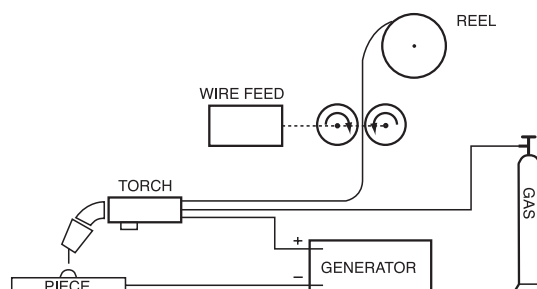

Manuellt svetsaggregat

Strömmen passerar den avsmältande elektroden (tråd med positiv polaritet) och bildar sedan bågen, genom vilken den smälta metallen överförs till arbetsstycket. Tråden måste matas fram för att ersätta den elektrod som smälter under svetsningen.

#### 6.1.1 Tillvägagångssätt

Vid svetsning med skyddsgas kan dropparna överföras från elektroden på två olika sätt. Den första metoden kallas "ÖVERFÖRING MED KORTSLUTNING (SHORT-ARC)". Här kommer elektroden i direkt kontakt med smältbadet, varefter en kortslutning sker. Tråden fungerar som en säkring och smälter. Därefter tänds bågen igen och cykeln upprepas (Fig. 1a).

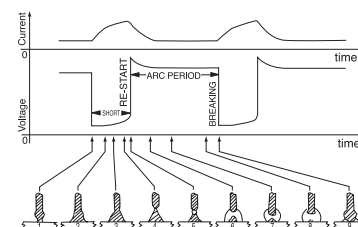


Fig. 1a

 


Fig. 1b

Cykel vid SHORT ARC (a) respektive SPRAY ARC (b)

Ett annat sätt att överföra dropparna är så kallad "ÖVERFÖRING MED STRÅLE (SPRAY-ARC)", där dropparna först lösgör sig från elektroden och sedan hamnar i smältbadet (Fig. 1b).



### 6.1.2 Svetsningsparametrar

Eftersom bågen är synlig minskar behovet att strikt hålla sig till inställningstabellerna: du har direkt kontroll över smältbadet.

- Spänningen inverkar direkt på svetssträngens utseende, men den svetsade ytans storlek kan du variera efter behov genom att manuellt flytta brännaren så att beläggningen blir olika med konstant spänning.
- Trådmattningshastigheten står i relation till svetsströmmen.

Förhållandet mellan olika svetsningsparametrar framgår av Fig. 2 och 3.

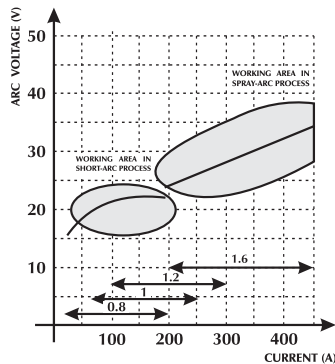


Fig. 2 Diagram för val av optimala arbetsförutsättningar.

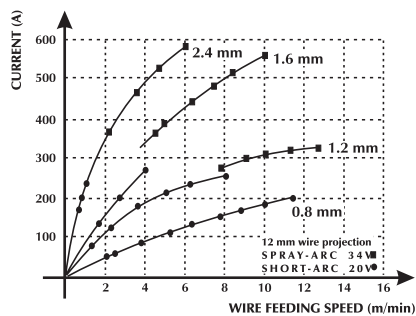
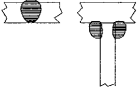

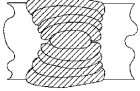
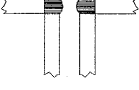
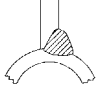
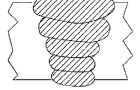
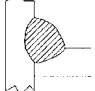

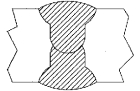



Fig. 3 Förhållandet mellan trådmattningshastigheten och strömstyrkan (sammansmältningsegenskap) i funktion av tråddiametern.

# VÄGLEDANDE TABELL FÖR VAL AV SVETSNINGSPARAMETRAR FÖR DE MEST TYPISKA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN OCH DE VANLIGASTE TRÅDARNA

| Tråddiameter - vikt per meter  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Bågspänning<br>(v)   | 0,8 mm   | 1,0-1,2 mm  | 1,6 mm   | 2,4 mm   |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC  | Låg inträngning för små tjocklekar<br><br>60 - 160 A        | God kontroll över inträngning och sammansmältning<br><br>100 - 175 A | God sammansmältning horisontellt och vertikalt<br><br>120 - 180 A | Används ej<br><br>150 - 200 A  |
| <b>24 - 28</b><br>PUOLI LYHYTKAARI<br>(SEMI SHORT-ARC)<br>(övergångszon) | Automatisk kälsvetsning<br><br>150 - 250 A                  | Automatisk svetsning med hög spänning<br><br>200 - 300 A             | Automatisk svetsning nedåt<br><br>250 - 350 A                     | Används ej<br><br>300 - 400 A  |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC  | Låg inträngning med inställning på 200 A<br><br>150 - 250 A | Automatisk svetsning med flera svetssträngar<br><br>200 - 350 A      | God inträngning nedåt<br><br>300 - 500 A                          | God inträngning och hög deposition på stora tjocklekar<br><br>500 - 750 A |

## 6.1.3 Gaser som kan användas

MIG-/MAG-svetsning kännetecknas huvudsakligen av den slags gas som används: inert vid MIG-svetsning (Metal Inert Gas), aktiv vid MAG-svetsning (Metal Active Gas).

### Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Med CO<sub>2</sub> som skyddsgas erhåller man en hög inträngning med hög matningshastighet och goda mekaniska egenskaper till en låg driftskostnad. Nackdelen är att denna gas skapar betydande problem med fogarnas slutgiltiga kemiska sammansättning, eftersom element som lätt oxideras går förlorade, samtidigt som kolhalten i smältbadet ökar.

Svetsning med ren CO<sub>2</sub> medför även andra problem, såsom mycket stänk och bildande av koloxidporer.

### Argon

Denna inerta gas används ren vid svetsning av lätta legeringar. För svetsning i rostfritt stål med kromnickel är det bättre att arbeta med tillsats av 2% syre och CO<sub>2</sub>, vilket bidrar till att göra bågen stabil och svetssträngen bättre formad.

### Helium

Denna gas används som ett alternativ till argon. Den ger bättre inträngning (vid stora tjocklekar) och högre matningshastighet.

### Argon/heliumblandning

Ger en stabilare båge än ren helium samt bättre inträngning och hastighet än argon.

### Blandningar av Argon/CO<sub>2</sub> och Argon/CO<sub>2</sub>/syre

Dessa blandningar används vid svetsning av järnhaltigt material, framför allt med SHORT-ARC som ökar värmeförmågan. Detta utesluter inte användning med SPRAY-ARC. Normalt innehåller blandningen en CO<sub>2</sub>-andel på mellan 8 och 20% och O<sub>2</sub> på cirka 5%.

## 7 TEKNISKA DATA

|                                   | NEOMIG 3500   | NEOMIG 4500   |
|-----------------------------------|---|---|
| Nätspänning U1 (50/60 Hz)         | 3x230/400Vac ±15%   | 3x230/400Vac ±15%   |
| Trög linjesäkring                 | 35/20A  | 50/30A  |
| Maximal upptagen spänning (KVA)   | 16.6 KVA  | 24 KVA  |
| Maximal upptagen spänning (KW)    | 15kW  | 22.9kW  |
| Effektfaktor PF                   | 0.96  | 0.96  |
| Maximal strömförbrukning I1max    | 23.9A   | 34.8A   |
| Strömmens effektivvärde I1eff     | 15.1A   | 22A   |
| Utnyttjningsfaktor (x=25°C)       |   |   |
|                                   | (x=40%) 350A  | (x=45%) 450A  |
| (x=60%)                           | 320A  | 390A  |
| (x=100%)                          | 260A  | 320A  |
| Utnyttjningsfaktor (x=40°C)       |   |   |
|                                   | (x=35%) 350A  | (x=40%) 450A  |
| (x=60%)                           | 300A  | 370A  |
| (x=100%)                          | 240A  | 300A  |
| Inställningsintervall I2          | 30-380A   | 30-480A   |
| Steg                              | 3x10  | 3x10  |
| Tomgångsström Uo                  | 50V   | 50V   |
| Skyddsgrad IP                     | IP21S   | IP21S   |
| Isoleringsklass                   | H   | H   |
| Mått (lxbxh)                      | 1060x400x780 mm   | 1060x400x780 mm   |
| Vikt                              | 123 Kg.   | 139 Kg.   |
| Elsladd                           | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 4x6 mm <sup>2</sup>   |
| Konstruktionsbestämmelser         | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   |
| Kuggväxelmotorns effekt           | 90W   | 90W   |
| Antal valsar                      | 2 (4)   | 2 (4)   |
| Standardrulle                     | 1.0-1.2 (STD)   | 1.0-1.2 (STD)   |
| Lätthanterliga rullar             | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 solidtråd<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminiumtråd<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 rörtråd | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 solidtråd<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminiumtråd<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 rörtråd |
| Trådmatningshastighet             | 1.5 ÷ 22 m/min.   | 1.5 ÷ 22 m/min.   |
| Knapp för trådmatning             | ja  | ja  |
| Knapp för tömning av gasledning   | ja  | ja  |
| Synergi                           | ja  | ja  |
| Stålvalsar                        | ja  | ja  |
| Uttag brännare Push-Pull-brännare | nej   | nej   |

## Tak...

Tak for den tillid De har udvist ved at vælge den **KVALITET, TEKNOLOGI og DRIFTSPÅLIDELIGHED**, et produkt fra SELCO står for. Med henblik på at udnytte produktets muligheder og egenskaber bedst muligt vil vi bede Dem om at gennemlæse følgende anvisninger omhyggeligt, da de vil give Dem et bedre kendskab til produktet og derved hjælpe Dem med at opnå bedre resultater.

Inden der udføres nogen form for indgreb, skal man have læst og forstået denne vejledning.

Der må ikke udføres ændringer på maskinen eller vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i vejledningen. I tvivlstilfælde eller ved opståede problemer omkring brug af maskinen, også selvom de ikke er beskrevet i vejledningen, skal man rette henvendelse til kvalificerede teknikere.

Denne vejledning er en integreret del af enheden eller maskinen og skal følge den ved flytning eller videresalg.

Det er brugerens ansvar at holde vejledningen i hel og læsbar tilstand.

**SELCO s.r.l.** forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden forudgående varsel.

Rettighederne til oversættelse, genoptrykning og redigering, enten hel eller delvis, med ethvert middel (inklusive fotokopier, film og mikrofilm) tilhører **SELCO s.r.l.** og er forbudt uden skriftlig tilladelse fra dette firma.

Disse anvisninger er af vital vigtighed og derfor nødvendige for garantiens opretholdelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis operatøren ikke overholder disse forskrifter.

---

## EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

---

Firmaet

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALIEN**

**Tlf. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

erklærer, at apparatet af typen

**NEOMIG 3500  
NEOMIG 4500**

er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

**2006/95/EEC  
2004/108/EEC  
92/31/EEC  
93/68/EEC**

og at følgende standarder er bragt i anvendelse:

**EN 60974-1  
EN 60974-10**

Ethvert indgreb eller enhver ændring, der ikke er autoriseret af **SELCO s.r.l.**, vil medføre, at denne erklæring ikke længere er gyldig.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



 
Lino Frasson  
Chief Executive

## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

|  |     |
|--|-----|
| 1 ADVARSEL .....   | 133 |
| 1.1 Brugsomgivelser .....                                  | 133 |
| 1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse af andre .....    | 133 |
| 1.3 Beskyttelse mod røg og gas .....                       | 134 |
| 1.4 Forebyggelse af brand/eksplosion .....                 | 134 |
| 1.5 Forholdsregler ved brug af gasflasker .....            | 134 |
| 1.6 Beskyttelse mod elektrisk stød .....                   | 134 |
| 1.7 Elektromagnetiske felter og forstyrrelser .....        | 135 |
| 1.8 IP-beskyttelsesgrad .....                              | 135 |
| 2 INSTALLERING .....                                       | 135 |
| 2.1 Løfte-, transport- og aflæsningsanvisninger .....      | 136 |
| 2.2 Placering af anlægget .....                            | 136 |
| 2.3 Tilslutning .....                                      | 136 |
| 2.4 Idriftsættelse .....                                   | 137 |
| 3 PRÆSENTATION AF ANLÆGGET .....                           | 137 |
| 3.1 Generelle oplysninger .....                            | 137 |
| 3.2 Det frontale betjeningspanel .....                     | 137 |
| 3.2.1 Setup .....  | 138 |
| 3.2.2 Alarmkodificering .....                              | 139 |
| 3.3 Bagpanel .....   | 140 |
| 3.4 Stikkontaktpanel .....                                 | 140 |
| 4 VEDLIGEHOLDELSE .....                                    | 140 |
| 5 FEJLFINDING OG LØSNINGER .....                           | 141 |
| 6 TEORETISKE RÅD TIL SVEJSNING MED KONTINUERLIG TRÅD ..... | 143 |
| 6.1 Indledning .....                                       | 143 |
| 6.1.1 Procedurer .....                                     | 143 |
| 6.1.2 Svejseparametre .....                                | 144 |
| 6.1.3 Anvendelige gasser .....                             | 145 |
| 7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER .....                           | 146 |

## 1 ADVARSEL




Inden der udføres nogen form for indgreb, skal man have læst og forstået denne vejledning.

Der må ikke udføres ændringer på maskinen eller vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i vejledningen.

Fabrikanten påtager sig intet ansvar for legemsbeskadigelser eller beskadigelse af ting, opstået på grund af manglende læsning eller udførelse af indholdet i denne vejledning.



 Tag kontakt til en fagmand i tilfælde af tvivl eller problemer omkring anlæggets brug, også selvom problemet ikke omtales heri.



### 1.1 Brugsomgivelser

- Ethvert anlæg må udelukkende benyttes til dets forudsete brug, på de måder og områder, der er anført på dataskiltet og/eller i denne vejledning, og i henhold til de nationale og internationale sikkerhedsforskrifter. Anden brug end den, fabrikanten udtrykkeligt har angivet, skal betragtes som uhenigtsmæssig og farlig og vil fritage fabrikanten for enhver form for ansvar for skade.
- Dette apparat må udelukkende anvendes til professionelle formål i industrielle omgivelser. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af anlæggets brug i private omgivelser.
- Anlægget skal anvendes i omgivelser med en temperatur på mellem -10°C og +40°C (mellem +14°F og +104°F). Anlægget skal transporteres og opbevares i omgivelser med en temperatur på mellem -25°C og +55°C (mellem -13°F og 131°F).
- Anlægget skal benyttes i omgivelser uden støv, syre, gas eller andre ætsende stoffer.
- Anlægget skal benyttes i omgivelser med en relativ luftfugtighed på højst 50 % a 40°C (104°F). Anlægget skal benyttes i omgivelser med en relativ luftfugtighed på højst 90 % ved 20°C (68°F).
- Anlægget må ikke benyttes i en højde over havet på over 2000m (6500 fod).



Anvend ikke apparatet til optøning af rør.

Benyt aldrig dette apparatur til opladning af batterier og/eller akkumulatorer.

Benyt aldrig dette apparatur til start af motorer.

### 1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse af andre



Svejsprocessen er kilde til skadelig stråling, støj, varme og gasudsendelse.



Bær beskyttelsestøj til beskyttelse af huden mod lysbuestrålerne, gnister eller glødende metal.

Den benyttede beklædning skal dække hele kroppen og være:

- intakt og i god stand
- brandsikker
- isolerende og tør
- tætsiddende og uden opslag



Benyt altid godkendt og slidstærkt sikkerhedsfodtøj, der er i stand til at sikre isolering mod vand.



Benyt altid godkendte sikkerhedshandsker, der yder en elektrisk og termisk isolering.



Anbring en brandsikker afskærmning for at beskytte omgivelserne mod stråler, gnister og glødende affald.

Advar andre tilstedeværende om, at de ikke må rette blikket direkte mod svejsningen, og at de skal beskytte sig imod buens stråler eller glødende

metalstykker.



Anvend masker med sideskærme for ansigtet og egnet beskyttelsesfilter (mindst NR10 eller højere) for øjnene.



Benyt altid beskyttelsesbriller med sideafskærmning, især ved manuel eller mekanisk fjernelse af svejsaffaldet.



Bær aldrig kontaktlinser!!!



Benyt høreværn, hvis svejsprocessen når op på farlige støjniveauer.

Hvis støjniveauet overskrider de grænser, der er fastlagt i lovgivningen, skal man afgrænse arbejdsområdet og sørge for, at de personer der har adgang, er beskyttet med høreværn.



Undgå at hænder, hår, beklædning, værktøj... kommer i berøring med bevægelige dele så som:

- ventilatorer
- tandhjul
- valser og aksler
- trådspoler

- Rør aldrig ved tandhjulene, mens trådfremføringsenheden er i funktion.

- Der må aldrig udføres nogen form for ændringer på anlægget. Omgåelse af beskyttelsesanordningerne på trådfremføringsenheden er ekstremt farlig og fritager fabrikanten for ethvert ansvar for skader på personer eller genstande.

- Hold altid sidepanelerne lukkede under svejsarbejdet.



Hold hovedet på lang afstand af MIG/MAG-brænderen under trådens isætning og fremføring. Tråden i udgang kan forårsage alvorlige skader på hænder, ansigt og øjne.



Undgå berøring af emner, der lige er blevet svejset. Varmen vil kunne forårsage alvorlige skoldninger eller forbrændinger.

- Overhold alle ovenfor beskrevne forholdsregler, også under bearbejdninger efter svejsningen, da svejsaffald kan falde af de bearbejdede emner, der er ved at køle af.

- Kontrollér, at brænderen er kølet af, inden der udføres bearbejdninger eller vedligeholdelse.



Kontrollér, at kølegruppen er slukket, inden kølevæskens tilførsels- og afledningslanger kobles fra. Den varme væske, der løber ud af rørene, vil kunne forårsage alvorlige skoldninger eller forbrændinger.



Sørg for, at der er førstehjælpsudstyr til rådighed.  
Undervurder aldrig forbrændinger og sår.



Genopret sikre forhold i området, inden arbejdsområdet forlades, således at utilsigtet skade på personer og genstande undgås.



### 1.3 Beskyttelse mod røg og gas

- Røg, gas og støv fra svejsearbejdet kan medføre sundhedsfare.  
Røgen, der produceres under svejseprocessen, kan under visse forhold forårsage cancer eller fosterskade.
- Hold hovedet på lang afstand af svejsningens gas og røg.
- Sørg for ordentlig naturlig eller mekanisk udluftning i arbejdsområdet.
- Benyt svejsemasker med udsugning, hvis lokalets ventilation er utilstrækkelig.
- Ved svejsning i snævre omgivelser anbefales det, at der er en kollega til stede udenfor området til overvågning af den medarbejder, der udfører selve svejsningen.
- Anvend aldrig ilt til udluftning.
- Undersøg udsugningens effektivitet ved, med jævne mellemrum, at sammenholde emissionsmængden af giftig gas med de tilladte værdier i sikkerhedsforskrifterne.
- Mængden og farligheden af den producerede røg kan tilbageføres til det anvendte basismateriale, til det tilførte materiale samt til eventuelt anvendte rengøringsmidler eller affedtningsmidler på det emne, der skal svejses. Følg omhyggeligt fabrikantens anvisninger og de relevante tekniske datablade.
- Udfør aldrig svejsning i nærheden af områder, hvor der foretages affedtnings eller maling.  
Placer gasflaskerne udendørs eller på steder med korrekt luftcirkulation.



### 1.4 Forebyggelse af brand/eksplosion

- Svejseprocessen kan være årsag til brand og/eller eksplosion.
- Fjern antændelige eller brændbare materialer eller genstande fra arbejdsområdet og det omkringliggende område.  
Brændbare materialer skal befinde sig mindst 11 meter fra svejseområdet og skal beskyttes på passende vis.  
Gnister og glødende partikler kan nemt blive spredt vidt omkring og nå de omkringliggende områder, også gennem små åbninger.  
Udvis særlig opmærksomhed omkring sikring af personer og genstande.
- Udfør aldrig svejsning oven over eller i nærheden af beholdere under tryk.
- Udfør aldrig svejsning eller skæring på lukkede beholdere eller rør.  
Udvis særlig opmærksomhed under svejsning af rør eller beholdere, også selv om de er åbne, tomme og omhyggeligt rengjorte. Rester af gas, brændstof, olie og lignende kan forårsage eksplosioner.

- Udfør aldrig svejsearbejde i en atmosfære med eksplosionsfarlige pulvermaterialer, gasser eller dampe.
- Kontrollér efter afsluttet svejsning, at kredslobet under spænding ikke utilsigtet kan komme i berøring med elementer, der er forbundet til jordforbindelseskredsløbet.
- Sørg for, at der er brandslukningsudstyr til rådighed i nærheden af arbejdsområdet.



### 1.5 Forholdsregler ved brug af gasflasker

- Gasflasker med inaktiv gas indeholder gas under tryk og kan eksplodere hvis transport-, opbevarings- og brugsforholdene ikke sikres efter forskrifterne.
- Gasflaskerne skal fastspændes opretstående på en væg eller lignende med egnede midler, så de ikke kan vælte eller støde sammen.
- Skrue beskyttelseshætten på ventilen under transport, klargøring, og hver gang svejsearbejdet er fuldført.
- Undgå at gasflaskerne udsættes for direkte solstråler, pludselige temperaturudsving, for høje eller for lave temperaturer. Udsæt aldrig gasflaskerne for meget lave eller høje temperaturer.
- Undgå omhyggeligt, at gasflaskerne kommer i berøring med åben ild, elektriske buer, brændere, elektrodeholdertænger eller med glødende partikler fra svejsningen.
- Hold gasflaskerne på lang afstand af svejsekredsløb og strømkredsløb i almindelighed.
- Hold hovedet på lang afstand af det punkt, hvorfra gassen strømmer ud, når der åbnes for gasflaskens ventil.
- Luk altid for gasflaskens ventil, når svejsningen er fuldført.
- Udfør aldrig svejsning på en gasflaske under tryk.
- Tilslut aldrig en trykløftsflaske direkte til maskinens trykregulator! Trykket kan overskride trykregulatorens kapacitet, således at der opstår fare for eksplosion!



### 1.6 Beskyttelse mod elektrisk stød

 
- Et elektrisk stød kan være dødbringende.
- Undgå berøring af strømførende dele både inden i og uden på svejseanlægget, så længe anlægget er under forsyning (brændere, tænger, jordforbindelseskabler, elektroder, ledninger, valser og spoler er elektrisk forbundet til svejsekredsløbet).
- Sørg for, at anlæg og svejser er elektrisk isoleret ved hjælp af tørre plader og sokler med tilstrækkelig isolering mod mulig jordforbindelse.
- Kontrollér, at anlægget er forbundet korrekt til et stik og en strømkilde udstyret med en jordledning.
- Berør aldrig to svejsebrændere eller to elektrodeholdertænger samtidigt.  
Afbryd øjeblikkeligt svejsearbejdet, hvis det føles, som om der modtages elektrisk stød.





## 1.7 Elektromagnetiske felter og forstyrrelser

- Passagen af svejsestrøm igennem anlæggets indvendige og udvendige kabler skaber et elektromagnetisk felt i umiddelbar nærhed af svejekablerne og af selve anlægget.
- Elektromagnetiske felter kan forårsage (på nuværende tidspunkt ukendte) helbredseffekter ved længerevarende påvirkning. De elektromagnetiske felter kan påvirke andet apparatur så som pacemakere eller høreapparater.




Bærere af vitale elektroniske apparater (pacemaker) bør konsultere en læge, inden de kommer i nærheden af lysbuesvejsninger og plasmaskæring.

### Installering, brug og vurdering af området

 Dette apparat er bygget i overensstemmelse med kravene i den harmoniserede standard EN60974-10 og er identificeret som et "KLASSE A"-apparat.

Dette apparat må udelukkende anvendes til professionelle formål i industrielle omgivelser.


Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af anlæggets brug i private omgivelser.



Brugeren skal have ekspertise indenfor arbejdsområdet, og han/hun er i denne henseende ansvarlig for installering og brug af apparatet i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Hvis der opstår elektromagnetiske forstyrrelser, er det brugerens opgave at løse problemet med hjælp fra fabrikantens tekniske servicetjeneste.



 Elektromagnetiske forstyrrelser skal under alle omstændigheder reduceres i en sådan grad, at de ikke længere har nogen indflydelse.



Inden dette apparat installeres, skal brugeren vurdere de eventuelle elektromagnetiske problemer, der kan opstå i det omkringliggende område, specielt hvad angår de tilstedeværende personers sundhedstilstand, fx: brugere af pacemakere og høreapparater.

### Netforsyning

Ved interferens kan der opstå behov for yderligere forholdsregler, så som filtrering af netforsyningen.

Desuden skal man overveje muligheden for afskærmning af forsyningskablet.

### Svejse kabler

Følg nedenstående regler for at reducere virkningen af de elektromagnetiske felter:

- Rul, om muligt, jordforbindelses- og effektkablerne op og fastspænd dem.
- Undgå at vikke svejekablet rundt om kroppen.
- Undgå at stå imellem jordforbindelseskablet og effektkablet (hold begge kabler på samme side).
- Kablerne skal holdes så korte som muligt, og de skal placeres så tæt sammen som muligt og føres nær eller på gulvplanet.
- Placer anlægget i en vis afstand af svejseområdet.
- Kablerne skal holdes adskilt fra alle øvrige kabler.

### Potentialudligning

Der skal tages højde for stelforbindelse af alle metalkomponenter på svejseanlægget og i den umiddelbare nærhed.

Overhold den nationale lovgivning vedrørende potentialudligning.

## Jordforbindelse af arbejdsemnet

 
Hvis arbejdsemnet ikke er jordforbundet af hensyn til den elektriske sikkerhed eller p.g.a. dets størrelse og placering, kan en stelforbindelse mellem emnet og jorden reducere udsendelserne.

Vær opmærksom på, at jordforbindelsen af arbejdsemnet ikke må øge risikoen for arbejdsulykker for brugerne eller beskadige andre elektriske apparater.

Overhold den nationale lovgivning vedrørende jordforbindelse.

## Afskærmning

Afskærmning af udvalgte kabler og apparater i det omkringliggende område kan løse interferensproblemer. Muligheden for afskærmning af hele svejseanlægget kan overvejes i specielle arbejdssituationer.



## 1.8 IP-beskyttelsesgrad

 
### IP21S

- Indkapslingen er beskyttet mod indføring af fingre og faste fremmedlegemer med en diameter større end/lig med 12,5 mm og berøring af farlige dele.
- Indkapslingen er beskyttet mod dryppende vand (lodret faldende dråber).  
Må aldrig benyttes udendørs i tilfælde af regn.
- Indkapslingen er beskyttet mod skader forårsaget af vandindtrængning, når apparaturets bevægelige dele ikke er i bevægelse.

## 2 INSTALLERING



Installeringen må kun udføres af erfarent personale, der godkendt af svejsemaskinens fabrikant.



Ved installering skal man sørge for, at strømkilden er afbrudt fra forsyningsnettet.



Der er forbudt at forbinde strømkilderne (i serie eller parallelt).



## 2.1 Løfte-, transport- og aflæsningsanvisninger

Anlægget er udstyret med øskener:



Figur A



Figur B

Anlægget må ikke løftes i nogen anden vinkel end 90°.



**Løft aldrig maskinen som er vist i figur B: Det kan beskadige øskenerne.**

**Pas på ikke at komme til skade, mens du løfter maskinen.**



**Undervurder aldrig anlæggets vægt, (læs de tekniske specifikationer).**

**Lad aldrig læsset glide hen over - eller hænge stille over - mennesker eller ting.**



 
**Lad aldrig anlægget eller de enkelte enheder falde eller støtte mod jordoverfladen med stor kraft.**



## 2.2 Placering af anlægget

Overhold nedenstående forholdsregler:

- Der skal være nem adgang til betjeningsorganerne og tilslutningspunkterne.
- Placér aldrig udstyret i snævre områder.
- Anbring aldrig anlægget på en overflade med en hældning på over 10° i forhold til det vandrette plan.
- Slut anlægget til i et tørt, rent område med god udluftning.
- Beskyt anlægget mod direkte regn og solstråler.




## 2.3 Tilslutning

Anlægget er udstyret med et forsyningskabel til tilslutning til ledningsnettet.

Anlægget kan forsynes med:

- 400V trefase
- 230V trefase

Netspændingen må kun ændres af kvalificeret personale, mens maskinen er afbrudt fra nettet, ved at fjerne sidepanelet og placere forbindelserne korrekt på klemrækken.

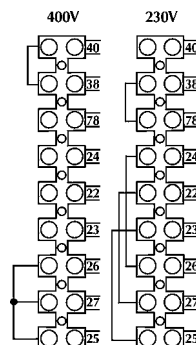

Konfiguration af klemrækken for spændingsændring



**PAS PÅ:** For at undgå personskader eller beskadigelse af anlægget skal man kontrollere den valgte netspænding og sikringerne, **INDEN** maskinen tilsluttes nettet. Desuden skal man sikre, at kablet tilsluttes en stikkontakt, der er udstyret med jordkontakt.



Apparatets funktion er garanteret ved spændinger, der afviger op til  $\pm 15\%$  fra den nominelle værdi, (for eksempel: Ved  $V_{nom}$  400V er arbejds-spændingen mellem 320V og 440V).

Inden forsendelse forberedes strømkilden til en netspænding på 400V.




Det er muligt at forsyne anlægget via et generator-aggregat, hvis dette blot sikrer en stabil forsynings-spænding på  $\pm 15\%$  af værdien af den mærke-spænding, som fabrikanten har oplyst, under alle mulige driftsforhold og ved den maksimale mærke-effekt, som strømkilden kan levere.



**Det anbefales, som en norm, at benytte generator-aggregater med en effekt svarende til det dobbelte af strømkildens effekt, hvis den er enfaset, og svarende til 1,5 gang så stor, hvis den er trefaset.**



 **Det anbefales at benytte elektronisk styrede generator-aggregater.**



Af hensyn til brugernes sikkerhed skal anlægget være korrekt jordforbundet. Forsyningskablet er udstyret med en (gul-grøn) leder til jordforbindelse, der skal tilsluttes en stikkontakt med jordkontakt.



**De elektriske forbindelser skal være udført af teknikere, der opfylder de specifikke faglige og tekniske krav, samt være i overensstemmelse med den nationale lovgivning i det land, hvor installationen finder sted.**

Strømkildens ledningskabel er udstyret med en gul/grøn ledning, der **ALTID** skal forbindes til jordforbindelsen. Denne gul/grønne ledning må **ALDRIG** benyttes sammen med andre ledninger til spændingsudtag.


Kontrollér, at der findes en "jordforbindelse" på det anvendte anlæg, samt at stikkontakten er i korrekt stand.

Monter udelukkende typegodkendte stik i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.



## 2.4 Idriftsættelse

### Tilslutning til MIG/MAG-svejsning

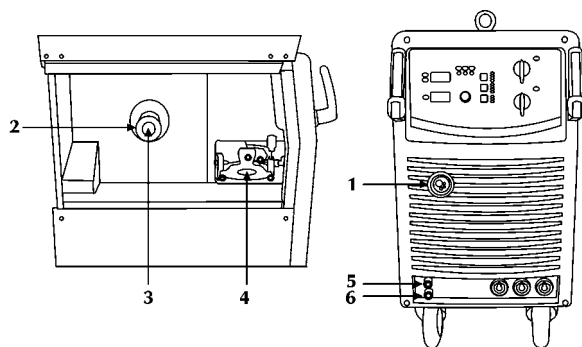

- Forbind MIG-brænderen til adapteren (1). Vær specielt påpasselig med at stramme fastgøringsringen fuldstændigt.
- Forbind brænderens kølevæsketilbageledningsslange (rød farve) med det relevante samlestykke/kobling (5) (rød farve - symbol ).
- Forbind brænderens kølevæsketilførselsslange (blå farve) med det relevante samlestykke/kobling (6) (blå farve - symbol ).
- Åbn højre sideafskærmning.
- Kontrollér, at den lille rullers fordybning stemmer overens med diameteren på den tråd, man ønsker at anvende.
- Skru ringmøtrikken (2) af spoleholderhaspen, og indsæt spolen. Sæt derefter også spoleholderens tap på plads i sædet, sæt spolen i, anbring igen ringmøtrikken (2) i positionen og juster friktionsskruen (3).
- Frigiv gearmotorens fremføringsstøtte (4) og indsæt tråddenden i trådlederens bøsning, hvorefter den skal passere på den lille rulle og frem til brændertilslutningen. Blokér fremføringsstøtten i korrekt position, og kontrollér, at tråden går ind i de små rullers fordybning.
- Tryk på knappen trådfremføring for at føre tråden frem i brænderen.
- Slut gasledningen til gummiholderen på bagsiden.
- Indstil gasstrømningen på mellem 10 og 15 l/min.

## 3 PRÆSENTATION AF ANLÆGGET

### 3.1 Generelle oplysninger


De semiautomatiske anlæg på serien NEOMIG til MIG-/MAG-svejsning med kontinuerlig tråd, sikrer høje præstationer og kvalitet under svejsning med fyldte tråde samt tråde med væge.

Strømkildens statiske karakteristika er den konstante spænding  $E$  med trinvis regulering af svejse-spændingen; de forskellige valgbare induktansudgange, giver operatøren mulighed for at indstille optimal dynamik for strømkilden ved svejsning.

Disse svejsestrømkilder udgør en innovativ udformning af driftstilstanden "SYNERGI".

Synergi-funktionen aktiveres ved indstilling af den materialetype der skal svejses og af diameteren på den anvendte tråd og giver mulighed for en automatisk forindstilling af trådhastigheden, hvilket reelt forenkler anlægsreguleringerne under svejsningen.

### 3.2 Det frontale betjeningspanel

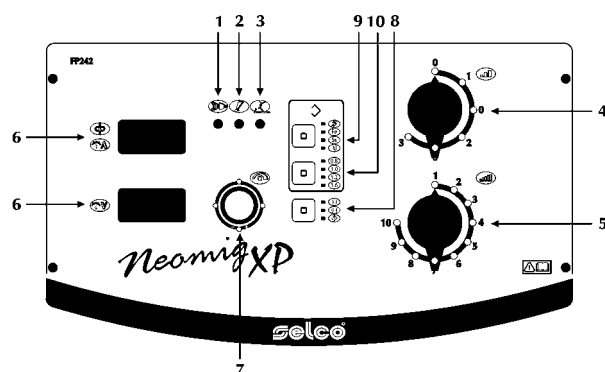

#### 1 Strømforsyning



Angiver, at anlægget er tilsluttet forsyningsnettet og tændt.

#### 2 Generel alarm



Angiver, at beskyttelsesanordninger, som f.eks. temperaturbeskyttelsen, kan aktiveres.

#### 3 Tændt



Angiver, at der er spænding på anlæggets udgangsforbindelser.

#### 4 Omskifter til valg af primær strøm



Omskifter med 3 positioner til tilslutning og justering af de primære strømområder. I alle andre positioner end 0 er strømforsyningen til anlægget tilsluttet (pos. 0 = strømtilførsel afbrudt).



**Berør aldrig omskifteren, mens du svejser!**

#### 5 Omskifter til valg af sekundær strøm



Omskifter med op til 10 positioner. For begge kontakter gælder det, at udgangsspændingen øges, jo højere positionsnummeret er.



**Berør aldrig omskifteren, mens du svejser!**

## 6 7-segment display





Gør det muligt at vise svejsemaskinens generelle parametre under opstart, indstillinger, strøm- og spændings-aflæsninger, under svejsning og indkodning af alarmer.



## 7 Reguleringshåndtag



Giver mulighed for justering af trådhastigheden i manuel MIG-svejsning  og synergikorrektion i synergisk MIG-svejsning .

## 8 Svejsemetoder

### 2 taktr



Et tryk på knappen får gassen til at strømme, tråden tilføres spænding, og den føres frem. Når knappen slippes, slukkes der for gassen, og i spændingen.

### 4 taktr



Det første tryk på knappen får gassen til at strømme med en manuel gasforstrømnings-tid. Når knappen slippes, aktiveres spændingen.

Det efterfølgende tryk på knappen standser tråden og starter den endelige proces, som bringer strømmen tilbage til nul. Når knappen slippes til sidst, slukkes der for gasstrømmen.



### Trådfremføring



Giver mulighed for manuel trådfremføring uden gasstrømning og uden strøm på tråden.

Giver mulighed for indsættelse af tråden i brænderens kappe under forberedelserne til svejsningen.

## 9 Synergi

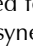Giver mulighed for at vælge den manuelle MIG-proces  eller den synergiske MIG-proces  ved indstilling af den materiale-type, der skal svejdes.



Manuel MIG-proces.



Synergisk MIG-proces, svejsning af kulstofstål.



Synergisk MIG-proces, svejsning af rustfri stål.



Synergisk MIG-proces, svejsning af aluminium.

## 10 Tråddiameter



Giver mulighed for i synergi at vælge den anvendte tråddiameter (mm).



## 3.2.1 Setup

Giver mulighed for indstilling og regulering af en række ekstra parametre til en bedre og mere præcis administration af svejseanlægget.

Parametrene i setup er ordnet i henhold til den valgte svejseproces og har et kodenummer.

**Adgang til setup:** opnås ved at trykke på indkodningstasten i 2 sek. (nullet på midten af 7-segmentdisplayet bekræfter, at adgangen er opnået).

**Markering og indstilling af det ønskede parameter:** opnås ved at dreje på indkodningstasten, indtil parameterets kodenummer vises. På dette tidspunkt giver et tryk på indkodningstasten mulighed for at få vist og regulere indstillingsværdien for det markerede parameter.

**Udgang fra setup:** tryk igen på indkodningstasten for at forlade "reguleringssektionen".

Man forlader setup ved at gå til parameteret "O" (lagr og luk) og trykke på indkodningstasten.

### Liste over parametrene i setup

0

#### Lagr og luk

Giver mulighed for at lagre modifikationerne og forlade setup.

1

#### Reset

Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.

90

#### Reset XE (Tilstanden Easy)

Giver mulighed for svejsning i manuel MIG med regulering af motorrampen.

91

#### Reset XA (Tilstanden Advanced)

Giver mulighed for svejsning i manuel MIG og synergisk MIG.

Den synergiske "STANDARD" styring har automatisk forindstilling af de ideelle svejseparametre på grundlag af det valgte trin!

Indstillingerne ændres ikke i de forskellige svejsefaser.

Det er muligt at opnå korrektion i procentdel af den synergiske værdi i overensstemmelse med svejserens behov.

92

#### Reset XP (Tilstanden Professional)

Giver mulighed for svejsning i manuel MIG og synergisk MIG.

Den synergiske "INTERAKTIVE" styring har automatisk forindstilling af de ideelle svejseparametre på grundlag af det valgte trin!

Den synergiske styring er fortsat aktiv i de forskellige svejsefaser. Svejseparametrene undersøges konstant, og korrigeres ved behov i overensstemmelse med en præcis analyse af den elektriske lysbues karakteristika! Det er muligt at opnå korrektion i procentdel af den synergiske værdi i overensstemmelse med svejserens behov.

99

#### Reset

Giver mulighed for at genindstille alle parametrene på defaultværdierne og bringe hele anlægget tilbage i de fabriksindstillingsforhold Selco har fastsat.

### 90 Reset XE (Tilstanden Easy)

0

#### Lagr og luk

Giver mulighed for at lagre modifikationerne og forlade setup.

1

#### Reset

Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.

5


#### Motorrampe

Giver mulighed for at indstille en blød overgang mellem trådens hastighed ved tænding og under svejsning. Minimum off, Maximum 2.0sek., Default 250ms

- 18 Burn back**  
Giver mulighed for at regulere trådens brændevarighed, hvorved tilklæbning ved svejsningens afslutning forebygges.  
Giver mulighed for at regulere længden på brænderens udvendige stykke tråd.  
Minimum off, Maximum 2.0sek., Default 80ms
- 25 Punktsvejsning**  
Giver mulighed for at aktivere processen "punktsvejsning" og for at fastlægge svejsningens varighed.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Default off
- 26 Pausepunkt**  
Giver mulighed for at aktivere processen "pausepunkt" og fastlægge opholdstidsrummet mellem to svejsninger.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Default off
- 91 Reset XA (Tilstanden Advanced)**
- 0 Lagr og luk**  
Giver mulighed for at lagre modifikationer og forlade setup.
- 1 Reset**  
Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.
- 3 Præ gas**  
Giver mulighed for at indstille og regulere gassens strømning inden buen tændes.  
Giver mulighed for at fylde gas på brænderen og for at forberede omgivelserne til svejsningen.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Default 10ms
- 4 Soft start**  
Giver mulighed for at regulere trådens fremføringshastighed under tændingens forudgående faser.  
Gives som % af den indstillede trådhastighed.  
Giver mulighed for en tænding ved nedsat hastighed og derved en mere blød tænding med færre stænk.  
Minimum 10%, Maximum 100%, Default 50%
- 5 Motorrampe**  
Giver mulighed for at indstille en blød overgang mellem trådens hastighed ved tænding og under svejsning.  
Minimum off, Maximum 1.0sek., Default 250ms
- 18 Burn back**  
Giver mulighed for at regulere trådens brændevarighed, hvorved tilklæbning ved svejsningens afslutning forebygges.  
Giver mulighed for at regulere længden på brænderens udvendige stykke tråd.  
Minimum off, Maximum 2.0sek., Default 80ms
- 20 Post gas**  
Giver mulighed for at indstille og regulere gassens strømning ved svejsningens afslutning.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Default 2.0sek.
- 25 Punktsvejsning**  
Giver mulighed for at aktivere processen "punktsvejsning" og for at fastlægge svejsningens varighed.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Default off
- 26 Pausepunkt**  
Giver mulighed for at aktivere processen "pausepunkt" og fastlægge opholdstidsrummet mellem to svejsninger.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Default off
- 3.2.2 Alarmkodificering**
- 01/02 Overtemperatur  
05 Sekundær kortslutning  
08 Blokeret trådtrækningsmotor  
11 Ugyldig maskinkonfiguration  
14 Svejsning er ikke mulig med kommutatorindstilling  
20 Kommunikationsfejl  
21 Manglende maskinkalibrering eller tab af data
- 92 Reset XP (Tilstanden Professional)**
- 0 Lagr og luk**  
Giver mulighed for at lagre modifikationer og forlade setup.
- 1 Reset**  
Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.
- 3 Præ gas**  
Giver mulighed for at indstille og regulere gassens strømning inden buen tændes.  
Giver mulighed for at fylde gas på brænderen og for at forberede omgivelserne til svejsningen.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Default 10ms
- 4 Soft start**  
Giver mulighed for at regulere trådens fremføringshastighed under tændingens forudgående faser.  
Gives som % af den indstillede trådhastighed.  
Giver mulighed for en tænding ved nedsat hastighed og derved en mere blød tænding med færre stænk.  
Minimum 10%, Maximum 100%, Default 50%
- 5 Motorrampe**  
Giver mulighed for at indstille en blød overgang mellem trådens hastighed ved tænding og under svejsning.  
Minimum off, Maximum 1.0sek., Default 250ms
- 18 Burn back**  
Giver mulighed for at regulere trådens brændevarighed, hvorved tilklæbning ved svejsningens afslutning forebygges.  
Giver mulighed for at regulere længden på brænderens udvendige stykke tråd.  
Minimum off, Maximum 2.0sek., Default 80ms
- 20 Post gas**  
Giver mulighed for at indstille og regulere gassens strømning ved svejsningens afslutning.  
Minimum off, Maximum 99.9sek., Default 2.0sek.
- 25 Punktsvejsning**  
Giver mulighed for at aktivere processen "punktsvejsning" og for at fastlægge svejsningens varighed.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Default off
- 26 Pausepunkt**  
Giver mulighed for at aktivere processen "pausepunkt" og fastlægge opholdstidsrummet mellem to svejsninger.  
Minimum 500ms, Maximum 99.9sek., Default off




### 3.3 Bagpanel

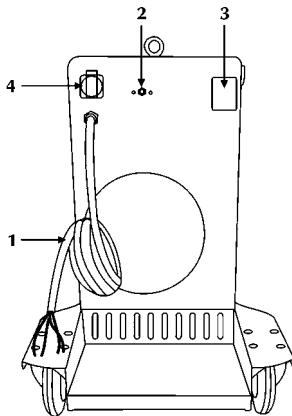

- 1 **Forsyningskabel**  
Kablet giver mulighed for at forsyne anlægget og koble det til ledningsnettet.
- 2 **Gastilslutning**
- 3 **Dataskilt**
- 4 **Strømforsyning 230V**

### 3.4 Stikkontaktpanel

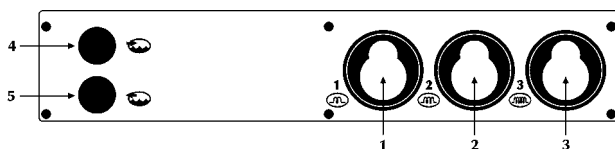



- 1, 2, 3 **Outputstik med variabel induktans**



En højere induktans giver mulighed for at opnå en "blødere" bue med mindre stænkudslængning, mens en lavere induktans giver mulighed for at opnå en mere reaktiv bue.

Sædvanligvis anvendes 1 sammen med hovedkommutatorens position 1, 2 med position 2 og 3 med position 3.

- 4 Forbind brænderens kølevæsketilbageløbsslange (rød farve) med det relevante samlestykke/kobling (rød farve - symbol ).
- 5 Forbind brænderens kølevæsketilførselsslange (blå farve) med det relevante samlestykke/kobling (blå farve - symbol ).

## 4 VEDLIGEHOLDELSE



Anlægget skal undergå en rutinemæssig vedligeholdelse i henhold til fabrikantens anvisninger.

Al vedligeholdelse skal udelukkende udføres af kvalificeret personale.

Alle adgangslåger, åbninger og dæksler skal være lukket og korrekt fastgjort, når apparatet er i funktion.

Anlægget må aldrig udsættes for nogen form for modifikation. Undgå ophobning af metalstøv i nærheden af eller direkte på udluftningsvingerne.



 
Afbryd strømforsyningen til anlægget inden enhver form for indgreb!



Regelmæssig kontrol af strømkilden:

- Rengør strømkilden indvendigt ved hjælp af trykluft med lavt tryk og bløde børster.
- Kontrollér de elektriske tilslutninger og alle forbindelseskabler.


Ved vedligeholdelse eller udskiftning af komponenter i brænderne, i elektrodeholdertangen og/eller jordledningskablerne skal nedenstående fremgangsmåde overholdes:



Kontrollér temperaturen på komponenterne og sørg for, at de ikke er overopvarmet.



 Anvend altid handsker, der opfylder sikkerhedsreglerne.



Anvend egnede nøgler og værktøj.

Ved manglende udførelse af ovennævnte vedligeholdelse vil alle garantier bortfalde, og fabrikanten vil i alle tilfælde være fritaget for alle former for ansvar.

## 5 FEJLFINDING OG LØSNINGER



Eventuel reparation eller udskiftning af anlægselementer må udelukkende udføres af teknisk, kvalificeret personale.

**Reparation eller udskiftning af anlægselementer udført af uautoriseret personale medfører øjeblikkeligt bortfald af produktgarantien.**

**Anlægget må aldrig udsættes for nogen form for modifikation.**

**Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis operatøren ikke overholder disse forskrifter.**

### Manglende tænding af anlægget (grøn kontrollampe slukket)

Årsag Manglende ledningsnetsspænding i forsyningsstikket.  
Løsning Udfør en kontrol og foretag en reparation af det elektriske anlæg.  
Tag kontakt til specialiseret personale.

Årsag Defekt forsyningsstik eller -ledning.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Brændt linjesikring.  
Løsning Udskift den skadede komponent.

Årsag Defekt tændingskontakt.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Defekt elektronik.  
Løsning Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

### Manglende udtageffekt (anlægget svejser ikke)

Årsag Fejlbehæftet brænderknap.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Overophedet anlæg (termisk alarm – gul kontrol-lampe tændt).  
Løsning Afvent at anlægget køler af uden at slukke det.

Årsag Åben sideafskærmning eller defekt lågeafbryder.  
Løsning Det er nødvendigt for operatørsikkerheden at side-panelet er lukket under svejsefaserne.  
Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad brænderen reparere.

Årsag Ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.  
Løsning Udfør jordforbindelsestilslutningen korrekt.  
Jævnfør afsnittet "Igangsætning".

Årsag Ledningsnetsspænding over interval (gul kontrol-lampe tændt).  
Løsning Bring ledningsnetsspændingen tilbage i strømkil-dens forsyningsinterval.  
Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.  
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

Årsag Defekt fjernafbryder.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Defekt elektronik.  
Løsning Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

### Ukorrekt effektlevering

Årsag Fejlagtig indstilling af parametre og af anlægskun-  
Løsning tionerne.  
Afvikl en anlægstilslutning og indstil svejseparametrene igen.

Årsag Defekt potentiometer/encoder til regulering af svej-  
Løsning sespænding.  
Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Ledningsnetsspænding over interval.  
Løsning Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.  
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

Årsag Mangel af en fase.  
Løsning Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.  
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

Årsag Defekt fjernafbryder.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Defekt elektronik.  
Løsning Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

### Blokeret trådfremføring

Årsag Fejlbehæftet brænderknap.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Ukorrekte eller nedslidte valser.  
Løsning Udskift valserne.

Årsag Defekt reduktionsgear.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Beskadiget brænderbeklædning.  
Løsning Udskift den skadede komponent.  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Trådtræk uden forsyning.  
Løsning Kontroller tilslutningen til strømkilden.  
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".  
Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Irregulær opvikling på spolen.  
Løsning Genopret spolens normale vikleforhold eller skift den ud.



|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Sammenbrændt svejsedyse (sammensmeltet af tråd). |
| Løsning | Udskift den skadede komponent.                   |

#### Irregulær trådfremføring

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Fejlbehæftet brænderknap.  |
| Løsning | Udskift den skadede komponent.<br>Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere. |

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Årsag   | Ukorrekte eller nedslidte valser |
| Løsning | Udskift valserne.                |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Defekt reduktionsgear.   |
| Løsning | Udskift den skadede komponent.<br>Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Beskadiget brænderbeklædning.  |
| Løsning | Udskift den skadede komponent.<br>Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Dårligt justeret spoleholderkobling eller valsebloke-ringsanordning. |
| Løsning | Løsn koblingen.<br>Forøg trykket på valserne.                        |

#### Ustabil bue

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Utilstrækkelig gasbeskyttelse.  |
| Løsning | Juster den korrekte gasstrøm.<br>Kontroller at brænderens spredner og gasdyse er i god stand. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Ukorrekte svejseparametre.   |
| Løsning | Udfør en omhyggelig kontrol af svejseanlægget.<br>Tag kontakt til det nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere. |

#### Overdreven sprøjt-udslyngning

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Ukorrekt buelængde.  |
| Løsning | Reducer afstanden mellem elektrode og emne.<br>Reducer svejsestrømmen. |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Årsag   | Ukorrekte svejseparametre. |
| Løsning | Reducer svejsestrømmen.    |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Ukorrekt buedynamik.   |
| Løsning | Forøg kredsløbets induktive værdi.<br>Benyt et udtag med højere induktans. |

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Utilstrækkelig gasbeskyttelse.  |
| Løsning | Juster den korrekte gasstrøm.<br>Kontroller at brænderens spredner og gasdyse er i god stand. |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Årsag   | Ukorrekt svejseafviklingstilstand. |
| Løsning | Reducer brænderens hældning.       |

#### Utilstrækkelig gennemtrængning

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Ukorrekt svejseafviklingstilstand.          |
| Løsning | Reducer fremføringshastigheden i svejsning. |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Årsag   | Ukorrekte svejseparametre. |
| Løsning | Forøg svejsestrømmen.      |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Årsag   | Ukorrekt forberedelse af kanterne. |
| Løsning | Forøg rejfens åbning.              |

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.                                       |
| Løsning | Udfør jordforbindelsestilslutningen korrekt<br>Jævnfør afsnittet "Igangsætning" |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Emner af betydelige dimensioner, der skal svejses. |
| Løsning | Forøg svejsestrømmen.                              |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Utilstrækkeligt lufttryk.  |
| Løsning | Juster den korrekte gasstrøm.<br>Jævnfør afsnittet "Igangsætning". |

#### Marginale graveringer

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Ukorrekte svejseparametre.  |
| Løsning | Reducer svejsestrømmen.<br>Benyt en elektrode med en mindre diameter. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Ukorrekt buelængde.  |
| Løsning | Reducer afstanden mellem elektrode og emne.<br>Reducer svejsestrømmen. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Ukorrekt svejseafviklingstilstand.   |
| Løsning | Reducer sideoscillationshastigheden under påfyldning.<br>Reducer fremføringshastigheden i svejsning. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Utilstrækkelig gasbeskyttelse.                         |
| Løsning | Benyt gas der passer til materialet, der skal svejses. |

#### Porøsitet

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på emnerne, der skal svejses. |
| Løsning | Udfør en omhyggelig rengøring af emnet inden svejsningen udføres.               |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på det tilførte materiale.                               |
| Løsning | Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.<br>Hold altid det tilførte materiale i perfekt stand. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Fugtighedsforekomst i det tilførte materiale.  |
| Løsning | Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.<br>Hold altid det tilførte materiale i perfekt stand. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Ukorrekt buelængde.  |
| Løsning | Reducer afstanden mellem elektrode og emne.<br>Reducer svejsestrømmen. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Fugtighedsforekomst i svejsegassen.  |
| Løsning | Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.<br>Sørg for at holde gasforsyningsanlægget i perfekt stand. |

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Utilstrækkelig gasbeskyttelse.  |
| Løsning | Juster den korrekte gasstrøm.<br>Kontroller at brænderens spredner og gasdyse er i god stand. |

|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | For hurtig størkning af svejsebadet.   |
| Løsning | Reducer fremføringshastigheden i svejsning.<br>Udfør en forvarmning af emnerne, der skal svejses.<br>Forøg svejsestrømmen. |

#### Knagelyd ved opvarmning

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Ukorrekte svejseparametre.  |
| Løsning | Reducer svejsestrømmen.<br>Benyt en elektrode med en mindre diameter. |

|         |   |
|---------|---|
| Årsag   | Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på emnerne, der skal svejses.                         |
| Løsning | Udfør en omhyggelig rengøring af emnet inden svejsningen udføres.                                       |
| Årsag   | Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på det tilførte materiale.                            |
| Løsning | Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet. Hold altid det tilførte materiale i perfekt stand. |
| Årsag   | Ukorrekt svejseafviklingstilstand.  |
| Løsning | Udfør de korrekte driftssekvenser til den sammenføjning der skal svejses.                               |
| Årsag   | Emner med uensartede karakteristika, som skal svejses.  |
| Løsning | Udfør en indsmøring inden svejsningen udføres.  |

#### Knagelyd ved kolde emner


|         |  |
|---------|--|
| Årsag   | Fugtighedsforekomst i det tilførte materiale.  |
| Løsning | Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet. Hold altid det tilførte materiale i perfekt stand.  |
| Årsag   | Partikulær geometri på den sammenføjning, der skal svejses.  |
| Løsning | Udfør en forvarmning af emnerne, der skal svejses. Udfør en forvarmning. Udfør de korrekte driftssekvenser til den sammenføjning der skal svejses. |

**Ret henvendelse til det nærmeste servicecenter ved enhver tvivl og/eller problem.**

## 6 TEORETISKE RÅD TIL SVEJSNING MED KONTINUERLIG TRÅD

### 6.1 Indledning

Et MIG-system består af en jævnstrømskilde, en forsyningsenhed og en trådspole, en brænder og gas.

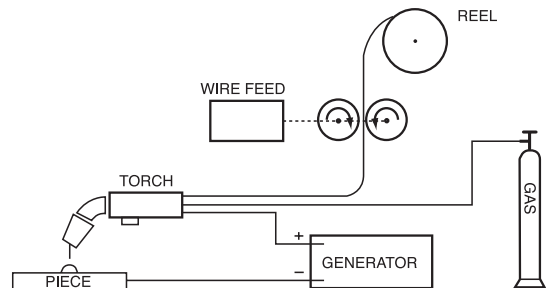

Anlæg for manuel svejsning

Strømmen overføres til lysbuen gennem smelte-elektroden (tråd anbragt med positiv polaritet); under denne proces overføres den smeltede metal til svejseemnet ved hjælp af lysbuen. Trådfremførslen er nødvendig for at erstatte den smeltede svejsetråd under svejsningen.

#### 6.1.1 Procedurer

Ved svejsning med gasbeskyttelse, danner den måde, hvorpå dråberne skilles fra elektroden, to forskellige overføringssystemer. Den første metode defineres som "KORTSLUTNINGS-OVERFØRSEL (SHORT-ARC)", og får elektroden til at komme i direkte kontakt med badet, således at der opstår kortslutning med en smelteeffekt for en del af tråden, der afbrydes, hvorefter lysbuen tændes igen, og cyklussen gentages (Fig. 1a).

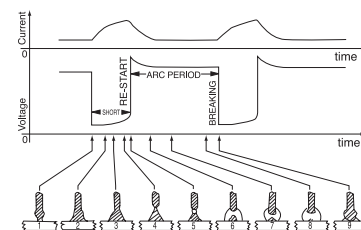


Fig. 1a

 


Fig. 1b

Cyklussen SHORT (a) og svejsningen SPRAY ARC (b)

Den anden metode for overførsel af dråberne, er den såkaldte "SPRØJTE-OVERFØRSEL (SPRAY-ARC)", der gør det muligt for dråberne at skille fra elektroden, og senere nå smeltebadet (Fig. 1b).

### 6.1.2 Svejseparametre

Lysbuens synlighed reducerer kravet om streng overholdelse af reguleringstabellerne, foretaget af operatøren, som har mulighed for at kontrollere smeltebadet direkte.

- Spændingen har direkte indflydelse på sømmens udseende, men dimensionerne på svejseoverfladen kan variere på grundlag af de forskellige behov, ved manuelt at justere brænderens bevægelse, således at man opnår varierende aflægninger med konstant spænding.
- Trådens fremføringshastighed afhænger af svejsestrømmen.

På Fig. 2 og 3 vises de forhold der findes mellem de forskellige svejseparametre.

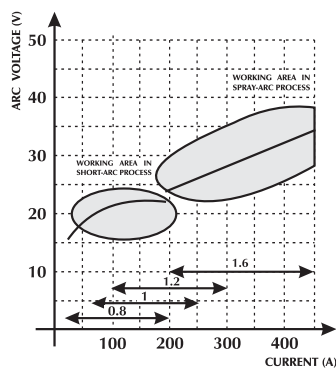


Fig. 2 Diagram over det bedste valg for optimale arbejds karakteristika.

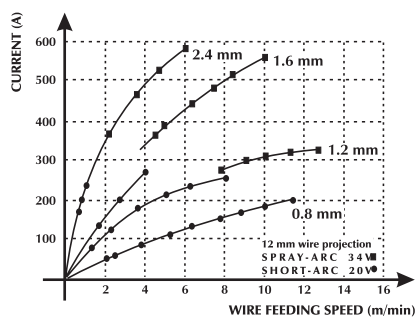
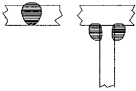
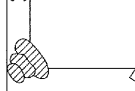
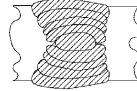
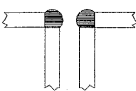
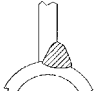
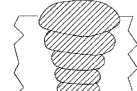
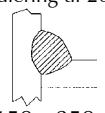

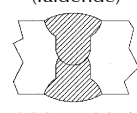



Fig. 3 Forhold mellem trådens fremføringshastighed og strømstyrken (smelte karakteristika) på grundlag af trådens diameter.

# VEJLEDENDE TABEL TIL VALG AF SVEJSEPARAMETRENE I FORHOLD TIL DE MEST ALMINDELIGE ARBEJDSOMRÅDER, SAMT DE MEST ANVENDTE TRÅDE

| Tråddiameter – vægt pr. meter                       |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| Lysbuespænding (v)                                  | 0,8 mm   | 1,0-1,2 mm  | 1,6 mm  | 2,4 mm  |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                       | Lav gennemtrængning ved små tykkelser<br><br>60 - 160 A         | God kontrol af gennemtrængningen og smeltningen<br><br>100 - 175 A | God smeltning vandret og lodret<br><br>120 - 180 A | Anvendes ikke<br><br>150 - 200 A  |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC<br>(Overgangszone) | Automatisk hjørnesvejsning<br><br>150 - 250 A                   | Automatisk svejsning med høj spænding<br><br>200 - 300 A           | Automatisk svejsning (faldende)<br><br>250 - 350 A | Anvendes ikke<br><br>300 - 400 A  |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                       | Lav gennemtrængning ved regulering til 200 A<br><br>150 - 250 A | Automatisk svejsning med flere gennemførsler<br><br>200 - 350 A    | God gennemtrængning (faldende)<br><br>300 - 500 A  | God gennemtrængning og høj aflejring på store tykkelser<br><br>500 - 750 A |

## 6.1.3 Anvendelige gasser

MIG-MAG svejsning kendetegnes hovedsageligt af den anvendte gastype: inert til MIG-svejsning (Metal Inert Gas), aktiv til MAG-svejsning (Metal Active Gas).

### Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

Ved anvendelse af CO<sub>2</sub> som beskyttelsesgas, opnår man høj gennemtrængning med stor fremføringshastighed, samt korrekte mekaniske egenskaber, samtidigt med en lav driftsomkostning. Alligevel medfører brug af denne gas store problemer vedrørende den afsluttende kemiske sammensætning af samlingerne, fordi der opstår tab af elementer, der har let ved at oxydere, og samtidigt tilføres der mere kulstof til badet.

Svejsning med ren CO<sub>2</sub> giver også andre problemer, såsom for store mængder sprøjt, samt opståelse af porøsitet, forårsaget af kulilte.

### Argon

Denne inerte gas anvendes ren ved svejsning af letmetal-legeringer, hvorimod man til svejsning af rustfrit stål med krom-nikkel bør foretrække at arbejde med tilføjelse af oxygen og CO<sub>2</sub> i procentdelen 2%, fordi dette forhold bidrager til lysbues stabilitet og en forbedret form på svejsesømmen.

### Helium

Denne gas anvendes i stedet for argon, og giver større gennemtrængning (ved store tykkelser), samt større fremføringshastighed.

### Blanding af Argon og Helium

Ved denne blanding opnår man en mere stabil lysbue, samt større gennemtrængning og hastighed i forhold til argon.

### Blanding af Argon-CO<sub>2</sub> og Argon-CO<sub>2</sub>-Oxygen

Disse blandinger anvendes til svejsning af jernholdige materialer, specielt under forhold med SHORT-ARC, fordi de forbedrer den specifikke varmetilførsel. Dette medfører dog ikke, at de ikke kan anvendes ved SPRAY-ARC. Normalt indeholder blandingen en procentdel af CO<sub>2</sub> på mellem 8 og 20%, og O<sub>2</sub> på omtrent 5%.

## 7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                   | NEOMIG 3500   | NEOMIG 4500   |
|-----------------------------------|---|---|
| Forsyningsspænding U1 (50/60 Hz)  | 3x230/400Vac ±15%   | 3x230/400Vac ±15%   |
| Forsinket linjesikring            | 35/20A  | 50/30A  |
| Maks. effekt optaget (KVA)        | 16.6 KVA  | 24 KVA  |
| Maks. effekt optaget (KW)         | 15kW  | 22.9kW  |
| Effektfaktor PF                   | 0.96  | 0.96  |
| Maks. strøm optaget I1maks.       | 23.9A   | 34.8A   |
| Effektiv strøm I1eff              | 15.1A   | 22A   |
| Brugsfaktor (x=25°C)              |   |   |
|                                   | (x=40%) 350A  | (x=45%) 450A  |
| (x=60%)                           | 320A  | 390A  |
| (x=100%)                          | 260A  | 320A  |
| Brugsfaktor (x=40°C)              |   |   |
|                                   | (x=35%) 350A  | (x=40%) 450A  |
| (x=60%)                           | 300A  | 370A  |
| (x=100%)                          | 240A  | 300A  |
| Indstillingsområde I2             | 30-380A   | 30-480A   |
| Trin                              | 3x10  | 3x10  |
| Spænding uden belastning Uo       | 50V   | 50V   |
| IP-beskyttelsesgrad               | IP21S   | IP21S   |
| Isoleringsklasse                  | H   | H   |
| Dimensioner (lxdxh)               | 1060x400x780 mm   | 1060x400x780 mm   |
| Vægt                              | 123 Kg.   | 139 Kg.   |
| Forsyningskabel                   | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 4x6 mm <sup>2</sup>   |
| Bygningsstandarder                | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   |
| Gearmotorens effekt               | 90W   | 90W   |
| Antal valser                      | 2 (4)   | 2 (4)   |
| Standardrulle                     | 1.0-1.2 (STD)   | 1.0-1.2 (STD)   |
| Ruller, der kan forhandles om     | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 fyldt tråd<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminiumstråd<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 tråd med væge | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 fyldt tråd<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminiumstråd<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 tråd med væge |
| Trådfremføringshastighed          | 1.5 ÷ 22 m/min.   | 1.5 ÷ 22 m/min.   |
| Knap til trådfremførsel           | ja  | ja  |
| Knap til gasudluftning            | ja  | ja  |
| Synergi                           | ja  | ja  |
| Små stålroller                    | ja  | ja  |
| Stikkontakt til Push-Pull brænder | nej   | nej   |

## Takk...

Vi takker deg for at du valgte **SELCO**-produktenes **KVALITET, TEKNOLOGI og DRIFTSSIKKERHET**.

For å dra fordel av alle funksjoner og muligheter i dette produktet, anbefaler vi deg å lese de følgende instruksjoner nøye for å oppnå de best mulige resultater.

Før du bruker maskinen må du forsikre deg om å ha lest denne håndboka grundig, og forstått innholdet..

Utfør ikke modifiseringer eller vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet. Hvis du er i tvil eller det oppstår problemer angående bruk av maskinen, også om de ikke er beskrevet her, skal du henvende deg til kvalifiserte teknikere.

Denne håndboken er en grunnleggende del av utstyret og må følge med hver gang det flyttes eller videreselges.

Det er brukerens ansvar å se til at håndboken ikke ødelegges eller forsvinner.

**SELCO s.r.l.** forbeholder seg retten til å foreta forandringer når som helst og uten forvarsel.

Rettighetene for oversettelser, reproduksjon, tilpasning, helt eller delvis og med ethvert middel (deri innbefattet fotokopier, film og mikrofilm) er reservert og forbudt uten skriftlig tillatelse av **SELCO s.r.l.**

Disse retningslinjer er meget viktige og nødvendige for garantiens gyldighet. Hvis operatøren ikke følger instruksene, frasier fabrikanten seg alt ansvar.

## CE - SAMSVARERKLÆRING

Produsenten

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

Erklærer herved at den nye maskinen

**NEOMIG 3500**  
**NEOMIG 4500**

er i samsvar med EU-direktivene:

**2006/95/EEC**  
**2004/108/EEC**  
**92/31/EEC**  
**93/68/EEC**

og at følgende lovforskrifter er benyttet:

**EN 60974-1**  
**EN 60974-10**

Ethvert inngrep eller forandring som ikke er autorisert av **SELCO s.r.l.** ugyldiggjør denne erklæringen.  
Maskinen er CE markert.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



Lino Frasson  
Chief Executive

---

 
## INNHOLDSFORTEGNELSE

---

|  |     |
|--|-----|
| 1 ADVARSEL .....   | 149 |
| 1.1 Bruksmiljø.....  | 149 |
| 1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje mann..... | 149 |
| 1.3 Beskyttelse mot røyk og gass .....                       | 150 |
| 1.4 For å forebygge brann/eksplosjoner.....                  | 150 |
| 1.5 Forebyggelse ved bruk av gassbeholder .....              | 150 |
| 1.6 Vern mot elektrisk støt .....                            | 150 |
| 1.7 Elektromagnetiske felt og forstyrrelser.....             | 151 |
| 1.8 Vernegrad IP .....                                       | 151 |
| 2 INSTALLASJON.....  | 151 |
| 2.1 Løfting, transport og lossing.....                       | 152 |
| 2.2 Plassering av anlegget.....                              | 152 |
| 2.3 Kopling .....  | 152 |
| 2.4 Installasjon .....                                       | 153 |
| 3 PRESENTASJON AV ANLEGGET .....                             | 153 |
| 3.1 Generelt .....   | 153 |
| 3.2 Frontpanel med kontroller .....                          | 153 |
| 3.2.1 Innstilling .....                                      | 154 |
| 3.2.2 Alarmkoder.....  | 155 |
| 3.3 Bakpanel .....   | 156 |
| 3.4 Støpselpanel .....                                       | 156 |
| 4 VEDLIKEHOLD.....   | 156 |
| 5 DIAGNOSTIKK OG LØSNINGER.....                              | 157 |
| 6 TEORETISK BESKRIVELSE AV KONTINUERLIG RAK SVEISING .....   | 159 |
| 6.1 Introduksjon .....                                       | 159 |
| 6.1.1 Fremgangsmetoder.....                                  | 159 |
| 6.1.2 Sveiseparametrer .....                                 | 160 |
| 6.1.3 Gasser som kan bli brukt.....                          | 161 |
| 7 TEKNISK SPESIFIKASJON.....                                 | 162 |



## 1 ADVARSEL




Før du begynner operasjonene, må du forsikre deg om å ha lest og forstått denne håndboka. Utfør ikke modifikasjoner eller vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting som oppstår på grunn av mangelfull forståelse eller manglende utførelse av instruksjonene i denne håndboka.



 Ved tvil og problemer om bruken av anlegget, skal du henvende deg til kvalifisert personell.



### 1.1 Bruksmiljø

- Alt utstyr skal kun brukes for operasjoner som det er prosjektert til, på den måte og i områdene som er angitt på skiltet og/eller i denne håndboka, i samsvar med nasjonale og internasjonale direktiver om sikkerhet. Bruk som skiller seg fra bruksmønster angitt av fabrikanten er ikke egnet og kan være farlig; i et slikt tilfelle frasier fabrikanten seg alt ansvar.
- Dette apparatet må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer. Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som beror på privat bruk av maskinen.
- Anlegget skal brukes i miljøer med en temperatur mellom -10°C og +40°C (mellom +14°F og +104°F). Anlegget skal transporteres og oppbevares i miljøer med en temperatur mellom -25°C og +55°C (mellom -13°F og 131°F).
- Anlegget skal brukes i miljøer fritt for støv, syre, gass eller andre etsende stoffer.
- Anlegget må ikke brukes i miljøer med en luftfuktighet over 50% ved 40°C (104°F). Anlegget må ikke brukes i miljøer med en luftfuktighet over 90% ved 20°C (68°F).
- Anlegget må ikke brukes høyere enn 2000m over havet.



Ikke bruk denne typen apparat for å tine opp frose rør. Bruk aldri apparatet for å lade batterier og/eller akkumulatører. Bruk ikke apparatet for å starte motorer.

### 1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje mann



Sveiseprosedyren kan danne farlig stråling, støv, varme og gass.



Ha på deg verneklær for å beskytte huden fra strålene, gnistene eller på det glødende metallet, og få en tilfredsstillende beskyttelse.

Du må ha på deg egnet klær som dekker hele kroppen og er:

- hele og i god stand
- ikke brannfarlige
- isolerende og tørre
- tettstående og uten mansjetter og oppbrett



Bruk alltid foreskrevne sko som er sterke og er garantert vanntett.



Bruk alltid foreskrevne hansker som isolerer mot elektrisitet og varme.



Installer et brannsikket skillerom for å beskytte sveisesonen fra stråler, gnister og glødende slag. Advar alle mennesker i nærheten at de ikke må feste blikket på sveisebuen eller på det glødende metallet, og få en brukbar beskyttelse.



Bruk masker med sidebeskyttelser for ansiktet og egnet beskyttelsesfilter (minst NR10 eller mere) for øyene dine.



Ha alltid på deg vernebriller med sideskjermer spesielt under manuelle eller mekanisk fjerning av sveiseslag.



Bruk aldri kontaktlinser!!!



Bruk hørselvern hvis sveiseprosedyren forårsaker farlig støv.

Hvis støynivået overstiger de tillatte grensene, må du avgrense arbeidssonen og forsikre deg om at personene som befinner seg i sonen er utstyrt med hørselvern.



Unngå kontakt mellom hender, hår, klær, utstyr... og bevegelige deler som:

- vifter
- tannhjul
- valser og spindler
- trådspoler

- Ikke berør tannhjul når trådtrekkeren er igang.
- Du skal ikke utføre endringer på anlegget. Utkopling av sikkerhetsutstyr på enhetene for fremtrekk av tråden er meget farlig og fritar fabrikanten for ethvert ansvar med hensyn til skader på utstyr eller personer.
- Hold alltid sidepanelene lukket under sveiseprosedyren.



Hold hodet borte fra MIG-/MAG-sveisebrenneren under lading og fremtrekk av tråden. Tråden som kommer ut kan føre til alvorlige skader på hendene, ansiktet og øyene.

 


Unngå å røre ved delene som du nettopp har sveiset, da den høye temperaturen kan føre til alvorlige forbrenninger eller skader.

- Følg alle forholdsregler som er beskrevet også i bearbeidelsesene etter sveisingen, da stykkene som du sveiset kan gi fra seg slaggrester mens de avkjøles.
- Forsikre deg om at sveisebrenneren er avkjølet før du utfører arbeid eller vedlikehold på den.



Forsikre deg om at kjøleaggregatet er slått av før du frakopler slanger for tilførsel og retur av kjølevæskene. Den varme væsken som kommer ut kan føre til alvorlige forbrenninger eller skalding.



Forsikre deg om at det finnes et førstehjelpsskrin i nærheten. Ikke undervurder forbrenninger eller sår.



Før du forlater arbeidsplassen, skal du forsikre deg om at sonen er sikker for å forhindre ulykker som kan føre til skader på utstyr eller personer.



### 1.3 Beskyttelse mot røyk og gass

- Røyk, gass og støv som dannes under sveisingen kan være farlige for helsen.  
Røyken som blir produsert under sveiseprosedyren kan føre til kreft eller fosterskade på kvinner som er gravide.
- Hold hodet borte fra sveisegass og sveiserøyk.
- Forsikre deg om at ventilasjonen er fullgod, naturlig eller luftkondisjonering, i arbeidssonen.
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, skal du bruke ansiktsmaske med luftfilter.
- Ved sveising i trange miljøer, anbefaler vi deg å ha oppsyn med operatøren ved hjelp av en kollega som befinner seg ute.
- Bruk aldri oksygen for ventilasjon.
- Kontroller oppsugets effektivitet ved regelmessig å kontrollere mengden av skadelig gass som blir fjernet i forhold til verdiene fastsatt i sikkerhetsnormene.
- Mengden og farlighetsgraden av røyken som blir generert beror på basismaterialet som blir brukt, støttematerialet og alle eventuelle stoffer som er brukt for rengjøring og fjerning av fett fra stykkene som skal sveises. Følg nøye instruksene fra fabrikanten og tilhørende tekniske spesifikasjoner.
- Utfør ikke sveiseprosedyren i nærheten av plasser hvor avfetting eller maling skjer.  
Plasser gassbeholderne utendørs eller på en plass med god luftsirkulasjon.



### 1.4 For å forebygge brann/eksplosjoner

- Sveiseprosedyren kan forårsake brann og/eller eksplosjoner.
- Fjern alle brannfarlige eller lettantennlige materialer eller gjenstander fra arbeidssonen.  
Brannfarlige stoffer må være på minst 11 meters avstand fra sveisemiljøet og beskyttes på egnet måte.  
Gnistsprut og glødende partikler kan lett nå sonene rundt enheten også gjennom små åpninger. Vær spesielt forsiktig med å beskytte gjenstander og personer.
- Utfør ikke sveisingen på eller i nærheten av trykkbeholdere.
- Utfør ikke sveiseoperasjoner eller skjæreoperasjoner på lukkede beholdere eller rør.  
Vær meget forsiktig ved sveising av rør eller beholdere selv om de er åpen, tømt og rengjort med stor omhu. Rester av gass, drivstoff, olje eller lignende kan føre til eksplosjon.
- Du skal ikke sveise i miljøer hvor det er støv, gass eller eksplosiv damp.
- Etter sveisingen skal du forsikre deg om at kretsen under spenning ikke kan komme bort i delene som er koplet til jordledningskretsen.
- Plasser et brannslukningsapparat i nærheten av maskinen.



### 1.5 Forebyggelse ved bruk av gassbeholder

- Inerte gassbeholdere inneholder gass under trykk og kan eksplodere hvis du ikke sikrer forholdene for transport, vedlikehold og bruk.
- Gassbeholderne skal være festet vertikalt ved veggen eller andre støtteinnretninger for å unngå fall og plutselige mekaniske støt.
- Stram vernehetten på ventilen under transport, oppstart og hver gang du avslutter sveiseprosedyren.
- Unngå å utsette beholdere direkte for solstråler, plutselige temperaturforandringer, for høye eller ekstreme temperaturer. Utsett ikke gassbeholderne for altfor høye eller lave temperaturer.
- Hold beholdere vekk fra flammer, elektriske buer, sveisebrennere eller elektrodeholdetenger og glødende deler som fremkommer under sveiseprosedyren.
- Hold beholdere borte fra sveisekretsene og strømkretsene generelt.
- Hold hodet borte fra gassutslippet når du åpner beholderens ventil.
- Lukk alltid beholderens ventil når du avslutter sveiseprosedyrene.
- Utfør aldri sveising på en gassbeholder under trykk.
- Kople aldri en trykkløst beholder direkte til maskinens reduksjonsventil! Trykket kan overstige reduksjonsventilens kapasitet og eksplodere!



### 1.6 Vern mot elektrisk støt

- Et elektrisk støt kan være dødelig.
- Unngå å røre ved innvendige eller utvendige deler som er forsynt med strøm i sveiseanlegget mens anlegget er slått på (sveisebrenner, tenger, jordledninger, elektroder, ledninger, ruller og spoler er elektrisk koplet til sveisekretsen).
- Forsikre deg om at anleggets og operatørens elektriske isole-ring er korrekt ved å bruke tørre steder og gulv som skal være tilstrekkelig isolert fra jord.
- Forsikre deg om at anlegget er korrekt koplet til uttaket og at nettet er utstyrt med en jordforbindelse.
- Berør aldri samtidig to sveisebrennere eller to elektrodeholdetenger.  
Avbryt umiddelbart sveiseprosedyren hvis du føler elektriske støt.



## 1.7 Elektromagnetiske felt og forstyrrelser

- Sveistrømmen gjennom de innvendige og utvendige kablene i anlegget danner elektromagnetiske felt i nærheten av sveisekablene og anlegget.
- De elektromagnetiske feltene kan ha innvirkning på helsen til operatører som er utsatt for feltene under lange perioder (nøyaktig påvirkning er idag ukjent).  
De elektromagnetiske feltene kan påvirke andre apparater som pacemaker eller høreapparater.



Alle personer som har livsviktige elektroniske apparater (pace-maker) må henvende seg til legen før de nærmer seg soner hvor sveiseoperasjoner eller plasmaskjæring blir utført.

### Installasjon, bruk og vurdering av området

Dette apparatet er konstruert i samsvar med kravene i den harmoniserte normen EN60974-10 og er identifisert som "KLASSE A". Denne enheten må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket ved privat bruk av anlegget.



Brukeren må ha erfaringer i sektoren og er ansvarlig for installasjonen og bruken av enheten i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppstår, er det brukeren som må løse problemet, om nødvendig ved hjelp av fabrikantens tekniske assistanse.



Uansett må de elektromagnetiske forstyrrelsene bli redusert slik at de ikke utgjør et problem.



Før du installerer denne enheten, må du ta i betraktning mulige elektromagnetiske problemer som kan oppstå i området og som kan være farlige for personene som er området, f.eks. personer som bruker pace-maker eller høreapparater.

### Strømforsyning fra elnettet

I tilfelle av forstyrrelser, kan det være nødvendig å utføre andre operasjoner, som f.eks. filtrering av strømforsyningen fra elnettet. Du må også kontrollere muligheten av å skjerm nettkabelen.

### Kabler for sveising

For å minke effektene av elektromagnetiske felt, skal du følge disse reglene:

- Hvis mulig skal du bunte sammen jordledningen og nettkabelen.
- Aldri tvinn sveisekablene rundt kroppen.
- Unngå å stille deg mellom jordledningen og nettkabelen (hold begge kablene på samme side).
- Kablene skal være så korte som mulig, og plasseres så nær hverandre som mulig og lagt på eller omtrentlig på gulvnivået.
- Plasser anlegget på noe avstand fra sveiseområdet.
- Kablene plasseres på avstand fra eventuelle andre kabler.

### Jording

Jording av alle metallkomponenter i sveiseanlegget og dens miljø må tas i betraktning.

Følg nasjonale og lokale forskrifter for jording.

### Jording av delen som skal bearbeides

 
Hvis delen som skal bearbeides ikke er jordnet av elektriske sikkerhetsgrunner eller på grunn av dens dimensjoner og plassering, kan du bruke en jordledning mellom selve delen og jordkontakten for å minke forstyrrelsene.

Vær meget nøye med å kontrollere at jordingen av delen som skal bearbeides ikke øker risikoen for ulykker for brukerne eller risikoen for skader på andre elektriske apparater.

Følg gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for jording.

### Skjerming

Skjerming av andre kabler og apparater i nærheten kan redusere problemet med forstyrrelser. Skjerming av hele sveiseanlegget kan være nødvendig for spesielle applikasjoner.



## 1.8 Vernegrad IP

 
### IP21S

- Innhold som er beskyttet mot tilgang til farlige deler med fingrene og innføring av massive fremmedlegemer med en diameter som overstiger/er lik 12,5 mm.
- Innholdet er beskyttet mot vanndrypp.  
Bruk ikke utstyret utendørs hvis det regner.
- Innholdet er beskyttet mot skadelige effekter grunnet inntrengning av vann, når apparatets bevegelige deler ikke er igang.

## 2 INSTALLASJON



Installasjonen kan kun utføres av profesjonelt personale som er autorisert av fabrikanten.



Under installasjonen, skal du forsikre deg om at generatoren er frakoplet.



Det er forbudt å kople sammen (serie eller parallelt) generatorer.



## 2.1 Løfting, transport og lossing

Anlegget er utstyrt med øyebolter:



Figur A



Figur B

Løft aldri maskinen som vist i figur B: dette kan ødelegge øyebolten.



**Løft aldri maskinen som vist i figur B: dette kan ødelegge øyebolten.**

Vær forsiktig med å forårsake skade når du løfter maskinen.

 


**Ikke undervurder anleggets vekt, (se teknisk spesifikasjon).**

**Ikke la lasten beveges eller henges over personer eller ting.**




**Ikke dropp eller belaste anlegget med unødvendig tyngde.**



## 2.2 Plassering av anlegget

Følg disse reglene:

 - Gi lett adgang til kontrollene og kontaktene.
- Plasser ikke utstyret i trange rom.
- Sett aldri anlegget på en flate med en skråning som overstiger 100 fall.
- Plasser anlegget på en tørr og ren plass med tilstrekkelig ventilasjon.
- Beskytt anlegget mot regn og sol.




## 2.3 Kopling

Strømforsyningen er utstyrt med en nettkabel som skal koples til nettet.

Anlegget kan forsynes som følger:

- 400V trefase
- 230V trefase

Nettspenningstilkoplingen kan endres kun av kvalifisert personale og med maskinen slått av ved at du fjerner sidepanelet, og utfører koplingene på rekkeklemmene.

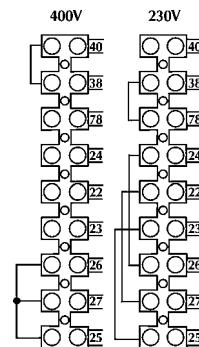

Konfigurerings av rekkeklemmene for spenningsskifte

 


**ADVARSEL:** for å unngå skader på personer eller på anlegget, skal du kontrollere den nettspenning som er valgt, og sikringene, FØR du kopler maskinen til nettet. Dessuten skal du forsikre deg om at kabelen blir koplet til et uttak med jordkontakt.



Apparatets funksjon er garantert for spenninger som skiller seg maks.  $\pm 15\%$  fra nominell verdi (med  $V_{nom}$  400V, vil arbeidsspenningen være mellom 320V og 440V).

Før generatoren sendes fra fabrikken, blir den innstilt for en nettspenning på 400V.




Det er mulig å forsyne anlegget ved hjelp av et aggregat, hvis denne garanterer en stabil strømforsyning  $\pm 15\%$  i forhold til nominell spenningsverdi som er angitt av fabrikanten i alle mulige bruksforhold og med maksimal effekt som gis fra generatoren.



**I alminnelighet anbefaler vi bruk av aggregat med en effekt tilsvarende 2 ganger generatorens effekt hvis du bruker et enfasesystem eller 1,5 ganger effekten hvis du bruker et trefasesystem.**



 **Vi anbefaler deg å bruke aggregater med elektronisk kontroll.**



For beskyttelse av brukeren, skal anlegget være korrekt koplet til jord. Nettkabelen er utstyrt med en ledning (gul/grønn) for jordledning og den skal koples til en kontakt utstyrt med jordforbindelse.



**El-anlegget må settes opp av teknisk kyndig personale, hvis tekniske arbeidskunnskaper er spesifikke og i samsvar med lovgivningen i det landet der installasjonen utføres.**

Nettkabelen på generatoren er utstyrt med en gul/grønn kabel som ALLTID må koples til jordledningen. Denne gul/grønne kabel må ALDRI brukes sammen med andre ledere for spenningskoplinger.


Sjekk at anlegget er jordnet og at stikkkontakten er i god stand.

Bruk bare typegodkjente støpsler i samsvar med sikkerhetsforskriftene.



## 2.4 Installasjon

### Kopling for MIG/MAG-sveising

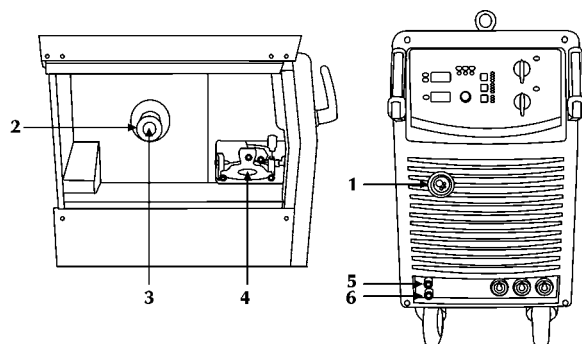

- Kople MIG-brenneren til sentraladapteren (1), og vær meget nøye med å skru festeringen helt fast.
- Kople vannslangen fra sveisebrenneren (rød farge ) til hurtigkoplings inntak på kjøleenheten (5).
- Kople vannslangen fra sveisebrenneren (blå farge ) til hurtigkoplings uttak på kjøleenheten (6).
- Åpne høyre sidedeksel.
- Kontroller at valsens åpning tilsvarer diameteren på tråden du skal bruke.
- Skru løs metallringen (2) fra spindelen og sett inn spolen. Sett også inn spolepinnen, sett inn spolen, installer festeringen (2) i korrekt stilling og reguler friksjonsskruen (3).
- Løsne trådmaterens trekkestøtte (4) ved å sette inn kabelens ende i bøssingen og la den passere på valsen i sveisebrennerens feste. Lås trekkestøtten i korrekt posisjon og kontroller at kabelen er i valsens åpninger.
- Trykk på tasten for trådforsyning for å lade tråden i sveisebrenneren.
- Kople gasslangene til slangekoplingen bak.
- Reguler gassflyten mellom 10 til 15 l/min.

## 3 PRESENTASJON AV ANLEGGET

### 3.1 Generelt


De halvautomatiske anleggene i serien NEOMIG for MIG/MAGsveising med kontinuerlig tråd, garanterer høye prestasjoner og kvalitet i sveisingen med hele tråder og tråder med kjerne.

Generatorens karakteristikk er indikert med konstant spenning mer regulering av sveisespenningen i skritt; de ulike utgangene for induktansen kan velges og gjør at operatøren kan stille inn generatorens optimale dynamikk for sveisingssyklusen.

Denne generatoren for sveising er karakterisert av et nytt SYNERGISK sveisemodus.

Aktiveringen av synergien med innstilling av den materialtype som skal sveises og diameter på tråden som skal brukes, muliggjør en automatisk forinnstilling av trådhastigheten, for å gjøre reguleringen av sveiseanlegget enklere.

### 3.2 Frontpanel med kontroller

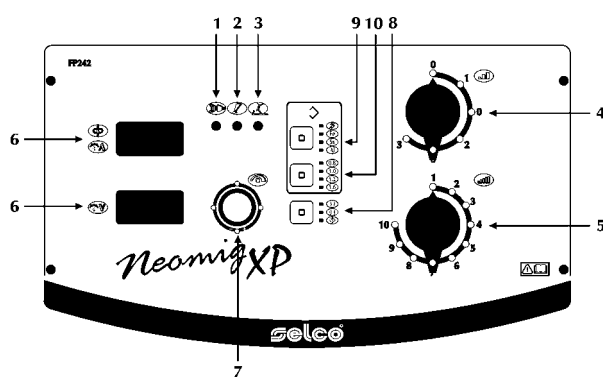

#### 1 Spenningsforsyning



Viser at utstyret er tilkoplett nettet og er på.

#### 2 Generell alarm



Indikerer mulig påvirkning av en beskyttelsesenheter så som temperaturbeskyttelse.

#### 3 Spenning på



Indikerer at det er spenning på utstyrets spenningsuttak.

#### 4 Primærspennings brytervalg



Bryter med 3 posisjoner for å slå på og justere de viktigste områdene. I all posisjoner unntatt 0 er spenningsforsyningen på (pos. 0 = spenningsforsyning av).

**Rør aldri bryteren mens du sveiser!**



#### 5 Sekundærspennings brytervalg



Bryter for justering med opp til 10 posisjoner. For begge bryterne øker utgangsspenningen med posisjonsnummeret.

**Rør aldri bryteren mens du sveiser!**





## 6 7-segment skjerm


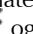


Viser de generelle sveisemaskinparametrene under oppstart, settinger, strøm og spenningsverdier under sveising, og koding av alarmer.



## 7 Hovedjusteringshendelen



Tillater å tilføre oppsett, valg og setting av sveiseparameter. Tillater justering av trådhastighet i manuell MIG-sveising  og synergikorreksjon i synergisk MIG-sveising .

## 8 Sveisemetoder

### 2 Trinn



I to trinn, trykke knappen får gassen til å strømme, mater spenning til tråden og får den til å trekkes frem; når den slippes, stenges gassen, spenningen og trådmatingen slås av.

### 4 Trinn



I fire trinn, første trykk på knappen får gassen til å strømme med en manuell pre-gasstid; slippe den aktiverer spenningen til tråden og dens mating. Påfølgende trykk på knappen stopper tråden og starter sluttprosessen, som bringer strømmen tilbake til null; ved da å slippe knappen stenges gassflyten.



### Trådmating



Muliggjør manuell trådmating uten gassflyt og uten tråd innsatt.

Tillater innføring av tråd i brennerkappen under forberedelsesfasen for sveising.

## 9 Synergi

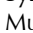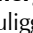Muliggjør valg av den manuelle MIG  eller synergisk MIG-prosess  ved å sette typen material som skal sveises.



Manuell MIG-prosess.



Synergisk MIG-prosess, sveising av karbonstål.



Synergisk MIG-prosess, sveising av rustfritt stål.



Synergisk MIG-prosess, sveising av aluminium.

## 10 Tråddiameter



I synergi, muliggjør valg av tråddiameter (mm).



## 3.2.1 Innstilling

Muliggjør innstilling og regulering av en serie ekstre parametre for en bedre og mer eksakt håndtering av sveiseanlegget. Parametrene som er inkludert i innstillingen er organisert i samsvar med den sveiseprosess du har valgt og har et kodenummer.

**For å utføre innstillingsprosedyren:** hold enkodertasten nedtrykt i 2 sek. (0-indikasjonen i midten på 7-segmentskjermen bekrefter at du befinner deg i innstillingsmodus.

**Valg og regulering av ønsket parameter:** skjer ved å dreie kodeenheten til du ser kodennummeret som gjelder parameteret. Hvis du trykker på enkodertasten, kan du få vist innstilt verdi for valgt parameter og dens regulering.

**For utgang fra innstilling:** for å gå ut fra seksjonen "regulering", skal du trykke på enkodertasten igjen. For å gå ut fra innstillingsmodus, skal du stille markøren på parameter "0" (lagre og gå ut) og trykk enkoder.

### Liste med parametre for innstilling

#### 0 Spar og gå ut

For å spare endringene og gå ut fra innstillingsmodus.

#### 1 Reset

For å tilbakestille alle standard parametrene.

#### 90 Reset XE (Easy-modus)

Muliggjør sveising i manuell MIG med regulering av motorrampen.

#### 91 Reset XA (Advanced-modus)

Muliggjør sveising i manuell MIG og enkel synergisk MIG.

Den synergiske "STANDARD" håndtering har en automatisk innstilling av de beste sveiseparametrene i samsvar med valgt effekt!

Innstillingene forblir uforandret under de ulike sveisefasene.

Det er mulig å utføre en rettelse i prosent i det synergiske verdi i samsvar med sveiserens krav.

#### 92 Reset XP (Professional-modus)

Muliggjør sveising i manuell MIG og komplett synergisk MIG.

Den synergiske "INTERAKTIVE" håndtering innholder en automatisk forinnstilling av de beste sveiseparametrene i samsvar med valgt effekt!

Under de ulike sveisefasene, forblir den synergiske kontroll aktivert. Sveiseparametrene blir kontrollert konstant og rettet hvis nødvendig i samsvar med en eksakt analyse av den elektriske buens karakteristikk!

Det er mulig å forsyne en rettelse i prosent av det synergiske verdi i samsvar med sveiserens krav.

#### 99 Reset

For å tilbakestille alle parametrene til standardverdiene og tilbakestille hele anlegget i Selcos forinnstilte betingelser.

### 90 Reset XE (Easy-modus)

#### 0 Spar og gå ut

For å spare endringene og gå ut fra innstillingsmodus.

#### 1 Reset

For å tilbakestille alle standard parametrene.

#### 5 Motorens ramp

Muliggjør innstilling av en gradert overgang mellom trådens aktiveringshastighet og sveisehastigheten.

Minimumsverdi fra, Maks. 2.0sek., Standardverdi 250ms

#### 18 Burn back

Muliggjør regulering av trådens brennetid for å forhindre at den sitter fast ved sveiseprosedyrens slutt.


Muliggjør reguleringen av trådens lengde utenfor sveisebrennenren.

Minimumsverdi fra, Maks. 2.0sek., Standardverdi 80ms

- 25 Punktesveising**  
Muliggjør aktivering av “punktesveising” og beregning av sveisetiden.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 26 Pausepunkte**  
Muliggjør aktiveringen av prosessen “pausepunkte” og beregning av pausetiden mellom en sveisingssyklus og en annen.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 91 Reset XA (Advanced-modus)**
- 0 Spar og gå ut**  
For å spare endringene og gå ut fra innstillingsmodus.
- 1 Reset**  
For å tilbakestille alle standard parametrene.
- 3 Pre gass**  
For stille inn og regulere gassflødet før buen blir aktivert. Muliggjør ladning av gass i sveisebrenneren og forbereder miljøen for sveisingprosedyren.  
Minimumsverdi fra, Maks. 99.9sek., Standardverdi 10ms
- 4 Soft start**  
For å regulere trådens matehastighet i fasene før aktiveringen.  
Angis i % av innstilt trådhastighet  
For en aktivering med redusert hastighet og mykere oppstart med mindre sprøyt.  
Minimumsverdi 10%, Maks. 100%, Standardverdi 50%
- 5 Motorens ramp**  
Muliggjør innstilling av en gradert overgang mellom trådens aktiveringshastighet og sveisehastigheten.  
Minimumsverdi fra, Maks. 1.0sek., Standardverdi 250ms
- 18 Burn back**  
Muliggjør regulering av trådens brennetid for å forhindre at den sitter fast ved sveiseprosedyrens slutt. Muliggjør reguleringen av trådens lengde utenfor sveisebrenneren.  
Minimumsverdi fra, Maks. 2.0sek., Standardverdi 80ms
- 20 Post gass**  
Muliggjør innstilling og regulering av gassflødet ved sveiseprosedyrens slutt.  
Minimumsverdi fra, Maks. 99.9sek., Standardverdi 20sek.
- 25 Punktesveising**  
Muliggjør aktivering av “punktesveising” og beregning av sveisetiden.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 26 Pausepunkte**  
Muliggjør aktiveringen av prosessen “pausepunkte” og beregning av pausetiden mellom en sveisingssyklus og en annen.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 4 Soft start**  
For å regulere trådens matehastighet i fasene før aktiveringen.  
Angis i % av innstilt trådhastighet  
For en aktivering med redusert hastighet og mykere oppstart med mindre sprøyt.  
Minimumsverdi 10%, Maks. 100%, Standardverdi 50%
- 5 Motorens ramp**  
Muliggjør innstilling av en gradert overgang mellom trådens aktiveringshastighet og sveisehastigheten.  
Minimumsverdi fra, Maks. 1.0sek., Standardverdi 250ms
- 18 Burn back**  
Muliggjør regulering av trådens brennetid for å forhindre at den sitter fast ved sveiseprosedyrens slutt. Muliggjør reguleringen av trådens lengde utenfor sveisebrenneren.  
Minimumsverdi fra, Maks. 2.0sek., Standardverdi 80ms
- 20 Post gass**  
Muliggjør innstilling og regulering av gassflødet ved sveiseprosedyrens slutt.  
Minimumsverdi fra, Maks. 99.9sek., Standardverdi 20sek.
- 25 Punktesveising**  
Muliggjør aktivering av “punktesveising” og beregning av sveisetiden.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 26 Pausepunkte**  
Muliggjør aktiveringen av prosessen “pausepunkte” og beregning av pausetiden mellom en sveisingssyklus og en annen.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 92 Reset XP (Professional-modus)**
- 0 Spar og gå ut**  
For å spare endringene og gå ut fra innstillingsmodus.
- 1 Reset**  
For å tilbakestille alle standard parametrene.
- 3 Pre gass**  
For stille inn og regulere gassflødet før buen blir aktivert. Muliggjør ladning av gass i sveisebrenneren og forbereder miljøen for sveisingprosedyren.  
Minimumsverdi fra, Maks. 99.9sek., Standardverdi 10ms
- 4 Soft start**  
For å regulere trådens matehastighet i fasene før aktiveringen.  
Angis i % av innstilt trådhastighet  
For en aktivering med redusert hastighet og mykere oppstart med mindre sprøyt.  
Minimumsverdi 10%, Maks. 100%, Standardverdi 50%
- 5 Motorens ramp**  
Muliggjør innstilling av en gradert overgang mellom trådens aktiveringshastighet og sveisehastigheten.  
Minimumsverdi fra, Maks. 1.0sek., Standardverdi 250ms
- 18 Burn back**  
Muliggjør regulering av trådens brennetid for å forhindre at den sitter fast ved sveiseprosedyrens slutt. Muliggjør reguleringen av trådens lengde utenfor sveisebrenneren.  
Minimumsverdi fra, Maks. 2.0sek., Standardverdi 80ms
- 20 Post gass**  
Muliggjør innstilling og regulering av gassflødet ved sveiseprosedyrens slutt.  
Minimumsverdi fra, Maks. 99.9sek., Standardverdi 20sek.
- 25 Punktesveising**  
Muliggjør aktivering av “punktesveising” og beregning av sveisetiden.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 26 Pausepunkte**  
Muliggjør aktiveringen av prosessen “pausepunkte” og beregning av pausetiden mellom en sveisingssyklus og en annen.  
Minimumsverdi 500ms, Maks. 99.9sek., Standardverdi fra
- 3.2.2 Alarmkoder**
- 01/02 Altfor høy temperatur
- 05 Kortslutning i sekundærlinjen
- 08 Blokkert motor i trådtrekkeren
- 11 Maskinens konfigurasjon er ikke gyldig
- 14 Sveisingprosedyren er ikke mulig med innstilt stilling
- 20 Kommunikasjonsfeil
- 21 Maskinen er ikke kalibrert eller datatap




### 3.3 Bakpanel

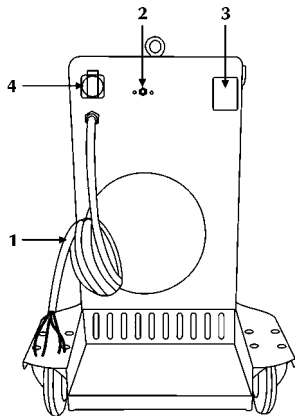

- 1 **Strømforsyningskabel**  
For å forsyne anlegget med strøm ved kopling til nettet.
- 2 **Gassfeste**
- 3 **Dataskilt**
- 4 **Spenningsforsyning 230V**

### 3.4 Støpselpanel

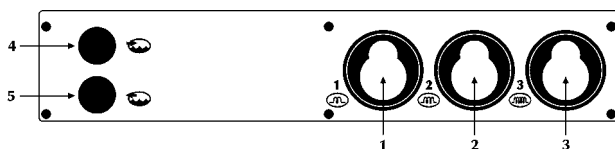

#### 1, 2, 3 Utganger med varierbar induktans



En høyere induktans muliggjør en "mykere" bue med mindre sprut, mens en lavere induktans medfører en mer reaktiv bue.

Normalt skal du bruke 1 sammen med stilling 1 på hovedbryteren, 2 med stilling 2 og 3 med stilling 3.

- 4 Kople vannslangen fra sveisebrenneren (rød farge) til hurtigkoplings inntak på kjøleenheten.
- 5 Kople vannslangen fra sveisebrenneren (blå farge) til hurtigkoplings uttak på kjøleenheten.

## 4 VEDLIKEHOLD



Du må utføre rutinemessig vedlikehold på anlegget i samsvar med fabrikantens instruksjoner.

Alt vedlikeholdsarbeid må utføres kun av kvalifisert personell. Alle adgangsdører, vedlikeholdsdører og deksel må være lukket og sitte godt fast når utstyret er igang. Ikke godkjente endringer av systemet er strengt forbudt. Unngå at det hopper seg opp metallstøv nær eller på selve luf-teribbene.



**Kutt strømtilførselen til anlegget før ethvert inngrep!**



Utfør følgende periodiske inngrep på generatoren:

- Bruk trykkluft med lavt trykk og pensler med myk bust for rengjøring innvendig.
- Kontroller de elektriske koplingene og alle koplingskablene.

For vedlikehold eller utskifting av brennerkomponenter, av elektrodeholderens tang og/eller jordingskablene:



Kontroller komponentenes temperatur og pass på at de ikke overopphetes.



Bruk alltid vernehansker i samsvar med forskriftene.



Bruk passende nøkler og utstyr.

Hvis det ordinære vedlikeholdsarbeidet ikke blir utført, blir garantien erklært ugyldig og fabrikanten fritas for alt ansvar.

## 5 DIAGNOSTIKK OG LØSNINGER



Eventuelle reparasjoner eller utskiftninger av anleggets deler må kun utføres av kvalifisert teknisk personal.

Reparasjonen eller utskiftningen av anleggets deler av personal som ikke er autorisert betyr en umiddelbar annullering av produktets garanti.

Anlegget må ikke utsettes for endringer av noen type.

Hvis operatøren ikke følger indikasjonene, frasier seg fabrikanten alt ansvar.

**Anlegget kan ikke startes opp (den grønne lysindikatoren tennes ikke)**

Årsak Ingen nettspenning i forsyningsnettet.  
Løsning Utfør en kontroll og gå frem med reparasjonen av det elektriske anlegg.  
Henvend deg til spesialisert personal.

Årsak Defekt kontakt eller elektrisk strømforsyningskabel.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Linjens sikring er gått.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.

Årsak Defekt bryter.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Defekt elektronisk seksjon.  
Løsning Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

**Ingen strøm ved utgangen (anlegget sveiser ikke)**

Årsak Defekt sveisebrennertast.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Overhettete anlegg (termisk larm – gul lysindikator lyser).  
Løsning Vent til anlegget er avkjølet uten å slå fra strømmen.

Årsak Lokket er åpent eller dørbryteren er defekt.  
Løsning Det er nødvendig for operatørens sikkerhet at sidepanelet er lukket under sveisefasene.  
Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et servicesenter i nærheten for reparasjon av sveisebrenneren

Årsak Gal jordekopling.  
Løsning Utfør korrekt jordekopling.  
Se stykket "Igangsetting".

Årsak Nettspenningen er utenfor feltet (den gule lysindikatoren lyser).  
Løsning Tilbakestill nettspenningen innenfor generatorens strømsfelt.  
Utfør enkorrekt kopling av anlegget.  
Se stykket "Koplinger".

Årsak Defekt telebryter.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Defekt elektronisk seksjon.  
Løsning Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

**Gal strømforsyning**

Årsak Gale parameterinnstillinger og funksjoner i anlegget.  
Løsning Utfør en reset i anlegget og tilbakestill parametrene for sveising.

Årsak Defekt potensiometer/kodenhet for regulering av strømmen for sveising.

Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Nettspenningen er utenfor feltet.  
Løsning Utfør enkorrekt kopling av anlegget.  
Se stykket "Koplinger".

Årsak En fas mangler.  
Løsning Utfør enkorrekt kopling av anlegget.  
Se stykket "Koplinger".

Årsak Defekt telebryter.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Defekt elektronisk seksjon.  
Løsning Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

**Blokkert fremgang for tråden**

Årsak Defekt sveisebrennertast.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Gale eller slitne valser.  
Løsning Skift ut valsene.

Årsak Defekt motorreducerer.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Sveisebrennerens verneutstyr er skadd.  
Løsning Skift ut den skadde komponenten.  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Trådtrekkeren er ikke forsynt med strøm.  
Løsning Kontroller koplingen til generatoren.  
Se stykket "Koplinger".  
Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Uregelmessig linding på spolen.  
Løsning Tilbakestill normale lindingprosedyrer for spolen eller skift den ut.

|   |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| Årsak                                       | Sveisebrennerens smørenippel er smelt (tråden er fastnet).   | Årsak            | Gal forberedelse av endene.  |
| Løsning                                     | Skift ut den skadde komponenten.   | Løsning          | Øk riflenes åpning.  |
| <b>Trådens fremgang er ikke regelmessig</b> |  |                  |  |
| Årsak                                       | Defekt sveisebrennertast.  | Årsak            | Gal jordekopling.  |
| Løsning                                     | Skift ut den skadde komponenten.<br>Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.                    | Løsning          | Utfør korrekt jordekopling.<br>Se stykket "Igangsetting".  |
| Årsak                                       | Gale eller slitne valser.  | Årsak            | Stykkene som skal sveises har ikke samme mål.  |
| Løsning                                     | Skift ut valsene.  | Løsning          | Øk sveisestrømmen.   |
| Årsak                                       | Defekt motorreducerer.   | Årsak            | Utilstrekkelig lufttrykk.  |
| Løsning                                     | Skift ut den skadde komponenten.<br>Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.                    | Løsning          | Reguler korrekt gassfløde.<br>Se stykket "Igangsetting".   |
| Årsak                                       | Sveisebrennerens verneutstyr er skadd.   | <b>Sidekutt</b>  |  |
| Løsning                                     | Skift ut den skadde komponenten.<br>Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.                    | Årsak            | Gale sveiseparametrer.   |
| Årsak                                       | Koplingen eller valsenes blokkeringsanlegg er galt regulert.   | Løsning          | Reduser sveisestrømmen.<br>Bruk en elektrod med mindre diameter.   |
| Løsning                                     | Løsne koplingen.<br>Øk trykket på valsene.   | Årsak            | Gal buelengde.   |
| <b>Instabilitet i buen</b>                  |  | Løsning          | Reduser avstanden mellom elektroden og stykket.<br>Reduser sveisespenningen.   |
| Årsak                                       | Utilstrekkelig gassvern.   | Årsak            | Gal modus for utførelse av sveising.   |
| Løsning                                     | Reguler korrekt gassfløde.<br>Kontroller at diffusereren og gassmunstykket i sveisebrenneren er i godt tilstand.                 | Løsning          | Senk oscillasjonshastigheten sidestilt ved påfylling.<br>Gal modus for utførelse av sveising.  |
| Årsak                                       | Gale sveiseparametrer.   | Årsak            | Utilstrekkelig gassvern.   |
| Løsning                                     | Utfør en korrekt kontroll av anlegget for sveising.<br>Henvend deg til et senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget. | Løsning          | Bruk gass som er egnet til materialene som skal sveises.   |
| <b>Altfor mye sprøyt</b>                    |  | <b>Porøsitet</b> |  |
| Årsak                                       | Gal buelengde.   | Årsak            | Nærvær av fett, malfarge, rust eller skitt på stykkene som skal sveises.   |
| Løsning                                     | Reduser avstanden mellom elektroden og stykket.<br>Reduser sveisespenningen.   | Løsning          | Utfør en korrekt rengjøring av stykkene før du utfører sveisingen.   |
| Årsak                                       | Gale sveiseparametrer.   | Årsak            | Nærvær av fett, malfarge, rust eller skitt på materialene.   |
| Løsning                                     | Reduser sveisestrømmen.  | Løsning          | Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.<br>Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.             |
| Årsak                                       | Gal buedynamikk.   | Årsak            | Der er fukt i støttematerialen.  |
| Løsning                                     | Øk kretsens induktive verdi.<br>Bruk et større induktivt uttak.  | Løsning          | Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.<br>Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.             |
| Årsak                                       | Utilstrekkelig gassvern.   | Årsak            | Gal buelengde.   |
| Løsning                                     | Reguler korrekt gassfløde.<br>Kontroller at diffusereren og gassmunstykket i sveisebrenneren er i godt tilstand.                 | Løsning          | Reduser avstanden mellom elektroden og stykket.<br>Reduser sveisespenningen.   |
| Årsak                                       | Gal modus for utførelse av sveising.   | Årsak            | Nærvær av fukt i sveisegassen.   |
| Løsning                                     | Reduser sveisebrennerens skråning.   | Løsning          | Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.<br>Forsikre deg om at gassforsyningsanlegget alltid er i gode funksjonstilstand. |
| <b>Utilstrekkelig penetrering</b>           |  | Årsak            | Utilstrekkelig gassvern.   |
| Årsak                                       | Gal modus for utførelse av sveising.   | Løsning          | Reguler korrekt gassfløde.<br>Kontroller at diffusereren og gassmunstykket i sveisebrenneren er i godt tilstand.                         |
| Løsning                                     | Senk fremgangshastigheten for sveising.  | Årsak            | Altfor hurtig overgang til fast form av sveisebadet.   |
| Årsak                                       | Gale sveiseparametrer.   | Løsning          | Senk fremgangshastigheten for sveising.<br>Utfør ennå en oppvarming av stykkene som skal sveises.<br>Øk sveisestrømmen.                  |
| Løsning                                     | Øk sveisestrømmen.   |                  |  |

### Krakelering på grunn av varme

Årsak Gale sveiseparametrer.

Løsning Reduser sveisestrømmen.  
Bruk en elektrode med mindre diameter.

Årsak Nærvær av fett, malfarge, rust eller skitt på stykkene som skal sveises.

Løsning Utfør en korrekt rengjøring av stykkene før du utfører sveisingen.

Årsak Nærvær av fett, malfarge, rust eller skitt på materialene.

Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet. Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.

Årsak Gal modus for utførelse av sveising.

Løsning Utfør korrekte funksjoner for den type av skjøte som skal sveises.

Årsak Stykkene som skal sveises har ulike karakteristikk.

Løsning Utfør smøring før du utfører sveisingprosedyren.

### Krakelering på grunn av kjøle

Årsak Der er fukt i støttematerialen.

Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet. Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.

Årsak Spesiell geometri i føyen som skal sveises.


Løsning Utfør ennå en oppvarming av stykkene som skal sveises.  
Utfør ennå en oppvarming.  
Utfør korrekte funksjoner for den type av skjøte som skal sveises.

**Ikke nøl med å ta kontakt med nærmeste tekniske assistansesenter hvis du skulle være i tvil eller det skulle oppstå problemer.**

## 6 TEORETISK BESKRIVELSE AV KONTINUERLIG RAK SVEISING

### 6.1 Introduksjon

Et MIG-system består av en likstrømsgenerator, en strømmater og en spole, en brenner og gass.

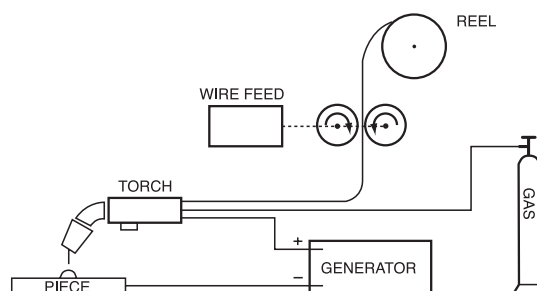

Anlegg for manuell sveising

Strømmen blir overført til buen ved hjelp av sikringselektroden (enhet med positiv polaritet); i prosedyren blir den smelte metallen overført til den del som skal sveises, ved hjelp av buen. Strømforsyningen er nødvendig for å reintegrere kvantiteten av smelt metall under sveisingprosedyren.

#### 6.1.1 Fremgangsmetoder

I sveisingen med gassbeskyttelse, kan du velge mellom to overføringssystemer for å fjerne dråpene fra elektroden. Den første metoden har definisjonen "OVERGANG VED HJELP AV KORTSLUTNING (SHORT-ARC)" og gjør at elektroden kommer i direkte kontakt med badet, deretter gjør du en kortslutning med sikringseffekt og siden setter buen igang og syklusen blir gjentatt (Fig. 1a).

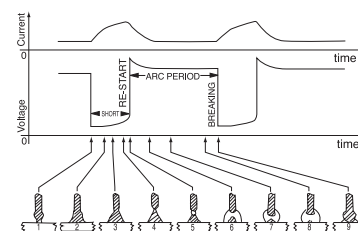


Fig. 1a

 


Fig. 1b

SHORT-syklus (a) og SPRAY ARC (b) sveising

En annen metode for å oppnå overføring av dråpene er "OVERFØRING MED SPRØYT (SPRAY-ARC)", som gjør at dråpene kan løsne fra elektroden og siden komme ned i fusjonsbadet (Fig. 1b).

### 6.1.2 Sveiseparametrer

Buens synbarhet minker nødvendigheten for operatøren å kontrollere nøye reguleringstabellene, slik at han i stedet kan kontrollere fusjonsbadet direkt.

- Spenningen påvirker resultatet direkt, men dimensjonene for sveiseoverflaten kan varieres i forhold til oppfordringene, hvis du dreier til sveisebrenneren manuelt, slik at du oppnår deponeringer som kan varieres med konstant spenning.
- Matehastigheten beror på sveisestrømmen.

I Fig. 2 og 3 blir forholdet mellom de ulike sveiseparametrene vist.

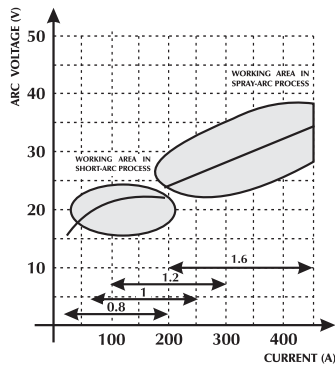


Fig. 2 Diagram for optimalt val av beste arbeidsmåte.

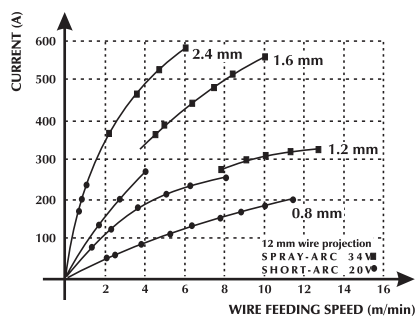
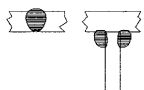
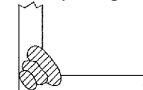
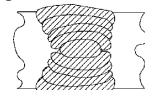
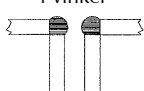
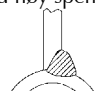
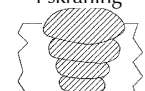
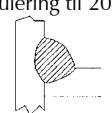
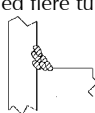




Fig. 3 Forhold mellom matehastighet og strømnivå (fusjonsbeskrivelse) i forhold på diameteren.

# INDIKASJONSTABELL FOR VALG AV SVEISEPARAMETRENE I FORHOLD TIL DE MEST TYPISKE APPLIKASJONENE OG DE BRUKELIGE TYPENE

| Tråddiameter - vekt per meter                         |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| Buespenning<br>(v)                                    | 0,8 mm   | 1,0-1,2 mm  | 1,6 mm   | 2,4 mm  |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                         | Lav penetrasjon for tynt materiale<br><br>60 - 160 A        | God kontroll av penetrasjon og fusjon<br><br>100 - 175 A | God flat og vertikal smelting<br><br>120 - 180 A  | Brukes ikke<br><br>150 - 200 A  |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC<br>(overgangsområde) | Automatisk sveising i vinkel<br><br>150 - 250 A             | Automatisk sveising med høy spenning<br><br>200 - 300 A  | Automatisk sveising i skråning<br><br>250 - 350 A | Brukes ikke<br><br>300 - 400 A  |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                         | Lav penetrasjon med regulering til 200 A<br><br>150 - 250 A | Automatisk sveising med flere turer<br><br>200 - 350 A   | God penetrasjon i skråning<br><br>300 - 500 A     | Bra penetrasjon, store deponeringer på tykke materialer<br><br>500 - 750 A |

## 6.1.3 Gasser som kan bli brukt

MIG-MAG sveising er karakterisert spesielt av den type av gass som skal brukes for den, inert gass for MIG (Metal Inert Gas) sveising, aktiv gass for MAG (Metal Active Gas) sveising.

### Kulldioksid (CO<sub>2</sub>)

Hvis du bruker CO<sub>2</sub> som vernegass, kan du oppnå høye penetrasjoner med høy matehastighet og gode mekaniske egenskaper, sammen med lave arbeidskostnader. Til tross for dette, kan bruket av denne gassen gi opphov til store problem i den endelige kjemiske sammensetningen i fogene, da det skjer et tap av elementer som lett oksideres og samtidig øker kvantiteten av kull i badet. Sveising med ren CO<sub>2</sub> kan gi opphov til andre problemer, som f.eks. altfor mye sprøyt og danning av porøsiteter pga kulloksid.

### Argon

Denne inerte gassen blir brukt i rent tilstand for sveising av lettere legeringer, mens for sveising av rustfritt stål med krom/nickel, er det bedre å arbeide med ekstre syre og kulldioksid 2%, da dette hjelper å oppnå en bedre stabilitet i buen og en bedre formning.

### Helium

Denne gassen blir brukt som alternativ til argon og gir en bedre penetrasjon (på store tykkelse) og en høyere matehastighet.

### Blanding Argon-Helium

Du oppnår en stabilere bue enn med ren helium, en bedre penetrasjon og høyere hastighet enn hvis du bruker Argon.

### Blanding Argon-kulldioksid og Argon-kulldioksid-syre

Disse blandinger blir brukt for sveising av jernematerialer, spesielt i tilstand som SHORT-ARC, da de termiske karakteristiske trekene er meget bedre. Dette utelukker ikke bruket i SPRAY-ARC. Normalt inneholder blandingen kulldioksid mellom 8 og 20% og syre rundt 5%.

## 7 TEKNISK SPESIFIKASJON

|                                       | NEOMIG 3500   | NEOMIG 4500  |
|---------------------------------------|---|--|
| Strømforsyningsspenning U1 (50/60 Hz) | 3x230/400Vac ±15%   | 3x230/400Vac ±15%  |
| Treg linjesikring                     | 35/20A  | 50/30A   |
| Maksimal effekt absorbert (KVA)       | 16.6 KVA  | 24 KVA   |
| Maksimal effekt absorbert (Kw)        | 15kW  | 22.9kW   |
| Effektfaktor PF                       | 0.96  | 0.96   |
| Maksimal absorbert strøm I1max        | 23.9A   | 34.8A  |
| Faktisk strøm I1eff                   | 15.1A   | 22A  |
| Bruksfaktor (x=25°C)                  |   |  |
|                                       | (x=40%) 350A  | (x=45%) 450A   |
| (x=60%)                               | 320A  | 390A   |
| (x=100%)                              | 260A  | 320A   |
| Bruksfaktor (x=40°C)                  |   |  |
|                                       | (x=35%) 350A  | (x=40%) 450A   |
| (x=60%)                               | 300A  | 370A   |
| (x=100%)                              | 240A  | 300A   |
| Reguleringsområde I2                  | 30-380A   | 30-480A  |
| Skritt                                | 3x10  | 3x10   |
| Tomgangsspenning Uo                   | 50V   | 50V  |
| Beskyttelsesgrad IP                   | IP21S   | IP21S  |
| Isoleringsklasse                      | H   | H  |
| Mål (lxdxh)                           | 1060x400x780 mm   | 1060x400x780 mm  |
| Vekt                                  | 123 Kg.   | 139 Kg.  |
| Nettkabel                             | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 4x6 mm <sup>2</sup>  |
| Produksjonsnormer                     | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  |
| Trådmater effekt                      | 90W   | 90W  |
| Antall valser                         | 2 (4)   | 2 (4)  |
| Standard valse                        | 1.0-1.2 (STD)   | 1.0-1.2 (STD)  |
| Anvendelige valser                    | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 massiv tråd<br>0.8-1.0-1.2-1.6 aluminiumtråd<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 tråd med kjerne | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 massiv tråd<br>0.8-1.0-1.2-1.6 filo aluminiumtråd<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 tråd med kjerne |
| Matehastighet for kabeln              | 1.5 ÷ 22 m/min.   | 1.5 ÷ 22 m/min.  |
| Matetast for tråd                     | ja  | ja   |
| Tast for gasstest                     | ja  | ja   |
| Synergi program                       | ja  | ja   |
| Valser av stål                        | ja  | ja   |
| Uttak for sveisebrenner Push-Pull     | no  | no   |



## Kiitokset...

Kiitämme luottamuksesta, jota olette osoittaneet valitessanne SELCO-tuotteiden **LAADUN, TEKNOLOGIAN ja LUOTETTAVUUDEN**. Tuotteen oikean ja turvallisen toiminnan takaamiseksi nämä käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Ennen työskentelyä laitteella, varmista että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen sisällön. Älä tee muutoksia tai huoltotoimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä ohjeessa. Jos vähänkin epäilet ongelmia laitteen käytössä, jopa sellaisia joita ei ole kuvailtu tässä, käänny valtuutetun henkilöstön puoleen.

Tämä ohje on osa laitetta ja sen on seurattava mukana laitetta uudelleen sijoitettaessa tai myytäessä. Käyttäjän on huolehdittava, että tämä käyttöohje säilyy vahingoittumattomana ja on hyvässä kunnossa.

**SELCO s.r.l.:**n pidättää oikeuden tehdä muutoksia ohjeeseen ilman eri ilmoitusta.

Tätä käyttöohjetta ei saa kääntää vieraalle kielelle, muuttaa tai kopioida ilman **SELCO s.r.l.:**n antamaa kirjallista lupaa.

Esitetty tieto on äärimmäisen tärkeää sekä välttämätöntä takuiden soveltamiselle.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, mikäli laitteen käyttäjä ei ole noudattanut annettuja ohjeita.

## YHDENMUKAISUUSILMOITUS CE

Yritys

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

ilmoittaa, että laite tyyppiä

**NEOMIG 3500  
NEOMIG 4500**

on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

**2006/95/EEC  
2004/108/EEC  
92/31/EEC  
93/68/EEC**

ja, että seuraavia normeja on sovellettu:

**EN 60974-1  
EN 60974-10**

Jokainen korjaus tai muutos ilman **SELCO s.r.l.:**n antamaa lupaa tekee tästä ilmoituksesta pätemättömän.

Onara di Tombolo (PADOVA)

SELCO s.r.l.:

 


Lino Frasson  
Chief Executive

## SISÄLLYS

|   |     |
|---|-----|
| 1 VAROITUS .....  | 165 |
| 1.1 Työskentelytila .....   | 165 |
| 1.2 Käyttäjän ja ulkopuolisten henkilöiden suojaaminen .....      | 165 |
| 1.3 Suojautuminen höyryiltä ja kaasuilta .....                    | 166 |
| 1.4 Tulipalon tai räjähdysen ehkäisy .....                        | 166 |
| 1.5 Kaasupullojen turvallinen käyttö.....                         | 166 |
| 1.6 Suojaus sähköiskulta .....                                    | 166 |
| 1.7 Sähkömagneettiset kentät ja häiriöt.....                      | 167 |
| 1.8 IP-luokitus.....  | 167 |
| 2 ASENNUS.....  | 167 |
| 2.1 Nosto, kuljetus ja purkaus.....                               | 168 |
| 2.2 Laitteen sijoitus .....                                       | 168 |
| 2.3 Kytkeä.....   | 168 |
| 2.4 Käyttöönotto .....  | 169 |
| 3 LAITTEEN ESITTELY .....   | 169 |
| 3.1 Yleistä .....   | 169 |
| 3.2 Etuohjauspaneeli.....   | 169 |
| 3.2.1 Set up.....   | 170 |
| 3.2.2 Hälytyskoodit.....  | 171 |
| 3.3 Takapaneeli.....  | 172 |
| 3.4 Liitäntäpaneeli .....   | 172 |
| 4 HUOLTO.....   | 172 |
| 5 VIANMÄÄRITYS JA RATKAISUT .....                                 | 173 |
| 6 TEOREETTINEN YLEISKATSAUS HITSAUKSESTA LANKALIITTÄMISELLÄ ..... | 175 |
| 6.1 Johdanto .....  | 175 |
| 6.1.1 Etenemistavat.....  | 175 |
| 6.1.2 Hitsausparametrit.....                                      | 176 |
| 6.1.3 Käytettävät kaasut .....                                    | 177 |
| 7 TEKNISET OMINAISUUDET .....                                     | 178 |

## 1 VAROITUS




Ennen työskentelyä laitteella, varmista että olet lue-  
nut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen sisällön.  
Älä tee muutoksia tai huoltotoimenpiteitä, joita ei  
ole kuvattu tässä ohjeessa.

Valmistajaa ei voida pitää syllisenä henkilö- tai  
omaisuusvahinkoihin, jotka aiheutuvat tämän materiaalin huoli-  
mattomasta lukemisesta tai virheellisestä soveltamisesta.



 Käännä ammattitaitoisen henkilön puoleen epäsel-  
vissä tapauksissa sekä koneen käyttöön liittyvissä  
ongelmissa, myös sellaisissa tapauksissa, joihin näis-  
sä ohjeissa ei ole viitattu.



### 1.1 Työskentelytila

- Kaikkia laitteita tulee käyttää ainoastaan siihen käyttöön,  
mihin ne on tarkoitettu, niiden arvokilvessä ja/tai tässä käyttö-  
oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti, noudattaen kansallisia  
ja kansainvälisiä turvallisuusdirektiivejä. Kaikki muu käyttö  
katsotaan sopimattomaksi ja vaaralliseksi, eikä valmistaja vas-  
taa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista.
- Tämä laite on suunniteltu vain ammattimaiseen käyttöön  
teollisessa ympäristössä.  
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä,  
että laitetta on käytetty kotitaloudessa.
- Laitetta tulee käyttää tiloissa, joiden lämpötila on -10°C ja  
+40°C välillä (+14°F ... +104°F).  
Laitetta tulee kuljettaa ja varastoida tiloissa, joiden lämpötila  
on -25°C ja +55°C välillä (-13°F... 131°F).
- Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on pölyä, happoja, kaasui-  
ta tai muita syövyttäviä aineita.
- Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on  
yli 50%, 40°C:ssa (104°F).  
Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on  
yli 90%, 20°C:ssa (68°F).
- Laitetta tulee käyttää korkeintaan 2000m (6500 jalkaa)  
merenpinnan yläpuolella.



Laitteistoa ei saa käyttää putkien sulattamiseen.  
Laitetta ei saa käyttää akkujen ja/tai varaajien lataa-  
miseen.  
Laitetta ei saa käyttää moottorien käynnistämiseen.

### 1.2 Käyttäjän ja ulkopuolisten henkilöiden suo- jaaminen



Hitsausprosessissa muodostuu haitallisia säteily-,  
melu-, lämpö- ja kaasupurkauksia.



Pukeudu suojavaatteisiin suojataksesi ihosi säteilyl-  
tä, roiskeilta tai sulalta metallilta.  
Työvaatteiden tulee peittää koko keho ja niiden  
tulee olla:  
- ehjät ja hyväkuntoiset  
- palonkestävät  
- eristävät ja kuivat  
- kehonmyötäiset, ilman käänteitä



Käytä aina standardin mukaisia, kestäviä ja vedenpi-  
täviä jalkineita.



Käytä aina standardin mukaisia, kuumalta ja sähkön  
aiheuttamilta vaaroilta suojaavia käsineitä.



Aseta palonkestävä väliseinä suojaamaan hitsaus  
aluetta säteilystä, kipinäiltä ja hehkuvilta kuona-  
aineilta.

Neuvo muita läheisyydessä olevia henkilöitä välttä-  
mään katsomasta hitsausta ja suojautumaan valo-  
kaaren säteilystä tai sulametallilta.



Käytä silmien suojana hitsausmaskia tai muuta sopi-  
vaa suojaa (vähintään NR10 tai enemmän).



Käytä aina sivusuojilla varustettuja suojalaseja, var-  
sinkin poistettaessa hitsaus kuonaa mekaanisesti tai  
käsillä.



Älä käytä piilolinsskejä.



Käytä kuulonsuojaimia jos hitsaustapahtuma aiheut-  
taa melun kohoamisen haitalliselle tasolle.

Jos melutaso ylittää lain asettaman ylärajan, eristä  
työskentelyalue ja varmista että alueelle tulevat  
henkilöt käyttävät kuulonsuojaimia.



Estä käsien, hiusten, vaatteiden ja työvälineiden  
kosketus liikkuviin osiin, kuten:

- puhaltimet
- hammaspyörät
- rullat ja akselit
- lankaketat

• Älä käytä hammaspyöriä langansyöttölaitteen allessa toimin-  
nassa.

• Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.  
Langansyöttöyksikön suojalaitteiden poistaminen on erittäin  
vaarallista eikä valmistaja vastaa tästä aiheutuvista henkilö- tai  
esinevahingoista.

• Sivupaneelit on pidettävä aina suljettuina hitsaustoimenpitei-  
den aikana.



Pidä kasvot loitolla mig/mag polttimesta langan syö-  
tön ja ohjauksen ajan. Ulostuleva lanka voi aiheut-  
taa vakavia vammoja käsiin, kasvoihin ja silmiin.



 
Älä koske juuri hitsattuja kappaleita, kuumuus voi  
aiheuttaa vakavia palovammoja tai -haavoja.

• Noudata edelläkuvattuja varotoimenpiteitä myös hitsauksen  
jälkeisissä toimenpiteissä, sillä jäähtyvistä työkappaleista saat-  
taa irrota kuonaa.

• Tarkista, että poltin on jäähtynyt ennen huolto- tai työskente-  
lytoimenpiteiden aloittamista.



Tarkista, että jäähdytysyksikkö on sammutettu ennen  
kuin irrotat jäähdytysnesteen syöttö- ja takaisinvirta-  
usletkut. Ulostuleva kuuma neste voi aiheuttaa  
vakavia palovammoja tai -haavoja.




Pidä ensiapupakkaus aina lähettyvillä.

Älä aliarvioi palovammojen tai muiden loukkaantu-  
misten mahdollisuutta.



 Ennen kuin poistut työpaikalta, varmista työskentelyalueen turvallisuus henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.



### 1.3 Suojautuminen höyryiltä ja kaasuilta

- Hitsauksen muodostamat savut, kaasut ja pölyt voivat olla terveydelle haitallisia.  
Hitsauksen aikana muodostuneet höyryt saattavat määrättyissä olosuhteissa aiheuttaa syöpää tai vahingoittaa sikiötä raskauden aikana.
- Pidä kasvot loitolla hitsauksessa muodostuneista kaasuista ja höyryistä.
- Järjestä kunnollinen ilmanvaihto, joko luonnollinen tai koneellinen, työskentelytilaan.
- Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, on käytettävä kaasunsuodattimen varustettuja hengityksensuojaimia.
- Ahtaissa tiloissa hitsattaessa tulisi työtoverin valvoa hitsaustyötä ulkopuolelta.
- Älä käytä hapetta ilmanvaihtoon.
- Varmista ilmanvaihdon tehokkuus tarkistamalla säännöllisesti, ettei myrkyllisten kaasujen määrä ylitä turvallisuussäännöksissä esitettyä rajaa.
- Muodostuneiden höyryjen määrä ja vaarallisuus voidaan määrittellä käytettävän perusmateriaalin, lisäaineen, sekä hitsattavien kappaleiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon mahdollisesti käytettyjen aineiden perusteella.
- Älä hitsaa tiloissa, joissa käytetään rasvanpoisto- tai maalilaitteita.  
Sijoita kaasupullot avoimiin tiloihin tai paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto.



### 1.4 Tulipalon tai räjähdysten ehkäisy

- Hitsausprosessi saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai räjähdysten.
- Tyhjennä työalue ja ympäristö kaikesta tulenarasta tai paloherkästä materiaalista ja esineistä.  
Helposti syttyvien materiaalien tulee olla vähintään 11 metrin (35 jalkaa) etäisyydellä hitsaustilasta, tai asianmukaisesti suojattuina.  
Kipinät ja hehkuvat hiukkaset voivat helposti sinkoutua ympäristöön myös pienistä aukoista. Varmista tarkoin henkilöiden ja esineiden turvallisuus.
- Älä hitsaa paineistettujen säiliöiden päällä tai läheisyydessä.
- Älä tee hitsaustöitä säiliössä tai putkessa.  
Ole erittäin tarkkana hitsatessasi putkia ja säiliöitä, myös silloin, kun ne ovat avoimia, tyhjennettyjä ja hyvin puhdistettuja. Kaasun, polttoaineen, öljyn tai muiden vastaavien aineiden jäännökset voivat aiheuttaa räjähdyksiä.
- Älä hitsaa tilassa, jonka ilmapiiirissä on pölyjä, kaasuja tai räjähdysalttiita höyryjä.
- Tarkista hitsaustapahtuman päätteeksi, ettei jännitteinen piiri pääse vahingossa koskettamaan maadoituspiiriin kytkettyjä osia.
- Sijoita tulensammutusmateriaali lähelle työaluetta.



### 1.5 Kaasupullojen turvallinen käyttö

- Suojakaasupullot sisältävät paineenalaista kaasua ja voivat räjähtää huonoissa kuljetus-, säilytys- ja käyttöolosuhteissa.
- Kaasupullot tulee kiinnittää pystyasentoon seinälle tai muuhun telineeseen, jotta ne olisivat suojattuina kaatumiselta ja mekaanisilta iskuilta.
- Suojakuvun on aina oltava suljettuna kun pulloa siirretään, kun se otetaan käyttöön ja kun hitsaustoimenpiteet ovat päättyneet.
- Suojaa kaasupullot suoralta auringonsäteilyltä, äkillisiltä lämpötilanmuutoksilta, sekä erittäin korkeilta tai alhaisilta lämpötiloilta. Älä sijoita kaasupulloja erittäin korkeisiin tai alhaisiin lämpötiloihin.
- Kaasupullot eivät saa joutua kosketuksiin liekkien, sähkökaarien, polttimien tai elektrodinpitimien, eikä hitsauksen muodostamien hehkuvien säteiden kanssa.
- Pidä kaasupullot etäällä hitsauspiiristä sekä kaikista muista virtapiireistä.
- Pidä kasvosi etäällä kaasun ulostulopisteestä kaasupullon venttiiliä avattaessa.
- Sulje venttiili aina työskentelyn päätyttyä.
- Älä koskaan hitsaa paineenalaisen kaasun säiliötä.
- Älä ikinä kytkä paineilmapulloa suoraan laitteen paineenalennusventtiiliin! Paine saattaa ylittää paineenalennusventtiilin kapasiteetin ja aiheuttaa räjähdysriskin!



 
### 1.6 Suojaus sähköiskulta

- Sähköisku voi johtaa kuolemaan.
- Älä koske hitsauslaitteen sisä- tai ulkopuolella olevia jännitteisiä osia laitteen ollessa virtalähteeseen kytkettynä (polttimet, pihdit, maadoituskaapelit, elektrodit, rullat ja kelat on kytketty sähköisesti hitsauspiiriin).
- Varmista hitsauslaitteen ja sen käyttäjän sähköinen eristys käyttämällä tasoja ja alustoja, jotka on riittävästi eristetty potentiaalista maan ja maadoituksen suhteen.
- Varmista, että laite liitetään oikein pistokkeeseen sekä verkkoon, joka on varustettu suojamaajohtimella.
- Älä koske kahta poltinta tai hitsauspuikonpidintä samanaikaisesti.  
Jos tunnet sähköiskun, keskeytä hitsaustoimenpiteet välittömästi.



## 1.7 Sähkömagneettiset kentät ja häiriöt

- Laitteen sisäisten ja ulkoisten kaapelien läpi kulkeva hitsausvirta muodostaa sähkömagneettisen kentän hitsauskaapelien sekä itse laitteen läheisyyteen.
- Sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa sellaisten henkilöiden terveydentilaan, jotka altistuvat niille pitkäaikaisesti (vaikutusten laatua ei vielä tunneta). Sähkömagneettiset kentät saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä muihin laitteisiin, esimerkiksi sydämentahdistimeen tai kuulolaitteeseen.



Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, täytyy ensin keskustella lääkärin kanssa, ennen kuin voivat mennä hitsauslaitteen läheisyyteen kaarihitsauksen tai plasmaleikkauksen aikana.

### Asennus, käyttö ja alueen tarkistus

Tämä laite on valmistettu yhdenmukaistettua standardia EN60974-10 noudattaen ja on luokiteltu "A LUOKKAAN".

Tämä laite on suunniteltu vain ammattimaiseen käyttöön teollisessa ympäristössä.

 
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty kotitaloudessa.



Laitteen käyttäjän tulee olla alan ammattilainen, joka on vastuussa laitteen asennuksesta ja sen käytöstä valmistajan ohjeita noudattaen. Kaikissa tapauksissa sähkömagneettisia häiriöitä on vaimennettava niin paljon, etteivät ne enää aiheuta haittaa.



Kaikissa tapauksissa sähkömagneettisia häiriöitä on vaimennettava niin paljon, etteivät ne enää aiheuta haittaa.



Ennen laitteen asennusta käyttäjän on arvioitava sähkömagneettiset ongelmat, jotka mahdollisesti voivat tulla esiin lähiympäristössä, keskittyen erityisesti henkilöiden terveydentilaan, esimerkiksi henkilöiden, joilla on sydäntahdistin tai kuulokoje.

### Syöttövirtälähde

Häiriötapauksissa voi olla välttämätöntä ottaa käyttöön pitemmälle meneviä turvatoimia kuten suojaerotusmuuntaja. On myös harkittava pitääkö sähkönsyöttöjohdot suojata.

### Hitsaus-ja

Sähkömagneettisten kenttien vaikutuksen vähentämiseksi:

- Kelaa maadoituskaapeli ja voimakaapeli yhdessä ja kiinnitä mahdollisuuksien mukaan.
- Älä kela hitsauskaapeleita kehosi ympärille.
- Älä mene maadoituskaapelin ja voimakaapelin väliin (pidä molemmat samalla puolella).
- Kaapelit on pidettävä mahdollisimman lyhyinä ja lähellä toisiinsa, ja niiden tulee olla maassa tai lähellä maatasoa.
- Aseta laite määrätyn välimatkan päähän hitsausalueesta.
- Kaapelit tulee sijoittaa etäälle muista mahdollisista kaapeleista.

### Maadoitus

Hitsauslaitteiston ja sen läheisyydessä olevien metalliosien maakytkentä on varmistettava. Suojamaadoituskytkentä on tehtävä kansallisten määräysten mukaisesti.

### Työstettävän kappaleen maadoittaminen

 
Mikäli työstettävää kappaletta ei ole maadoitettu sähköisten turvatoimien tai kappaleen koon tai sijainnin vuoksi, työstettävän kappaleen maadoitus saattaa vähentää sähkömagneettisia päästöjä.

On tärkeää ymmärtää, että maadoitus ei saa lisätä onnettomuusriskiä eikä vahingoittaa sähköisiä laitteita. Maadoitus on tehtävä kansallisten määräysten mukaisesti.

### Suojaus

Ympäristön muiden kaapeleiden ja laitteistojen valikoiva suojaus voi vähentää häiriöongelmia.

Koko hitsauslaitteiston suojaus voidaan ottaa huomioon erikoissovellutuksissa.



## 1.8 IP-luokitus

 
### IP21S

- Kotelo on suojattu läpimitoiltaan 12,5 mm tai suurempien kiintoaineiden läpikäytymiseltä, ja vaaralliset osat on kosketussuojattu sormilta.
- Kotelointi suojaa pystysuoraan putoavilta sadepisaroilta. Ei saa käyttää ulkona sateella.
- Kotelointi suojaa sellaisia vaurioita vastaan, jotka aiheuttaa veden sisäänkäynti laitteiston liikkuvien osien ollessa liikkeessä.

## 2 ASENNUS



Ainoastaan valmistajan valtuuttama henkilöstö saa suorittaa asennuksen.



Varmista asennuksen aikana, että generaattori on irti syöttöverkosta.



Virtalähteitä ei saa kytkeä toisiinsa (sarjaan tai rinnan).



## 2.1 Nosto, kuljetus ja purkaus

Laitteessa on silmukkapultit:



Kuva A



Kuva B

Vältä nostamista laitetta muussa kuin 90° kulmassa.



**Älä ikinä nosta laitetta kuvassa B näytetyllä tavalla. Tämä saattaisi aiheuttaa rengaspulttien murtumisen.**



Laitteen valmistaja ei vastaa vahingoista, jos yllä olevia ohjeita ei ole noudatettu tarkasti.



Älä koskaan aliarvioi laitteen painoa, katso kohta Tekniset ominaisuudet.

Älä koskaan kuljeta laitetta tai jätä sitä roikkumaan niin, että sen alla on ihmisiä tai esineitä.

 
Älä anna laitteen kaatua äläkä pudota voimalla.



## 2.2 Laitteen sijoitus

Noudata seuraavia sääntöjä:

- Varmista helppo pääsy laitteen säätöihin ja liitäntöihin.
- Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan.
- Älä aseta laitetta vaakasuoralle tasolle tai tasolle, jonka kaltevuus on yli 10°.
- Kytke laitteisto kuivaan ja puhtaaseen tilaan, jossa on sopiva ilmasto.
- Suojaa kone sateelta ja auringolta.




## 2.3 Kytcentä

Generaattorissa on syöttökaapeli verkkoon liitäntää varten.

Laitteen virransyöttö voi olla:

- 400V kolmivaiheinen
- 230V kolmivaiheinen

Ainoastaan pätevä henkilökunta voi muuttaa verkkojännitettä laitteen ollessa irti verkosta irrottamalla sivupaneelin ja asettamalla liitännät oikein riviliittimiin.

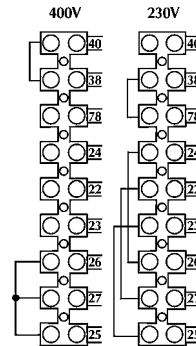

Riviliittimen konfigurointi jännitteen vaihtamiseksi

 


**HUOMIO:** ihmis- ja laitevahingoilta säästymiseksi on hyvä tarkastaa valitun verkon jännite ja sulakkeet ENNEN laitteen liittämistä verkkoon. Lisäksi tulee varmistaa, että kaapeli liitetään maadoitettuun pistorasiaan.



Laitteiston toiminta taataan jännitteille, jotka sijoituvat  $\pm 15\%$  nimellisarvosta; (esim.:  $V_{nom}$  400V työskentelyjännite on 320V - 440V).

Ennen toimitusta generaattori altistetaan 400V verkkojännitteelle.




Laitteen virransyöttö voidaan suorittaa generaattorikoneikolla, mikäli se takaa stabiilin syöttöjännitteen  $\pm 15\%$  valmistajan ilmoittamaan nimellisjännitteeseen nähden, kaikissa mahdollisissa toimintaolosuhteissa ja generaattorista saatavalla maksimiteholla.



**Yleensä suositellaan käytettäväksi generaattorikoneikkoja, joiden teho on yksivaiheisessa 2 kertaa suurempi kuin generaattorin teho ja 1.5 kertaa suurempi kolmivaiheisessa.**



 **On suositeltavaa käyttää elektronisesti säädettyjä generaattorikoneikkoja.**



Käyttäjien suojelemiseksi laite on maadoitettava kunnolla. Syöttökaapeli on varustettu johtimella (kelta-vihreä) maadoitusta varten, joka on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.




**Sähköasennusten pitää olla ammatillisesti pätevän sähköasentajan tekemiä ja voimassa olevien määräysten mukaisia.**

 Generaattorin verkkokaapeli on varustettu kelta/vihreällä johtimella, joka on AINA kytkettävä suojamaadoitukseen. Tätä kelta/vihreää johdinta ei saa KOSKAAN käyttää yhdessä muiden jännitejohdattimien kanssa.


Varmista laitteen maadoitus ja pistokkeiden kunto.

Käytä ainoastaan pistokkeita, jotka täyttävät turvallisuusmääräykset.



## 2.4 Käyttöönotto

### Liitäntä MIG/MAG hitsausta varten

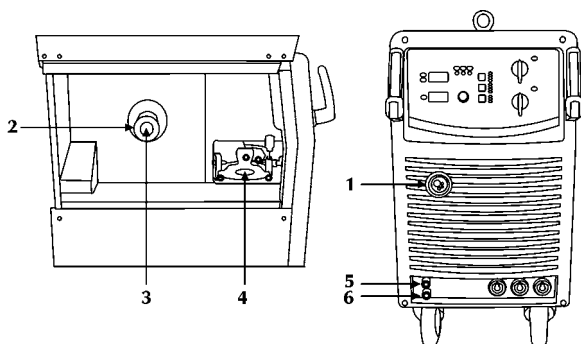


- Kytke MIG-poltin liittimeen (1), huolehtien kiinnitysrenkaan kiertämisestä tiukasti kiinni;
- Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen takaisinvirtausletku (punainen) liitäntään/kytkentään (5) (punainen - symboli ).
- Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen syöttöletku (sininen) liitäntään/kytkentään (6) (sininen - symboli ).
- Avaa oikealla sivulla oleva suojakuori.
- Tarkista, että rullan uurre on sama kuin haluamasi langan halkaisija.
- Avaa letkukelalaitteen puolan ruuvi (2) ja aseta puola. Aseta myös kelan tappi oikein, työnnä kela paikalleen, laita rengasmutteri (2) takaisin ja säädä kitkaruuvi (3).
- Irrota hammaspyörämootorin vetolaitteen tuki (4) ujuttamalla langan pään kuidunohjaimen ohjausholkkiin ohjaten sen rullaan, polttimen liittimeen. Pysäytä vetolaitteen tuki tarkastaen, että lanka on mennyt rullien uurteiden sisälle.
- Paina langansyötön painiketta langan asentamiseksi polttiin.
- Liitä kaasuletku takaosan liitäntään.
- Säädtele kaasuvirtausta nostamalla se määrästä 10 l/min määrään 15 l/min.

## 3 LAITTEEN ESITTELY

### 3.1 Yleistä

NEOMIG-sarjan puoliautomaattiset, jatkuvalla langansyötöllä toimivat MIG/MAG-hitsauslaitteet takaavat hyvän toiminnon ja laadun sekä umpilanka- että täytelankahitsauksessa. Generaattorin staattinen ominaisto on jatkuvalla jännitteellä hitsausjännitteen säätö on portaallinen; induktanssin valittavat ulostulot suovat koneenkäyttäjälle mahdollisuuden asettaa generaattorille optimaalisen mekanismin hitsausta varten. Näissä hitsausgeneraattoreissa on uusi "SYNERGIA" toimintomuoto. Kun synerginen toimintomuoto aktivoidaan käytettävän hitsausmateriaalin sekä langan halkaisijan asetuksen yhteydessä, saadaan langansyöttönopeus automaattisesti, mikä helpottaa hitsauksen säätötoimenpiteitä.

### 3.2 Etuohjauspaneeli

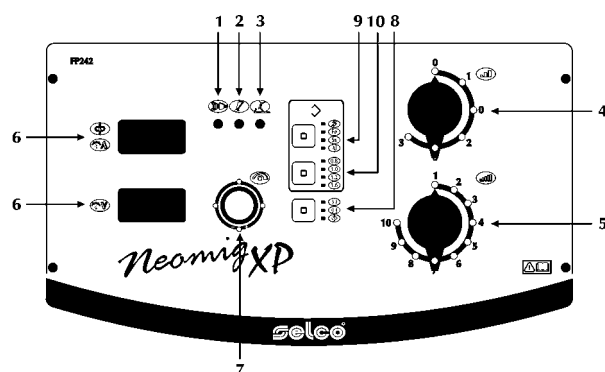

- Käyttöjännite**  
 Ilmaisee, että laite on kytketty verkkojännitteeseen ja jännite on päällä.
- Yleishälytys**  
 Ilmaisee mahdollisen suojalaitteiden laukeamisen, esimerkiksi lämpösuoja.
- Virta päällä**  
 Ilmaisee jännitteen olemassaolon laitteen lähtöliitännöissä.
- Ensiövirran valintakytkin**  
 3-asentoinen kytkin, jolla kytketään päälle ja säädetään pääalueet. Virta on päällä muissa kuin 0-asennossa (0 = virta katkaistuna).



**Älä koske kytkimeen hitsauksen aikana!**

- Toisiovirran valintakytkin**  
 10-asentoinen valintakytkin. Molemmissa kytkimissä jännite kasvaa numeromerkintöjen mukana.



**Älä koske kytkimeen hitsauksen aikana!**



## 6 7-segmenttinäyttö


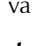


Mahdollistaa hitsauskoneen parametrien näytön käynnistyksen aikana, asetusten, virta- ja jännitelukemien näytön hitsauksen aikana sekä hälytysten ilmaisuun.



## 7 Pääsäätövipu



Mahdollistaa langan nopeuden säädön MIG-käsihitsausta varten  ja synergian korjauksen synergistä MIG-hitsausta  varten.

## 8 Hitsausmenetelmät 2 vaihetta



Kahdessa vaiheessa painikkeen painaminen käynnistää kaasuvirtauksen, kytkee jännitteen lankaan ja käynnistää langansyötön; vapautettaessa painike kaasua, jännite ja langansyöttö katkeavat.

### 4 vaihetta



Neljässä vaiheessa painikkeen ensimmäinen painallus käynnistää kaasuvirtauksen, jolloin annetaan manuaalinen esikaasu; painikkeen vapauttaminen kytkee jännitteen lankaan ja käynnistää langansyötön.

Seuraava painallus pysäyttää langansyötön ja käynnistää lopetusprosessin, jolloin virta palautuu nolnaan; painikkeen vapauttaminen katkaisee lopuksi kaasuvirtauksen.

### Langan syöttö



Mahdollistaa langan käsisyötön ilman kaasua ja virtaa langassa.

Mahdollistaa langan asettamisen poltinrunkoon hitsauksen valmisteluvaiheissa.

## 9 Synergia

Mahdollistaa manuaalisen MIG  tai synergisen MIG  prosessin valinnan asettamalla hitsattava materiaali.



Manuaalinen MIG-prosessi.



Synerginen MIG-prosessi, hiiliteräksen hitsaus.



Synerginen MIG-prosessi, ruostumattoman teräksen hitsaus.



Synerginen MIG-prosessi, alumiinin hitsaus.

## 10 Langan halkaisija



Mahdollistaa synergiaissa käytettävän langan halkaisijan (mm) valinnan.



## 3.2.1 Set up

Sen avulla voidaan suorittaa lisäparametrien asetus ja säätö hitsauslaitteen käytön helpottamiseksi ja tarkentamiseksi.

Set up parametrit on järjestetty valitun hitsausmenetelmän mukaisesti, ja niillä on numeerinen koodi.

Set up parametrien valikkoon päästään painamalla kooderi-näppäintä 2 sekunnin ajan ( 7-segmenttinäytön keskellä oleva 0 vahvistaa pääsyn).

**Halutun parametrin valinta ja säätö:** tapahtuu kääntämällä kooderia kunnes parametrin numeerinen koodi saadaan näyttyöön. Kun nyt painetaan kooderi-näppäintä, saadaan näyttöön valitun parametrin asetusarvo ja säätö.

**Poistuminen set up'ista:** "säätö" lohkoista poistutaan painamalla uudelleen kooderi-näppäintä.

Set up'ista poistutaan siirtymällä parametriin "O" (tallenna ja poistu) sekä painamalla kooderi-näppäintä.

## Set up parametrien luettelo

### 0 Tallenna ja poistu

Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.

### 1 Reset

Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen oletusarvoihin.

### 90 Reset XE (Easy-toiminto)

Manuaalinen MIG-hitsaus moottorin rampin säädöllä.

### 91 Reset XA (Advanced-toiminto)

Manuaalinen MIG-hitsaus sekä MIG-synergia hitsaus. Synergiseen "STANDARD" toimintoon kuuluu sopivien hitsausparametrien automaattinen esiasettelu valitun pulssin mukaisesti!

Asetukset pysyvät muuttumattomina hitsaustapahtuman eri vaiheiden aikana.

Synergistä arvoa voidaan korjata prosenteissa hitsaajan käyttötarpeiden mukaisesti.

### 92 Reset XP (Professional-toiminto)

Manuaalinen MIG-hitsaus sekä MIG-synergia hitsaus. Synergiseen "INTERACTIVE" toimintoon kuuluu sopivien hitsausparametrien automaattinen esiasettelu valitun pulssin mukaisesti!

Synerginen säätö pysyy aktivoituna hitsaustapahtuman eri vaiheiden aikana. Hitsausparametrien seuranta on jatkuvaa ja niitä korjataan tarpeen mukaan valokaaren ominaisuuksien tarkan analyysin perusteella!

Synergistä arvoa voidaan korjata prosenteissa hitsaajan käyttötarpeiden mukaan.

### 99 Reset

Kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen oletusarvoihin ja asettaa koko laite Selcon tehtaalla asetettuun tilaan.

## 90 Reset XE (Easy-toiminto)

### 0 Tallenna ja poistu

Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.

### 1 Reset

Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen oletusarvoihin.

### 5 Moottorin ramppi

Sen avulla voidaan asettaa asteittainen kulku langan nopeuden välille sytytyksessä ja hitsauksessa.

Minimi off, Max 2.0sek., Oletusarvo 250ms

### 18 Burn back

Sen avulla voidaan säätää langan palamisnopeus, estäen kiinnitarttumisen hitsauksen lopussa.

Polttimen ulkopuolisen langan pituutta voidaan säätää. Minimi off, Max 2.0sek., Oletusarvo 80ms

- 25 Kiinnihitsaus**  
Sen avulla voidaan käynnistää "kiinnihitsaus" ja määrittellä hitsausaika.  
Minimi 500ms, Max 99.9sek., Oletusarvo off
- 26 Pysähdyspiste**  
Sen avulla voidaan käynnistää "pysähdyspiste" sekä määrittellä hitsausten välinen taukoaika.  
Minimi 500ms Max 99.9sek., Oletusarvo off
- 91 Reset XA (Advanced-toiminto)**
- 0 Tallenna ja poistu**  
Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.
- 1 Reset**  
Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen oletusarvoihin.
- 3 Kaasun esivirtaus**  
Sen avulla voidaan asettaa ja säätää kaasun virtaus ennen valokaaren sytytystä.  
Sen avulla voidaan ladata kaasu polttimeen ja valmistella työskentelytila hitsausta varten.  
Minimi off, Max 99.9sek., Oletusarvo 10ms
- 4 Soft start**  
Sen avulla voidaan säätää langansyöttönopeus sytytystä edeltävissä vaiheissa.  
Ilmaistaan asetetun langansyöttönopeuden %-määränä. Mahdollistaa hitaamman aloituksen, joka on pehmeämpi ja lähes roiskeeton.  
Minimi 10%, Max 100%, Oletusarvo 50%
- 5 Moottorin ramppi**  
Sen avulla voidaan asettaa asteittainen kulku langan nopeuden välille sytytyksessä ja hitsauksessa.  
Minimi off, Max 1.0sek., Oletusarvo 250ms
- 18 Burn back**  
Sen avulla voidaan säätää langan palamisnopeus, estäen kiinnitarttuminen hitsauksen lopussa.  
Polttimen ulkopuolisen langan pituutta voidaan säätää.  
Minimi off, Max 2.0sek., Oletusarvo 80ms
- 20 Kaasun jälkivirtaus**  
Sen avulla voidaan asettaa ja säätää kaasun virtaus hitsauksen lopussa.  
Minimi off, Max 99.9sek., Oletusarvo 2.0sek.
- 25 Kiinnihitsaus**  
Sen avulla voidaan käynnistää "kiinnihitsaus" ja määrittellä hitsausaika.  
Minimi 500ms, Max 99.9sek., Oletusarvo off
- 26 Pysähdyspiste**  
Sen avulla voidaan käynnistää "pysähdyspiste" sekä määrittellä hitsausten välinen taukoaika.  
Minimi 500ms Max 99.9sek., Oletusarvo off


- 5 Moottorin ramppi**  
Sen avulla voidaan asettaa asteittainen kulku langan nopeuden välille sytytyksessä ja hitsauksessa.  
Minimi off, Max 1.0sek., Oletusarvo 250ms
- 18 Burn back**  
Sen avulla voidaan säätää langan palamisnopeus, estäen kiinnitarttuminen hitsauksen lopussa.  
Polttimen ulkopuolisen langan pituutta voidaan säätää.  
Minimi off, Max 2.0sek., Oletusarvo 80ms
- 20 Kaasun jälkivirtaus**  
Sen avulla voidaan asettaa ja säätää kaasun virtaus hitsauksen lopussa.  
Minimi off, Max 99.9sek., Oletusarvo 2.0sek.
- 25 Kiinnihitsaus**  
Sen avulla voidaan käynnistää "kiinnihitsaus" ja määrittellä hitsausaika.  
Minimi 500ms, Max 99.9sek., Oletusarvo off
- 26 Pysähdyspiste**  
Sen avulla voidaan käynnistää "pysähdyspiste" sekä määrittellä hitsausten välinen taukoaika.  
Minimi 500ms Max 99.9sek., Oletusarvo off

### 3.2.2 Hälytyskoodit

- 01/02 Ylikuumeneminen  
05 Toisiopuolen oikosulku  
08 Syöttömoottori pysähtynyt  
11 Koneen konfigurointi ei oikea  
14 Hitsausta ei voida suorittaa asetetulla liipaisulla  
20 Viestintävirhe  
21 Kone ei ole kalibroitu tai tiedot ovat hävinneet


- 92 Reset XP (Professional-toiminto)**
- 0 Tallenna ja poistu**  
Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.
- 1 Reset**  
Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen oletusarvoihin.
- 3 Kaasun esivirtaus**  
Sen avulla voidaan asettaa ja säätää kaasun virtaus ennen valokaaren sytytystä.  
Sen avulla voidaan ladata kaasu polttimeen ja valmistella työskentelytila hitsausta varten.  
Minimi off, Max 99.9sek., Oletusarvo 10ms
- 4 Soft start**  
Sen avulla voidaan säätää langansyöttönopeus sytytystä edeltävissä vaiheissa.

### 3.3 Takapaneeli

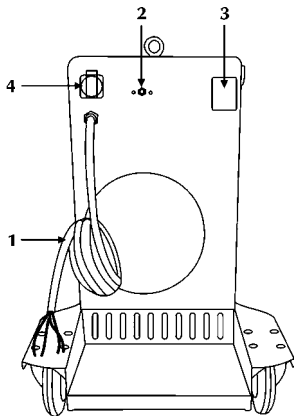

- 1 **Syöttökaapeli**  
Syöttökaapelin avulla laite liitetään sähköverkkoon virransyöttöä varten.
- 2 **Kaasuliitäntä**
- 3 **Arvokilpi**
- 4 **Käyttöjännite 230V**

### 3.4 Liitäntäpaneeli

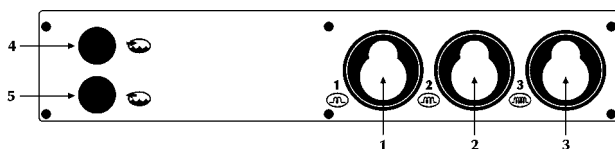
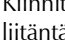


#### 1, 2, 3 Ulostuloliitännät eri induktansseilla

 


Suuremmalla induktanssilla saadaan "pehmeämpi" valokaari ja vähemmän roiskeita, pienemmällä induktanssilla saadaan reaktiivisempi valokaari.

Yleensä käytetään 1:tä samanaikaisesti liipaisun 1 kanssa päävirrankääntimessä, 2 liipaisussa 2 ja 3 liipaisussa 3.

- 4 Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen takaisinvirtausletku (punainen) liitäntään/kytkentään (punainen - symboli ).
- 5 Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen syöttöletku (sininen) liitäntään/kytkentään (sininen - symboli ).

## 4 HUOLTO



Laitteessa tulee suorittaa normaalihuolto valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Huoltotoimia voi tehdä vain niihin pätevöitynyt henkilö. Kun laite on toimiva, kaikki laitteen suojapellit ja luukut on suljettava.

Laitteessa ei saa suorittaa minkäänlaisia muutoksia.

Estä metallipölyä kasaantumasta lähelle tuuletusaukkoja tai niiden päälle.




**Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteitä.**



 **Suorita seuraavat määräaikaiset tarkastukset virtalähteelle:**

- puhdista virtalähde sisältä matalapaineisella paineilmasuuhkulla ja pehmeällä harjalla.
- tarkista sähköiset kytkennät ja kytkentäkaapelit.


**Poltinkomponentin, puikon pitimen ja/tai maattokaapeleiden huoltoon tai vaihtoon:**



**Tarkista komponenttien lämpötila ja tarkista etteivät ne ole ylikuumentuneet.**



 
**Käytä aina turvallisuusmääräysten mukaisia suojakäsineitä.**



**Käytä aina sopivia ruuviavaimia ja työkaluja.**

**Ellei huoltoa suoriteta, kaikkien takuiden voimassaolo lakkaa eikä valmistaja vastaa aiheutuneista vahingoista.**
 
## 5 VIANMÄÄRITYS JA RATKAISUT



**Ainoastaan ammattitaitoiset teknikit saavat suorittaa laitteen mahdolliset korjaus- tai vaihtotoimenpiteet.**

**Takuun voimassaolo lakkaa, mikäli valtuuttamattomat henkilöt ovat suorittaneet laitteen korjaus- tai vaihtotoimenpiteitä. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei ylläolevia ohjeita ole noudatettu.**

### **Laite ei käynnisty (vihreä merkkivalo ei pala)**

- Syy Ei jännitettä pistorasiassa.  
Toimenpide Suorita tarkistus ja korjaa sähköjärjestelmä.  
Käänny ammattitaitoisen henkilön puoleen.
- Syy Virheellinen pistoke tai kaapeli.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Linjan sulake palanut.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
- Syy Sytytyskytkin viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Elektroniikka viallinen.  
Toimenpide Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Ulostulojännitteen poisjäänti (laite ei hitsaa)**
- Syy Polttimeen liipaisin virheellinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Laite on ylikuumentunut (lämpöhälytys – keltainen merkkivalo palaa).  
Toimenpide Odota laitteen jäähtymistä sammuttamatta sitä.
- Syy Sivupaneeli auki tai portin kytkin viallinen.  
Toimenpide Laitteen käyttäjän turvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että sivupaneeli on suljettu hitsaustoimenpiteiden aikana.  
Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen polttimen korjaamiseksi.
- Syy Maadoituskytkentä virheellinen.  
Toimenpide Suorita maadoituskytkentä oikein.  
Katso ohjeet kappaleesta ”Käyttöönotto”.
- Syy Verkkojännite rajojen ulkopuolella (keltainen merkkivalo palaa).  
Toimenpide Palauta verkkojännite generaattorin syöttörajoihin.  
Suorita laitteen kytkentä oikein.  
Katso ohjeet kappaleesta ”KytKentä”.
- Syy Kontaktori viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

- Syy Elektroniikka viallinen.  
Toimenpide Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

### **Tehoulostulo virheellinen**

- Syy Hitsausparametrien ja toimintojen asetus virheellinen.  
Toimenpide Suorita laitteen nollaus ja aseta hitsausparametrit uudelleen.
- Syy Virransäätöpotentiometri/koodain viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Verkkojännite rajojen ulkopuolella.  
Toimenpide Suorita laitteen kytkentä oikein.  
Katso ohjeet kappaleesta ”KytKentä”.
- Syy Vaiheen puuttuminen.  
Toimenpide Suorita laitteen kytkentä oikein.  
Katso ohjeet kappaleesta ”KytKentä”.
- Syy Kontaktori viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Elektroniikka viallinen.  
Toimenpide Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Langansyöttö jumissa**
- Syy Polttimeen liipaisin virheellinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Rullat virheelliset tai kuluneet.  
Toimenpide Vaihda rullat.
- Syy Vaihdemoottori viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Polttimeen suoja viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Langansyöttölaitteessa ei ole virtaa.  
Toimenpide Tarkista kytkentä generaattoriin.  
Katso ohjeet kappaleesta ”KytKentä”.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Kelaus epäsaasta kelalla.  
Toimenpide Palauta kelan normaalitoimintaolosuhteet tai vaihda se uuteen.
- Syy Polttimeen suutin sulanut (lanka tarttunut kiinni).  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.

### Langansyöttö on epätasainen

- Syy Polttimeen liipaisin virheellinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Rullat virheelliset tai kuluneet  
Toimenpide Vaihda rullat.
- Syy Vaihdemoottori viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Polttimeen suoja viallinen.  
Toimenpide Vaihda viallinen osa.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- Syy Kelan kitka tai rullien lukituslaitteet säädetty väärin.  
Toimenpide Löysennä kitkaa.  
Lisää painetta rulliin.

### Kaaren epävakaisuus

- Syy Huono kaasusuojaus.  
Toimenpide Sääda oikea kaasun virtaus.  
Tarkista, että polttimeen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.
- Syy Hitsausparametrit väärä.  
Toimenpide Tarkista huolellisesti hitsauslaite.  
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

### Runsas roiske

- Syy Pitkä valokaari.  
Toimenpide Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.  
Pienennä hitsattavien kappaleiden.
- Syy Hitsausparametrit väärä.  
Toimenpide Pienennä hitsausvirtaa.
- Syy Valokaaren dynamiikka väärä.  
Toimenpide Kohota piirin induktiivista arvoa.  
Käytä suurempaa induktiivista kytkentää.
- Syy Huono kaasusuojaus.  
Toimenpide Sääda oikea kaasun virtaus.  
Tarkista, että polttimeen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.
- Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.  
Toimenpide Vähennä polttimeen kallistumista.

### Riittämätön tunkeutuminen

- Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.  
Toimenpide Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.
- Syy Hitsausparametrit väärä.  
Toimenpide Suurennä hitsausvirtaa.
- Syy Reunojen valmistelu väärä.  
Toimenpide Paranna railomuotoa.

- Syy Maadoituskytkentä virheellinen.  
Toimenpide Suorita maadoituskytkentä oikein.  
Katso ohjeet kappaleessa "Käyttöönotto".

- Syy Huomattavan kokoiset hitsattavat kappaleet.  
Toimenpide Suurennä hitsausvirtaa.

- Syy Riittämätön ilmanpaine.  
Toimenpide Sääda oikea kaasun virtaus.  
Katso ohjeet kappaleessa "Käyttöönotto".

### Reunahaavat

- Syy Hitsausparametrit väärä.  
Toimenpide Pienennä hitsausvirtaa.  
Käytä ohuempaa elektrodia.
- Syy Pitkä valokaari.  
Toimenpide Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.  
Pienennä hitsattavien kappaleiden
- Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.  
Toimenpide Pienennä sivun värähtelynopeutta täytettäessä.  
Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.

- Syy Huono kaasusuojaus.  
Toimenpide Käytä hitsattaviin materiaaleihin soveltuvia kaasuja.

### Huokoisuus

- Syy Öljyinen, maalinen ruosteinen tai likainen työkalu.  
Toimenpide Puhdista kappaleet huolellisesti ennen hitsaamista.
- Syy Öljyinen, maalinen, ruosteinen tai likainen lisäaine.  
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.  
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.
- Syy Kosteaa lisäaine.  
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.  
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.
- Syy Pitkä valokaari.  
Toimenpide Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.  
Pienennä hitsattavien kappaleiden

- Syy Hitsauskaasussa on kosteutta  
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.  
Pidä kaasunsyöttöjärjestelmä aina hyvässä kunnossa.

- Syy Huono kaasusuojaus.  
Toimenpide Sääda oikea kaasun virtaus.  
Tarkista, että polttimeen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

- Syy Hitsisulan liian nopea jäähmettyminen.  
Toimenpide Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.  
Esikuumenna hitsattavat kappaleet.  
Suurennä hitsausvirtaa.

### Kuumahalkeamat

- Syy Hitsausparametrit väärä.  
Toimenpide Pienennä hitsausvirtaa.  
Käytä ohuempaa elektrodia.
- Syy Öljyinen, maalinen ruosteinen tai likainen työkalu.  
Toimenpide Puhdista kappaleet huolellisesti ennen hitsaamista.

Syy Öljyinen, maalinen, ruosteinen tai likainen lisäaine.  
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.  
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.  
Toimenpide Suorita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä hitsattavan/leikattavan sauman mukaisesti.

Syy Hitsattavat kappaleet toisistaan eroavilla ominaisuuksilla.  
Toimenpide Rasvaa ennen hitsaamista.

#### Kylmähalkeamat

Syy Kosteaa lisäaine.  
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.  
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.


Syy Hitsattavan liitoksen erikoinen muoto.  
Toimenpide Esikuumenna hitsattavat kappaleet.  
Suorita jälkilämpökäsittely.  
Suorita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä hitsattavan sauman mukaisesti.

**Jos sinulla on epäselvyyksiä tai ongelmia, älä epäröi ottaa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.**

## 6 TEOREETTINEN YLEISKATSAUS HITSAUKSESTA LANKALIITTÄMISELLÄ

### 6.1 Johdanto

MIG-järjestelmä koostuu tasavirta generaattorista, syöttökoneistosta ja puolasta, juottolampusta ja kaasusta.

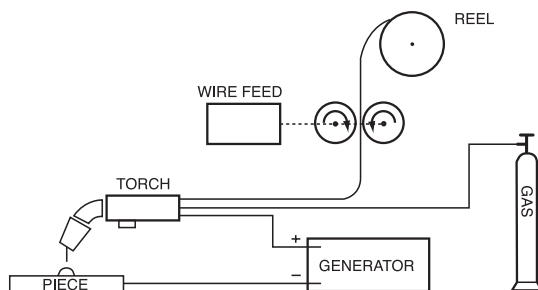


Manuaalinen hitsauslaite


Virta siirretään kaareen sulavan elektrodin kautta (lanka liitetty positiiviseen napaan); näin sulanut metalli siirtyy hitsattavaan palaan kaaren kautta. Langan syöttö on tarpeellista sulaneen hitsausmateriaalin langan palauttamiseksi hitsauksen aikana.

#### 6.1.1 Etenemistavat

Suojakaasussa hitsattaessa tapa, jossa pisarat irtoavat elektrodista määrittelevät kaksi siirtotapaa. Ensimmäinen tapa nimeltään "SIIRTO LYHYTKAARIHITSAUKSELLA (SHORT-ARC)", saattaa elektrodin suoraan kosketukseen hitsisulan kanssa. Näin syntyy lyhytkaari, joka aiheuttaa langan sulamisen jolloin lanka katkeaa jonka jälkeen kaari käynnistyy uudelleen ja jakso toistuu (Kuva 1a).

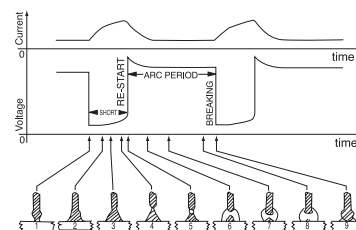

Kuva 1a

 

Kuva 1b

Jakso LYHYT (SHORT) (a) ja hitsaus KUUMAKAARI (SPRAY ARC) (b)


Toinen tapa siirtää roiskeita on "SIIRTO KUUMAKAARIHITSAUKSELLA (SPRAY-ARC)", joka mahdollistaa roiskeiden irtoamisen elektrodista ja sen jälkeen ne saavuttavat hitsisulan (Kuva 1b).

### 6.1.2 Hitsausparametrit


Kaaren näkyvyys vähentää käyttäjän tarvetta seurata jäykästi säätötaulukkoita, koska hän pystyy suoraan tarkkailemaan hitsisulaa.

- Jännite vaikuttaa suoraan hitsauksen ulkonäköön, mutta hitsattavien pintojen mittasuhteet voidaan muuttaa tarpeen mukaan käyttäen juottolamppua manuaalisesti siten, että saadaan vaihtelevia kerrostumia vakaalla jännitteellä.
- Langan etenemisnopeus on suhteessa hitsausjännitteeseen.

Kuvioissa 2 ja 3 näytetään suhteet eri hitsausparametrien välillä.

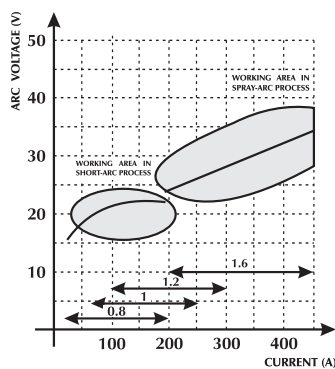




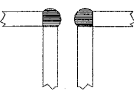
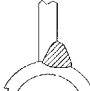

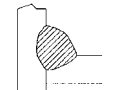


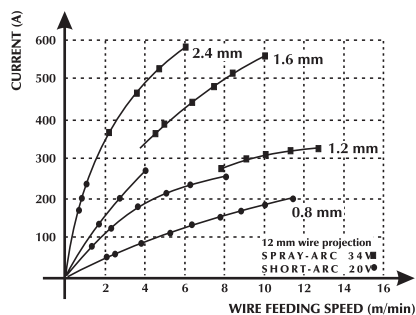
Kuva 2 Kaavio parhaimman valinnan tekemiseksi, jotta saataisiin paras mahdollinen tulos.



Kuva 3 Langan etenemisen ja virran intensiteetin välinen suhde (yhteensulautumisen piirre) langan halkaisijan funktiona.

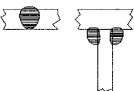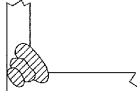

**OPASTAVA TAULUKKO HITSAUSPARAMETRIEN VALITSEMISEKSI. TYYPILLISIMMILLE SOVELLUKSILLE JA YLEISIMMIN KÄYTE-  
TYILLE LANGOILLE**

| Langan halkaisija - paino jokaista metriä kohti                        |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Kaaren<br>jännite (v)  | 0,8 mm  | 1,0-1,2 mm  | 1,6 mm  | 2,4 mm   |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC  | Pienten kiilojen alhainen<br>läpäisevyys<br><br>60 - 160 A | Hyvä läpäisevyyden ja<br>sulautumisen kontrolli<br><br>100 - 175 A | Hyvä yhteensulautuminen<br>vaaka- ja pystysuunnassa<br><br>120 - 180 A | Ei käytetty<br><br>150 - 200 A   |
| <b>24 - 28</b><br>PUOLI LYHYTKAARI<br>(SEMI SHORT-ARC)<br>(Siirtoalue) | Kulmien<br>automaattihitsaus<br><br>150 - 250 A            | Automaattinen hitsaus<br>korkeajännitteellä<br><br>200 - 300 A     | Automaattinen hitsaus<br>Ylhäältä alas<br><br>250 - 350 A              | Ei käytetty<br><br>300 - 400 A   |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC  | Alhainen läpäisevyys<br>200 A sääteltyä<br><br>150 - 250 A | Automaattihitsaus<br>moniohituksella<br><br>200 - 350 A            | Hyvä läpäisevyys<br>laskeutuessa<br><br>300 - 500 A                    | Hyvä läpäisevyys, korkea<br>tallennus suurille kiiloille<br><br>500 - 750 A |

### 6.1.3 Käytettävät kaasut

MIG-MAG –hitsauksen ominaispiirteet syntyvät käytettävästä kaasusta. Ei käytössä MIG-hitsauksessa (Metal Inert Gas) ja käytössä MAG-hitsauksessa (Metal Active Gas).

#### Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>)

Käytettäessä hiilidioksidia suojakaasuna saadaan korkeat läpäisyt suurella etenemisnopeudella ja hyvät mekaaniset ominaisuudet halvoilla käyttökustannuksilla. Vaikka tämän kaasun käyttö aiheuttaa ongelmia liitosten lopullisessa kemiallisessa palamisessa johtuen helposti hapettuvien osien hävikistä ja samalla tapahtuu hiilen rikastumista hitsisulaan.

Hitsaus hiilidioksidilla aiheuttaa myös muita ongelmia kuten liikaa roiskeita ja hiilioksidin aiheuttamaa huokoisuutta.

#### Argon

Tätä kaasua käytetään ainoastaan hitsattaessa kevyitä seoksia, kun taas hitsattaessa krominikkelisiä hapettumattomia teräksiä suositellaan lisättäväksi happea ja hiilidioksidia 2%. Tämä edesauttaa kaaren tasaisuutta ja antaa paremman muodon hitsaukselle.

#### Helium

Tätä kaasua käytetään vaihtoehtona argonille ja mahdollistaa paremman läpäisevyyden (suurille kiiloille) ja nopeamman etenemisen.

#### Argon-helium seos

Saadaan vakaampi kaari puhtaaseen heliumiin verrattuna, parempi läpäisevyys ja nopeus argoniin verrattuna.

#### Argon- CO<sub>2</sub> ja Argon- CO<sub>2</sub> -Happi seos

Näitä seoksia käytetään hitsattaessa rautapitoisia tuotteita LYHYTKAARIHITSAUKSELLA (SHORT-ARC), koska ne parantavat hitsattavan materiaalin termisyyttä. Tämä ei poissulje käyttöä KUUMAKAARIHITSAUKSESSA (SPRAY-ARC). Tavallisesti seos sisältää hiilidioksidia 8 - 20% ja happea O<sub>2</sub> noin 5%.

## 7 TEKNISET OMINAISUUDET

|  | NEOMIG 3500  | NEOMIG 4500  |
|--|--|--|
| Syöttöjännite U1 (50/60 Hz)              | 3x230/400Vac $\pm$ 15%   | 3x230/400Vac $\pm$ 15%   |
| Hidastettu linjasulake                   | 35/20A   | 50/30A   |
| Maksimi ottoteho (KVA)                   | 16.6 KVA   | 24 KVA   |
| Maksimi ottoteho (KW)                    | 15kW   | 22.9kW   |
| Tehokerroin PF                           | 0.96   | 0.96   |
| Maksimi ottovirta I1max                  | 23.9A  | 34.8A  |
| Tehollinen virta I1eff                   | 15.1A  | 22A  |
| Käyttökerroin (x=25°C)                   |  |  |
|  | (x=40%) 350A   | (x=45%) 450A   |
| (x=60%)                                  | 320A   | 390A   |
| (x=100%)                                 | 260A   | 320A   |
| Käyttökerroin (x=40°C)                   |  |  |
|  | (x=35%) 350A   | (x=40%) 450A   |
| (x=60%)                                  | 300A   | 370A   |
| (x=100%)                                 | 240A   | 300A   |
| Säätöalue I2                             | 30-380A  | 30-480A  |
| Portaat                                  | 3x10   | 3x10   |
| Tyhjäkäyntijännite Uo                    | 50V  | 50V  |
| Kotelointiluokka IP                      | IP21S  | IP21S  |
| Eristysluokka                            | H  | H  |
| Mitat (lxsxk)                            | 1060x400x780 mm  | 1060x400x780 mm  |
| Paino                                    | 123 Kg.  | 139 Kg.  |
| Syöttökaapeli                            | 4x6 mm <sup>2</sup>  | 4x6 mm <sup>2</sup>  |
| Standardit                               | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10  |
| Hammaspyörämoottorin jännite             | 90W  | 90W  |
| N° pyöräisellä                           | 2 (4)  | 2 (4)  |
| Vakiorulla                               | 1.0-1.2 (STD)  | 1.0-1.2 (STD)  |
| Vetävät rullat                           | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 umpilanka<br>0.8-1.0-1.2-1.6 alumiinilanka<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 täytelanka | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 umpilanka<br>0.8-1.0-1.2-1.6 alumiinilanka<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 täytelanka |
| Langan etenemisnopeus                    | 1.5 ÷ 22 m/min.  | 1.5 ÷ 22 m/min.  |
| Langan etenemispainike                   | kyllä  | kyllä  |
| Kaasun tyhjennyspainike                  | kyllä  | kyllä  |
| Synergia                                 | kyllä  | kyllä  |
| Teräsrullat                              | kyllä  | kyllä  |
| Polttimen vuorovaihe painike (Push-Pull) | no   | no   |

## Ευχαριστίες...

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε επιλέγοντας την **ΠΟΙΟΤΗΤΑ**, την **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ** και την **ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ** των προϊόντων **SELCO**.

Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο βαθμό από τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αποκτήσατε, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, που θα σας βοηθήσουν να το γνωρίσετε καλύτερα και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει να διαβάσετε και να είστε βέβαιοι ότι κατανοήσατε το παρόν εγχειρίδιο. Μην κάνετε μετατροπές και ενέργειες συντήρησης που δεν περιγράφονται στο παρόν. Για κάθε αμφιβολία ή πρόβλημα σχετικά με τη χρήση του μηχανήματος, έστω κι αν δεν περιγράφεται εδώ, συμβουλευτείτε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μονάδας ή του μηχανήματος και πρέπει να το συνοδεύει πάντοτε, ακόμη και σε περίπτωση μετακίνησης ή πώλησης.

Ο χρήστης πρέπει να το διατηρεί ακέραιο και σε καλή κατάσταση.

Η **SELCO s.r.l.** διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, η προσαρμογή και η μετάφραση των εγγράφων, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένων των φωτοτυπιών, φιλμ και μικροφίλμ), χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της **SELCO s.r.l.**

Τα προαναφερθέντα είναι ζωτικής σημασίας και, κατά συνέπεια, απαραίτητα για την ισχύ των εγγυήσεων.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χειριστής δε συμμορφωθεί με τις οδηγίες.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Η εταιρεία

**SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALIA**

**Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com**

δηλώνει ότι η συσκευή τύπου

**NEOMIG 3500**  
**NEOMIG 4500**

είναι κατασκευασμένη σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

**2006/95/EEC**  
**2004/108/EEC**  
**92/31/EEC**  
**93/68/EEC**

και ότι έχουν εφαρμοστεί τα πρότυπα:

**EN 60974-1**  
**EN 60974-10**

Τυχόν επεμβάσεις ή τροποποιήσεις που θα γίνουν χωρίς την εξουσιοδότηση της **SELCO s.r.l.**, θα προκαλέσουν την παύση ισχύος της παραπάνω δήλωσης.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



Lino Frasson  
Chief Executive

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|  |     |
|--|-----|
| 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .....  | 181 |
| 1.1 Περιβάλλον χρήσης .....                                      | 181 |
| 1.2 Ατομική προστασία και ασφάλεια τρίτων .....                  | 181 |
| 1.3 Προστασία από καπνούς και αέρια .....                        | 182 |
| 1.4 Πρόληψη πυρκαγιάς/έκρηξης .....                              | 182 |
| 1.5 Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου .....            | 182 |
| 1.6 Προστασία από ηλεκτροπληξία .....                            | 183 |
| 1.7 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και παρεμβολές .....                  | 183 |
| 1.8 Βαθμός προστασίας IP .....                                   | 184 |
| 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....  | 184 |
| 2.1 Τρόπος ανύψωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης .....              | 184 |
| 2.2 Τοποθέτηση της διάταξης .....                                | 184 |
| 2.3 Σύνδεση .....  | 184 |
| 2.4 Θέση σε λειτουργία .....                                     | 185 |
| 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .....                                  | 186 |
| 3.1 Γενικά .....   | 186 |
| 3.2 Μπροστινός πίνακας ελέγχου .....                             | 186 |
| 3.2.1 Set up .....   | 187 |
| 3.2.2 Κωδικοί συναγερμού .....                                   | 188 |
| 3.3 Πίσω πίνακας ελέγχου .....                                   | 188 |
| 3.4 Πίνακας υποδοχών .....                                       | 188 |
| 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....  | 189 |
| 5 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ .....                          | 189 |
| 6 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΡΜΑ ..... | 192 |
| 6.1 Εισαγωγή .....   | 192 |
| 6.1.1 Μέθοδοι διαδικασίας .....                                  | 192 |
| 6.1.2 Παράμετροι συγκόλλησης .....                               | 192 |
| 6.1.3 Αέρια που χρησιμοποιούνται .....                           | 193 |
| 7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .....                                   | 194 |

## 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



 
Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει να διαβάσετε και να είστε βέβαιοι ότι κατανοήσατε το παρόν εγχειρίδιο.

Μην κάνετε μετατροπές και ενέργειες συντήρησης που δεν περιγράφονται στο παρόν.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες, σε πρόσωπα ή πράγματα, που οφείλονται σε πλημμελή ανάγνωση και/ή μη εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.



Για κάθε αμφιβολία ή πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της διάταξης, έστω κι αν δεν περιγράφεται εδώ, συμβουλευτείτε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.



### 1.1 Περιβάλλον χρήσης

- Κάθε διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις λειτουργίες που σχεδιάστηκε, με τους τρόπους και το εύρος τιμών που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και/ή στο παρόν εγχειρίδιο, και σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, που διαφέρει από αυτές που δηλώνει ρητά ο Κατασκευαστής, θεωρείται απολύτως ανάρμοστη και επικίνδυνη, και, στην περίπτωση αυτή, ο Κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.
- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν εξαιτίας της χρήσης της διάταξης μέσα σε κατοικίες.
- Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ  $-10^{\circ}\text{C}$  και  $+40^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$  και  $+104^{\circ}\text{F}$ ). Η διάταξη πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ  $-25^{\circ}\text{C}$  και  $+55^{\circ}\text{C}$  ( $-13^{\circ}\text{F}$  και  $131^{\circ}\text{F}$ ).
- Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον χωρίς σκόνη, οξέα, αέρια ή άλλες διαβρωτικές ουσίες.
- Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σχετική υγρασία μικρότερη του 50%, στους  $40^{\circ}\text{C}$  ( $40,00^{\circ}\text{C}$ ). Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σχετική υγρασία μικρότερη του 90%, στους  $20^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}\text{F}$ ).
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο για τη χρήση της διάταξης είναι 2000 μ. (6500 πόδια).



Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να ξεπαγώνετε σωληνώσεις.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για φόρτιση μπαταριών ή/και συσσωρευτών.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την εκκίνηση κινητήρων.

### 1.2 Ατομική προστασία και ασφάλεια τρίτων



Η διαδικασία συγκόλλησης αποτελεί πηγή βλαβερών ακτινοβολιών, θορύβου, θερμότητας και εκπομπής αερίων.



Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό, που να προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία του τόξου, τους σπινθήρες και/ή το πυρακτωμένο μέταλλο.

Τα ρούχα που φοράτε πρέπει να καλύπτουν όλο το σώμα και πρέπει να είναι:

- Ακέραια και σε καλή κατάσταση
- Πυρίμαχα
- Μονωτικά και στεγνά
- Εφαρμοστά στο σώμα και χωρίς ρεβέρ



Φοράτε πάντοτε υποδήματα εγκεκριμένα σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, ανθεκτικά και ικανά να εξασφαλίσουν τη μόνωση από το νερό.



Φοράτε πάντοτε γάντια, εγκεκριμένα με βάση τα σχετικά πρότυπα, που να εξασφαλίζουν την ηλεκτρική και θερμική μόνωση.



Τοποθετήστε διαχωριστικό πυρίμαχο τοίχωμα, για να προστατεύεται η ζώνη συγκόλλησης από ακτίνες, σπινθήρες και πυρακτωμένα κομμάτια σκουριάς.

Κάντε συστάσεις στους παρόντες να μην κοιτάζουν τη συγκόλληση και να προστατεύονται από τις ακτίνες του τόξου ή το πυρακτωμένο μέταλλο.



Για την προστασία των ματιών, χρησιμοποιείτε μάσκες με πλευρική προστασία για το πρόσωπο και κατάλληλο βαθμό προστασίας (Β.Π. 10 ή ανώτερος).



Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά με πλευρικά καλύμματα, ειδικά κατά τις ενέργειες χειροκίνητης ή μηχανικής απομάκρυνσης της σκουριάς συγκόλλησης.



Μη φοράτε φακούς επαφής!!!



Φοράτε ωτοασπίδες, σε περίπτωση που η διαδικασία συγκόλλησης παρουσιάζει επικίνδυνη στάθμη θορύβου.

Αν η στάθμη θορύβου υπερβαίνει τα όρια του νόμου, οριοθετήστε τη ζώνη εργασίας και βεβαιωθείτε ότι οι παρόντες προστατεύονται με ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα.



Αποφύγετε την επαφή χεριών, μαλλιών, ρούχων, εργαλείων... και κινούμενων εξαρτημάτων, όπως:

- ανεμιστήρες
- γρανάζια
- ράουλα και άξονες
- καρούλια σύρματος

• Μη επεμβαίνετε στους οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια), όταν λειτουργεί ο τροφοδότης σύρματος.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της διάταξης. Η απενεργοποίηση των προστατευτικών διατάξεων στους τροφοδότες σύρματος δημιουργεί μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβες και ατυχήματα.

• Διατηρείτε πάντα τα πλευρικά τοιχώματα κλειστά, κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης.



Κρατάτε το κεφάλι μακριά από την τσιμπίδα MIG/MAG, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και προώθησης του σύρματος. Το σύρμα, κατά την έξοδο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια, στο πρόσωπο και στα μάτια.

 


Αποφύγετε την επαφή με κομμάτια, αμέσως μετά τη συγκόλληση. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

- Οι παραπάνω προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται και στις εργασίες μετά τη συγκόλληση, γιατί μπορεί να αποκολλούνται κομμάτια σκουριάς από τα επεξεργασμένα κομμάτια που ψύχονται.
- Πριν κάνετε κάποια ενέργεια πάνω στην τσιμπίδα ή προβείτε στη συντήρησή της, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.



Πριν αποσυνδέσετε τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής του ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ψύξης είναι σβηστή. Το θερμό υγρό που βγαίνει μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.



Προμηθευτείτε τα απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών. Μην παραμελείτε τυχόν εγκαύματα ή τραυματισμούς.



Πριν εγκαταλείψετε τη θέση εργασίας, πάρτε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για να αποφευχθούν ακούσιες βλάβες και ατυχήματα.



### 1.3 Προστασία από καπνούς και αέρια

- Οι καπνοί, τα αέρια και οι σκόνες που παράγονται από τη διαδικασία συγκόλλησης, μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβή για την υγεία. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι καπνοί που παράγονται από τη συγκόλληση μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή, στις έγκυες γυναίκες, βλάβες στο έμβρυο.
- Κρατάτε το κεφάλι μακριά από τα αέρια και τους καπνούς της συγκόλλησης.
- Η ζώνη εργασίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα φυσικού ή βεβιασμένου αερισμού.
- Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε μάσκες με αναπνευστήρες.
- Σε περίπτωση συγκολλήσεων σε χώρους μικρών διαστάσεων, σας συνιστούμε την επίβλεψη του συγκολλητή από κάποιο συνάδελφο, που βρίσκεται έξω από το συγκεκριμένο χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο για τον εξαερισμό.
- Για να ελέγχετε την αποτελεσματικότητα της αναρρόφησης, συγκρίνετε κατά περιόδους την ποσότητα των εκπομπών επιβλαβών αερίων με τις επιτρεπτές τιμές που αναγράφονται στους κανονισμούς ασφαλείας.
- Η ποσότητα και η επικινδυνότητα των παραγόμενων καπνών εξαρτάται από το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται, από το υλικό συγκόλλησης και από ενδεχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό και απολίπανση των κομματιών που συγκολλούνται. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή και των σχετικών τεχνικών δελτίων.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις κοντά σε χώρους απολίπανσης ή βαφής. Τοποθετείτε τις φιάλες αερίου σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους με καλή κυκλοφορία του αέρα.



### 1.4 Πρόληψη πυρκαγιάς/έκρηξης

- Η διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης.
- Απομακρύνετε, από τη ζώνη εργασίας και τη γύρω περιοχή, τα εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά και αντικείμενα. Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 11 μέτρων (35 ποδιών) από το χώρο συγκόλλησης ή πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα. Οι σπινθήρες και τα πυρακτωμένα σωματίδια που εκσφενδονίζονται μπορούν να φτάσουν εύκολα στις γύρω περιοχές ακόμη και από πολύ μικρά ανοίγματα. Προσέξτε ιδιαίτερα την ασφάλεια πραγμάτων και ατόμων.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις πάνω ή κοντά σε δοχεία που βρίσκονται υπό πίεση.
- Μην εκτελείτε συγκολλήσεις ή κοπές πάνω σε κλειστά δοχεία ή σωλήνες. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συγκόλληση σωλήνων ή δοχείων, έστω και αν αυτά είναι ανοιχτά, άδεια και προσεκτικά καθαρισμένα. Τυχόν υπολείμματα αερίων, καυσίμων, λαδιού ή παρόμοιων ουσιών, μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις σε ατμόσφαιρα που περιέχει σκόνη, εκρηκτικά αέρια ή αναθυμιάσεις.
- Μετά τη συγκόλληση, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν ακουμπά κατά λάθος σε επιφάνειες συνδεδεμένες με το κύκλωμα της γείωσης.
- Κοντά στη ζώνη εργασίας πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός ή σύστημα πυρασφαλείας.



### 1.5 Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου

- Οι φιάλες αδρανούς αερίου περιέχουν αέριο υπό πίεση και μπορούν να εκραγούν, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες συνθήκες ασφαλείας μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης.
- Οι φιάλες πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένες, σε κατακόρυφη θέση, πάνω σε τοίχους ή με άλλα κατάλληλα μέσα, για να αποφεύγονται πτώσεις ή τυχαία χτυπήματα.
- Βιδώνετε το κάλυμμα προστασίας της βαλβίδας κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση, καθώς και κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι διαδικασίες συγκόλλησης.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση των φιαλών στην ηλιακή ακτινοβολία, σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε την επαφή των φιαλών με ελεύθερες φλόγες, ηλεκτρικά τόξα, τσιμπίδες συγκόλλησης ή ηλεκτροδίων και πυρακτωμένων θραυσμάτων που παράγονται από τη συγκόλληση.
- Κρατήστε τις φιάλες μακριά από τα κυκλώματα συγκόλλησης και από ηλεκτρικά κυκλώματα γενικότερα.
- Κρατάτε το κεφάλι μακριά από το σημείο εξόδου του αερίου, όταν ανοίγετε τη βαλβίδα της φιάλης.
- Κλείνετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης, αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες συγκόλλησης.



- Μην εκτελείτε ποτέ συγκολλήσεις σε φιάλες αερίου που βρίσκονται υπό πίεση.
- Μη συνδέετε ποτέ τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα απευθείας στο μειωτήρα πίεσης του μηχανήματος!  
Η πίεση μπορεί να υπερβεί την ισχύ του μειωτήρα πίεσης και, κατά συνέπεια, να προκαλέσει έκρηξη!



## 1.6 Προστασία από ηλεκτροπληξία

- Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει θάνατο.
- Αποφύγετε την επαφή με τα σημεία που βρίσκονται συνήθως υπό τάση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της διάταξης συγκόλλησης, όταν η διάταξη έχει ρεύμα (οι τσιμπίδες, τα σώματα γείωσης, τα καλώδια γείωσης, τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια, τα ράουλα και τα καρούλια συνδέονται με το ηλεκτρικό κύκλωμα συγκόλλησης).
- Εξασφαλίστε την ηλεκτρική μόνωση της εγκατάστασης συγκόλλησης και του χειριστή, χρησιμοποιώντας στεγνές επιφάνειες και βάσεις, με επαρκή μόνωση από το δυναμικό του εδάφους και της γείωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση συνδέεται σωστά, σε κάποια τριζα και σε δίκτυο που διαθέτουν αγωγή γείωσης.
- Ο χειριστής δεν πρέπει να αγγίζει ταυτόχρονα δύο τσιμπίδες ηλεκτροδίων.  
Διακόψτε αμέσως τη συγκόλληση, εάν νιώσετε ότι σας διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα.



## 1.7 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και παρεμβολές

- Η διέλευση του ρεύματος συγκόλλησης από τα εσωτερικά και εξωτερικά καλώδια της διάταξης, δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κοντά στα καλώδια συγκόλλησης και στην ίδια τη διάταξη.
- Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχουν (άγνωστες μέχρι σήμερα) επιπτώσεις στην υγεία, μετά από παρατεταμένη έκθεση.  
Τα ηλεκτρικά πεδία μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως στους βηματοδότες ή στα ακουστικά βαρηκοΐας.



 
Τα άτομα με ζωτικές ηλεκτρονικές συσκευές (βηματοδότες), πρέπει να συμβουλευθούν έναν ιατρό πριν πλησιάσουν κοντά σε εργασίες συγκόλλησης τόξου ή κοπής πλάσματος.

### Εγκατάσταση, χρήση και αξιολόγηση του χώρου

Η συσκευή αυτή κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εναρμονισμένου προτύπου EN60974-10 και κατατάσσεται στην "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α".

Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν εξαιτίας της χρήσης της διάταξης μέσα σε κατοικίες.




Ο χρήστης πρέπει να έχει εμπειρία στον τομέα αυτό και θεωρείται υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν παρατηρηθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, ο χρήστης πρέ-

πει να λύσει το πρόβλημα με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή.



 Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές πρέπει να ελαττωθούν έως το βαθμό στον οποίο δεν προκαλούν ενόχληση.



Πριν την εγκατάσταση της συσκευής, ο χρήστης πρέπει να εκτιμήσει τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στη γύρω ζώνη και ιδιαίτερα στην υγεία των παρόντων. Για παράδειγμα: άτομα με βηματοδότη (pace-maker) και ακουστικά βαρηκοΐας.

### Τροφοδοσία δικτύου

Σε περίπτωση παρεμβολών, μπορεί να είναι αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως η τοποθέτηση φίλτρων στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Πρέπει επίσης να εκτιμήσετε αν είναι σκόπιμο να θωρακιστεί το καλώδιο τροφοδοσίας.

### Καλώδια συγκόλλησης

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ακολουθείτε τους εξής κανόνες:

- Τυλίγετε και στερεώνετε μαζί, όπου αυτό είναι δυνατό, το καλώδιο γείωσης με το καλώδιο ισχύος.
- Αποφεύγετε το τύλιγμα των καλωδίων συγκόλλησης γύρω από το σώμα.
- Μη στέκεστε μεταξύ καλωδίου γείωσης και καλωδίου ισχύος (τα δύο καλώδια πρέπει να βρίσκονται από την ίδια πλευρά).
- Τα καλώδια πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό μήκος, να τοποθετούνται κοντά μεταξύ τους και να μετακινούνται πάνω ή κοντά στην επιφάνεια του δαπέδου.
- Τοποθετείτε την διάταξη σε κάποια απόσταση από το σημείο συγκόλλησης.
- Τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα μακριά από ενδεχόμενα άλλα καλώδια.

### Ισοδυναμική σύνδεση (γείωση)

Πρέπει να εκτιμήσετε αν είναι απαραίτητη η γείωση όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων της εγκατάστασης συγκόλλησης και της γύρω περιοχής.

Τηρήστε τους τοπικούς τεχνικούς κανονισμούς περί ισοδυναμικής σύνδεσης (γείωσης).

### Γείωση του κατεργαζόμενου κομματιού

Όπου το υπό επεξεργασία κομμάτι δεν είναι γειωμένο, για λόγους ηλεκτρικής ασφαλείας ή εξαιτίας των διαστάσεων και της θέσης του, η σύνδεση γείωσης μεταξύ τεμαχίου και εδάφους μπορεί να μειώσει τις εκπομπές.

Απαιτείται προσοχή, ώστε η γείωση του κατεργαζόμενου κομματιού να μην αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος για το χειριστή ή να προκαλεί βλάβες σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Τηρήστε τους τοπικούς τεχνικούς κανονισμούς περί ισοδυναμικής σύνδεσης (γείωσης).

### Θωράκιση

Η επιλεκτική θωράκιση άλλων καλωδίων και συσκευών στη γύρω περιοχή μπορεί να μειώσει τα προβλήματα παρεμβολών.

Σε ειδικές εφαρμογές, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η θωράκιση όλης της διάταξης συγκόλλησης.



# S

## 1.8 Βαθμός προστασίας IP

 
### IP21S

- Περίβλημα που αποτρέπει την τυχαία πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη κάποιου δάχτυλου ή κάποιου ξένου σώματος με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 12,5 mm.
- Περίβλημα με προστασία από κατακόρυφη πτώση σταγόνων νερού.  
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση βροχής.
- Περίβλημα που αποτρέπει τις βλαβερές συνέπειες της εισόδου νερού, όταν τα κινούμενα μέρη της συσκευής είναι ακίνητα.

## 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο από έμπειρο προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.



Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γεννήτρια είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.



Απαγορεύεται η σύνδεση των γεννητριών (σε σειρά ή παράλληλα).



### 2.1 Τρόπος ανύψωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης

Η διάταξη διαθέτει ειδικά εξαρτήματα για την ανύψωση:



Σχήμα Α



Σχήμα Β

Αποφύγετε με κάθε τρόπο την ανύψωση με γωνία διαφορετική από τις 90°.



Μην ανυψώστε ποτέ τη μηχανή όπως φαίνεται στο σχήμα Β: μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο των κρίκων.

Προσέχετε να μην κάνετε απότομες κινήσεις κατά την ανύψωση.



Μην υποτιμάτε το βάρος της διάταξης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).

Κατά την ανύψωση, κανένα άτομο δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από το φορτίο.



 
Αποφύγετε την πτώση της διάταξης και μην την αποθέτετε με δύναμη στο δάπεδο.



## 2.2 Τοποθέτηση της διάταξης

Τηρήστε τους εξής κανόνες:

- Εύκολη πρόσβαση στα όργανα ελέγχου και τις συνδέσεις.
- Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε στενούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη διάταξη πάνω σε μια επιφάνεια με κλίση μεγαλύτερη από 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
- Τοποθετήστε τη διάταξη σε χώρο στεγνό, καθαρό και με επαρκή εξαερισμό.
- Προστατέψτε τη διάταξη από τη βροχή και τον ήλιο.




## 2.3 Σύνδεση

Η γεννήτρια διαθέτει ηλεκτρικό καλώδιο, για τη σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Η διάταξη μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα:

- 400V τριφασικό
- 230V τριφασικό

Η τάση του δικτύου μπορεί να αλλάξει, μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και με το μηχάνημα αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα, αφαιρώντας το πλαϊνό τοίχωμα, και αλλάζοντας τις συνδέσεις στην κλέμα ακροδεκτών.

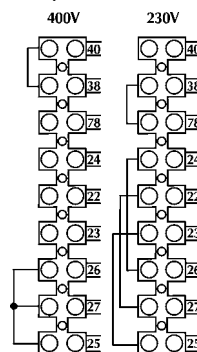

Διαμόρφωση κλέμας ακροδεκτών αλλαγής τάσης

 


**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθούν ζημιές σε άτομα ή στην εγκατάσταση, πρέπει να ελεγχετε την επιλεγμένη τάση του δικτύου και τις ασφάλειες ΠΡΙΝ συνδέσετε το μηχάνημα στο καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που διαθέτει γείωση.



Η λειτουργία της συσκευής είναι εγγυημένη για τάσεις με διακυμάνσεις έως  $\pm 15\%$  επί της ονομαστικής τιμής (παράδειγμα:  $V_{nom}$  400V, η τάση λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ 320V και 440V).

Πριν από την αποστολή, η γεννήτρια ρυθμίζεται για τάση δικτύου 400V.




Η εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτηθεί από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αρκεί να εξασφαλίζει σταθερή τάση τροφοδοσίας μεταξύ  $\pm 15\%$  ως προς την ονομαστική τιμή τάσης που δηλώνει ο κατασκευαστής σε όλες τις πιθανές συνθήκες χρήσης και με τη μέγιστη παρεχόμενη ισχύ της γεννήτριας.



Κατά κανόνα, συνιστάται η χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ισχύ 2 φορές μεγαλύτερη από την ισχύ της γεννήτριας, για το μονοφασικό ρεύμα, και 1,5 φορά, για το τριφασικό.



 Συνιστάται η χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ηλεκτρονικό έλεγχο.



Για την προστασία των χειριστών, η διάταξη πρέπει να είναι σωστά γειωμένη. Το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει έναν αγωγό (κιτρινοπράσινος) για τη γείωση, που πρέπει να συνδεθεί σε ένα φως με επαφή γείωσης.

 


Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η εγκατάσταση.

Το καλώδιο τροφοδοσίας της γεννήτριας διαθέτει κίτρινο/πράσινο αγωγό που πρέπει να συνδέεται **ΠΑΝΤΑ** με τον αγωγό γείωσης. Ο κίτρινος/πράσινος αγωγός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ μαζί με άλλο αγωγό για την παροχή τάσης.


Ελέγξτε την ύπαρξη γείωσης στην εγκατάσταση και την καλή κατάσταση της πρίζας του ρεύματος.



Χρησιμοποιείτε μόνο φως που τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας.



## 2.4 θέση σε λειτουργία

### Σύνδεση για συγκόλληση MIG/MAG

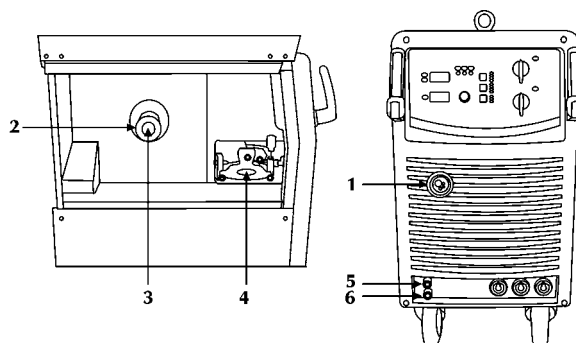

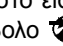- Συνδέστε την τσιμπίδα MIG στην υποδοχή (1), προσέχοντας ιδιαίτερα, ώστε να βιδώσετε εντελώς το δακτύλιο στερέωσης.
- Συνδέστε το σωλήνα επιστροφής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (κόκκινου χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (5) (κόκκινου χρώματος - σύμβολο .
- Συνδέστε το σωλήνα προσαγωγής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (μπλε χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (6) (μπλε χρώματος - σύμβολο .
- Ανοίξτε το δεξιό πλευρικό τοίχωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαιμός του ράουλου είναι κατάλληλος για τη διάμετρο του σύρματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Ξεβιδώστε το δακτύλιο (2), από τη βάση του καρουλιού, και τοποθετήστε το καρούλι. Βάλτε τον πείρο του άξονα μέσα στην υποδοχή του, τοποθετήστε το καρούλι, τοποθετήστε ξανά το δακτύλιο (2) και ρυθμίστε τη βίδα φρένου (3).
- Ξεμπλοκάρετε το στήριγμα προώθησης του ηλεκτρομειωτήρα (4). Περάστε την άκρη του σύρματος μέσα από στο δακτύλιο-οδηγό, συνεχίστε πάνω από το ραουλάκι και μετά στη υποδοχή της τσιμπίδας. Μπλοκάρετε στη θέση του το στήριγμα προώθησης, αφού βεβαιωθείτε ότι το σύρμα έχει μπει στο λαιμό των ράουλων.
- Πατήστε το πλήκτρο προώθησης του σύρματος, για να φορτώσετε το σύρμα στην τσιμπίδα.
- Συνδέστε το σωλήνα αερίου στο πίσω ρακόρ.
- Ρυθμίστε τη ροή αερίου από 10 έως 15 λίτρα/λεπτό.

### 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

#### 3.1 Γενικά


Οι ημιαυτόματες εγκαταστάσεις της σειράς NEOMIG για συγκόλληση MIG/MAG με συνεχές σύρμα εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις και ποιότητα συγκόλλησης με συμπαγή σύρματα και σύρματα με πυρήνα.

Η στατική καμπύλη της γεννήτριας είναι σταθερής τάσης με κλιμακωτή ρύθμιση της τάσης συγκόλλησης. Οι διάφορες διαθέσιμες έξοδοι επαγωγής επιτρέπουν στο χειριστή να επιλέξει την ιδανική δυναμική καμπύλη της γεννήτριας για τη συγκόλληση.

Οι γεννήτριες αυτές διαθέτουν για τη συγκόλληση την πρωτοποριακή λειτουργία «ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ».

Η ενεργοποίηση της συνεργίας με την επιλογή του τύπου υλικού προς συγκόλληση και της διαμέτρου του χρησιμοποιούμενου σύρματος επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας του σύρματος, απλοποιώντας έτσι τις διαδικασίες ρύθμισης συγκόλλησης της εγκατάστασης.

#### 3.2 Μπροστινός πίνακας ελέγχου

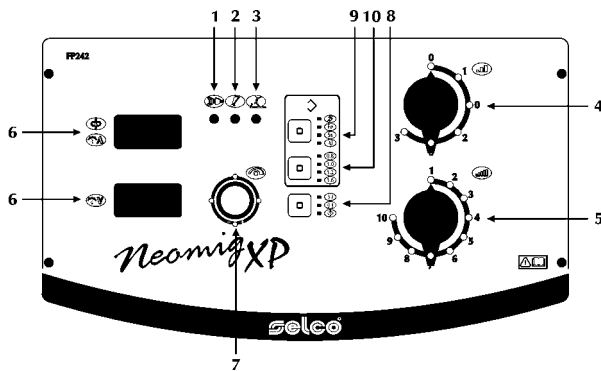

##### 1 Τροφοδοσία



Υποδεικνύει ότι η διάταξη είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο και τροφοδοτείται κανονικά.

##### 2 Γενικός συναγερμός



Υποδεικνύει ότι επενέβη κάποια διάταξη ασφαλείας (π.χ., θερμικό).

##### 3 Ισχύς ενεργοποιημένη



Υποδεικνύει την παρουσία τάσης στις υποδοχές εξόδου της διάταξης.

##### 4 Πρωτεύων διακόπτης επιλογής ισχύος



Διακόπτης για το άναμμα και τη ρύθμιση των κύριων πεδίων σε 3 θέσεις. Σε όλες τις θέσεις εκτός από το 0, η μηχανής τροφοδοτείται με ρεύμα (θέση 0 = γεννήτρια σβηστή).



**Μην περιστρέφετε ποτέ το διακόπτη επιλογής ενώ εκτελείτε συγκόλληση!**

##### 5 Δευτερεύων διακόπτης επιλογής ισχύος



Διακόπτης για μικρομετρική ρύθμιση 10 θέσεων. Και στους δύο διακόπτες: όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός θέσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς εξόδου.



**Μην περιστρέφετε ποτέ το διακόπτη επιλογής ενώ εκτελείτε συγκόλληση!**

##### 6 Οθόνη 7 τμημάτων





Επιτρέπει την εμφάνιση των γενικών στοιχείων την μηχανής συγκόλλησης, κατά την εκκίνηση, τις ρυθμίσεις και τις καταγραφόμενες τιμές του ρεύματος και της τάσης, κατά τη συγκόλληση, καθώς και τους κωδικούς συναγερμού.



##### 7 Κύριος διακόπτης ρύθμισης



Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας προώθησης του σύρματος, κατά τη χειροκίνητη συγκόλληση MIG , και τη διόρθωση της συνεργίας, κατά τη συνεργική συγκόλληση MIG .

##### 8 Τρόπος συγκόλλησης



###### 2 Χρόνοι

Σε δύο χρόνους, το πάτημα του πλήκτρου προκαλεί τη ροή του αερίου, ενεργοποιεί την τάση πάνω στο σύρμα και το προωθεί. Μόλις αφεθεί, το αέριο, η τάση και η πρόωση του σύρματος απενεργοποιούνται.



###### 4 Χρόνοι

Κατά τον τρόπο "4 Χρόνοι", το πρώτο πάτημα του πλήκτρου προκαλεί τη ροή του αερίου, πραγματοποιώντας ένα χειροκίνητο pre-gas. Μόλις αφεθεί, ενεργοποιείται η τάση στο σύρμα και η πρόωσή του. Με το επόμενο πάτημα του πλήκτρου, σταματάει το σύρμα και αρχίζει η τελική διαδικασία, που μηδενίζει το ρεύμα. Με την οριστική απελευθέρωση του πλήκτρου, σταματάει η ροή του αερίου.





###### Προώθηση σύρματος

Επιτρέπει την χειροκίνητη προώθηση του σύρματος, χωρίς ροή αερίου και τάση στο σύρμα.

Επιτρέπει την εισαγωγή του σύρματος μέσα στο περίβλημα της τσιμπίδας, κατά τα στάδια προετοιμασίας της συγκόλλησης.

##### 9 Συνεργία

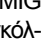

Επιτρέπει τη επιλογή της διαδικασίας χειροκίνητου MIG  ή συνεργικού MIG , καθορίζοντας το προς συγκόλληση υλικό.



Διαδικασία χειροκίνητου MIG.



Διαδικασία συνεργικού MIG, συγκόλληση ανθρακούχου χάλυβα.



Διαδικασία συνεργικού MIG, συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα.



Διαδικασία συνεργικού MIG, συγκόλληση αλουμινίου.

##### 10 Διάμετρος σύρματος



Κατά τη συνεργία, επιτρέπει την επιλογή της διαμέτρου το χρησιμοποιούμενου σύρματος (mm).



### 3.2.1 Set up

Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση μιας σειράς πρόσθετων παραμέτρων, για καλύτερη και ακριβέστερη διαχείριση της διάταξης συγκόλλησης.

**Είσοδος στο set up:** Πατήστε επί 2 δευτ. το πλήκτρο encoder (το μηδέν στο κέντρο της οθόνης 7 χαρακτήρων επιβεβαιώνει την είσοδο).

**Επιλογή και ρύθμιση της επιθυμητής παραμέτρου:** Γυρίστε το encoder, έως ότου εμφανιστεί ο αριθμητικός κωδικός της επιθυμητής παραμέτρου. Στο σημείο αυτό, με το πάτημα του πλήκτρου encoder, εμφανίζεται η προγραμματισμένη τιμή και η ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου.

**Έξοδος από το set up:** Για να βγείτε από τις “ρυθμίσεις”, πατήστε πάλι το πλήκτρο encoder.

Για έξοδο από το set up επιλέξτε την παράμετρο “O” (αποθήκευση και έξοδος) και πατήστε το πλήκτρο encoder.

#### Κατάλογος παραμέτρων στο set up

- 0 Αποθήκευση και έξοδος**  
Επιτρέπει την αποθήκευση των τροποποιήσεων και την έξοδο από το set up.
- 1 Reset**  
Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες τιμές.
- 90 Reset XE (Λειτουργία Easy)**  
Πιέστε τη χειροκίνητη συγκόλληση σε MIG με ρύθμιση της επιτάχυνσης του μοτέρ.
- 91 Reset XA (Λειτουργία Advanced)**  
Πιέστε τη χειροκίνητη συγκόλληση σε MIG και συνεργική συγκόλληση σε MIG.  
Η συνεργική διαχείριση “STANDARD” προβλέπει μια αυτόματη επαναρύθμιση των ιδανικών παραμέτρων συγκόλλησης ανάλογα με την επιλεγμένη θέση!  
Οι ρυθμίσεις δεν αλλάζουν κατά τις διάφορες φάσεις συγκόλλησης.  
Είναι δυνατή μια ποσοστιαία διόρθωση της συνεργικής τιμής ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκολλητή.
- 92 Reset XP (Λειτουργία Professional)**  
Πιέστε τη χειροκίνητη συγκόλληση σε MIG και συνεργική συγκόλληση σε MIG.  
Η συνεργική διαχείριση “INTERATTIVA” προβλέπει μια αυτόματη επαναρύθμιση των ιδανικών παραμέτρων συγκόλλησης ανάλογα με την επιλεγμένη θέση!  
Κατά τις διάφορες φάσεις συγκόλλησης, ο συνεργικός έλεγχος παραμένει ενεργοποιημένος. Οι παράμετροι συγκόλλησης ελέγχονται συνεχώς και εν ανάγκη διορθώνονται σύμφωνα με μια ακριβή ανάλυση των χαρακτηριστικών του ηλεκτρικού τόξου!  
Είναι δυνατή μια ποσοστιαία διόρθωση της συνεργικής τιμής ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκολλητή.
- 99 Reset**  
Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες τιμές και της εγκατάστασης στις προκαθορισμένες συνθήκες από τη Selco.
- 90 Reset XE (Λειτουργία Easy)**
  - 0 Αποθήκευση και έξοδος**  
Επιτρέπει την αποθήκευση των τροποποιήσεων και την έξοδο από το set up.
  - 1 Reset**  
Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες τιμές.
  - 5 Επιτάχυνση μοτέρ**  
Επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση της ταχύτητας σύρματος από την έναυση στη συγκόλληση.  
Ελάχιστη off, Μέγ. 2.0sec., Προεπιλεγμ. 250ms

18

### Burn back

Επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου θέρμανσης του σύρματος εμποδίζοντας την προσκόλληση στο τέλος της συγκόλλησης.

Επιτρέπει τη ρύθμιση του μήκους του τμήματος του σύρματος εκτός της τσιμπίδας.

Ελάχιστος off, Μέγ. 2.0sec., Προεπιλεγμ. 80ms

25

### Σημειακή συγκόλληση

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας «σημειακής συγκόλλησης» και την επιλογή του χρόνου συγκόλλησης.

Ελάχιστος 500ms, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. off

26

### Σημείο παύσης

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας «σημείου παύσης» και την επιλογή του χρόνου παύσης μεταξύ δύο συγκολλήσεων.

Ελάχιστος 500ms, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. off

#### 91 Reset XA (Λειτουργία Advanced)

0

### Αποθήκευση και έξοδος

Επιτρέπει την αποθήκευση των τροποποιήσεων και την έξοδο από το set up.

1

### Reset

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες τιμές.

3

### Pre gas

Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της ροής αερίου πριν την έναυση του τόξου.

Επιτρέπει την αποστολή αερίου στην τσιμπίδα και την προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη συγκόλληση.

Ελάχιστο off, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. 10ms

4

### Soft start

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του σύρματος στις φάσεις πριν την έναυση.

Εμφανίζεται ως % της επιλεγμένης ταχύτητας σύρματος.

Επιτρέπει την έναυση με μειωμένη ταχύτητα ώστε να είναι ομαλότερη και με λιγότερα πιτσιλίσματα.

Ελάχιστη 10%, Μέγ. 100%, Προεπιλεγμ. 50%

5

### Επιτάχυνση μοτέρ

Επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση της ταχύτητας σύρματος από την έναυση στη συγκόλληση.

Ελάχιστη off, Μέγ. 1.0sec., Προεπιλεγμ. 250ms

18

### Burn back

Επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου θέρμανσης του σύρματος εμποδίζοντας την προσκόλληση στο τέλος της συγκόλλησης.

Επιτρέπει τη ρύθμιση του μήκους του τμήματος του σύρματος εκτός της τσιμπίδας.

Ελάχιστος off, Μέγ. 2.0sec., Προεπιλεγμ. 80ms

20

### Post gas

Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της ροής αερίου στο τέλος της συγκόλλησης.

Ελάχιστος off, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. 2.0sec.

25

### Σημειακή συγκόλληση

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας «σημειακής συγκόλλησης» και την επιλογή του χρόνου συγκόλλησης.

Ελάχιστος 500ms, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. off

26

### Σημείο παύσης

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας «σημείου παύσης» και την επιλογή του χρόνου παύσης μεταξύ δύο συγκολλήσεων.

Ελάχιστος 500ms, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. off


## 92 Reset XP (Λειτουργία Professional)

- 0 Αποθήκευση και έξοδος**  
Επιτρέπει την αποθήκευση των τροποποιήσεων και την έξοδο από το set up.
- 1 Reset**  
Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες τιμές.
- 3 Pre gas**  
Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της ροής αερίου πριν την έναυση του τόξου.  
Επιτρέπει την αποστολή αερίου στην τσιμπίδα και την προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη συγκόλληση.  
Ελάχιστο off, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. 10ms
- 4 Soft start**  
Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του σύρματος στις φάσεις πριν την έναυση.  
Εμφανίζεται ως % της επιλεγμένης ταχύτητας σύρματος.  
Επιτρέπει την έναυση με μειωμένη ταχύτητα ώστε να είναι ομαλότερη και με λιγότερα πιτσιλίσματα.  
Ελάχιστη 10%, Μέγ. 100%, Προεπιλεγμ. 50%
- 5 Επιτάχυνση μοτέρ**  
Επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση της ταχύτητας σύρματος από την έναυση στη συγκόλληση.  
Ελάχιστη off, Μέγ. 1.0sec., Προεπιλεγμ. 250ms
- 18 Burn back**  
Επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου θέρμανσης του σύρματος εμποδίζοντας την προσκόλληση στο τέλος της συγκόλλησης.  
Επιτρέπει τη ρύθμιση του μήκους του τμήματος του σύρματος εκτός της τσιμπίδας.  
Ελάχιστος off, Μέγ. 2.0sec., Προεπιλεγμ. 80ms
- 20 Post gas**  
Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της ροής αερίου στο τέλος της συγκόλλησης.  
Ελάχιστος off, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. 2.0sec.
- 25 Σημιακή συγκόλληση**  
Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας «σημιακής συγκόλλησης» και την επιλογή του χρόνου συγκόλλησης.  
Ελάχιστος 500ms, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. off
- 26 Σημείο παύσης**  
Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας «σημείου παύσης» και την επιλογή του χρόνου παύσης μεταξύ δύο συγκολλήσεων.  
Ελάχιστος 500ms, Μέγ. 99.9sec., Προεπιλεγμ. off

### 3.2.2 Κωδικοί συναγεργμού


- 01/02 Υπερθέρμανση  
05 Βραχυκύκλωμα δευτερεύοντος  
08 Εμπλοκή μοτέρ προώθησης σύρματος  
11 Άκυρη διαμόρφωση μηχανήματος  
14 Αδυναμία συγκόλλησης με την προγραμματισμένη τιμή  
20 Σφάλμα επικοινωνίας  
21 Απουσία ρυθμίσεων ή απώλεια δεδομένων

## 3.3 Πίσω πίνακας ελέγχου

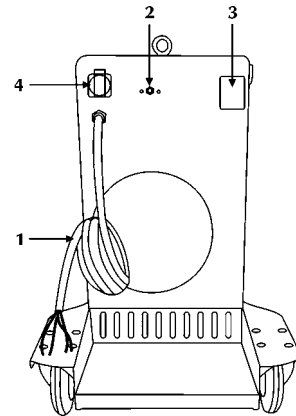



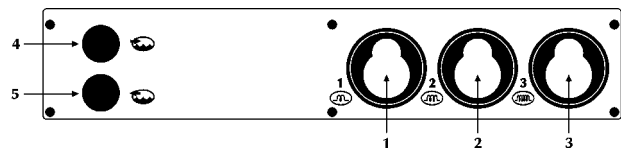


- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας**  
Επιτρέπει την παροχή ρεύματος στη συσκευή, συνδέοντάς το με το δίκτυο.
- 2 Σύνδεση αερίου**
- 3 Πινακίδα χαρακτηριστικών**
- 4 Τροφοδοσία 230V**

## 3.4 Πίνακας υποδοχών



### 1, 2, 3 Υποδοχές εξόδου μεταβλητής επαγωγής

- 1**  **2**  **3** 
- Η μεγαλύτερη επαγωγή επιτρέπει ένα πιο “ήπιο” τόξο με λιγότερα πιτσιλίσματα, ενώ η μικρότερη επαγωγή επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικότερου τόξου. Κατά κανόνα, χρησιμοποιήστε την 1 με τη θέση 1 του κεντρικού διακόπτη, την 2 με τη θέση 2 και την 3 με τη θέση 3.
- 4** Συνδέστε το σωλήνα επιστροφής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (κόκκινου χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (κόκκινου χρώματος - σύμβολο ).
- 5** Συνδέστε το σωλήνα προσαγωγής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (μπλε χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (μπλε χρώματος - σύμβολο .



## 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Η διάταξη πρέπει να συντηρείται τακτική, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η ενδεχόμενη συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Όλες οι θυρίδες πρόσβασης και συντήρησης, καθώς και τα καπάκια, πρέπει να είναι κλειστά και καλά στερεωμένα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της διάταξης.

Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση μεταλλικής σκόνης γύρω από τα πτερύγια αερισμού.



 
**Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος, πριν από κάθε επέμβαση!**



**Περιοδικοί έλεγχοι:**

- Καθαρίστε το εσωτερικό με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση και μαλακό πινέλο.
- Ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και όλα τα καλώδια σύνδεσης.


Για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων των τσιμπιδών, των τσιμπιδών ηλεκτροδίου και/ή των καλωδίων σώματος γείωσης:



Ελέγξτε τη θερμοκρασία των εξαρτημάτων, για να διαπιστώσετε αν έχουν υπερθερμανθεί.



 
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια εγκεκριμένου τύπου.



Χρησιμοποιείτε κατάλληλα κλειδιά και εργαλεία.

Σε περίπτωση που δεν γίνεται η συνιστώμενη συντήρηση, παύει η ισχύς όλων των εγγυήσεων και ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.

## 5 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

 

Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης από μη εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως συνέπεια την άμεση ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της εγκατάστασης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χειριστής δεν εφαρμόζει τις οδηγίες.

**Αποτυχία ανάμματος της εγκατάστασης (πράσινη λυχνία σβηστή)**

**Αιτία** Απουσία τάσης στην πρίζα τροφοδοσίας.  
**Λύση** Ελέγξτε και εν ανάγκη επισκευάστε την ηλεκτρική εγκατάσταση.  
Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

**Αιτία** Ελαττωματικός ρευματολήπτης ή ηλεκτρικό καλώδιο.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Καμένη ασφάλεια γραμμής.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

**Αιτία** Διακόπτης τροφοδοσίας ελαττωματικός.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Ηλεκτρονικά ελαττωματικά.  
**Λύση** Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Απουσία ισχύος στην έξοδο (η συγκόλληση δεν εκτελείται)**

**Αιτία** Ελαττωματικό πλήκτρο τσιμπιδάς.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Υπερθέρμανση εγκατάστασης (συναγερμός θερμικής ασφάλειας - κίτρινη λυχνία αναμμένη).  
**Λύση** Περιμένετε να κρυώσει η εγκατάσταση, χωρίς να την σβήσετε.

**Αιτία** Πλευρικό κάλυμμα ανοιχτό ή ελαττωματικός διακόπτης πόρτας.  
**Λύση** Για την ασφάλεια του χειριστή το πλευρικό κάλυμμα πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της φάσης συγκόλλησης.  
Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της τσιμπιδάς.

**Αιτία** Λανθασμένη σύνδεση γείωσης.  
**Λύση** Εκτελέστε σωστά τη σύνδεση γείωσης.  
Συμβουλευθείτε την παράγραφο "Θέση σε λειτουργία".

**Αιτία** Τάση δικτύου εκτός ορίων (κίτρινη λυχνία αναμμένη).  
**Λύση** Επαναφορά της τάσης δικτύου εντός των ορίων τροφοδοσίας της γεννήτριας.  
Εκτελέστε τη σωστή σύνδεση της εγκατάστασης.  
Συμβουλευθείτε την παράγραφο "Σύνδεση".

**Αιτία** Ελαττωματικός αυτόματος.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Ηλεκτρονικά ελαττωματικά.  
**Λύση** Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

#### **Λανθασμένη παροχή ισχύος**

**Αιτία** Λανθασμένες ρυθμίσεις παραμέτρων και λειτουργιών της εγκατάστασης.  
**Λύση** Reset εγκατάστασης και επαναπρογραμματισμός των παραμέτρων συγκόλλησης.

**Αιτία** Ελαττωματικό ποτενσιόμετρο/encoder για τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Τάση δικτύου εκτός ορίων.  
**Λύση** Εκτελέστε τη σωστή σύνδεση της εγκατάστασης.  
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

**Αιτία** Διακοπή μιας φάσης.  
**Λύση** Εκτελέστε τη σωστή σύνδεση της εγκατάστασης.  
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

**Αιτία** Ελαττωματικός αυτόματος.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Ηλεκτρονικά ελαττωματικά.  
**Λύση** Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

#### **Εμπλοκή πρόωσης σύρματος**

**Αιτία** Ελαττωματικό πλήκτρο τσιμπίδας.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Ακατάλληλα ή ελαττωματικά ράουλα.  
**Λύση** Αντικατάσταση ράουλων.

**Αιτία** Ελαττωματικός ηλεκτρομειωτήρας.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Φθορά μανδύα τσιμπίδας.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Διακοπή τροφοδοσίας συστήματος πρόωσης σύρματος.  
**Λύση** Ελέγξτε τη σύνδεση στη γεννήτρια.  
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Ακανόνιστο τύλιγμα στην μπομπίνα.  
**Λύση** Αποκαταστήστε τις ομαλές συνθήκες ξετυλίγματος της μπομπίνας ή αντικαταστήστε την.

**Αιτία** Μπεκ τσιμπίδας λειωμένο (σύρμα κολλημένο).  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

#### **Ακανόνιστη πρόωση σύρματος**

**Αιτία** Ελαττωματικό πλήκτρο τσιμπίδας.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Ακατάλληλα ή ελαττωματικά ράουλα.  
**Λύση** Αντικατάσταση ράουλων.

**Αιτία** Ελαττωματικός ηλεκτρομειωτήρας.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Φθορά μανδύα τσιμπίδας.  
**Λύση** Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

**Αιτία** Κακή ρύθμιση συμπλέκτη τυμπάνου ή διατάξεων εμπλοκής ράουλων.  
**Λύση** Λασκάρτε το συμπλέκτη.  
Αυξήστε την πίεση στα ράουλα.

#### **Αστάθεια τόξου**

**Αιτία** Ανεπαρκής προστασία αερίου.  
**Λύση** Ρυθμίστε τη σωστή ροή αερίου.  
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

**Αιτία** Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.  
**Λύση** Ελέγξτε προσεκτικά την εγκατάσταση συγκόλλησης.  
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή της εγκατάστασης.

#### **Υπερβολικά πιτσιλίσματα**

**Αιτία** Λανθασμένο μήκος τόξου.  
**Λύση** Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.  
Μειώστε την τάση συγκόλλησης.

**Αιτία** Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.  
**Λύση** Μειώστε το ρεύμα συγκόλλησης.

**Αιτία** Λανθασμένη δυναμική τόξου.  
**Λύση** Αυξήστε την επαγωγική τιμή του κυκλώματος.  
Χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη επαγωγική παροχή.

**Αιτία** Ανεπαρκής προστασία αερίου.  
**Λύση** Ρυθμίστε τη σωστή ροή αερίου.  
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.  
**Αιτία** Λανθασμένη μέθοδος συγκόλλησης.  
**Λύση** Μειώστε την κλίση της τσιμπίδας.

#### **Ανεπαρκής διείσδυση**

**Αιτία** Λανθασμένη μέθοδος συγκόλλησης.  
**Λύση** Μειώστε την ταχύτητα πρόωσης για συγκόλληση.

**Αιτία** Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.  
**Λύση** Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.



Αιτία Λύση  
Λανθασμένη προετοιμασία άκρων.  
Αυξήστε το άνοιγμα του συγκολλητικού.

Αιτία Λύση  
Λανθασμένη σύνδεση γείωσης.  
Εκτελέστε σωστά τη σύνδεση γείωσης.  
Συμβουλευθείτε την παράγραφο "Θέση σε λειτουργία".

Αιτία Λύση  
Μεγάλες διαστάσεις τεμαχίων προς συγκόλληση.  
Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Αιτία Λύση  
Χαμηλή πίεση αέρα.  
Ρυθμίστε τη σωστή ροή αερίου.  
Συμβουλευθείτε την παράγραφο "Θέση σε λειτουργία".

#### Χαράξεις στα περιθώρια

Αιτία Λύση  
Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.  
Μειώστε το ρεύμα συγκόλλησης.  
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδιο με μικρότερη διάμετρο.

Αιτία Λύση  
Λανθασμένο μήκος τόξου.  
Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.  
Μειώστε την τάση συγκόλλησης.

Αιτία Λύση  
Λανθασμένη μέθοδος συγκόλλησης.  
Μειώστε την ταχύτητα πλευρικής ταλάντωσης στην πλήρωση.  
Μειώστε την ταχύτητα πρόωσης για συγκόλληση.

Αιτία Λύση  
Ανεπαρκής προστασία αερίου.  
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα αέρια για τα υλικά προς συγκόλληση.

#### Πόροι

Αιτία Λύση  
Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στα τεμάχια προς συγκόλληση/κοπή.  
Καθαρίστε καλά τα τεμάχια πριν τη συγκόλληση.

Αιτία Λύση  
Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στο υλικό συγκόλλησης.  
Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα και υλικά ποιότητας.  
Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης.

Αιτία Λύση  
Υγρασία στο υλικό συγκόλλησης.  
Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα και υλικά ποιότητας.  
Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης.

Αιτία Λύση  
Λανθασμένο μήκος τόξου.  
Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.  
Μειώστε την τάση συγκόλλησης.

Αιτία Λύση  
Υγρασία στο αέριο συγκόλλησης.  
Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα και υλικά ποιότητας.  
Φροντίστε ώστε να διατηρείται σε τέλεια κατάσταση η εγκατάσταση τροφοδοσίας αερίου.

Αιτία Λύση  
Ανεπαρκής προστασία αερίου.  
Ρυθμίστε τη σωστή ροή αερίου.  
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Αιτία Λύση  
Πολύ γρήγορη στερεοποίηση στη λεκάνη τήγματος.  
Μειώστε την ταχύτητα πρόωσης για συγκόλληση.  
Προθερμαίνετε τα τεμάχια προς συγκόλληση.  
Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

#### Ρωγμές εν θερμώ

Αιτία Λύση  
Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.  
Μειώστε το ρεύμα συγκόλλησης.  
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδιο με μικρότερη διάμετρο.

Αιτία Λύση  
Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στα τεμάχια προς συγκόλληση.  
Καθαρίστε καλά τα τεμάχια πριν τη συγκόλληση.

Αιτία Λύση  
Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στο υλικό συγκόλλησης.  
Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα και υλικά ποιότητας.  
Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης.

Αιτία Λύση  
Λανθασμένη μέθοδος συγκόλλησης.  
Εφαρμόστε τη σωστή διαδικασία για τον τύπο του συνδέσμου προς συγκόλληση.

Αιτία Λύση  
Τεμάχια προς συγκόλληση με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  
Εκτελέστε μια επίστρωση συγκολλητικού υλικού πριν τη συγκόλληση.

#### Ρωγμές εν ψυχρώ

Αιτία Λύση  
Υγρασία στο υλικό συγκόλλησης.  
Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα και υλικά ποιότητας.  
Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης.


Αιτία Λύση  
Ιδιαίτερη γεωμετρία του συνδέσμου προς συγκόλληση.  
Προθερμαίνετε τα τεμάχια προς συγκόλληση.  
Θέρμανση μετά τη συγκόλληση.  
Εφαρμόστε τη σωστή διαδικασία για τον τύπο του συνδέσμου προς συγκόλληση.

**Για κάθε αμφιβολία ή και πρόβλημα μην διστάσετε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις.**

## 6 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΡΜΑ

### 6.1 Εισαγωγή

Ένα σύστημα MIG αποτελείται από μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος, ένα τροφοδοτικό και μια μπουμπίνα σύρματος, μια τσιμπίδα και αέριο.

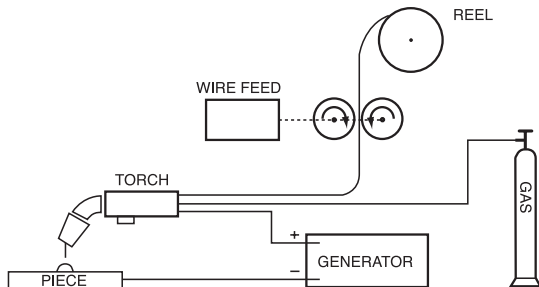


Εγκατάσταση χειροκίνητης συγκόλλησης


Το ρεύμα μεταφέρεται στο τόξο μέσω του τηκόμενου ηλεκτροδίου (σύρμα με θετική πολικότητα). Στη διαδικασία αυτή το λειωμένο μέταλλο μεταφέρεται στο κομμάτι προς συγκόλληση μέσω του τόξου. Η τροφοδοσία του σύρματος είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση του λειωμένου συγκολλητικού κατά τη συγκόλληση.

#### 6.1.1 Μέθοδοι διαδικασίας

Στη συγκόλληση υπό την προστασία αερίου, ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο οι σταγόνες αποκολλώνται από το ηλεκτρόδιο ορίζουν δύο συστήματα μεταφοράς. Η πρώτη μέθοδος που ονομάζεται “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ (SHORT-ARC)”, φέρνει σε άμεση επαφή το ηλεκτρόδιο με τη λεκάνη τήγματος, γίνεται επομένως ένα βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να λειώσει το σύρμα που κόβεται, μετά το τόξο ανάβει ξανά και ο κύκλος επαναλαμβάνεται (Εικ. 1α).

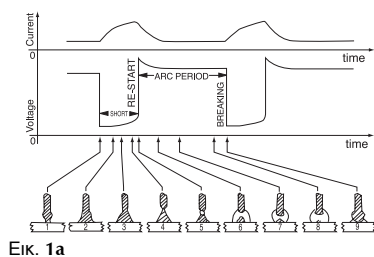

Εικ. 1α

 

Εικ. 1b

Κύκλος SHORT (a) και συγκόλληση SPRAY ARC (b)


Μια άλλη μέθοδος για να πετύχουμε τη μεταφορά των σταγόνων είναι η επονομαζόμενη “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY-ARC)”, που επιτρέπει στις σταγόνες να αποκολληθούν από το ηλεκτρόδιο και μετά να φτάνουν στη λεκάνη τήγματος (Εικ. 1b).

#### 6.1.2 Παράμετροι συγκόλλησης


Η ορατότητα του τόξου μειώνει την ανάγκη της απόλυτης τήρησης των πινάκων ρύθμισης εκ μέρους του χειριστή που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει άμεσα τη λεκάνη τήγματος.

- Η τάση επηρεάζει άμεσα τη μορφή της ραφής, αλλά οι διαστάσεις της συγκολλημένης επιφάνειας μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις απαιτήσεις, επεμβαίνοντας χειροκίνητα στην κίνηση της τσιμπίδας έτσι ώστε να επιτυγχάνονται μεταβαλλόμενες εναποθέσεις με σταθερή τάση
- Η ταχύτητα προώθησης του σύρματος σχετίζεται με το ρεύμα συγκόλλησης.

Στις Εικ. 2 και 3 φαίνονται οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων συγκόλλησης.


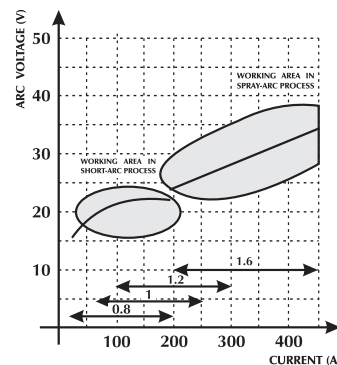

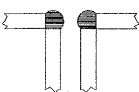
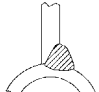
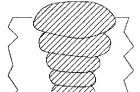
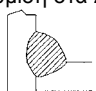


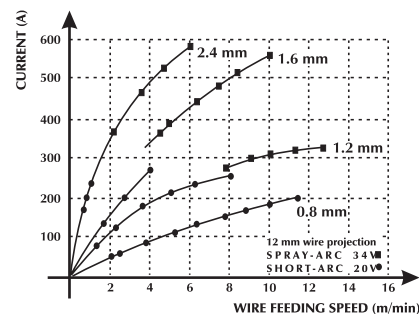


Εικ. 2 Διάγραμμα για τη βέλτιστη επιλογή της καλύτερης χαρακτηριστικής λειτουργίας.



Εικ. 3 Σχέση μεταξύ ταχύτητας προώθησης του σύρματος και έντασης ρεύματος (χαρακτηριστική τήξης).

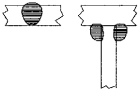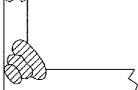**ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ Π'ΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓ'Η ΤΩΝ ΠΑΡΑΜ'ΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΤΥΠΙΚ'ΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓ'ΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ Σ'ΥΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ'ΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ**

| Διάμετρος σύρματος - βάρος ανά μέτρο                  |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Τάση τόξου (v)  | 0,8 mm  | 1,0-1,2 mm   | 1,6 mm  | 2,4 mm  |
| <b>16 - 22</b><br>SHORT - ARC                         | Χαμηλή διείσδυση για μικρό πάχος<br><br>60 - 160 A       | Καλός έλεγχος της διείσδυσης και της τήξης<br><br>100 - 175 A | Καλή τήξη σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο<br><br>120 - 180 A | Δε χρησιμοποιείται<br><br>150 - 200 A   |
| <b>24 - 28</b><br>SEMI SHORT-ARC<br>(Μεταβατική ζώνη) | Αυτόματη γωνιακή συγκόλληση<br><br>150 - 250 A           | Αυτόματη συγκόλληση με υψηλή τάση<br><br>200 - 300 A          | Αυτόματη κατεβατή συγκόλληση<br><br>250 - 350 A                  | Δε χρησιμοποιείται<br><br>300 - 400 A   |
| <b>30 - 45</b><br>SPRAY - ARC                         | Χαμηλή διείσδυση με ρύθμιση στα 200 A<br><br>150 - 250 A | Αυτόματη συγκόλληση με πολλαπλά περάσματα<br><br>200 - 350 A  | Καλή διείσδυση σε κατεβατή<br><br>300 - 500 A                    | Καλή διείσδυση, υψηλή εναπόθεση σε μεγάλο πάχος<br><br>500 - 750 A |

### 6.1.3 Αέρια που χρησιμοποιούνται

Η συγκόλληση MIG-MAG κυρίως χαρακτηρίζεται από τον τύπο του αερίου που χρησιμοποιείται, αδρανές για τη συγκόλληση MIG (Metal Inert Gas), ενεργό για τη συγκόλληση MAG (Metal Active Gas).

#### Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>)

Χρησιμοποιώντας CO<sub>2</sub> σαν προστατευτικό αέριο επιτυγχάνονται υψηλές επιδόσεις με μεγάλη ταχύτητα προώθησης και καλές μηχανικές ιδιότητες μαζί με χαμηλό κόστος λειτουργίας. Παρόλα αυτά, η χρήση αυτού του αερίου δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην τελική χημική σύνθεση των αρμών επειδή υπάρχει μια απώλεια στοιχείων που οξειδώνονται εύκολα και, ταυτόχρονα έχουμε τον εμπλουτισμό του τήγματος με άνθρακα.

Η συγκόλληση με καθαρό CO<sub>2</sub> παρουσιάζει και άλλους τύπους προβλημάτων όπως υπερβολική παρουσία πιτσιλισμάτων και πορώδη υφή από οξείδιο του άνθρακα.

#### Αργόν

Αυτό το αδρανές αέριο χρησιμοποιείται καθαρό στη συγκόλληση των ελαφρών κραμάτων ενώ για τη συγκόλληση του ανοξείδωτου χάλυβα με χρώμιο-νικέλιο προτιμάται η εργασία με την προσθήκη οξυγόνου και CO<sub>2</sub> σε ποσοστό 2%, αυτό συμβάλλει στη σταθερότητα του τόξου και στην καλύτερη μορφή της ραφής.

#### Ήλιο

Αυτό το αέριο χρησιμοποιείται αντί για το αργόν και επιτρέπει μεγαλύτερη διείσδυση (σε μεγάλο πάχος) και μεγαλύτερη ταχύτητα προώθησης.

#### Μίγμα Αργόν-Ήλιο

Επιτυγχάνεται ένα πιο σταθερό τόξο ως προς το καθαρό ήλιο, μεγαλύτερη διείσδυση και ταχύτητα σε σχέση με το αργόν.







#### Μίγμα Αργόν-CO<sub>2</sub> και Αργόν-CO<sub>2</sub>-Οξυγόνο





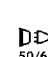

Αυτά τα μίγματα χρησιμοποιούνται στη συγκόλληση των σιδηρούχων υλικών κυρίως σε συνθήκες SHORT-ARC επειδή βελτιώνεται η ειδική θερμική παροχή. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση σε SPRAY-ARC. Συνήθως το μίγμα περιέχει ένα ποσοστό CO<sub>2</sub> που κυμαίνεται από το 8 έως το 20% και O<sub>2</sub> γύρω στο 5%.

## 7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
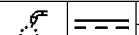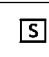
|                                   | NEOMIG 3500   | NEOMIG 4500   |
|-----------------------------------|---|---|
| Τάση τροφοδοσίας U1 (50/60Hz)     | 3x230/400Vac ±15%   | 3x230/400Vac ±15%   |
| Ασφάλεια γραμμής με καθυστέρηση   | 35/20A  | 50/30A  |
| Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (KVA)    | 16.6 KVA  | 24 KVA  |
| Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (KW)     | 15kW  | 22.9kW  |
| Συντελεστής ισχύος PF             | 0.96  | 0.96  |
| Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος I1max | 23.9A   | 34.8A   |
| Πραγματικό ρεύμα I1eff            | 15.1A   | 22A   |
| Συντελεστής χρήσης (x=25°C)       |   |   |
| (x=60%)                           | (x=40%) 350A  | (x=45%) 450A  |
| (x=100%)                          | 320A  | 390A  |
|                                   | 260A  | 320A  |
| Συντελεστής χρήσης (x=40°C)       |   |   |
| (x=60%)                           | (x=35%) 350A  | (x=40%) 450A  |
| (x=100%)                          | 300A  | 370A  |
|                                   | 240A  | 300A  |
| Εύρος ρυθμίσεων I2                | 30-380A   | 30-480A   |
| Step                              | 3x10  | 3x10  |
| Τάση εν κενώ U0                   | 50V   | 50V   |
| Βαθμός προστασίας IP              | IP21S   | IP21S   |
| Κλάση μόνωσης                     | H   | H   |
| Διαστάσεις (ΠxBxΥ)                | 1060x400x780 mm   | 1060x400x780 mm   |
| Βάρος                             | 123 Kg.   | 139 Kg.   |
| Καλώδιο τροφοδοσίας               | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 4x6 mm <sup>2</sup>   |
| Πρότυπα κατασκευής                | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   | EN 60974-1<br>EN 60974-5<br>EN 60974-10   |
| Ισχύς ηλεκτρομειωτήρα             | 90W   | 90W   |
| Αριθμός ράουλων                   | 2 (4)   | 2 (4)   |
| Ράουλο στάνταρ                    | 1.0-1.2 (STD)   | 1.0-1.2 (STD)   |
| Ράουλα χρήσης                     | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 συμπαγές σύρμα<br>0.8-1.0-1.2-1.6 σύρμα αλουμινίου<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 σύρμα με πυρήνα | 0.6-0.8-1.0-1.2-1.6 συμπαγές σύρμα<br>0.8-1.0-1.2-1.6 σύρμα αλουμινίου<br>1.2-1.4-1.6-2.0-2.4 σύρμα με πυρήνα |
| Ταχύτητα προώθησης σύρματος       | 1.5÷22 m/min.   | 1.5÷22 m/min.   |
| Μπουτόν προώθησης σύρματος        | ναι   | ναι   |
| Μπουτόν καθαρισμού αερίου         | ναι   | ναι   |
| Συνεργία                          | ναι   | ναι   |
| Ράουλα από ατσάλι                 | ναι   | ναι   |
| Υποδοχή για τσιμπίδα Push-Pull    | no  | no  |

**8 Targa dati, Rating plate, Leistungsschilder, Plaque données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märklätt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, πινακίδα χαρακτηριστικών**

|   |  |   |                      |                       |      |
|---|--|---|----------------------|-----------------------|------|
|  |  | SELCO S.R.L.<br>Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY                         |                      |                       |      |
| Type <b>NEOMIG 3500</b>   |  | N°  |                      |                       |      |
|  |  | EN 60974-1 EN 60974-5<br>EN 60974-10  |                      |                       |      |
|  |  | 30A/15.5V - 350A/31.5V  |                      |                       |      |
|  |  | U <sub>0</sub> V  | I <sub>2</sub>       | 350A                  | 300A |
| 50  |  | U <sub>2</sub>  | 31.5V                | 29V                   | 26V  |
|  |  | U <sub>1</sub> V  | I <sub>1 max</sub> A | I <sub>1 eff.</sub> A |      |
| 230   |  | 400   | 40.8                 | 25.8                  |      |
| 50/60 Hz  |  | U <sub>1</sub> V  | I <sub>1 max</sub> A | I <sub>1 eff.</sub> A |      |
| 400   |  | 23.9  | 15.1                 |                       |      |
| IP 21 S   |  |  |                      |                       |      |
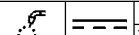
|   |  |   |                      |                       |      |
|---|--|---|----------------------|-----------------------|------|
|  |  | SELCO S.R.L.<br>Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY                           |                      |                       |      |
| Type <b>NEOMIG 4500</b>   |  | N°  |                      |                       |      |
|  |  | EN 60974-1 EN 60974-10  |                      |                       |      |
|  |  | 30A/15.5V - 450A/36.5V  |                      |                       |      |
|  |  | U <sub>0</sub> V  | I <sub>2</sub>       | 450A                  | 370A |
| 50  |  | U <sub>2</sub>  | 36.5V                | 32V                   | 29V  |
|  |  | U <sub>1</sub> V  | I <sub>1 max</sub> A | I <sub>1 eff.</sub> A |      |
| 230   |  | 400   | 60                   | 38                    |      |
| 50/60 Hz  |  | U <sub>1</sub> V  | I <sub>1 max</sub> A | I <sub>1 eff.</sub> A |      |
| 400   |  | 34.8  | 22                   |                       |      |
| IP 21 S   |  |  |                      |                       |      |



Prodotto europeo  
European product  
Erzeugt in Europa  
Produit d'Europe  
Producto Europeo



Non collocare l'apparecchiatura elettrica tra i normali rifiuti!  
In osservanza alla Direttiva Europea 2002/96/EC sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e alla sua implementazione in accordo con le leggi nazionali, le apparecchiature elettriche che hanno raggiunto la fine del ciclo di vita devono essere raccolte separatamente e inviate ad un centro di recupero e smaltimento. Il proprietario dell'apparecchiatura dovrà identificare i centri di raccolta autorizzati informandosi presso le Amministrazioni Locali.  
L'applicazione della Direttiva Europea permetterà di migliorare l'ambiente e la salute umana.

Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!  
In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electrical equipment that has reached the end of its life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. As the owner of the equipment, you should get information on approved collection systems from our local representative.  
By applying this European Directive you will improve the environment and human health!

Das Elektrogerät nicht in den normalen Hausmüll geben!  
Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronikaltgeräte und ihrer Anwendung gemäß den nationalen Gesetzen müssen Elektrogeräte, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind, gesondert gesammelt und einer Recycling- und Entsorgungsstelle übergeben werden. Der Eigentümer des Geräts muss sich bei den Örtlichen Verwaltungen über die autorisierten Sammelstellen informieren.  
Durch die Einhaltung der Europäischen Richtlinie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Ne pas éliminer les équipements électriques avec les déchets ménagers !  
En application de la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements Électriques et Electroniques et de son implémentation conformément aux lois nationales, les équipements électriques à éliminer doivent être jetés séparément et envoyés à un centre de récupération et d'élimination. Le propriétaire de l'appareillage devra s'informer sur les centres de collecte autorisés auprès des Administrations Locales.  
L'application de la Directive Européenne permettra de respecter l'environnement et la santé des êtres humains.

¡No arroje nunca el equipo eléctrico entre los residuos comunes!  
Respetando la Directiva Europea 2002/96/EC sobre los Residuos de Equipos eléctricos y Electrónicos y su aplicación de acuerdo con las leyes nacionales, los equipos eléctricos que llegaron al final de su ciclo de vida deben recogerse por separado y enviarse a un centro de reciclaje y eliminación. El propietario del equipo deberá identificar los centros de recogida autorizados, informándose en las Administraciones locales.  
La aplicación de la Directiva Europea permitirá mejorar el medio ambiente y la salud humana.

**9 Significato targa dati del generatore, Meaning of power source rating plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification de la plaque des données du générateur, Significado de la etiqueta de los datos del generador, Significado da placa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Generators märkplåt, Betydning af oplysningerne på generatorens dataskilt, Beskrivelse av generatorens informasjonsskilt, Generaattorin kilven sisältö, Σημασία πινακίδας χαρ ακτηριότικών της γεννητριας**

|           |           |           |             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>1</b>  |           | <b>2</b>  |             |
| <b>3</b>  |           | <b>4</b>  |             |
| <b>5</b>  |           | <b>6</b>  |             |
| <b>7</b>  | <b>9</b>  | <b>11</b> |             |
| <b>8</b>  | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>15 A</b> |
|           |           | <b>14</b> | <b>15 B</b> |
| <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>21</b>   |
| <b>22</b> |           |           |             |

## ITALIANO

- 1 Marchio di fabbricazione
- 2 Nome ed indirizzo del costruttore
- 3 Modello dell'apparecchiatura
- 4 N° di serie
- 5 Simbolo del tipo di saldatrice
- 6 Riferimento alle norme di costruzione
- 7 Simbolo del processo di saldatura
- 8 Simbolo per le saldatrici idonee a lavorare in un ambiente a rischio accresciuto di scossa elettrica
- 9 Simbolo della corrente di saldatura
- 10 Tensione nominale a vuoto
- 11 Gamma della corrente nominale di saldatura massima e minima e della corrispondente tensione convenzionale di carico
- 12 Simbolo del ciclo di intermittenza
- 13 Simbolo della corrente nominale di saldatura
- 14 Simbolo della tensione nominale di saldatura
- 15-16-17 Valori del ciclo di intermittenza
- 15A-16A-17A Valori della corrente nominale di saldatura
- 15B-16B-17B Valori della tensione convenzionale di carico
- 18 Simbolo per l'alimentazione
- 19 Tensione nominale d'alimentazione
- 20 Massima corrente nominale d'alimentazione
- 21 Massima corrente efficace d'alimentazione
- 22 Grado di protezione

## ENGLISH

1. Trademark
2. Name and address of manufacturer
3. Machine model
4. Serial no.
5. Welding unit symbol
6. Reference to construction standards
7. Welding process symbol
8. Symbol for equipments suitable for operation in environments with increased electrical shock risk
9. Welding current symbol
10. Rated no load voltage
11. Max-Min current range and corresponding conventional load voltage
12. Intermittent cycle symbol
13. Rated welding current symbol
14. Rated welding voltage symbol
- 15-16-17 Intermittent cycle values
- 15A-16A-17A Rated welding current values
- 15B-16B-17B Conventional load voltage values
18. Power supply symbol
19. Rated power supply voltage
20. Maximum rated power supply current
21. Maximum effective power supply current
22. Protection rating

## DEUTSCH

- 1 Marke
- 2 Herstellername und -adresse
- 3 Gerätemodell
- 4 Seriennummer
- 5 Symbol des Schweißanlagentyps
- 6 Hinweis auf die Konstruktionsnormen
- 7 Symbol des Schweißverfahrens
- 8 Symbol für Schweißanlagen, die sich für den Betrieb in Umgebungen mit erhöhter Stromschlaggefahr eignen
- 9 Symbol des Schweißstroms
- 10 Leerlauf-Nennspannung
- 11 Bereich des Nenn-Höchst- und Nenn-Mindestschweißstroms und der entsprechenden Lastspannung
- 12 Symbol für den unterbrochenen Betrieb
- 13 Symbol des Nenn-Schweißstroms
- 14 Symbol der Nenn-Schweißspannung
- 15-16-17 Werte für den unterbrochenen Betrieb
- 15A-16A-17A Werte des Nenn-Schweißstroms
- 15B-16B-17B Werte der üblichen Lastspannung
- 18 Symbol der Stromversorgung
- 19 Versorgungs-Nennspannung
- 20 Maximale Nennstromaufnahme
- 21 Maximale Effektivstromaufnahme
- 22 Schutzart

## FRANÇAIS


- 1 Marque de fabrique
- 2 Nom et adresse du constructeur
- 3 Modèle de l'appareil
- 4 N° de série
- 5 Symbole du type de générateur
- 6 Référence aux normes de construction
- 7 Symbole du mode de soudage
- 8 Symbole pour les générateurs susceptibles d'être utilisés dans des locaux à fort risque de décharges électriques.
- 9 Symbole du courant de soudage
- 10 Tension nominale à vide
- 11 Gamme du courant maximum et minimum et de la tension conventionnelle de charge correspondante.
- 12 Symbole du cycle d'intermittence
- 13 Symbole du courant nominal de soudage
- 14 Symbole de la tension nominale de soudage
- 15-16-17 Valeurs du cycle d'intermittence
- 15A-16A-17A Valeurs du courant nominal de soudage
- 15B-16B-17B Valeurs de la tension conventionnelle de charge
- 18 Symbole de l'alimentation
- 19 Tension nominale d'alimentation
- 20 Courant maximum nominal d'alimentation
- 21 Courant maximum effectif d'alimentation
- 22 Degré de protection

## ESPAÑOL

- 1 Marca de fabricación
- 2 Nombre y dirección del fabricante
- 3 Modelo del aparato
- 4 N° de serie
- 5 Símbolo del tipo de la unidad de soldadura
- 6 Referencia a las normas de construcción
- 7 Símbolo del proceso de soldadura
- 8 Símbolo por las soldadoras para los equipos adecuados para trabajar en un entorno con riesgo elevado de descarga eléctrica
- 9 Símbolo de la corriente de soldadura
- 10 Tensión asignada a vacío
- 11 Gama de la corriente máxima y mínima, y de la correspondiente tensión convencional de carga
- 12 Símbolo del ciclo de intermitencia
- 13 Símbolo de la corriente asignada de soldadura
- 14 Símbolo de la tensión asignada de soldadura
- 15-16-17 Valores del ciclo de intermitencia
- 15A-16A-17A Valores de la corriente asignada de soldadura
- 15B-16B-17B Valores de la tensión convencional de carga
- 18 Símbolo de la alimentación
- 19 Tensión asignada de alimentación
- 20 Máxima corriente asignada de alimentación
- 21 Máxima corriente efectiva de alimentación
- 22 Grado de protección


10 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytentäkaavio, Διαγράμμα

# NEOMIG 3500

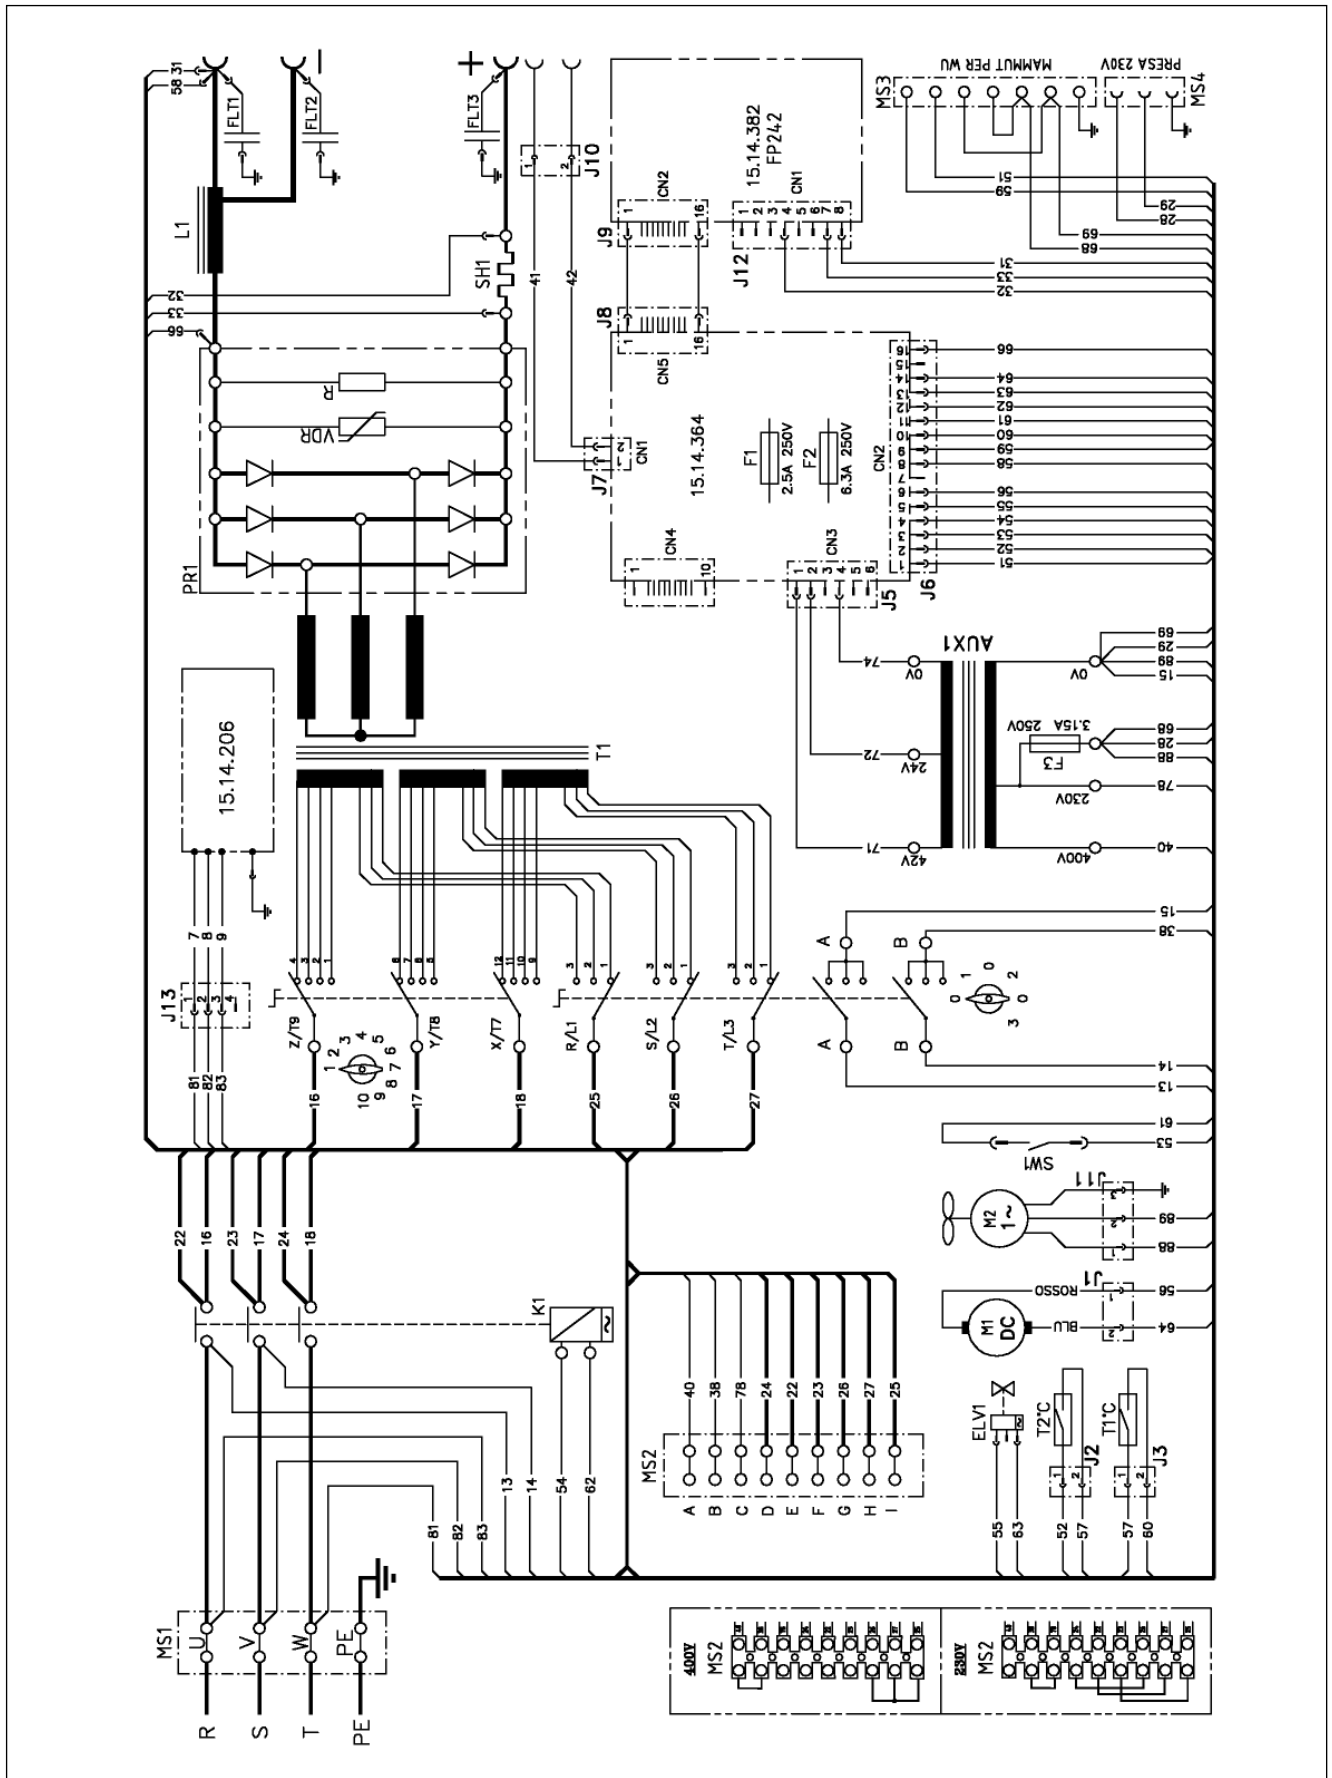




# NEOMIG 4500

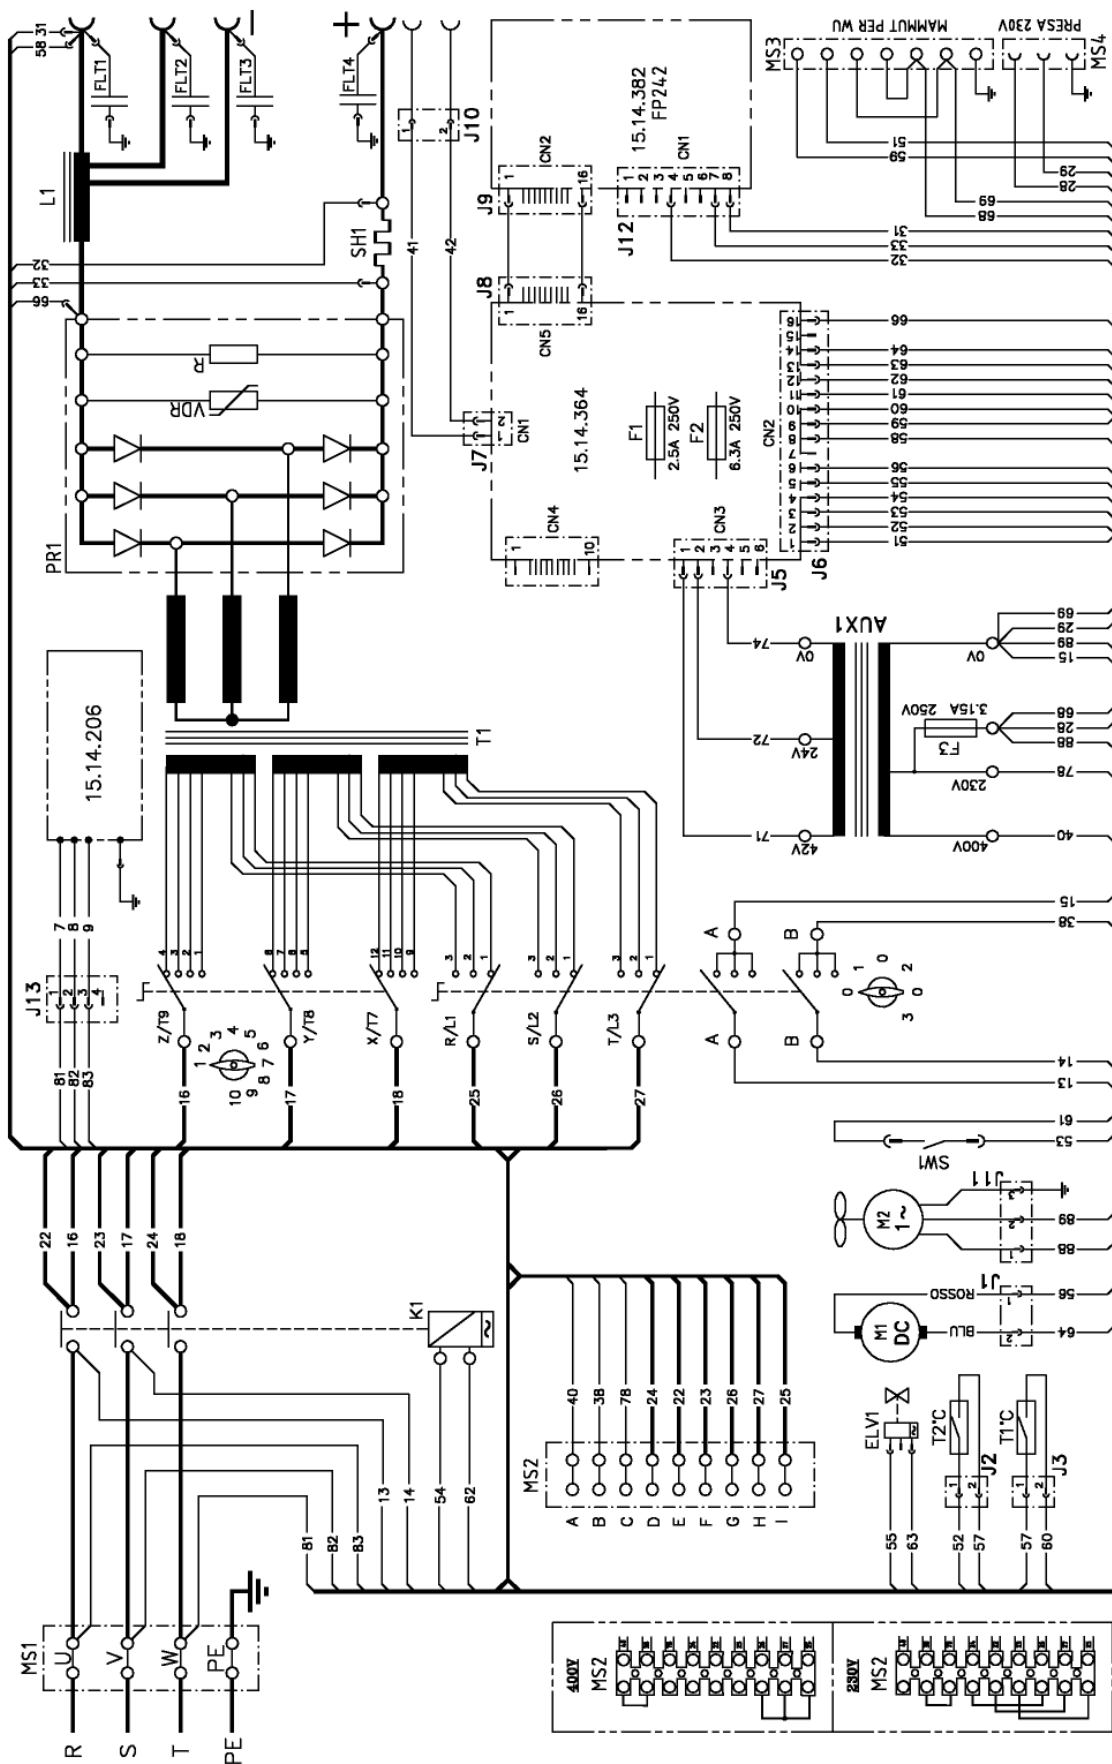


11 Connettori, Connectors, Verbinder, Connecteurs, Conectores, Conectores, Verbindungen, Kontaktdon, Konnektorer, Skjøtemunnstykker, Liittimet, Συνδετήρες

### NEOMIG 3500

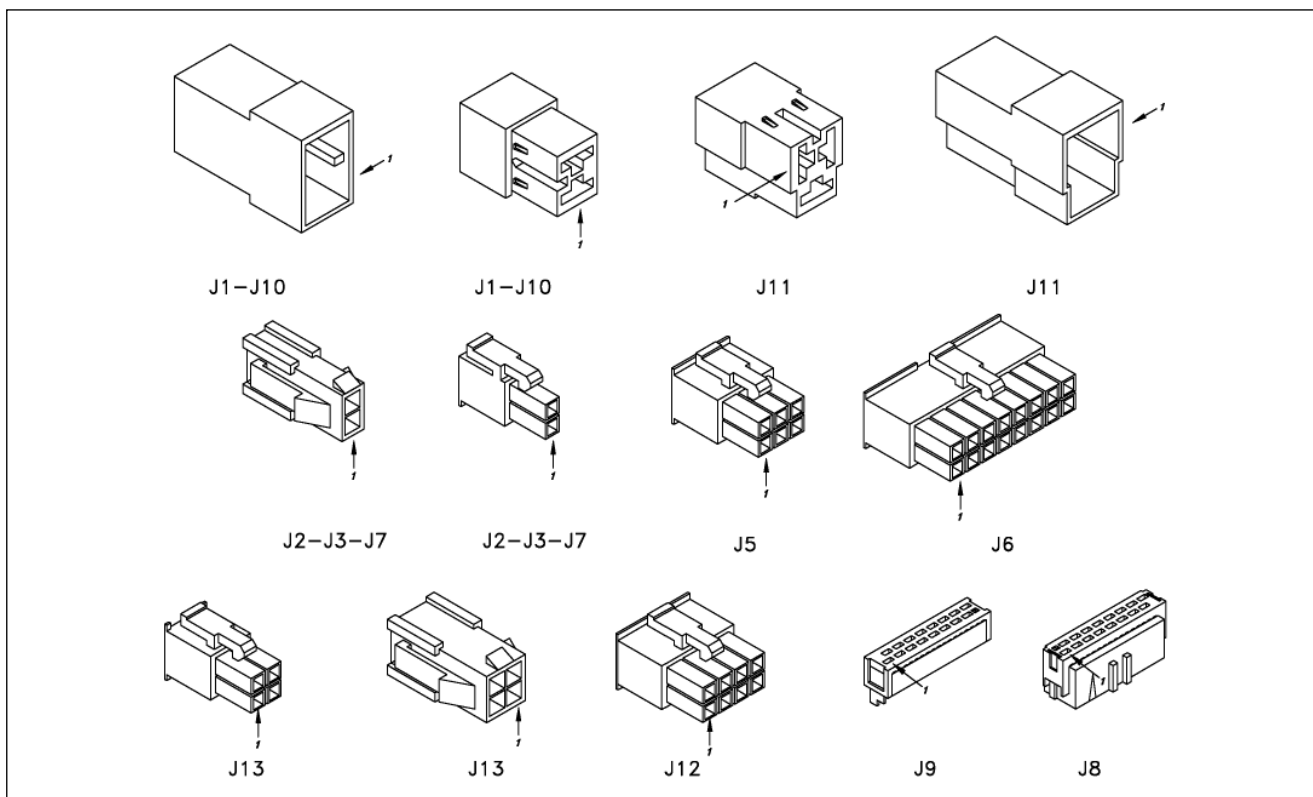


### NEOMIG 4500

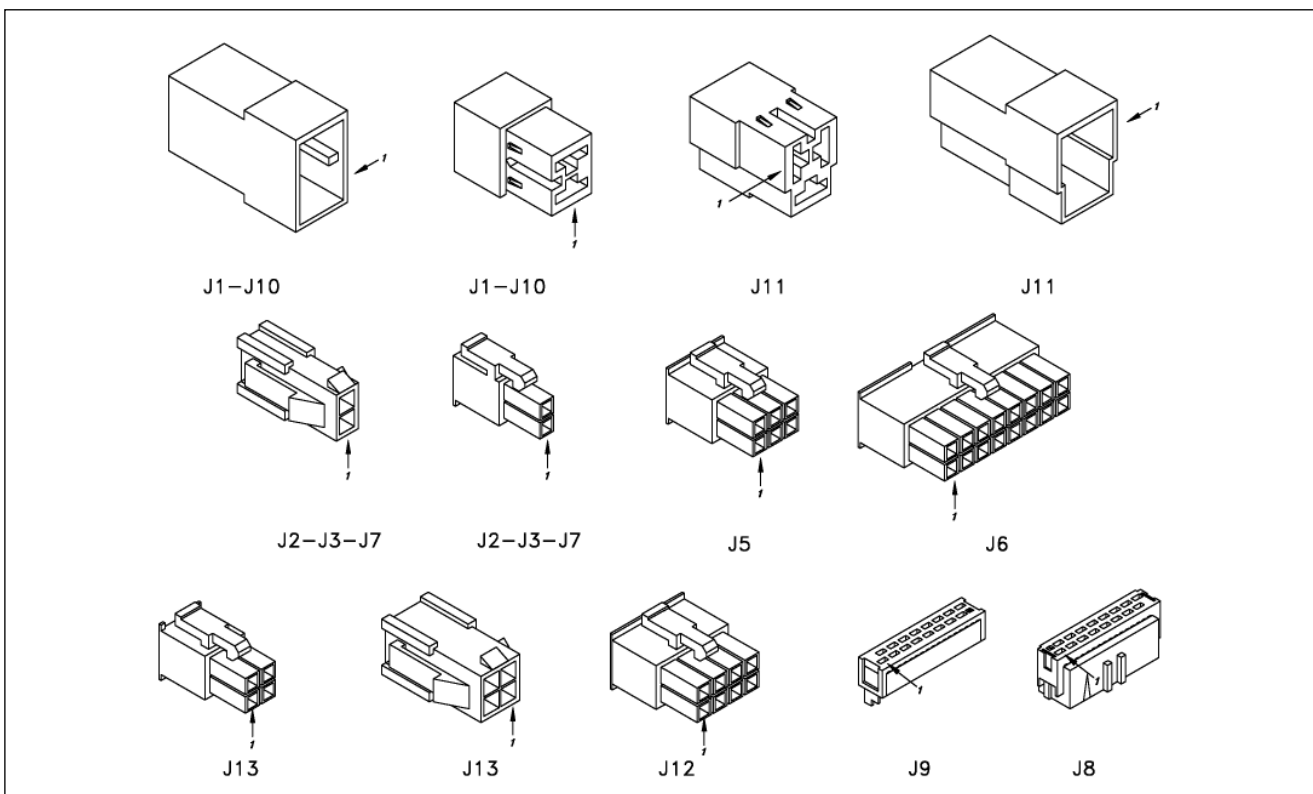


12 Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Lijst van reserve onderdelen, Reservdelistsa, Reservedelsliste, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo, καταλογος ανταλλακτικων

51.06.027 NEOMIG 3500

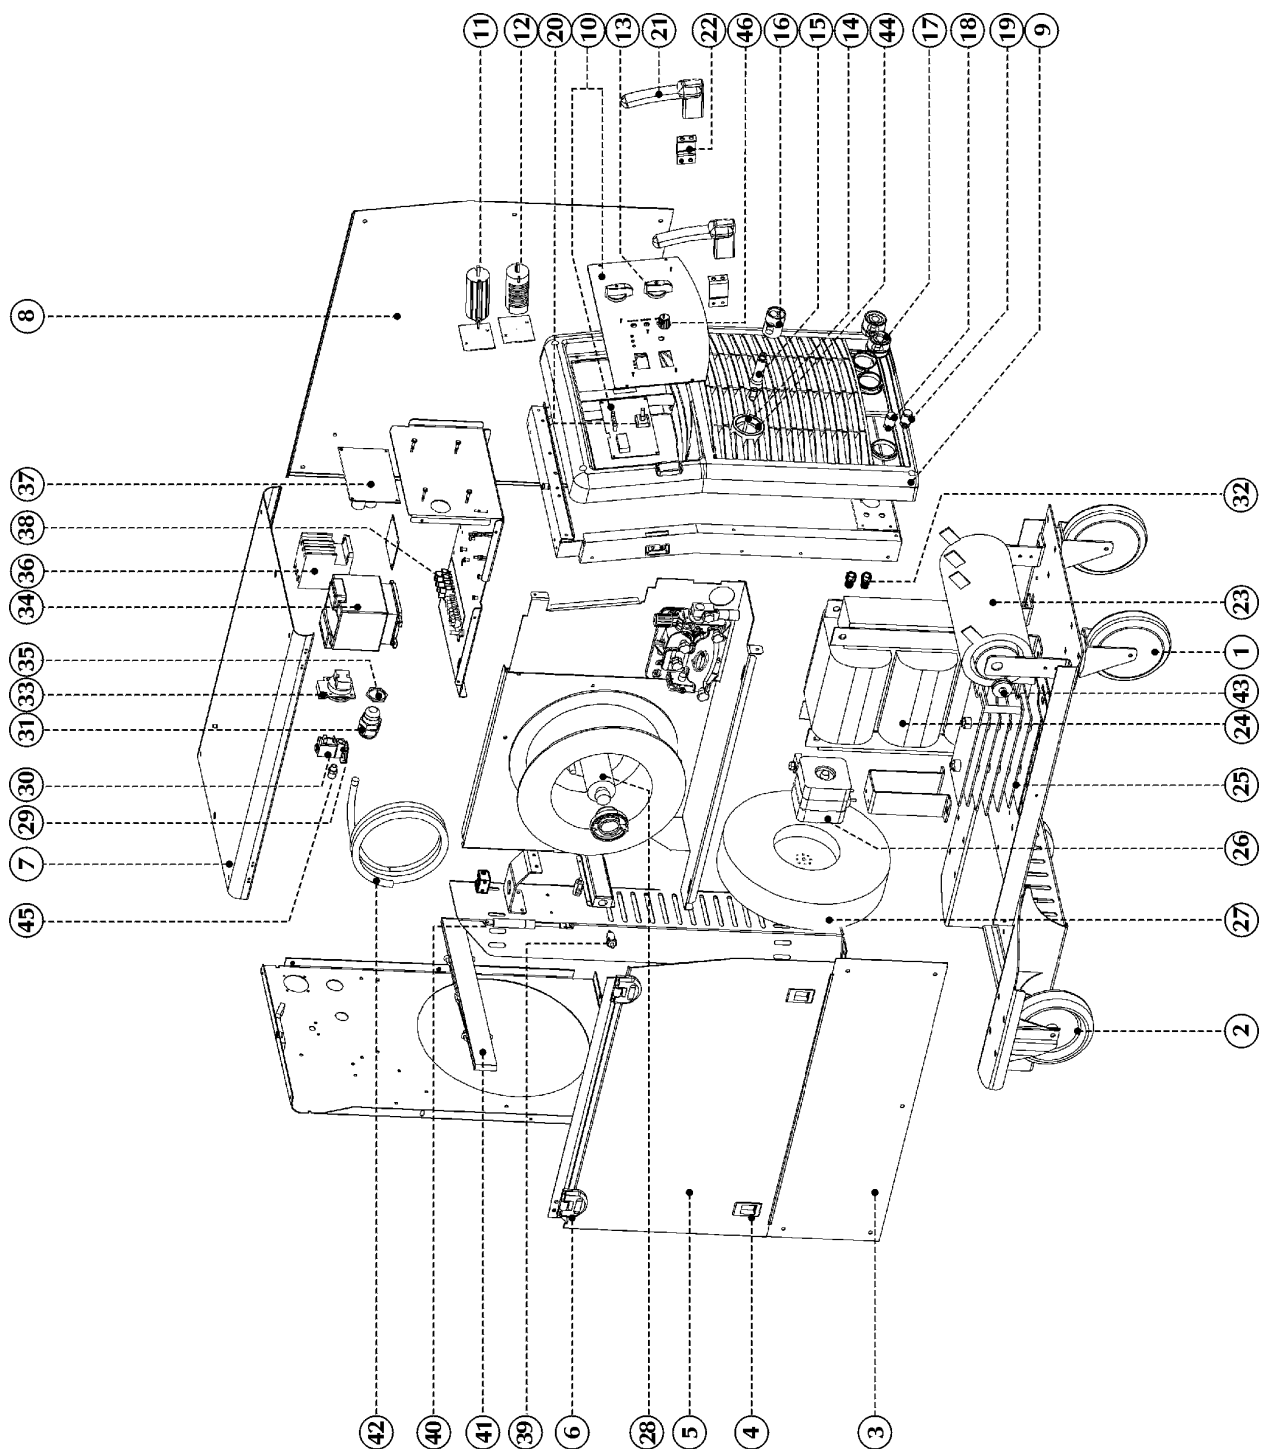


| POS. | CODE        | ITALIANO                           | ENGLISH                           | DEUTSCH                                    | FRANÇAIS  | ESPAÑOL                             |
|------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1    | 04.05.004   | Ruota supporto girevole D.150mm    | Pivot wheel - D.150mm             | Lenkrolle für fahrragen D.150mm            | Roulette support pivotant D.150 mm              | Rueda soporte giratorio D.150mm     |
| 2    | 04.05.003   | Ruota D.150mm                      | Wheel - D.150mm                   | Rad für fahrragen D.150mm                  | Roulette D.150 mm                               | Rueda D.150mm Panel lateral fijo    |
| 3    | 01.03.039   | Pannello laterale fisso            | Side panel - locked               | Festes seitenpaneel                        | Panneau latéral fixe                            | Panel lateral fijo                  |
| 4    | 20.04.036   | Chiusura a slitta                  | Sliding lock key                  | Gleitverschluss                            | Fermeture à glissière                           | Cierre de corredera                 |
| 5    | 03.07.210   | Pannello laterale DX               | Side panel - R                    | Seitenpaneel RE                            | Panneau latéral droit                           | Panel lateral dcho.                 |
| 6    | 20.04.072   | Cerniera pannello mobile           | Hinge                             | Scharnier für bewegliches paneel           | Charnière panneau mobile                        | Bisagra tapa                        |
| 7    | 01.02.094   | Cofano superiore                   | Wraparound-upper cover (metal)    | Oberes gehäuse                             | Carter supérieur                                | Chapa superior                      |
| 8    | 03.07.208   | Pannello laterale SX               | Side panel - L                    | Seitenpaneel LI                            | Panneau latéral gauche                          | Panel lateral izqdo                 |
| 9    | 01.04.267   | Pannello plastico frontale         | Front panel (plastic)             | Vorderes plastikpaneel                     | Panneau plastique frontal                       | Panel plástico frontal              |
| 10   | 15.22.242   | Pannello comandi FP242             | Control panel FP242               | Platine                                    | Platine   | Tarjeta                             |
| 11   | 09.01.110   | Commutatore 3 posizioni            | Rotary switch - 3 steps           | Stufenschalter 3 stufen                    | Commutateur 3 positions                         | Commutador 3 posiciones             |
| 12   | 09.01.116   | Commutatore 10 posizioni           | Rotary switch - 10 steps          | Stufenschalter 10 stufen                   | Commutateur 10 positions                        | Commutador 10 posiciones            |
| 13   | 09.11.010   | Manopola                           | Knob                              | Drehknopf                                  | Bouton  | Empuñadura                          |
| 14   | 19.01.023   | Cannetta L.121mm                   | Insulated liner L.121mm           | Drahtführung L.121mm                       | Tuyau en plastique L.121 mm                     | Tubo guia hilo L.121mm              |
| 15   | 19.01.017   | Pungiglione 62mm                   | Guide bushing - 62mm              | Zapf - 62mm                                | Guide 62 mm                                     | Guía 62mm                           |
| 16   | 19.01.002   | Corpo adattatore presa gas assiale | Axial gas connector-main body     | Adapterkörper für gassteckanschluss, axial | Corps adaptateur prise gaz axial                | Cuerpo adaptador toma gas axial     |
| 17   | 10.13.020   | Presa fissa 50-70mm²               | Current socket (panel) - 50-70mm² | Feste steckdose 50-70mm²                   | Prise fixe 50-70 mm²                            | Base conector 50-70mm²              |
| 18   | 19.50.054   | Innesto rapido acqua 1/8" rosso    | Quick connector H2O (red) - 1/8"  | Wasserschnellanschluss 1/8" rot            | Raccord rapide eau 1/8" rouge                   | Conexión rápida agua 1/8" rojo      |
| 19   | 19.50.053   | Innesto rapido acqua 1/8" blu      | Quick connector H2O (blue) - 1/8" | Wasserschnellanschluss 1/8" blau           | Raccord rapide eau 1/8" bleu                    | Conexión rápida agua 1/8" azul      |
| 20   | 11.28.003   | Encoder                            | Encoder                           | Encoder                                    | Encodeur  | Encoder                             |
| 21   | 01.15.03001 | Maniglia                           | Handle                            | Griff                                      | Poignée   | Manilla                             |
| 22   | 01.11.070   | Supporto maniglia                  | Handle support                    | Haltegriff                                 | Support poignée                                 | Soporte manilla                     |
| 23   | 05.04.061   | Induttanza livellamento            | Output choke                      | Induktanz                                  | Inductance de sortie                            | Inductancia de salida               |
| 24   | 05.01.005   | Trasformatore potenza              | Power transformer                 | Transformator                              | Transformateur                                  | Transformador                       |
| 25   | 14.10.164   | Ponte a diodi raddrizzatore        | Input rectifier bridge            | Gleichrichterdiodenbrücke                  | Pont à diodes redresseur                        | Puente de diodos rectificador       |
| 26   | 07.13.00501 | Motor ventilatore                  | Fan motor                         | Ventilatormotor                            | Moteur ventilateur                              | Motor ventilador                    |
| 27   | 07.11.011   | Ventola                            | Fan                               | Luftirrad                                  | Hélice du ventilateur                           | Ventilador                          |
| 28   | 20.02.003   | Aspo porta rocchetto 15kg          | Wire spool spindle (15kg)         | Drahtspulenhassel 15kg                     | Support bobine 15 kgs                           | Husillo bobina (15Kg)               |
| 29   | 01.14.167   | Supporto elettrovalvola            | Solenoid valve support            | Halteunmagnetventil                        | Support électrovanne                            | Soporte electroválvula              |
| 30   | 09.05.001   | Elettrovalvola                     | Solenoid valve                    | Magnetventil                               | Électrovanne                                    | Elettrovalvula                      |
| 31   | 08.22.012   | Pressacavo                         | Cable clamp                       | Kabelklemme                                | Serre-câble                                     | Racor para cable                    |
| 32   | 19.50.044   | Dado portagomma 1/8"               | Gas hose holder 1/8"              | Schlauchhaltermutter 1/8"                  | Écrou porte tuyau 1/8"                          | Tuerca boquilla 1/8"                |
| 33   | 08.26.009   | Presa schuko 16A 250V              | Mains socket - schuko 16A 250V    | Schukosteckdose 16A 250V                   | Prise schuko 16A 250V                           | Enchufe schuko 16A 250V             |
| 34   | 05.11.208   | Trasformatore ausiliario           | Auxiliary transformer             | Hilfstransformator                         | Transformateur auxiliaire                       | Transformador auxiliar              |
| 35   | 08.22.013   | Controdado                         | Blocking nut                      | Kontermutter                               | Contre-écrou                                    | Contratuercia                       |
| 36   | 09.02.014   | Teleruttore                        | Contacto                          | Schütz                                     | Télérupteur                                     | Telerruptor                         |
| 37   | 15.14.364   | Scheda elettronica                 | P.C. board                        | Elektronische karte                        | Platine   | Tarjeta electrónica                 |
| 38   | 15.14.20611 | Scheda elettronica                 | P.C. board                        | Elektronische karte                        | Platine   | Tarjeta electrónica                 |
| 39   | 09.04.402   | Pulsante                           | Push button                       | Drucktaste                                 | Bouton  | Pulsador                            |
| 40   | 18.50.015   | Molla a gas                        | Gas spring                        | Casfeder                                   | Ressort à gaz                                   | Muelle de gas                       |
| 41   | 21.06.007   | Cinghia                            | Carrying strap                    | Riemen                                     | Courroie  | Correa                              |
| 42   | 49.04.029   | Cavo alimentazione 4x4,0mm²        | Input line cord 4x4,0mm²          | Speisekabel 4x4,0mm²                       | Câble d'alimentation 4x4,0 mm²                  | Cable alimentación 4x4,0mm²         |
| 43   | 20.01.001   | Isolatore d.20                     | Insulating d.20                   | Isolator d.20                              | Isolateur d.20                                  | Aislador ø20                        |
| 44   | 20.04.091   | Tappo                              | Cap                               | Stopfen                                    | Bouchon   | Tapón                               |
| 45   | 24.01.190   | Raccordo 1/8" - 1/4"               | Fitting 1/8" - 1/4"               | Anschluss 1/8" - 1/4"                      | Raccord 1/8" - 1/4"                             | Racor 1/8" - 1/4"                   |
| 46   | 09.11.208   | Manopola                           | Knob                              | Drehknopf                                  | Bouton  | Empuñadura                          |
| *    | 11.20.026   | Shunt 200A 60mV                    | Shunt 200A 60mV                   | Shunt 200A 60mV                            | Shunt 200A 60mV                                 | Shunt 200A 60mV                     |
| *    | 11.26.006   | Varistore K460                     | Varistor - K460                   | Varistor K460                              | Varistor K460                                   | Varistor K460                       |
| *    | 19.50.013   | Chiera raccordo 3/8"               | Adaptor nut (3/8")                | Nutmutter, 3/8" anschluss                  | Frette raccord 3/8"                             | Tuerca racor 3/8"                   |
| *    | 19.50.022   | Raccordo 3/8"                      | Fitting 3/8"                      | Anschluss 3/8"                             | Raccord 3/8"                                    | Racor 3/8"                          |
| *    | 20.04.022   | Tappo                              | Cap                               | Stopfen                                    | Bouchon   | Tapón                               |
| *    | 21.04.002   | Tubo PVC retinato 6X12             | Braided PVC hose - 6x12           | PVC-gewebeschlauch 6X12                    | Tuyau PVC avec gaine de protection 6X12         | Manguera PVC con malla 6X12         |
| *    | 24.01.160   | Portagomma D.6mm 1/8"              | Hose holder D.6mm 1/8"            | Schlauchhalter D.6mm 1/8"                  | Porte tuyau D.6 mm 1/8"                         | Boquilla manguera Ø6mm 1/8"         |
| *    | 49.07.220   | Sensore termico                    | Thermal sensor                    | Wärmefühler                                | Captteur thermique                              | Sensor térmico                      |
| *    | 49.07.338   | Cablaggio shunt                    | Shunt wiring leads                | Shunt-verdrahtung                          | Câblage shunt                                   | Cable conexión shunt                |
| *    | 49.07.397   | Cablaggio                          | Wiring                            | Verdrahtung                                | Câblage   | Cableado                            |
| *    | 71.10.005   | Tubo PVC retinato 5x11 L.1,70m     | Braided PVC hose - 5x11 L.1,7m    | PVC-gewebeschlauch 5x11 L.1,70m            | Tuyau PVC avec gaine de protection 5x11 L.1,70m | Manguera PVC con malla 5x11 L.1,70m |

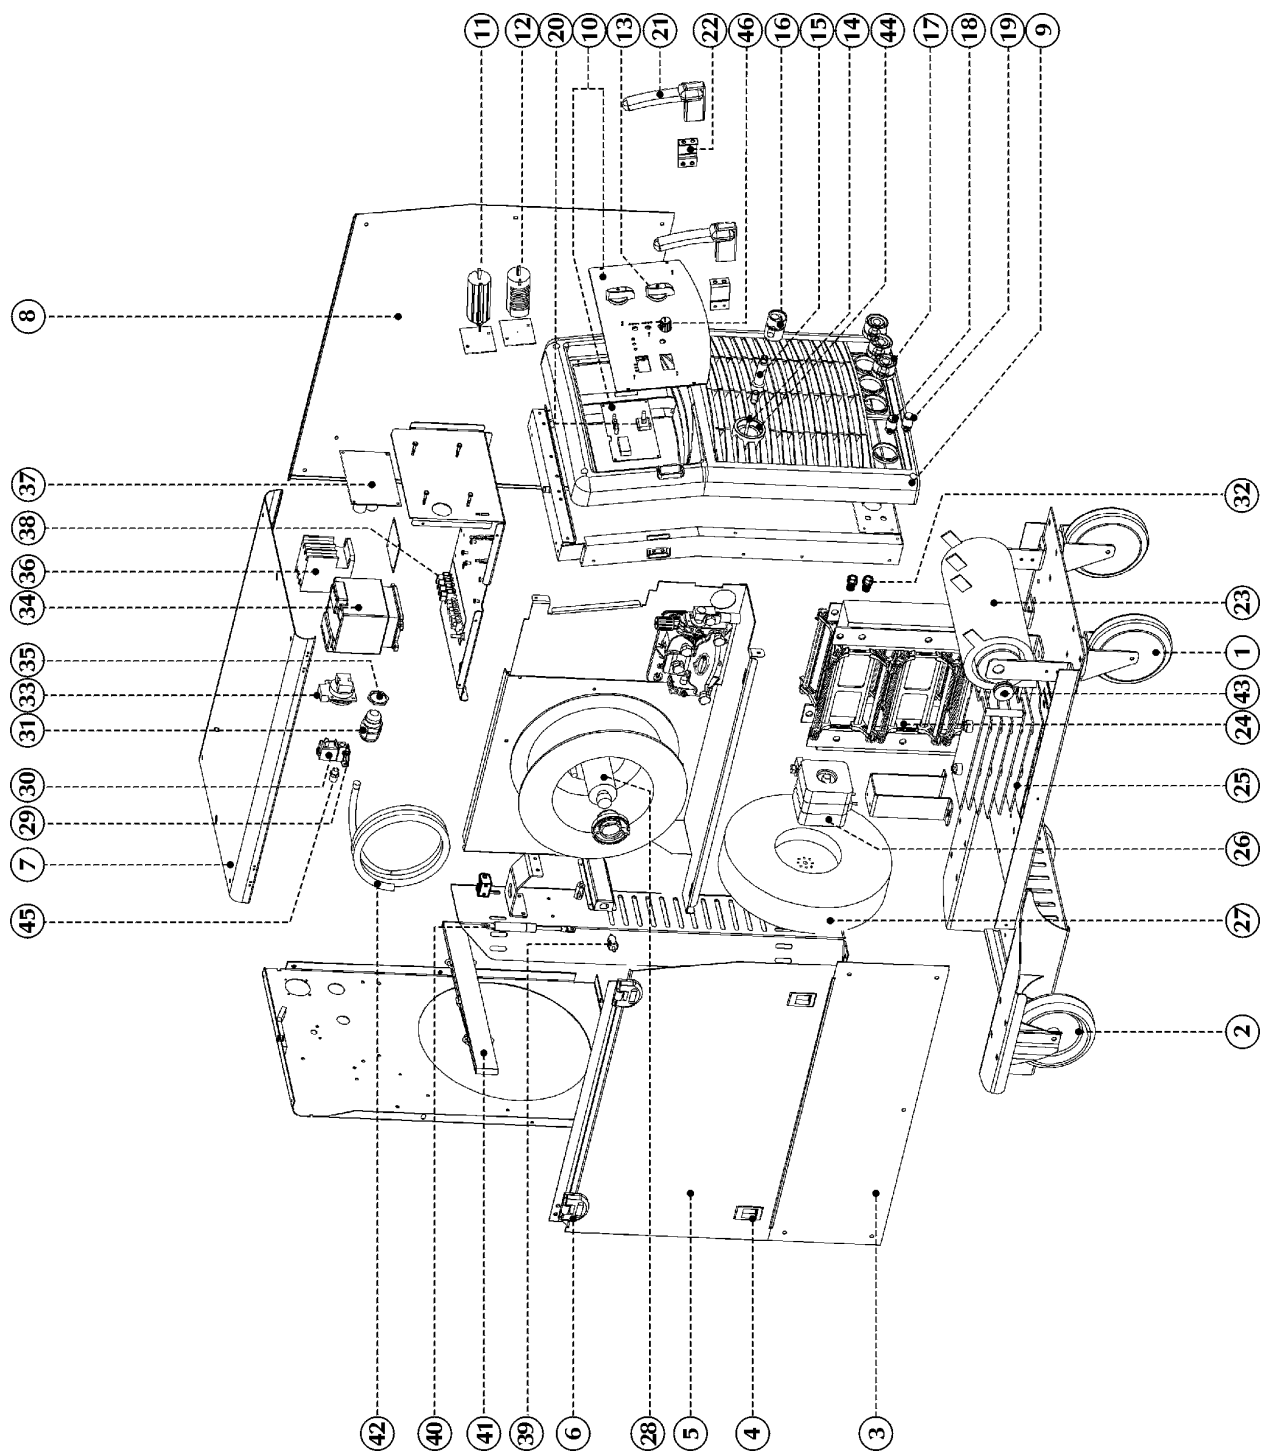

| POS. | CODE        | ITALIANO                           | ENGLISH                           | DEUTSCH                                    | FRANÇAIS  | ESPAÑOL                             |
|------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1    | 04.05.004   | Ruota supporto girevole D.150mm    | Pivot wheel - D.150mm             | Lenkrolle für fahrwagen D.150mm            | Roulette support pivotant D.150 mm              | Rueda soporte giratorio D.150mm     |
| 2    | 04.05.003   | Ruota D.150mm                      | Wheel - D.150mm                   | Rad für fahrwagen D.150mm                  | Roulette D.150 mm                               | Rueda D.150mm Panel lateral fijo    |
| 3    | 01.03.039   | Pannello laterale fisso            | Side panel - locked               | Festes seitenpaneel                        | Panneau latéral fixe                            | Panel lateral fijo                  |
| 4    | 20.04.036   | Chiusura a slitta                  | Sliding lock key                  | Gleitverschluss                            | Fermeture à glissière                           | Cierre de corredera                 |
| 5    | 03.07.211   | Pannello laterale DX               | Side panel - R                    | Seitenpaneel RE                            | Panneau latéral droit                           | Panel lateral dcho.                 |
| 6    | 20.04.072   | Cerniera pannello mobile           | Hinge                             | Scharnier für bewegliches paneel           | Charnière panneau mobile                        | Bisagra tapa                        |
| 7    | 01.02.094   | Cofano superiore                   | Wraparound-upper cover (metal)    | Oberes gehäuse                             | Carter supérieur                                | Chapa superior                      |
| 8    | 03.07.209   | Pannello laterale SX               | Side panel - L                    | Seitenpaneel LI                            | Panneau latéral gauche                          | Panel lateral izqdo                 |
| 9    | 01.04.267   | Pannello plastico frontale         | Front panel (plastic)             | Vorderes plastikpaneel                     | Panneau plastique frontal                       | Panel plástico frontal              |
| 10   | 15.22.242   | Pannello comandi FP242             | Control panel FP242               | Platine                                    | Platine   | Tarjeta                             |
| 11   | 09.01.111   | Commutatore 3 posizioni            | Rotary switch - 3 steps           | Stufenschalter 3 stufen                    | Commutateur 3 positions                         | Commutador 3 posiciones             |
| 12   | 09.01.114   | Commutatore 10 posizioni           | Rotary switch - 10 steps          | Stufenschalter 10 stufen                   | Commutateur 10 positions                        | Commutador 10 posiciones            |
| 13   | 09.11.010   | Manopola                           | Knob                              | Drehknopf                                  | Bouton  | Empuñadura                          |
| 14   | 19.01.023   | Cannetta L.121mm                   | Insulated liner L.121mm           | Drahtführung L.121mm                       | Tuyau en plastique L.121 mm                     | Tubo guia hilo L.121mm              |
| 15   | 19.01.017   | Pungiglione 62mm                   | Guide bushing - 62mm              | Zapf - 62mm                                | Guide 62 mm                                     | Guía 62mm                           |
| 16   | 19.01.002   | Corpo adattatore presa gas assiale | Axial gas connector-main body     | Adapterkörper für gassteckanschluss, axial | Corps adaptateur prise gaz axial                | Cuerpo adaptador toma gas axial     |
| 17   | 10.13.003   | Presa fissa 50-70mm²               | Current socket (panel) - 50-70mm² | Feste steckdose 50-70mm²                   | Prise fixe 50-70 mm²                            | Base conector 50-70mm²              |
| 18   | 19.50.054   | Innesto rapido acqua 1/8" rosso    | Quick connector H2O (red) - 1/8"  | Wasserschnellanschluss 1/8" rot            | Raccord rapide eau 1/8" rouge                   | Conexión rápida agua 1/8" rojo      |
| 19   | 19.50.053   | Innesto rapido acqua 1/8" blu      | Quick connector H2O (blue) - 1/8" | Wasserschnellanschluss 1/8" blau           | Raccord rapide eau 1/8" bleu                    | Conexión rápida agua 1/8" azul      |
| 20   | 11.28.003   | Encoder                            | Encoder                           | Encoder                                    | Encoder   | Encoder                             |
| 21   | 01.15.03001 | Maniglia                           | Handle                            | Griff                                      | Poignée   | Manilla                             |
| 22   | 01.11.070   | Supporto maniglia                  | Handle support                    | Halterunggriff                             | Support poignée                                 | Soporte manilla                     |
| 23   | 05.04.062   | Induttanza livellamento            | Output choke                      | Induktanz                                  | Inductance de sortie                            | Inductancia de salida               |
| 24   | 05.01.164   | Trasformatore potenza              | Power transformer                 | Transformator                              | Transformateur                                  | Transformador                       |
| 25   | 14.10.132   | Ponte a diodi raddrizzatore        | Input rectifier bridge            | Gleichrichterdiodenbrücke                  | Pont à diodes redresseur                        | Puente de diodos rectificador       |
| 26   | 07.13.00501 | Motore ventilatore                 | Fan motor                         | Ventilatormotor                            | Moteur ventilateur                              | Motor ventilador                    |
| 27   | 07.11.011   | Ventola                            | Fan                               | Lüfterrad                                  | Hélice du ventilateur                           | Ventilador                          |
| 28   | 20.02.003   | Aspo porta rocchetto 15kg          | Wire spool spindle (15kg)         | Drahtspulenhassel 15kg                     | Support bobine 15 kgs                           | Husillo bobina (15kg)               |
| 29   | 01.14.167   | Supporto elettrovalvola            | Solenoid valve support            | Halterungsmagnetventil                     | Support électrovanne                            | Soporte electroválvula              |
| 30   | 09.05.001   | Elettrovalvola                     | Solenoid valve                    | Magnetventil                               | Électrovanne                                    | Electroválvula                      |
| 31   | 08.22.012   | Pressacavo                         | Cable clamp                       | Kabelklemme                                | Serre-câble                                     | Racor para cable                    |
| 32   | 19.50.044   | Dado portogomma 1/8"               | Gas hose holder 1/8"              | Schlauchhaltermutter 1/8"                  | Écrou porte tuyau 1/8"                          | Tuerca boquilla 1/8"                |
| 33   | 08.26.009   | Presa schuko 16A 250V              | Mains socket - schuko 16A 250V    | Schukosteckdose 16A 250V                   | Prise schuko 16A 250V                           | Enchufe schuko 16A 250V             |
| 34   | 05.11.208   | Trasformatore ausiliario           | Auxiliary transformer             | Hilfstransformator                         | Transformateur auxiliaire                       | Transformador auxiliar              |
| 35   | 08.22.013   | Controdatado                       | Blocking nut                      | Konternmutter                              | Contre-écrou                                    | Contratuercia                       |
| 36   | 09.02.014   | Teleruttore                        | Contactor                         | Schütz                                     | Télérupteur                                     | Telerruptor                         |
| 37   | 15.14.364   | Scheda elettronica                 | P.C. board                        | Elektronische karte                        | Platine   | Tarjeta electrónica                 |
| 38   | 15.14.20611 | Scheda elettronica                 | P.C. board                        | Elektronische karte                        | Platine   | Tarjeta electrónica                 |
| 39   | 09.04.402   | Pulsante                           | Push button                       | Drucktaste                                 | Bouton  | Pulsador                            |
| 40   | 18.50.015   | Molla a gas                        | Gas spring                        | Gasfeder                                   | Ressort à gaz                                   | Muelle de gas                       |
| 41   | 21.06.007   | Cinghia                            | Carrying strap                    | Riemen                                     | Courroie  | Correa                              |
| 42   | 49.04.009   | Cavo alimentazione 4x6,0mm²        | Input line cord 4x6,0mm²          | Speisekabel 4x6,0mm²                       | Câble d'alimentation 4x6,0 mm²                  | Cable alimentación 4x6,0mm²         |
| 43   | 20.01.001   | Isolatore d.20                     | Insulating d.20                   | Isolator d.20                              | Isolateur d.20                                  | Aislador ø20                        |
| 44   | 20.04.091   | Tappo                              | Cap                               | Stopfen                                    | Bouchon   | Tapón                               |
| 45   | 24.01.190   | Raccordo 1/8" - 1/4"               | Fitting 1/8" - 1/4"               | Anschluss 1/8" - 1/4"                      | Raccord 1/8" - 1/4"                             | Racor 1/8" - 1/4"                   |
| 46   | 09.11.208   | Manopola                           | Knob                              | Drehknopf                                  | Bouton  | Empuñadura                          |
| *    | 11.20.026   | Shunt 200A 60mV                    | Shunt 200A 60mV                   | Shunt 200A 60mV                            | Shunt 200A 60mV                                 | Shunt 200A 60mV                     |
| *    | 11.26.006   | Varistore K460                     | Varistor - K460                   | Varistor K460                              | Varistor K460                                   | Varistor K460                       |
| *    | 19.50.013   | Chiera raccordo 3/8"               | Adaptor nut (3/8")                | Nutmutter, 3/8" anschluss                  | Frette raccord 3/8"                             | Tuerca racor 3/8"                   |
| *    | 19.50.022   | Raccordo 3/8"                      | Fitting 3/8"                      | Anschluss 3/8"                             | Raccord 3/8"                                    | Racor 3/8"                          |
| *    | 20.04.022   | Tappo                              | Cap                               | Stopfen                                    | Bouchon   | Tapón                               |
| *    | 21.04.002   | Tubo PVC retinato 6X12             | Braided PVC hose - 6x12           | PVC-gewebeschnlauch 6X12                   | Tuyau PVC avec gaine de protection 6X12         | Manguera PVC con malla 6X12         |
| *    | 24.01.160   | Portagomma D.6mm 1/8"              | Hose holder D.6mm 1/8"            | Schlauchhalter D.6mm 1/8"                  | Porte tuyau D.6 mm 1/8"                         | Boquilla manguera Ø6mm 1/8"         |
| *    | 49.07.220   | Sensore termico                    | Thermal sensor                    | Wärmefühler                                | Captteur thermique                              | Sensor térmico                      |
| *    | 49.07.338   | Cablaggio shunt                    | Shunt wiring leads                | Shunt-verdrahtung                          | Câblage shunt                                   | Cable conexion shunt                |
| *    | 49.07.397   | Cablaggio                          | Wiring                            | Verdrahtung                                | Câblage   | Cableado                            |
| *    | 71.10.005   | Tubo PVC retinato 5x11 L.1,70m     | Braided PVC hose - 5x11 L.1,7m    | PVC-gewebeschnlauch 5x11 L.1,70m           | Tuyau PVC avec gaine de protection 5x11 L.1,70m | Manguera PVC con malla 5x11 L.1,70m |

Traino 2-4 rulli, 2-4 roller feeder, Antrieb 2-4 Rollen, Traction 2-4 rouleaux, Arrastre 2-4 rollos, Suporte de arrastamento 2-4 rolos, Aandrijving 2-4 rollen, Trådmätningenshet med 2-4 valsar, Drev 2-4 ruller, Trekkeenhet 2-4 valser, 2-4 rullan veto, Εκτύλιξη 2-4 ράουλα

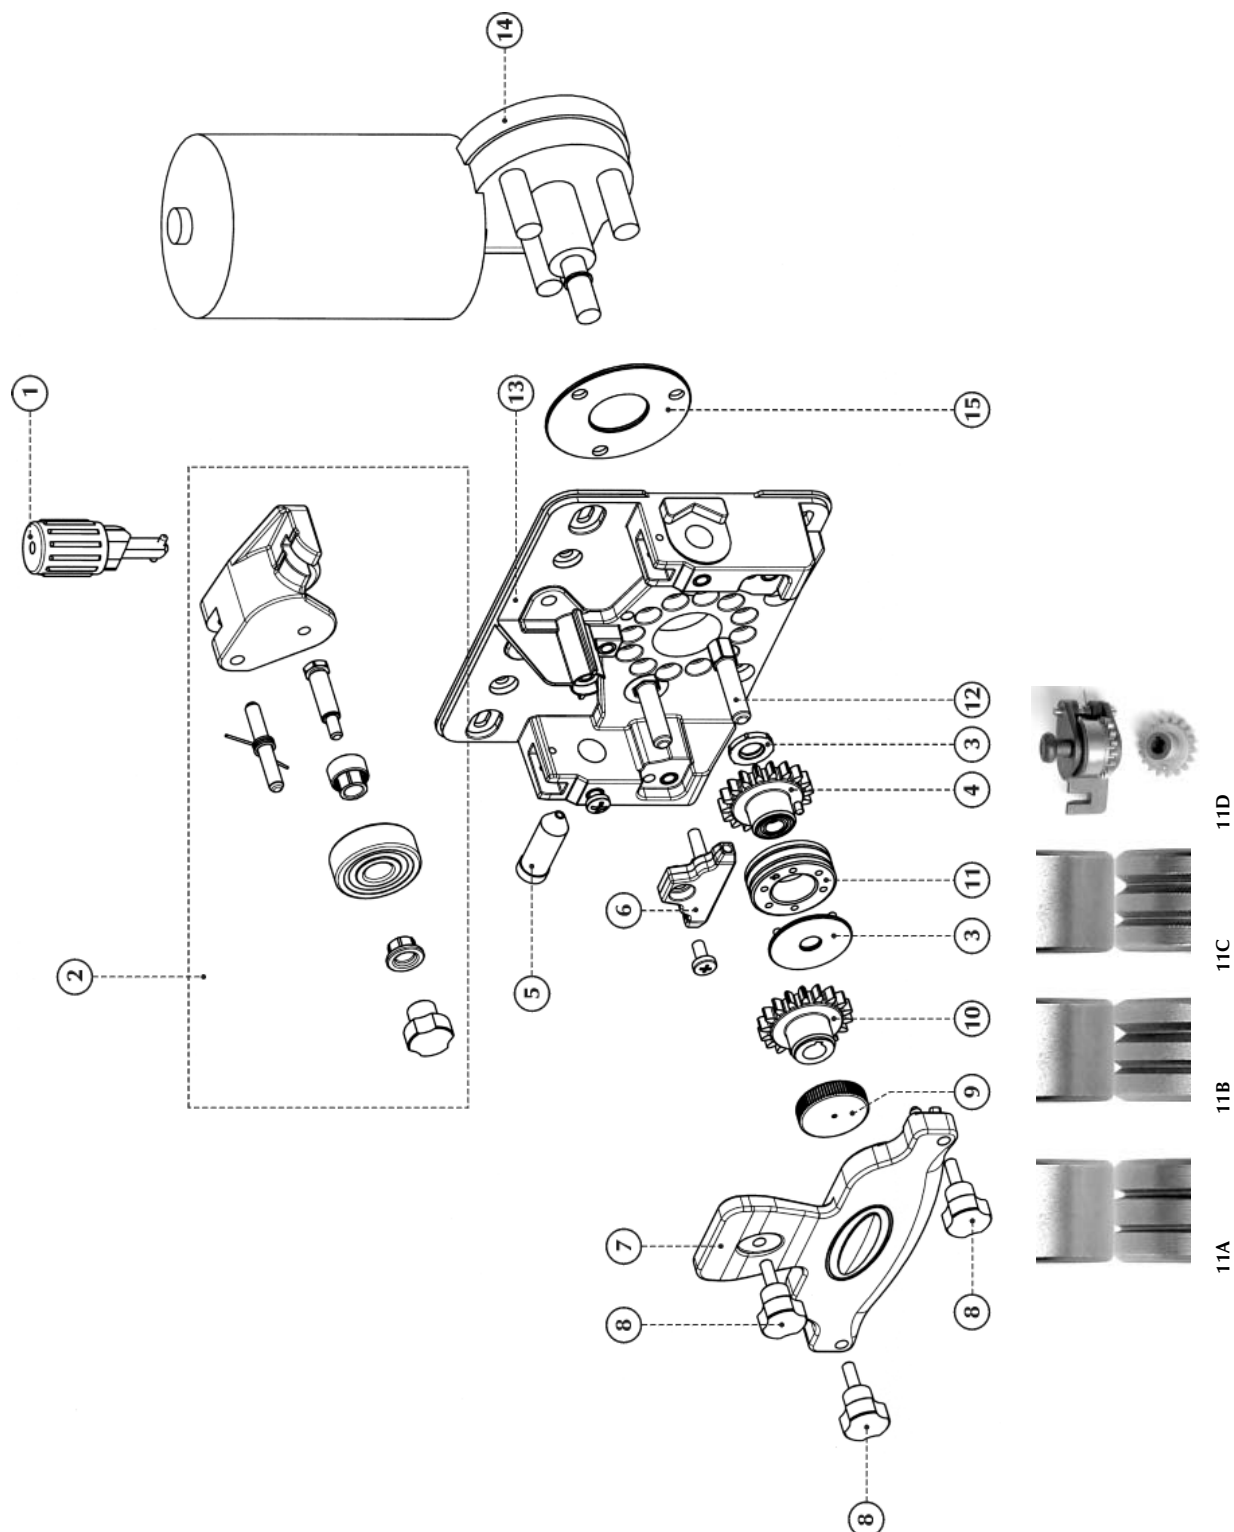





















| POS. CODE     | ITALIANO   | ENGLISH  | DEUTSCH   | FRANÇAIS   | ESPAÑOL  |
|---------------|--|--|---|--|--|
| 1 09.11.215   | Manopola regolazione pressione   | Pressure regulator knob                                  | Drückreglerhandrad  | Volant régulateur de pression                                  | Volante regulador de presión   |
| 2 07.01.505   | Supporto ingranaggio DX assemblato   | Gear support assembled DX                                | Halierung von Räderwerk   | Support engrenage assemblée                                    | Soporte engranaje ensamblado   |
| 3 20.07.085   | Kit plastiche  | Plastic parts kit  | DX Kunststoffteile-Kit  | DX Kit structures en plastique                                 | DX Kit estructuras en plástico   |
| 4 07.01.312   | Ingranaggio trainafile   | Gear wheel   | Zahnrad   | Engrenage  | Engranaje  |
| 5 19.50.057   | Bussola guidafile  | Wire-guide bush  | Drahtführungsbuchse   | Douille guide-fil  | Forro guíaalambre  |
| 6 20.07.053   | Guidafile centrale 4 rulli   | Central wire-guide bush 4 rollers                        | Drahtführungsbuchse mittlen 4 Rollen                                    | Douille guide-fil centrale 4 galets                            | Forro guíaalambre medio 4 rodillos   |
| 7 20.07.047   | Guida superiore 4 rulli  | Top guide 4 rollers                                      | Rollen  | Guide supérieur 4 galets                                       | los Guía superior 4 rodillos   |
| 8 20.04.058   | Volantino maschio  | Knob   | Oberführung 4 Rollen  | Volant   | Volante  |
| 9 20.07.079   | Volantino ingranaggio motore   | Motor gear Knob  | Handrad   | Volant engrenage moteur  | Volante engranaje motor  |
| 10 07.01.309  | Ingranaggio albero motore  | Gear wheel   | Handrad zahnrad motor Zahnrad   | Pignon   | Engranaje  |
| 11A 07.01.298 | Rullo tendifilo, filo pieno 0.6-0.8  | Roller for wire 0.6-0.8                                  | Rolle für Draht 0.6-0.8   | Galet fil 0.6-0.8  | Rodillo alambre 0.6-0.8  |
| 07.01.291     | Rullo tendifilo, filo pieno 0.8-1.0  | Roller for wire 0.8-1.0                                  | Rolle für Draht 0.8-1.0   | Galet fil 0.8-1.0  | Rodillo alambre 0.8-1.0  |
| 07.01.292     | Rullo tendifilo, filo pieno 1.0-1.2  | Roller for wire 1.0-1.2                                  | Rolle für Draht 1.0-1.2   | Galet fil 1.0-1.2  | Rodillo alambre 1.0-1.2  |
| 07.01.293     | Rullo tendifilo, filo pieno 1.2-1.6  | Roller for wire 1.2-1.6                                  | Rolle für Draht 1.2-1.6   | Galet fil 1.2-1.6  | Rodillo alambre 1.2-1.6  |
| 11B 07.01.295 | Rullo tendifilo, filo alluminio 0.8-1.0                                    | Roller for aluminium wire 0.8-1.0                        | Rolle für Aluminiumdraht 0.8-1.0  | Galet fil aluminium 0.8-1.0                                    | Rodillo alambre de aluminio 0.8-1.0  |
| 07.01.296     | Rullo tendifilo, filo alluminio 1.0-1.2                                    | Roller for aluminium wire 1.0-1.2                        | Rolle für Aluminiumdraht 1.0-1.2  | Galet fil aluminium 1.0-1.2                                    | Rodillo alambre de aluminio 1.0-1.2  |
| 07.01.297     | Rullo tendifilo, filo alluminio 1.2-1.6                                    | Roller for aluminium wire 1.2-1.6                        | Rolle für Aluminiumdraht 1.2-1.6  | Galet fil aluminium 1.2-1.6                                    | Rodillo alambre de aluminio 1.2-1.6  |
| 11C 07.01.300 | Rullo tendifilo, filo animato 1.2-1.4-1.6                                  | Roller for flux cored wire 1.2-1.4-1.6                   | Rolle für Fülldrahtstahl 1.2-1.4-1.6                                    | Galet fil fourre 1.2-1.4-1.6                                   | Rodillo alambre tubolar 1.2-1.4-1.6  |
| 07.01.321     | Rullo tendifilo, filo animato 1.6-2.0-2.4                                  | Roller for flux cored wire 1.6-2.0-2.4                   | Rolle für Fülldrahtstahl 1.6-2.0-2.4                                    | Galet fil fourre 1.6-2.0-2.4                                   | Rodillo alambre tubolar 1.6-2.0-2.4  |
| 11D 07.01.511 | Kit upgrade 2 rulli (1 rullo trainante + 1 rullo folle) a 4 rulli trainati | Upgrade kit from 2 rolls (1 roll drive) to 4 rolls drive | Nachrüstung von 2 rollen (1 roll angetrieben) auf 4 angetriebene rollen | Galet Kit upgrade 2 galets (1 galet moteur) a 4 galets moteurs | Kit upgrade de 2 rodillos (1 rodillo tractor, 1 rodillo de apriete) a 4 rodillos tractor |
| 12 18.76.012  | Perno  | Pin  | Zapfen  | Goujon   | Perno  |
| 13 20.07.046  | Corpo traino 4 rulli   | Wirefeeder body 4 rollers                                | Vorschubkörper 4 Rollen   | Corps devoir 4 galets  | Cuerpo arrastre 4 rodillos   |
| 14 07.01.095  | Motore   | Motor  | Motor   | Moteur   | Motor  |
| 15 20.07.052  | Flangia motore   | Motor flange   | Motorflansch  | Bride moteur   | Brida motor  |
| *             | Kit bussole traino 2 rulli   | 2 Rolls feed unit - bushing kit                          | Hülsekit für Drahtzugaggregat, 2 rollen                                 | Kit douilles chariot 2 rouleaux                                | Kit casquillos unidad alimentación 2 rodillos  |

# 13 Simbologia, Symbols, Symbole, Symbologie, Símbolos, Simbolos, Symbolen, Symboler, Symboler, Symbolenes forklaring, Symbolit, Συμβολα

## ITALIANO


















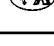

|   |   |
|---|---|
|    | Pericoli imminenti che causano gravi lesioni e comportamenti rischiosi che potrebbero causare gravi lesioni |
|    | Comportamenti che potrebbero causare lesioni non gravi o danni alle cose                                    |
|    | Le note precedute da questo simbolo sono di carattere tecnico e facilitano le operazioni                    |
|    | Leggere il manuale istruzione.  |
|    | Consultare personale qualificato  |
|    | Ambiente di utilizzo  |
|    | Il processo di saldatura (taglio) è fonte nociva di radiazioni, rumore, calore ed esalazioni gassose        |
|    | Utilizzare sempre indumenti adatti  |
|    | Utilizzare sempre calzature a normativa   |
|    | Utilizzare sempre guanti a normativa  |
|    | Utilizzare maschere con protezioni laterali per il viso   |
|    | Indossare sempre occhiali di sicurezza con schermi laterali   |
|    | Non utilizzare lenti a contatto   |
|    | Utilizzare cuffie antirumore  |
|   | Evitare il contatto tra mani, capelli, indumenti, attrezzi... e parti in movimento                          |
|  | Tenere il corpo lontano dalla torcia  |
|  | Evitare di toccare i pezzi appena saldati   |
|  | Il liquido caldo in uscita potrebbe causare gravi ustioni o scottature                                      |
|  | Provvedere ad un'attrezzatura di pronto soccorso  |


















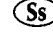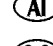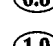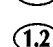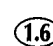

|   |  |
|---|--|
|    | Protezione da fumi e gas   |
|    | Prevenzione incendio/scoppio   |
|    | Prevenzione nell'uso delle bombole di gas                              |
|    | Protezione da shock elettrico  |
|    | Consultare il medico prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura |
|    | Campi elettromagnetici   |
|    | Grado di protezione  |
|    | Scollegare la rete di alimentazione                                    |
|    | Modalità di sollevamento, trasporto e scarico                          |
|    | Posizionamento dell'impianto   |
|    | Allacciamento  |
|    | Alimentazione con gruppo elettrogeno                                   |
|    | Messa a terra  |
|    | Messa in servizio<br>Manutenzione<br>Riparazione                       |
|   | Controllare la temperatura   |
|  | Alimentazione del generatore   |
|  | Potenza attiva   |
|  | Allarme generale   |
|  | Misura di corrente   |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|    | Misura di tensione              |
|    | Acciaio al carbonio             |
|    | Acciaio inox                    |
|    | Alluminio                       |
|    | Diametro filo 0.8 mm            |
|    | Diametro filo 1.0 mm            |
|    | Diametro filo 1.2 mm            |
|    | Diametro filo 1.6 mm            |
|    | Modalità 2 tempi                |
|    | Modalità 4 tempi                |
|    | Procedimento MIG manuale        |
|    | Avanzamento filo                |
|    | Tasto encoder                   |
|    | Passo di regolazione principale |
|   | Passo di regolazione secondario |
|  | 1 Induttanza minima             |
|  | 2 Induttanza media              |
|  | 3 Induttanza massima            |
|  | Entrata liquido refrigerante    |
|  | Uscita liquido refrigerante     |

## ENGLISH
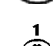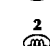
|   |  |
|---|--|
|  | Imminent danger of serious body harm and dangerous behaviours that may lead to serious body harm |
|  | Important advice to be followed in order to avoid minor injuries or damage to property           |
|  | Technical notes to facilitate operations   |
|  | Read the instruction manual  |
|  | Consult qualified personnel  |
|  | Environment of use   |
|  | The welding (cutting) process is a noxious source of radiations, noise, heat and gas emissions   |
|  | Always use suitable clothing   |
|  | Always use regulation shoes  |
|  | Always use regulation gloves   |
|  | Wear masks with side face guards   |
|  | Always wear safety goggles with side guards  |
|  | Do not wear contact lenses   |
|  | Use headphones   |
|  | Avoid contact of hands, hair, clothing, tools ... with any rotating parts                        |
|  | Keep your body away from the torch   |
|  | Avoid touching the pieces that have just been welded   |
|  | The hot liquid coming out might cause serious burning or scalding                                |
|  | Keep a first aid kit ready for use   |


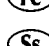



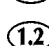
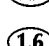
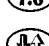












|   |   |
|---|---|
|  | Protection against fumes and gases                      |
|  | Fire/explosion prevention                               |
|  | Prevention in using gas canisters                       |
|  | Protection from electrical shock                        |
|  | Consult a doctor before starting any welding operations |
|  | Electromagnetic fields                                  |
|  | Protection rating                                       |
|  | Disconnect at the mains                                 |
|  | Lifting, transport and unloading procedures             |
|  | Positioning of the system                               |
|  | Connection  |
|  | Power supply by generating set                          |
|  | Earthing  |
|  | Commissioning<br>Maintenance<br>Repair                  |
|  | Check the temperature                                   |
|  | Power supply  |
|  | Power on  |
|  | General alarm   |
|  | Current measurement                                     |

|   |                              |
|---|------------------------------|
|  | Voltage measurement          |
|  | Carbon steel                 |
|  | Stainless steel              |
|  | Aluminium                    |
|  | Wire diameter 0.8 mm         |
|  | Wire diameter 1.0 mm         |
|  | Wire diameter 1.2 mm         |
|  | Wire diameter 1.6 mm         |
|  | 2-step                       |
|  | 4-step                       |
|  | Manual MIG welding procedure |
|  | Wire feed                    |
|  | Encoder key                  |
|  | Main adjustment step         |
|  | Secondary adjustment step    |
|  | 1 Minimum inductance         |
|  | 2 Medium inductance          |
|  | 3 Maximum inductance         |
|  | Cooling liquid inlet         |
|  | Cooling liquid outlet        |



## DEUTSCH

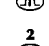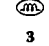


















|   |  |
|---|--|
|    | Drohende Gefahren, die schwere Verletzungen verursachen und gefährliche Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen führen können |
|    | Verhaltensweisen, die leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen könnten  |
|    | Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Anmerkungen sind technischer Art und erleichtern die Arbeitsschritte                          |
|    | Lesen Sie die Bedienungsanleitung  |
|    | Fachpersonal kontaktieren  |
|    | Arbeitsumgebung  |
|    | Der Schweißvorgang (Schneidvorgang) verursacht schädliche Strahlungs-, Lärm-, Hitze- und Gasemissionen                               |
|    | Immer geeignete Kleidung tragen  |
|    | Immer normgerechtes Schuhwerk tragen   |
|    | Immer normgerechte Handschuhe tragen   |
|    | Masken mit seitlichem Gesichtsschutz tragen  |
|    | Immer Schutzbrillen mit Seitenschutz aufsetzen   |
|    | Keine Kontaktlinsen tragen   |
|    | Gehörschutz tragen   |
|    | Den Kontakt von Händen, Haaren, Kleidung, Werkzeugen usw. mit sich bewegenden Teilen vermeiden                                       |
|    | Körper fern vom Brenner halten   |
|   | Soeben geschweißte Werkstücke nicht berühren   |
|  | Die austretende heiße Flüssigkeit kann schwere Verbrennungen oder Verbrühungen verursachen   |
|  | Einen Verbandskasten griffbereit halten  |


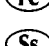



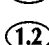














|   |   |
|---|---|
|    | Rauch- und Gasschutz  |
|    | Brand-/Explosionsverhütung  |
|    | Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen                                 |
|    | Schutz vor Elektrischem Schlag  |
|    | Den Arzt konsultieren vor Ausübung von bzw. Annäherung an Schweißarbeiten |
|    | Elektromagnetische Felder   |
|    | Schutzart   |
|    | Vom Versorgungsnetz trennen   |
|    | Heben, Transportieren und Abladen   |
|    | Aufstellen der Anlage   |
|    | Anschluss   |
|    | Versorgung mit Generatorsatz  |
|    | Erdung  |
|    | Inbetriebsetzung<br>Wartung<br>Reparatur                                  |
|    | Die Temperatur kontrollieren  |
|    | Stromversorgung   |
|   | Leistung Ein  |
|  | Allgemeiner Alarm   |
|  | Strommessung  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
|    | Spannungsmessung        |
|    | Kohlenstoffstahl        |
|    | Edelstahl               |
|    | Aluminium               |
|    | Drahtdurchmesser 0.8 mm |
|    | Drahtdurchmesser 1.0 mm |
|    | Drahtdurchmesser 1.2 mm |
|    | Drahtdurchmesser 1.6 mm |
|    | 2-Takt                  |
|    | 4-Takt                  |
|    | Manuelles MIG-Verfahren |
|    | Drahtvorschub           |
|    | Taste Encoder           |
|    | Hauptregelungsschritt   |
|    | Nebenregelungsschritt   |
|    | Minimale Induktivität   |
|   | Mittlere Induktivität   |
|  | Maximale Induktivität   |
|  | Eintritt Kühlmittel     |
|  | Austritt Kühlmittel     |





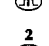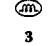














## FRANÇAIS

|   |  |
|---|--|
|  | Dangers imminents qui causent de graves lésions et comportements risqués qui pourraient causer de graves lésions                   |
|  | Comportements qui pourraient causer des lésions sans gravité ou des dommages aux biens   |
|  | Les notes précédées par ce symbole sont de caractère technique et facilitent les opérations  |
|  | Lire le manuel d'instructions  |
|  | Consulter un personnel qualifié  |
|  | Usage prévu  |
|  | Le procédé de soudage (découpage) constitue une source nocive de radiations, de bruit, de chaleur et d'émanations gazeuses         |
|  | Toujours utiliser des vêtements appropriés   |
|  | Toujours porter des chaussures conformes aux normes  |
|  | Toujours porter des gants conformes aux normes   |
|  | Utiliser un masque avec des protections latérales pour le visage   |
|  | Toujours porter des lunettes de sécurité avec des coques latérales   |
|  | Ne pas utiliser de lentilles de contact  |
|  | Utiliser un casque contre le bruit   |
|  | Veiller à ce que les mains, les cheveux, les vêtements, les outils ou autres ne soient pas en contact avec les pièces en mouvement |
|  | Éloigner la tête de la torche  |
|  | Éviter de toucher les pièces qui viennent d'être soudées   |
|  | Le liquide chaud à la sortie pourrait provoquer des brûlures graves  |
|  | Avoir à disposition une trousse de secours   |






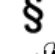











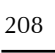

|   |  |
|---|--|
|  | Protection contre les fumées et les gaz                          |
|  | Prévention contre le risque d'incendie et d'explosion            |
|  | Prévention concernant l'emploi des bouteilles de gaz             |
|  | Protection contre les décharges électriques                      |
|  | Consulter un médecin avant d'effectuer des opérations de soudage |
|  | Champs électromagnétiques  |
|  | Degré de protection  |
|  | Couper le courant  |
|  | Mode de soulèvement, de transport et de déchargement             |
|  | Positionnement de l'appareil                                     |
|  | Branchement et raccordement                                      |
|  | Alimentation avec groupe électrogène                             |
|  | Mise à la terre  |
|  | Mise en service<br>Entretien<br>Réparation                       |
|  | Contrôle de la température                                       |
|  | Alimentation du générateur                                       |
|  | Indicateur de mise sous tension                                  |
|  | Alarme générale  |
|  | Mesure de l'intensité  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | Mesure de tension              |
|  | Acier au carbone               |
|  | Acier inoxydable               |
|  | Aluminium                      |
|  | Diamètre du fil 0.8 mm         |
|  | Diamètre du fil 1.0 mm         |
|  | Diamètre du fil 1.2 mm         |
|  | Diamètre du fil 1.6 mm         |
|  | Mode 2 temps                   |
|  | Mode 4 temps                   |
|  | Procédé MIG manuel             |
|  | Dévidage du fil                |
|  | Touche interface               |
|  | Pas pour le réglage principal  |
|  | Pas pour le réglage secondaire |
|  | Inductance minimale            |
|  | Inductance moyenne             |
|  | Inductance maximale            |
|  | Entrée liquide réfrigérant     |
|  | Sortie liquide réfrigérant     |

## ESPAÑOL

|   |  |
|---|--|
|    | Peligros inminentes que causan lesiones graves y comportamientos peligrosos que podrían causar lesiones graves |
|    | Comportamientos que podrían causar lesiones no leves, o daños a las cosas                                      |
|    | Las notas anteceditas precedidas de este símbolo son de carácter técnico y facilitan las operaciones           |
|    | Lea el manual de instrucciones   |
|    | Consultar con el personal cualificado  |
|    | Entorno de utilización   |
|    | El proceso de soldadura (corte) es una fuente nociva de radiaciones, ruido, calor y emanaciones gaseosas       |
|    | Utilizar indumentarios adecuados   |
|    | Vestimenta adecuada zapatos según las normas   |
|    | Utilizar guantes según las normas  |
|    | Use máscaras con protecciones laterales para la cara   |
|    | Siempre póngase gafas de seguridad con aletas laterales  |
|    | ¡¡¡No use lentes de contacto!!!  |
|    | Use auriculares  |
|   | Evitar el contacto de las manos, cabellos, vestimenta, herramientas, etc. con las piezas móviles               |
|  | Mantener el cuerpo lejos de la antorcha  |
|  | No tocar las piezas recién soldadas  |
|  | El líquido caliente que sale podría provocar graves quemaduras   |
|  | Tenga a mano un equipo de primeros auxilios  |

## PORTUGUÊS

|   |   |
|---|---|
|  | Perigo iminente de lesões corporais graves e de comportamentos perigosos que podem provocar lesões corporais graves |
|  | Informação importante a seguir de modo a evitar lesões menos graves ou danos em bens                                |
|  | Todas as notas precedidas deste símbolo são sobretudo de carácter técnico e facilitam as operações                  |
|  | Ler o manual de instruções  |
|  | Consultar o pessoal qualificado   |
|  | Ambiente de utilização  |
|  | O processo de soldadura (corte) é uma fonte nociva de radiações, ruído, calor e exalação de gases                   |
|  | Utilizar sempre vestuário apropriado  |
|  | Utilizar sempre calçado conforme às normas  |
|  | Utilizar sempre luvas conforme às normas  |
|  | Utilizar máscaras com protectores laterais da face  |
|  | Utilizar sempre óculos de segurança, com protecções laterais  |
|  | Não utilizar lentes de contacto!!!  |
|  | Utilizar auriculares  |
|  | Evitar que mãos, cabelos, roupas, ferramentas, etc. entrem em contacto com partes em movimento                      |
|  | Manter o corpo longe da tocha   |
|  | Evitar tocar as peças acabadas de soldar  |
|  | O líquido quente em saída pode provocar graves queimaduras  |
|  | Manter um estojo de primeiros socorros nas proximidades, pronto a utilizar  |

|   |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
|    | Protección contra los humos y gases                         |    | Medida de tensión               |
|    | Prevención contra incendios/explosiones                     |    | Acero al carbono                |
|    | Prevención durante el uso de las botellas de gas            |    | Acero inoxidable                |
|    | Protección de descargas eléctricas                          |    | Aluminio                        |
|    | Consultar al médico antes de realizar trabajos de soldadura |    | Diámetro alambre 0.8 mm         |
|    | Campos electromagnéticos                                    |    | Diámetro alambre 1.0 mm         |
|    | Grado de protección   |    | Diámetro alambre 1.2 mm         |
|    | Desconectar la de la toma de alimentación                   |    | Diámetro alambre 1.6 mm         |
|    | Modo de levantamiento, transporte y descarga                |    | Modo 2 tiempos                  |
|    | Colocación del equipo                                       |    | Modo 4 tiempos                  |
|    | Conexión  |    | Procedimiento MIG manual        |
|    | Alimentación con grupo electrógeno                          |    | Avance del alambre              |
|    | Puesta a tierra   |    | Tecla encoder                   |
|    | Puesta en servicio<br>Mantenimiento<br>Reparación           |    | Paso de regulación principal    |
|   | Controlar la temperatura                                    |   | Paso de regulación secundario   |
|  | Alimentación del generador                                  |  | Inductancia mínima              |
|  | Activación  |  | Inductancia media               |
|  | Alarma general  |  | Inductancia máxima              |
|  | Medida de corriente   |  | Entrada de líquido refrigerante |
|   |   |  | Salida de líquido refrigerante  |

|   |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
|  | Protecção contra fumos e gases                                      |  | Medida da tensão                |
|  | Prevenção contra incêndios/explosões                                |  | Aço de carbono                  |
|  | Precauções na utilização das botijas de gás                         |  | Aço inoxidável                  |
|  | Protecção contra o choque eléctrico                                 |  | Alumínio                        |
|  | Consultar o médico antes de se aproximar das operações de soldadura |  | Diâmetro do fio 0.8 mm          |
|  | Campos electromagnéticos  |  | Diâmetro do fio 1.0 mm          |
|  | Grau de protecção   |  | Diâmetro do fio 1.2 mm          |
|  | Desligar a rede de alimentação                                      |  | Diâmetro do fio 1.6 mm          |
|  | Modalidade de elevação, transporte e descarga                       |  | Modalidade 2 tempos             |
|  | Colocação da instalação   |  | Modalidade 4 tempos             |
|  | Ligação   |  | Procedimento MIG manual         |
|  | Alimentação com grupo electrógeno                                   |  | Avanço de fio                   |
|  | Ligação à terra   |  | Tecla de codificação ("encode") |
|  | Colocação em serviço<br>Manutenção<br>Reparação                     |  | Passo de regulação principal    |
|  | Controlar a temperatura   |  | Passo de regulação secundário   |
|  | Alimentação do gerador  |  | Indutância mínima               |
|  | Alimentação activa  |  | Indutância média                |
|  | Alarme geral  |  | Indutância máxima               |
|  | Medida da corrente  |  | Entrada de líquido refrigerante |
|   |   |  | Saída de líquido refrigerante   |

## NEDERLANDS

|  |   |  |  |  |                          |
|--|---|--|--|--|--------------------------|
|  | Ernstig gevaar op zware verwondingen en waarbij onvoorzichtig gedrag zwaar letsel kan veroorzaken                                 |  | Voorzorgen tegen rook en gassen                                      |  | Spanningsmeting          |
|  | Belangrijke aanwijzingen die moeten opgevolgd worden om lichte persoonlijke letsels en beschadigingen aan voorwerpen te vermijden |  | Voorzorgen tegen brand en explosie                                   |  | Koolstofstaal            |
|  | De opmerkingen die na dit symbool komen zijn van technische aard en gemakkelijk te bewerkstellen                                  |  | Preventie bij het gebruik van gasflessen                             |  | Roestvrij staal          |
|  | Lees de handleiding   |  | Beveiliging tegen elektrische schokken                               |  | Aluminium                |
|  | Vakbekwaam personeel raadplegen   |  | De arts raadplegen voor in de buurt van de laswerkzaamheden te komen |  | Diameter draad 0.8 mm    |
|  | Gebruiksomgeving  |  | Elektromagnetische velden  |  | Diameter draad 1.0 mm    |
|  | Het las/snij-proces is een bron van schadelijke stralingen, geluid, warmte en gasontwikkeling                                     |  | Beveiligingsgraad  |  | Diameter draad 1.2 mm    |
|  | Altijd geschikte kleding dragen   |  | Stroomtoevoer los schakelen  |  | Diameter draad 1.6 mm    |
|  | Altijd met de normen overeenstemmend schoeisel dragen   |  | Wijze van optillen, transport en lossen                              |  | 2 tijdenodus             |
|  | Altijd met de normen overeenstemmende handschoenen dragen   |  | Plaatsen van de installatie  |  | 4 tijdenodus             |
|  | Draag een gezichtsmasker met zijdelingse bescherming  |  | Aansluiting  |  | Handmatige MIG procedure |
|  | Draag een beschermbril met zijbeschermingen   |  | Stroomtoevoer met stroomaggregaat                                    |  | Vooruitgang van de draad |
|  | Draag geen contactlenzen!!!   |  | Aardverbinding   |  | Toets codeerorgaan       |
|  | Gebruik oorbeschermers  |  | Inbedrijfstelling<br>Onderhoud<br>Reparatie                          |  | Primaire instelstap      |
|  | Aanraking van handen, haar, kleding, gereedschap... met bewegende delen vermijden   |  | Temperatuur controleren  |  | Secundaire instelstap    |
|  | Uw lichaam op afstand van de toorts houden  |  | Voeding van de generator   |  | Minimale inductantie     |
|  | Zojuist gelaste werkstukken niet aanraken   |  | Ingeschakeld   |  | Middelmatige inductantie |
|  | De hete vloeistof kan ernstige brandwonden veroorzaken  |  | Algemeen alarm   |  | Maximale inductantie     |
|  | Zorg dat een tas "eerste hulp bij ongevallen" ter beschikking staat   |  | Stroommeting   |  | Inlaat koelvloeistof     |

## SVENSKA

|  |   |  |  |  |                            |
|--|---|--|--|--|----------------------------|
|  | Överhängande fara som orsakar allvarlig skada och riskbeteende som kan orsaka allvarlig skada |  | Skydd mot rök och gas  |  | Spänningsmätning           |
|  | Beteende som kan orsaka lättare personskador eller sakskador                                  |  | Skydd mot bränder/explosioner                                      |  | Kolstål                    |
|  | Tekniska anmärkningar som underlättar arbetet   |  | Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare               |  | Rostfritt stål             |
|  | Läs instruktionsboken   |  | Skydd mot elektriska urladdningar                                  |  | Aluminium                  |
|  | Konsultera en fackman   |  | Konsultera läkare innan du närmar dig platser där svetsning utförs |  | Tråddiameter 0,8 mm        |
|  | Driftsmiljö   |  | Elektromagnetiska fält   |  | Tråddiameter 1,0 mm        |
|  | Svetsning/skärning ger upphov till skadlig strålning, buller, värme- och gasutveckling        |  | Skyddsgrad   |  | Tråddiameter 1,2 mm        |
|  | Använd alltid lämpliga kläder   |  | Stäng av strömtillförseln  |  | Tråddiameter 1,6 mm        |
|  | Använd alltid skor som uppfyller kraven i regler och bestämmelser                             |  | Lyftning, transport och lossning                                   |  | Svetsning med 2 faser      |
|  | Använd alltid handskar som uppfyller kraven i regler och bestämmelser                         |  | Aggregatets placering  |  | Svetsning med 4 faser      |
|  | Använd masker med sidoskydd för ansiktet  |  | Inkoppling   |  | Manuell MIG-svetsning      |
|  | Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd  |  | Strömförsörjning via elgenerator                                   |  | Trådmätning                |
|  | Använd inte kontaktlinser!!!  |  | Jordning   |  | Dataomvandlarknapp         |
|  | Använd hörselskydd om svetsningen/skärningen ger upphov till skadligt buller.                 |  | Igångsättning<br>Underhåll<br>Reparation                           |  | Primärt inställningssteg   |
|  | Undvik kontakt mellan händer, hår, plagg, redskap och dylikt och rörliga delar                |  | Kontrollera temperaturen   |  | Sekundärt inställningssteg |
|  | Håll kroppen på avstånd från brännaren  |  | Aggregatets strömförsörjning                                       |  | Minimiinduktans            |
|  | Undvik att röra arbetsstycken som nyss har svetsats   |  | Strömmätning   |  | Medelinduktans             |
|  | Den heta vätskan kan ge allvarliga brännskador  |  | Generellt larm   |  | Maximiinduktans            |
|  | Ha första hjälpen-utrustning tillgänglig  |  | Strömmätning   |  | Kylvätskeinlopp            |
|  |   |  |  |  | Kylvätskeutlopp            |

























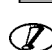



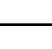


## DANSK

-  Overhængende fare, der kan medføre alvorlige legemsbeskadigelser, samt farlige handlinger, der kan forårsage alvorlige læsioner
-  Handlemåder, der kan medføre mindre alvorlige legemsbeskadigelser eller beskadigelse af ting
-  Bemærkninger med dette symbol foran er af teknisk karakter og gør indgrebene lettere at udføre
-  Læs brugervejledningen
-  Tag kontakt til udlært personale
-  Brugsomgivelser
-  Svejse/skære-processen er kilde til skadelig stråling, støj, varme og gasudsendelse
-  Benyt altid egnet beklædning
-  Benyt altid godkendt sikkerhedsfodtøj
-  Benyt altid godkendte sikkerhedshandsker
-  Anvend masker med sideskærme for ansigtet
-  Benyt altid beskyttelsesbriller med sideafskærmning
-  Bær aldrig kontaktlinser!!!
-  Benyt høreværn
-  Undgå at hænder, hår, beklædning, værktøj... kommer i berøring med bevægelige dele
-  Hold kroppen på lang afstand af brænderen
-  Undgå berøring af netop svejsede emner
-  Den varme væske vil kunne forårsage alvorlige skoldninger eller forbrændinger
-  Sørg for, at der er førstehjælpsudstyr til stede

## NORSK

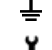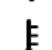-  Store farer som forårsaker alvorlige skader på personer og farlig oppførsel som kan føre til alvorlige skader
-  Viktig råd for å unngå mindre skader på personer eller gjenstander
-  Tekniske merknader for å lette operasjonene
-  Les håndboka
-  Konsulter kvalifisert personell
-  Bruksmiljø
-  Sveiseprosessen (skjæring) er en farlig kilde til stråling, støy, varme og gassutslipp
-  Bruk alltid egnet klær
-  Bruk alltid godkjente sko
-  Bruk alltid godkjente hansker
-  Bruk masker med sidebeskyttelse for ansiktet
-  Ha alltid på deg vernebriller med sideskjermer
-  Bruk aldri kontaktlinser!!!
-  Bruk hørselvern
-  Unngå kontakt med hendene, hår, klær, utstyr... til deler i bevegelse
-  Forsikre deg om at din kropp er borte fra sveisebrenneren
-  Unngå å røre ved stykker som du nyss har sveiset
-  Den varme væsken som kommer ut kan føre til alvorlige forbrændinger eller skoldning
-  Forsikre deg om at det finnes et førstehjelpsskilt i nærheten

-  Beskyttelse mod røg og gas
-  Forebyggelse af brand/eksplosion
-  Forholdsregler ved brug af gasflasker
-  Beskyttelse mod elektrisk støt
-  Konsulter en læge, inden svejsearbejdet påbegyndes
-  Elektromagnetiske felter
-  Beskyttelsesgrad
-  Kobl forsyningsledningsnettet fra
-  Løfte-, transport- og aflæsningsanvisninger
-  Placering af anlægget
-  Tilslutning
-  Forsyning med generator-aggregat
-  Jordforbindelse
-  Idriftsættelse Vedligeholdelse Reparation
-  Kontroller temperaturen
-  Generatorens strømforsyning
-  Tændt
-  Generel alarm
-  Strømmåling
-  Beskyttelse mot røyk og gass
-  For å forebygge brann/eksplosjoner
-  Forebyggelse ved bruk av gassbeholder
-  Vern mot elektrisk støt
-  Konsulter legen før du nærmer deg sveisedelene
-  Elektromagnetiske felt
-  Vernegrad
-  Frakople forsyningsnettet
-  Løfting, transport og losseprosedyrer
-  Plassering av anlegget
-  Kopling
-  Strømforsyning med aggregat
-  Jording
-  Bestill vedlikeholdsreparasjon
-  Kontroller temperaturen
-  Generatorens strømforsyning
-  Spennning på
-  Generell alarm
-  Strømmåling
-  Spændingsmåling
-  Kulstål
-  Rustfrit stål
-  Aluminium
-  Tråddiameter 0,8 mm
-  Tråddiameter 1,0 mm
-  Tråddiameter 1,2 mm
-  Tråddiameter 1,6 mm
-  2-takts arbeidsmåde
-  4-takts arbeidsmåde
-  Manuel MIG-svejsning
-  Trådfremføring
-  Encoder-knap
-  Primært reguleringstrin
-  Sekundært reguleringstrin
-  Mindste induktans
-  Mellemhøj induktans
-  Maks. induktans
-  Indtag for kølevæske
-  Udløb for kølevæske
-  Spenningsmåling
-  Karbonstål
-  Rustfritt stål
-  Aluminium
-  Trådens diameter 0.8 mm
-  Trådens diameter 1.0 mm
-  Trådens diameter 1.2 mm
-  Trådens diameter 1.6 mm
-  Modus 2 faser
-  Modus 4 faser
-  Manuell MIG-prosedyre
-  Trådforsyning
-  Encodertast
-  Hovedregulering
-  Sekundærregulering
-  Minimumsinduktanse
-  Mellominduktanse
-  Maksimumsinduktanse
-  Innløp for kjølevæske
-  Utløp for kjølevæske

## SUOMI

- Vältön vakava hengenvaara tai vaarallinen toiminta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman
- Tärkeä neuvo, jota noudattamalla vältetään vähäiset vammat tai omaisuusvahingot
- Huomautukset tämän symbolin jälkeen ovat pääosin teknisiä ja helpottavat työskentelyä
- Lue hyvin käyttöohjeet
- Ota yhteys ammattimieheen
- Työskentelytila
- Hitsausprosessissa (leikkauksessa) muodostuu haitallisia säteily-, melu-, lämpö- ja kaasupurkauksia
- Käytä aina tarkoituksenmukaista vaatetusta
- Käytä aina standardin mukaisia jalkineita
- Käytä aina standardin mukaisia suojakäsineitä
- Käytä silmien suojana hitsausmaskia
- Käytä aina sivusuojilla varustettuja suojalaseja
- Älä käytä piilolinssejä
- Käytä kuulonsuojaimia
- Estä käsien, hiusten, vaatteiden ja työvälineiden kosketus liikkuviin osiin
- Pidä kehosi etäällä polttimesta
- Älä koske juuri hitsattuja kappaleita
- Ulostuleva kuuma neste voi aiheuttaa vakavia palovammoja tai -haavoja
- Pidä ensiapupakkaus aina lähettyvillä

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Άμεσοι κίνδυνοι που προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς ή επικίνδυνες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς
- Ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν μη σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβες σε αντικείμενα
- Οι σημειώσεις που ακολουθούν αυτό το σύμβολο, έχουν τεχνικό χαρακτήρα και διευκολύνουν τις ενέργειες
- Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
- Συμβουλευθείτε εξειδικευμένο προσωπικό
- Περιβάλλον χρήσης
- Η διαδικασία συγκόλλησης (κοπής) αποτελεί επιβλαβή πηγή ακτινοβολιών, θορύβου, θερμότητας και παραγωγής αερίων
- Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη ενδυμασία
- Χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα υποδήματα
- Χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα γάντια
- Χρησιμοποιείτε μάσκες με πλευρική προστασία
- Φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά καλύμματα
- Μη χρησιμοποιείτε φακούς επαφής
- Χρησιμοποιείτε καλύμματα ακοής
- Αποφύγετε την επαφή χεριών, μαλλιών, ρούχων, εργαλείων... και κινούμενων εξαρτημάτων
- Κρατάτε το σώμα μακριά από την τσιμπίδα
- Αποφύγετε την επαφή με τεμάχια αμέσως μετά τη συγκόλληση
- Το θερμό υγρό στην έξοδο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα
- Προμηθευτείτε με εξοπλισμό πρώτων βοηθειών

- Suojautuminen höyryiltä ja kaasuilta
- Tulipalon tai räjähdysten ehkäisy
- Kaasupullojen turvallinen käyttö
- Suojaus sähköiskulta
- Neuvottele lääkärin kanssa, ennen kuin menet hitsauspaikan lähelle
- Magneettikentät
- Luokitus
- Irrota sähköverkosta
- Nosto, kuljetus ja purkaus
- Laitteen sijoitus
- Kytentä
- Virransyöttö generaattorikoneikolla
- Maadoitus
- Käyttöönotto  
Huolto  
Korjaus
- Tarkista lämpötila
- Generaattorin virransyöttö
- Virta päällä
- Yleishälytys
- Virranmittaus

- Προστασία από καπνούς και αέρια
- Πρόληψη πυρκαγιών/εκρήξεων
- Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου
- Προστασία από ηλεκτροπληξία
- Ζητήστε ιατρική συμβουλή πριν πλησιάσετε στις εργασίες συγκόλλησης
- Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- Βαθμός προστασίας
- Αποσυνδέετε το δίκτυο τροφοδοσίας
- Τρόπος ανύψωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης
- Τοποθέτηση της εγκατάστασης
- Σύνδεση
- Τροφοδοσία με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
- Γείωση
- Θέση σε λειτουργία  
Συντήρηση  
Επισκευή
- Ελέγχετε τη θερμοκρασία
- Τροφοδοσία της γεννήτριας
- Ισχύς ενεργοποιημένη
- Γενικός συναγερμός
- Τιμή ρεύματος

- Jännitteenmittaus
- Hiiliteräs
- Ruostumaton teräs
- Alumiini
- Langan halkaisija 0.8 mm
- Langan halkaisija 1.0 mm
- Langan halkaisija 1.2 mm
- Langan halkaisija 1.6 mm
- 2 vaihekäyttö
- 4 vaihekäyttö
- Manuaalinen MIG-hitsaus
- Langan syöttö
- Kooderin painike
- Ensijainen säätöaskel
- Toissijainen säätöaskel
- 1 Minimi induktanssi
- 2 Keski-induktanssi
- 3 Maksimi induktanssi
- Jäähdytysnesteen sisääntulo
- Jäähdytysnesteen ulostulo
- Τιμή τάσης
- Ανθρακοχάλυβας
- Ανοξειδωτος χάλυβας
- Αλουμίνιο
- διάμετρος σύρματος 0.8 mm
- διάμετρος σύρματος 1.0 mm
- διάμετρος σύρματος 1.2 mm
- διάμετρος σύρματος 1.6 mm
- Λειτουργία 2 χρόνων
- Λειτουργία 4 χρόνων
- Χειροκίνητη διαδικασία MIG
- Πρόωση σύρματος
- Πλήκτρο encoder
- Βήμα κυρίας ρύθμισης
- Βήμα δευτερεύουσας ρύθμισης
- 1 Ελάχιστη επαγωγή
- 2 Μέση επαγωγή
- 3 Είσοδος ψυκτικού υγρού
- Έξοδος ψυκτικού υγρού
- Μέγιστη επαγωγή



